DESENVOLVIDO NO SISTEMA INTERNACIONAL (SI)

9º EDIÇÃO

ELEMENTOS DE MAQUINAS

ENGRENAGENS CORREIAS ROLAMENTOS CHAVETAS MOLAS CABOS DE AÇO ÁRVORES

SARKIS MELCONIAN



SUMÁRIO

Capítulo 1 - Movimento Circular	
1.1 - Velocidade Angular (ω)	- 17
1.2 - Período (T)	- 17
1.3 - Freqüência (f)	- 17
1.3.1 - Radiano	- 18
1.4 - Rotação (n)	- 18
1.5 - Velocidade Periférica ou Tangencial (v)	- 18
1.6 - Relação de Transmissão (i)	- 20
1.6.1 - Transmissão por Correias	- 20
1.7 - Transmissão Automotiva	
1.7.1 - Relação de Transmissão i	- 22
1.8 - Relação de Transmissão (i)	- 25
Capítulo 2 - Torção Simples	
2.1 - Momento Torçor ou Torque (M _T)	
2.2 - Torque nas Transmissões	
2.3 - Potência (P)	
2.4 - Torque x Potência	
2.5 - Força Tangencial (F _T)	- 31
Capítulo 3 - Rendimento das Transmissões (η)	
3.1 - Rendimento das Transmissões	
3.2 - Perdas nas Transmissões	- 44
Capítulo 4 - Transmissão por Correias	
4.1 - Introdução	
4.1.1 - Correias Planas	
4.1.2 - Correias em V	
4.1.3 - Utilização	
4.2 - Dimensionamento das Transmissões por Correia em "V"	
4.2.1 - Potência Projetada	
4.2.2 - Comprimento das Correias	- 59
Capítulo 5 - Engrenagens	
5.1 - Fabricação de Engrenagens	- 91
5.2 - Usinagem de Engrepagens	_ 01

5.2.1 - Usinagem com Ferramenta	91
5.2.2 - Usinagem por Geração	91
5 3 - Fundicão	91
5.4 - Sem Betirada de Cavaco	92
5.5. Qualidade das Engrenagens	92
5 6 - Características Gerais	93
5.7 - Tipos de Engrenagem e as Relações de Transmissão Indicadas	93
Capítulo 6 - Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos	 95
6.1 - Características Geométricas DIN 862 e 867	 95
6.2 - Características Geométricas (Formulário) DIN 862 e 867	96
6.3 - Dimensionamento	9/
6.4 - Pressão Admissível (p _{adm})	98
6.4.1 - Fator de Durabilidade	98
6.5 - Tabela de Dureza Brinell	98
6.6 - Equivalência e Composição dos Aços SAE/AISI, Villares e DIN	99
6.7 - Módulos Normalizados DIN 780	99
6.8 - Registência à Flexão no Pé do Dente	100
6.0 - Carga Tangencial (F.)	100
6 10 - Carga Badial (F)	101
6 11 - Tensão de Elexão no Pé do Dente	102
6 12 - Fator de Forma q	102
6.13 - Tabela de Fatores de Serviço - AGMA (φ)	103
6 14 - Tensão Admissível σ	110
6.15 - Ângulo de Pressão α	110
6.16 - Engrenamento com Perfil Cicloidal	111
6.17 - Curvatura Evolvente	111
6.18 - Dimensionamento de Engrenagens	113
Capítulo 7 - Engrenagens Cilíndricas de Dentes Helicoidais	131
7.1 - Fator de Características Elásticas (F)	134
Capítulo 8 - Engrenagens Cônicas com Dentes Retos	147
8.1 - Detalhes Construtivos	14/
8.2 - Dimensionamento	149
8 2 1 - Critério de Pressão (Desgaste)	149
8 2 2 - Critério de Resistência à Flexão	149
8.3 - Seqüência Construtiva	150

Capítulo 9 - Transmissão - Coroa e Parafuso Sem Fim	159
9.1 - Informações Técnicas	
9.2 - Aplicações na Prática	159
9.3 - Grandezas Máximas	
9.4 - Características Geométricas	160
9.5 - Reversibilidade	161
9.6 - Perfil dos Dentes	
9.7 - Dimensionamento	
9.7.1 - Material Utilizado	162
9.7.1.1 - Pressão de Contato Admissível	
9.7.2 - Torque do Sem Fim	163
9.7.3 - Número de Dentes da Coroa	163
9.7.4 - Número de Entradas do Sem Fim	
9.7.5 - Distância entre Centros	
9.7.5.1 - Fator de Concentração de Carga K _c	164
9.7.5.2 - Fator Dinâmico de Carga	164
9.7.6 - Pressão de Contato	
9.7.6.1 - Fator de Atuação de Carga K	165
9.7.7 - Características do Sem Fim	165
9.7.8 - Velocidade de Deslizamento do Sem Fim	 166
9.7.9 - Resistência à Flexão	166
9.7.10 - Perdas de Potência	167
9.7.11 - Rendimentos (Aproximados)	167
9.8 - Esforços na Transmissão	168
	•
Capítulo 10 - Molas	
10.1 - Aplicações Comuns	
10.2 - Tipos de Mola	
10.2.1 - Molas Helicoidais	
10.2.2 - Molas Prato	
10.2.3 - Molas de Lâminas	
10.2.4 - Molas de Torção	179
Capítulo 11 - Rolamentos	191
11.1 - Indicação de Tipos	192
11.1.1 - Rolamento de Esferas	192
11.2 - Rolamentos de Rolos	194
11.3 - Rolamentos de Agulhas	195

11.4 - Disposição dos Rolamentos	197
11.4.1 - Tipo Construtivo do Rolamento	200
11.5 - Dimensionamento do Rolamento	202
11.5.1 - Carga Estática	202
11.5.1.1 - Capacidade de Carga Estática (C _o)	202
11.5.1.2 - Carga Estática Equivalente (Po)	
11.5.1.3 - Fator de Esforços Estáticos (F _s)	202
11.5.1.4 - Carga Dinâmica	
11.5.1.5 - Capacidade de Carga Dinâmica (C)	203
11.5.1.6 - Carga Dinâmica Equivalente (P)	
11.5.1.7 - Rolamentos Expostos a AltasTemperaturas	203
11.6 - Vida Útil do Rolamento	204
11.7 - Expressões das Cargas	210
11.7.1 - Rolamentos FAG Fixos de Esferas	210
11.7.1.1 - Carga Equivalente - Medidas de Montagem	210
11.7.2 - Rolamentos FAG de Contato Angular de Esferas e Rolamentos para Fusos	212
11.7.2.1 - Carga Equivalente	
11.7.2.2 - Carga Dinâmica Equivalente	214
11.7.3 - Rolamentos FAG de Contato Angular de Esferas e Rolamentos FAG para Fusos	214
11.7.3.1 - Carga Equivalente - Capacidade de Carga Estática	214
11.7.3.2 - Carga Estática Equivalente	
11.7.4 - Rolamentos FAG Autocompensadores de Esferas	
11.7.4.1 - Carga Equivalente - Medidas de Montagem	216
11.7.5 - Rolamentos FAG de Rolos Cilíndricos	217
11.7.5.1 - Carga Equivalente	217
11.7.6 - Rolamentos FAG de Rolos Cônicos	217
11.7.6.1 - Capacidade de Carga Dinâmica - Carga Equivalente	217
11.7.7 - Rolamentos FAG de Rolos Esféricos	218
11.7.7.1 - Execuções - Carga Equivalente - Medidas de Montagem	218
11.7.8 - Rolamentos FAG Axiais de Esferas	
11.7.8.1 - Carga Axial Mínima	219
11.7.9 - Rolamentos FAG Axiais de Rolos Cilíndricos	219
11.7.9.1 - Carga Axial Mínima - Carga Equivalente	219
11.7.10 - Coroas FAG de Agulhas	
11.7.10.1 - Carga Equivalente	220
11.7.11 - Rolamentos FAG de Agulhas, Combinados	220
11.7.11.1 - Carga Axial Mínima - Lubrificação - Carga Equivalente - Medidas	
de Montagem	220

11.7.12 - Coroas FAG Axiais de Agulhas	221
11.7.12.1 - Execuções - Carga Axial Mínima - Carga Equivalente - Medidas de	
Montagem	
11.8 - Vida Útil do Rolamento	
11.8.1 - Fator a ₁	
11.8.2 - Fator a ₂₃	231
Capítulo 12 - Eixos e Eixos-Árvore	
12.1 - Conceitos Gerais	243
12.2 - Fabricação	243
12.3 - Esforços nas Transmissões	
12.3.1 - Engrenagens Cilíndricas	245
12.3.1.1 - Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos	245
Capítulo 13 - Cabos de Aço	263
13.1 - Torção dos Cabos	263
13.2 - Alma dos Cabos	
13.3 - Classificação Construtiva dos Cabos	265
13.4 - Resistência dos Cabos	
13.5 - Cargas de Trabalho e Fatores de Segurança	
13.6 - Módulos de Elasticidade de Cabos de Aço	269
13.7 - Ângulo de Desvio Máximo de um Cabo de Aço	271
13.8 - Inspeção e Substituição dos Cabos de Aço em Uso	
13.9 - O que é a Construção de um Cabo de Aço?	
13.10 - O que é o Passo de um Cabo?	284
13.11 - Como Medir o Diâmetro de um Cabo?	
13.12 - Os Cabos de Aço Têm Diversas Composições	
13.13 - Cuidados para Aumentar a Durabilidade dos Cabos de Aço	284
13.14 - Substitua o Cabo Quando	286
13.15 - Cuidados de Segurança no Uso dos Cabos de Aço	287
Capítulo 14 - Transmissões por Corrente (DIN 8180) DIN 8187; 8180; 8188; 8181	289
14.1 - Aplicações	
14.2 - Tipos de Corrente	
14.2.1 - Correntes de Rolos	
14.2.2 - Correntes de Buchas	
14.2.3 - Correntes de Dentes	
14.2.4 - Correntes com Elos Fundidos	290
14.3 - Rodas Dentadas para Correntes	291

14.4 - Rendimento	
14.5 - Dimensionamento (Norma GOST-URSS)	291
14.5.1 - Critério de Desgaste	291
14.5.2 - Número Mínimo de Dentes	 292
Capítulo 15 - Junções do Eixo-Árvore com o Cubo	311
15.1 - Valores de Referência	
15.1.1 - Fatores x e y	
15.1.2 - Junções por Atrito	
15.1.2.1 - Tipos de Junção por Atrito	
15.1.3 - Junções por Ligação de Forma	
15.1.3.1 - Tipos de Ligação por Forma	
Capítulo 16 - Chavetas	315
Capítulo 17 - Mancais de Deslizamento	321
17.1 - Coeficiente de Somerfield (S _o)	321
17.2 - Coeficiente de Atrito µ	322
17.3 - Espessura Relativa da Fenda (h _r)	322
17.3.1 - Espessura da Película Lubrificante (h)	
17.4 - Posição do Eixo em Relação ao Mancal em Função da Velocidade	
17.5 - Folga do Mancal φ	324
17.6 - Dimensionamento do Mancal	
17.7 - Pressão Máxima de Deslizamento	325
17.7.1 - Materiais	327
17.7.1.1 - Trabalho nas Condições Críticas	327
17.7.2 - Materiais Utilizados	
17.7.2.1 - Características dos Materiais	329
17.7.2.2 - Características do Bronze	329
17.7.2.3 - Relação b/d	330
17.7.3 - Temperatura do Filme Lubrificante (t _f)	331
Capítulo 18 - Acoplamentos Elásticos (Teteflex)	337
18.1 - Acoplamentos Elásticos com Buchas Amortecedoras de Borracha Nitrílica	
18.1.1 - Acoplamentos	
18.2 - Acoplamento Elástico com Cruzeta Amortecedora de Borracha Nitrílica	
18.2.1 - Uniflex	
18.2.2 - Furos Admissíveis	
·	

18.3 - Acoplamentos Flexíveis Peflex	
18.3.1 - Características Técnicas	
18.4 - Acoplamentos Modelo Peflex	343
18.4.1 - Seleção do Acoplamento	343
18.4.1.1 - Dimensional	344
18.4.1.2 - Medidas Principais	345
18.4.1.3 - Dados Técnicos	345
18.4.1.4 - Instruções de Montagem	345
18.4.1.5 - Montagem	346
18.4.1.6 - Alinhamento	346
18.4.1.7 - Instruções de Montagem	346
18.4.1.8 - Alinhamento	•
18.4.1.9 - Configuração	347
18.4.1.10 - Aplicação com Espaçador	348
18.4.1.11 - Parafusos	349
Apêndice A - Tabelas de Elementos Normalizados	351
Bibliografia	375

,

Movimento Circular






1.1 - VELOCIDADE ANGULAR (ω)

Um ponto material "P", descrevendo uma trajetória circular de raio "r", apresenta uma variação angular ($\Delta \phi$) em um determinado intervalo de tempo (Δt).

A relação entre a variação angular $(\Delta \phi)$ e o intervalo de tempo (Δt) define a velocidade angular do movimento.

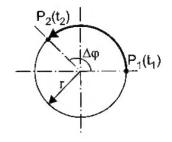

$$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$$

Em que:

ω - velocidade angular [rad/s]


Δφ - variação angular [rad]

Δt - variação de tempo [s]

1.2 - PERÍODO (T)

É o tempo necessário para que um ponto material "P", movimentando-se em uma trajetória circular de raio "r", complete *um ciclo*.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

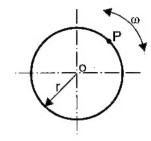

Em que:

T - período[s]

 $\omega\,$ - $\,$ velocidade angular [rad/s]

 π - constante trigonométrica 3,1415...

1.3 - FREQUÊNCIA (f)

É o número de ciclos que um ponto material "P" descreve em *um segundo*, movimentando-se em trajetória circular de raio "r".

A freqüência (f) é o inverso do período (T).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$


Em que:

f - freqüência [Hz]

T - período[s]


ω - velocidade angular [rad/s]

π - constante trigonométrica 3,1415...

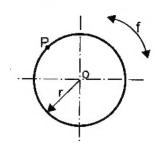

1.3.1 - RADIANO

É o arco de circunferência cuja medida é o raio.

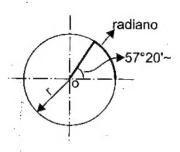

1.4 - Rotação (n)

É o número de ciclos que um ponto material "P", movimentando-se em trajetória circular de raio "r", descreve em um minuto.

Desta forma, podemos escrever que: n = 60f

Como f =
$$\frac{\omega}{2\pi}$$
, tem-se: n = $\frac{60 \cdot \omega}{2\pi}$, portanto

$$n = \frac{30\omega}{\pi}$$




n - rotação [rpm]

f - freqüência[Hz]

 ω - velocidade angular [rad/s]

 π - constante trigonométrica 3,1415...

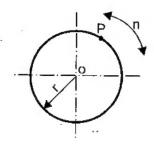


1.5 - VELOCIDADE PERIFÉRICA OU TANGENCIAL (V)

A velocidade tangencial ou periférica tem como característica a mudança de trajetória a cada instante, porém o seu módulo permanece constante.

$$\left|\overrightarrow{v_1}\right| = \left|\overrightarrow{v_2}\right| = \left|\overrightarrow{v_3}\right| = \left|\overrightarrow{v_4}\right| = \overrightarrow{v}$$

A relação entre a velocidade tangencial (v) e a velocidade angular (ω) é definida pelo raio da peça.



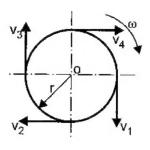

mas, isolando ω na expressão da rotação, obtém-se:

$$\omega = \frac{\pi \cdot n}{30}$$

substituindo ω na expressão anterior, obtém-se:

$$v = \frac{\pi \cdot n \cdot r}{30}$$

Em que:

v - velocidade periférica [m/s]

 π - constante trigonométrica 3,1415...

n - rotação[rpm]

r - raio [m]


 $\boldsymbol{\omega}\,$ - velocidade angular [rad/s]

Exercício

1) A roda da figura possui d = 300mm, gira com velocidade angular $\omega = 10\pi \text{ rad/s}$.

Determinar para o movimento da roda:

- a) Período (T)
- b) Freqüência (f)
- c) Rotação (n)
- d) Velocidade periférica (V_p)

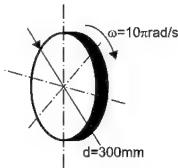

Resolução:

a) Período da roda (T)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{10\pi}$$
$$T = \frac{1}{5}s = 0.2s$$

b) Freqüência da roda (f)

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5Hz$$

$$\boxed{f = 5Hz}$$

c) Rotação da roda (n)

$$n = 60f$$

$$n = 60 \cdot 5$$

d) Velocidade periférica (v_p)

$$V_p = \omega \cdot r$$

Raio da roda

$$r = \frac{d}{2} = \frac{300}{2} = 150 \text{mm}$$

$$r = 0,15 m$$

portanto $V_p = 10\pi \cdot 0,15$


$$v_p = 1.5\pi m/s$$
 ou $v_p = 4.71 m/s$

Exercícios Propostos

1) O motor elétrico da figura possui como característica de desempenho a rotação n = 1740 rpm.


Determine as seguintes características de desempenho do motor:

- a) Velocidade angular (ω)
- b) Período (T)
- c) Freqüência (f)

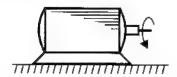

Respostas:

- a) $\omega = 58\pi \, \text{rad/s}$
- **b)** $T = \frac{1}{29}$ s ou 0,0345s
- c) f = 29Hz
- 2) O ciclista da figura monta uma bicicleta aro 26 (d = 660 mm), viajando com um movimento que faz com que as rodas girem com n = 240 rpm. Qual a velocidade do ciclista? V [km/h].

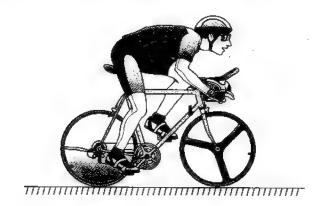


Resposta:

 $v \approx 30 \text{km/h}$


1.6 - RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO (i)

1.6.1 - Transmissão por Correias

Transmissão redutora de velocidade

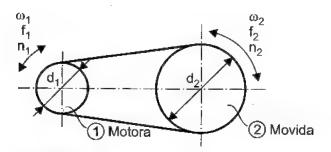

Transmissão ampliadora de velocidade

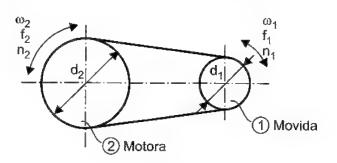

$$i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{M_{T_2}}{M_{T_1}}$$

Em que:

i - relação de transmissão [adimensional]

d₁ - diâmetro da polia ① (menor) [m; ...]

d₂ - diâmetro da polia ② (maior) [m; ...]

 ω_1 - velocidade angular \oplus [rad/s]

ω₂ - velocidade angular ② [rad/s]

f₁ - freqüência ① [Hz]

f - freqüência @ [Hz]

n, - rotação ① [rpm]

n₂ - rotação @ [rpm]

M_T - torque ⊕ [N.m]

 M_{T_a} - torque @ [N.m]

Exercício

3) A transmissão por correias, representada na figura, é composta por duas polias com os seguintes diâmetros respectivamente:

A polia \odot (motora) atua com velocidade angular $\omega = 39\pi \text{rad/s}$.



- a) Período da polia ① (T₁)
- b) Freqüência da polía ① (f1)
- c) Rotação da polia ① (n₁)
- d) Velocidade angular da polía ② (ω₂)
- e) Frequência da polia ② (f2)
- f) Período da polia ② (T₂)
- g) Rotação da polia 2 (n₂)
- h) Velocidade periférica da transmissão (v_p)
- i) Relação de transmissão (i)

Resolução:

a) Período da polia ① (T₁)


$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi \text{rad}}{39\pi \text{rad/s}}$$

$$T_1 = \frac{2}{39} s$$
 ou $T = 0.0512...s$

b) Freqüência da polia ① (f1)

$$f_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{39}{2} = 19,5$$
Hz

$$f_1 = 19,5Hz$$

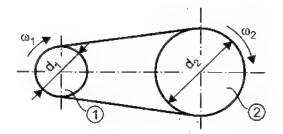

c) Rotação da polia ① (n₁)

$$n_1 = 60 f_1$$

$$n_1 = 60 \cdot 19,5$$

$$n_1 = 1.170 \text{ rpm}$$

d) Velocidade angular da polia $@(\omega_2)$

$$\omega_2 = \frac{\omega_1 \cdot d_1}{d_2} = \frac{39\pi \cdot 100}{180}$$

$$\omega_2 \cong 21,67\pi \text{ rad / s}$$

e) Freqüência da polia ② (f₂)

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{21,67 \cdot \pi \text{ rad/s}}{2 \cdot \pi \text{ rad/s}}$$

$$f_2 = 10,835 \, \text{Hz}$$

f) Período da polia @ (T2)

$$T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2} = \frac{2\pi \, \text{rad}}{21,67\pi \, \text{rad/s}}$$

g) Rotação da polia ②

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{d_2}$$

$$n_2 = \frac{1170 \cdot 100}{180}$$

$$n_2 = 650 \text{ rpm}$$

h) Velocidade periférica da transmissão (v_p)

$$v_p = \omega_1 \cdot r_1$$

como
$$r_1 = \frac{d_1^2}{2}$$
, tem-se que

$$v_p = \frac{\omega_1 \cdot d_1}{2} = \frac{39\pi \text{ rad/s} \cdot 0.1\text{m}}{2}$$


$$v_p = 1,95 \pi \text{ m/s}$$
 ou $v_p \cong 6,12...\text{m/s}$

i) Relação de transmissão i

$$i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{180 n m}{100 n m}$$

1.7 - TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA

1.7.1 - RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO I

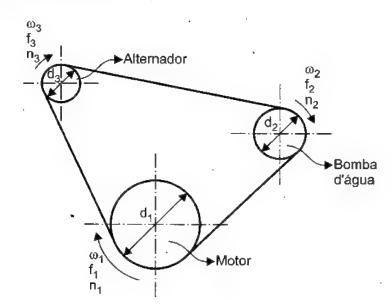

Relação de transmissão i, (motor/bomba d'água)

$$i_1 = \frac{d_1}{d_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{M_{T_1}}{M_{T_2}}$$

Relação de transmissão i, (motor/alternador)

$$i_2 = \frac{d_1}{d_3} = \frac{\omega_3}{\omega_1} = \frac{f_3}{f_1} = \frac{n_3}{n_1} = \frac{M_{T_1}}{M_{T_3}}$$

Relação de transmissão i₃ (bomba d'água/ alternador)

$$i_3 = \frac{d_2}{d_3} = \frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{f_3}{f_2} = \frac{n_3}{n_2} = \frac{M_{T_2}}{M_{T_3}}$$

Em que:

i₁ - relação de transmissão (motor/bomba d'água) [adimensional]

i₂ - relação de transmissão (motor/alternador) [adimensional]

i₃ - relação de transmissão (bomba d'água/ alternador) [adimensional]

d₁ - diâmetro da polia do motor [mm]

d₂ - diâmetro da polia da bomba d'água [mm]

d₃ - diâmetro da polia do alternador [mm]

ω₁ - velocidade angular da polia do motor [rad/s]

 ω_2 - velocidade angular da polia da bomba d'água [rad/s]

 $\omega_{\text{3}}~$ - velocidade angular da polia do alternador [rad/s]

f₁ - frequência da polia do motor [Hz]

f₂ - freqüência da polia da bomba d'água [Hz]

f₃ - freqüência da polia do alternador [Hz]

n₁ - rotação da polia do motor [rpm]

n₂ -- rotação da polia da bomba d'água [rpm]

n₃ - rotação da polia do alternador [rpm]

M_{T,} - torque do motor [Nm]

M_{Ta} - torque da bomba d'água [Nm]

 M_{T_a} - torque do alternador [Nm]

Exercício

4) A transmissão por correias da figura representa um motor a combustão para automóvel, que aciona simultaneamente as polias da bomba d'água e do alternador.

Dimensões das polias:

 $d_1 = 120mm [motor]$

$$d_2 = 90 \text{ mm [bomba d'água]}$$

d₃ = 80 mm [alternador]

A velocidade econômica do motor ocorre a rotação n = 2800 rpm. Nessa condição, pede-se determinar para as polias:

Polia 1 (motor)

a) velocidade angular (ω_1)

Polia 2 (bomba d'água)


- c) velocidade angular (ω_2)
- d) freqüência (f₂)
- e) rotação (n₂)

Polia 3 (alternador)

- f) velocidade angular (ω₃)
- g) freqüência (f₃)
- h) rotação (n₃)

Características da transmissão:

- i) velocidade periférica (v_o)
- j) relação de transmissão (i1) (motor/bomba d'água)
- k) relação de transmissão (i2) (motor/alternador)

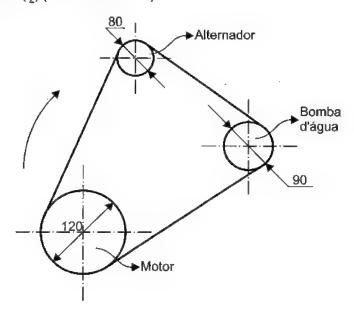

Resolução:

Polia ① (motor)

a) Velocidade angular (ω₁)

$$\omega_1 = \frac{\pi \cdot n_1}{30} = \frac{\pi \cdot 2800}{30}$$

$$\boxed{\omega_1 = 93,33\pi \text{ rad/s}} \Rightarrow \boxed{\omega_1 = 293,2 \text{ rad/s}}$$

b) Freqüência (f₁)

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{93,33\pi}{2\pi}$$

$$f_1 = 46,665 \text{ Hz}$$

Polia @ (bomba d'água)

c) Velocidade angular (ω₂)

$$\omega_2 = \frac{d_1 \omega_1}{d_2} = \frac{120 \cdot 93{,}33\pi}{90}$$

$$ω_2$$
 = 124,44 π rad/s
$$ψ$$

$$ω_2$$
 = 390,94 rad/s

d) Freqüência (f₂)

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{124,44\pi}{2\pi}$$

$$f_2 = 62,22 \text{ Hz}$$

e) Rotação (n₂)

$$n_2 = 60 f_2$$

$$n_2 = 60 \cdot 62,22$$

$$n_2 = 3733,2 \text{ rpm}$$

Polia 3 (alternador)

f) Velocidade angular (ω_3)

$$\omega_3 = \frac{d_1 \cdot \omega_1}{d_3} = \frac{120 \cdot 93,33 \cdot \pi}{80}$$

$$\omega_3 \cong 140\pi \text{ rad/s} \implies \omega_3 = 439,82 \text{ rad/s}$$

g) Freqüência (f₃)

$$f_3 = \frac{\omega_3}{2\pi} = \frac{140\pi}{2\pi}$$

$$f_3 \cong 70 \text{ Hz}$$

h) Rotação (n₃)

$$n_3 = 60 \cdot f_3$$

$$n_3 = 60 \cdot 70$$

Transmissão:

i) Velocidade periférica (v_p)

$$V_p = \omega_1 \cdot r_1$$

$$V_{D} = 93,33\pi \cdot 0,06$$

$$v_p \cong 5.6\pi \text{ m/s}$$
 \Rightarrow $v_p = 17.59 \text{ m/s}$

j) Relação de transmissão (i1) (motor/bomba d'água)


$$i_1 = \frac{d_1}{d_2} = \frac{120}{90}$$

k) Relação de transmissão (i2) (motor/alternador)

$$i_2 = \frac{d_1}{d_3} = \frac{120}{80}$$

1.8 - RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO (i)

Transmissão por engrenagens

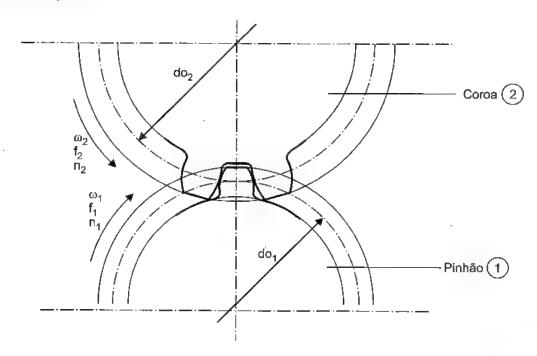

Diâmetro primitivo da engrenagem: $d_0 = m \cdot z$

$$d_0 = \mathbf{m} \cdot \mathbf{z}$$

Em que:

d_o - diâmetro primitivo

m - módulo da engrenagem

número de dentes

$$i = \frac{d_{o_2}}{d_{o_1}} = \frac{p_1 \cdot z_2}{p_1 \cdot z_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{M_{T_2}}{M_{T_1}}$$

Observação

Para que haja engrenamento entre duas engrenagens, é condição indispensável que os módulos sejam iquais.

Portanto,

$$i = \frac{d_{o_2}}{d_{o_1}} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{M_{T_2}}{M_{T_1}}$$

Em que:

- relação de transmissão [adimensional]

d_{o.} - diâmetro primitivo do pinhão ① [m;]

- diâmetro primitivo da coroa @ [m;]

número de dentes do pinhão ① [adimensional]

número de dentes da coroa ② [adimensional]

velocidade angular do pinhão ① [rad/s]

ω₂ - velocidade angular da coroa ② [rad/s]

- frequência do pinhão ① [Hz]

- frequência da coroa ② [Hz]

- rotação do pinhão ① [rpm]

- rotação da coroa ② [rpm]

M_{T.} - torque do pinhão ① [Nm]

M_{Ta} - torque da coroa @ [Nm]

REDUTOR DE VELOCIDADE

A transmissão será redutora de velocidade quando o pinhão acionar a coroa.

AMPLIADOR DE VELOCIDADE


A transmissão será ampliadora de velocidade quando a coroa acionar o pinhão.

Torção Simples





Uma peça encontra-se submetida a esforço de torção, quando sofre a ação de um torque (M_T) em uma das extremidades e um contratorque (M_T) na extremidades oposta.

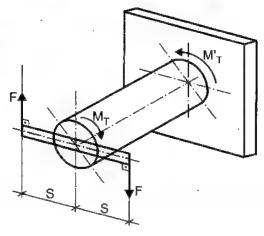

2.1 - MOMENTO TORÇOR OU TORQUE (MT)

É definido por meio do produto entre a carga (F) e a distância entre o ponto de aplicação da carga e o centro da seção transversal da peça (ver figura anterior).

$$M_T = 2F \cdot S$$

Em que:

M_T - torque (Nm)

F - 'carga aplicada (N)

S - distância entre o ponto de aplicação da carga e o centro da seção transversal da peça (m)

Exemplo 1:

Determinar o torque de aperto na chave que movimenta as castanhas na placa do torno. A carga aplicada nas extremidades da haste é F = 80N. O comprimento da haste é $\ell = 200$ mm.


Resolução:

MT = 2Fs

 $M_T = 2 \cdot 80 \cdot 100$

MT = 16000N mm

MT = 16Nm

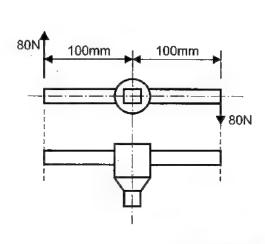

Exemplo 2:

Dada a figura, determinar o torque de aperto (M_T) no parafuso da roda do automóvel. A carga aplicada pelo operador em cada braço da chave é F=120N, e o comprimento dos braços é $\ell=200$ mm.


· Resolução:

$$M_{\tau} = 2F \cdot \ell$$

$$M_T = 2 \cdot 120 \cdot 200$$

$$M_{T} = 48000 Nmm$$

$$M_{T} = 48 \text{Nm}$$

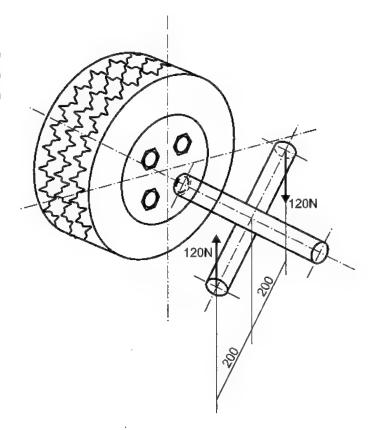

2.2 - TORQUE NAS TRANSMISSÕES

Para as transmissões mecânicas, o torque é definido por meio do produto entre a força tangencial (F_{τ}) e o raio (r) da peça.


$$M_T = F \cdot r$$

Em que:

M_T - torque [N m]


F_T - força tangencial [N]

r - raio da peça [m]

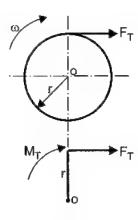

Exemplo 1:

A transmissão por correias, representada na figura, é composta pela polia motora ① que possui diâmetro $d_1 = 100$ mm e a polia movida ② que possui diâmetro $d_2 = 240$ mm. A transmissão é acionada por uma força tangencial $F_T = 600$ N.

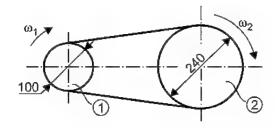

Determinar para transmissão:

- a) Torque na polia ①
- b) Torque na polia ②

Resolução:

- a) Torque na polia ①
 - a.1) raio da polia ①

$$r_1 = \frac{d_1}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{mm}$$

$$r_1 = 50 \text{mm}$$
 \Rightarrow $r_1 = 0.05 \text{m}$

a.2) Torque na polia

$$\boldsymbol{M}_{T_1} = \boldsymbol{F}_T \cdot \boldsymbol{r}_1$$

$$M_{T_4} = 600N \cdot 0,05m$$

$$M_{T_1} = 30 \, \text{Nm}$$

- b) Torque na polia ②
 - b.1) raio da polia 2

$$r_2 = \frac{d_2}{2} = \frac{240}{2} = 120 \text{mm}$$


$$r_2 = 120 \text{mm}$$
 \Rightarrow $r_2 = 0,12 \text{m}$


b.2) Torque na polia

$$M_{T_2} = F_T \cdot r_2$$

$$M_{T_a} = 600 N \cdot 0,12 m$$

$$M_{T_2} = 72 \text{Nm}$$

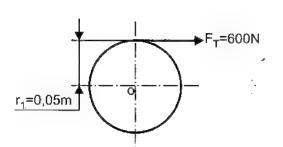

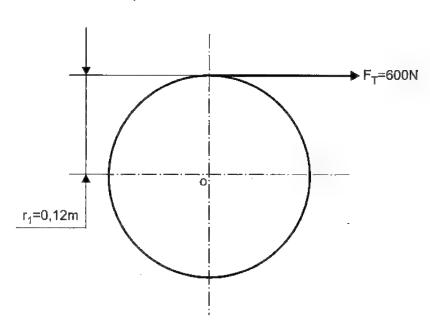


2.3 - POTÊNCIA (P)

Define-se através do trabalho realizado na unidade de tempo.


Tem-se então:

$$P = \frac{trabalho}{tempo} = \frac{\tau}{t}$$

como $\tau = F \cdot s$, conclui-se que: $P = \frac{F \cdot s}{t}$

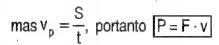

Unidade de [P]
$$\left[Nm/s = \frac{J}{S} = W \right]$$
 Unidade de potência (P) no SI

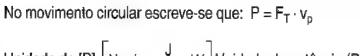

W-Watt

Em que:


P - potência[W]

F_T - força tangencial [N]

V_P - velocidade periférica [m/s]

No século XVIII, ao inventar a máquina a vapor, James Watt decidiu demonstrar ao povo inglês quantos cavalos equivalia a sua máquina.

Para isso, efetuou a seguinte experiência:

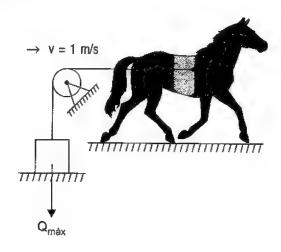

$$F = Q_{m\acute{a}x} = 76 \text{ kgf}$$

Carga máxima que o cavalo elevou com velocidade V = 1m/s.

Resultado em:

$$P = F \cdot v$$

 $P = 76 \text{ kgf} \cdot 1 \text{ m/s}$
 $P = 76 \text{ kgf m/s}$

Como:

kgf = 9,80665N

 $P = 76 \cdot 9,80665 N \cdot 1 m/s$

P = 745,... Nm/s, a unidade Nm/s = 1W, homenagem a J. Watt, surgiu dessa experiência o hp (horse power).

hp = 745,...W - cuja utilização é vedada no SI.

Após algum tempo a experiência foi repetida na França constando-se que Q = 75kgf.

Resultou daí o cv (cavalo-vapor)

$$P = F \cdot v$$

$$P = 75kgf \cdot 1 \text{ m/s}$$

$$P = 75kgf \text{ m/s}$$

Como kgf = 9,80665 N

Conclui-se que:

 $P = 75 \cdot 9,80665N \text{ m/s}$

P = 735,5 W temporariamente permitida a utilização no SI.

RELAÇÕES IMPORTANTES

hp = 745,... W (horse power) - vedada a utilização no SI.

cv = 735,5 W (cavalo-vapor) - permitida temporariamente a utilização no SI.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

hp (horse power) - unidade de potência ultrapassada que não deve ser utilizada.

cv (cavalo-vapor) - unidade de potência cuja utilização é admitida temporariamente no SI.

2.4 - TORQUE X POTÊNCIA

$$F_T = \frac{M_T}{r}$$
 (1)

$$v_p = \omega_r r$$

$$\omega = \frac{1}{30}$$

tem-se:

Como

Substituindo as equações (1) e (11) em (1), tem-se:

$$P = \frac{M_T}{\cancel{F}} \cdot \omega \cancel{F}$$

$$P = M_T \cdot \omega$$

$$M_T = \frac{P}{\omega}$$

ОU

$$M_{T} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$
 [Nm]

Em que:

P - potência [W]

ω - velocidade angular [rad/s]

M_T - torque [Nm]

n - rotação[rpm]

2.5 - FORÇA TANGENCIAL (FT)

$$F_{T} = \frac{M_{T}}{r} = \frac{P}{v_{p}} = \frac{P}{\omega \cdot r}$$

Em que:


F_T - força tangencial [N]

P - potência[W]

M_T - torque [Nm]

 v_p - velocidade periférica [m/s]

r - raio da peça [m] ω - velocidade angular [rad/s]

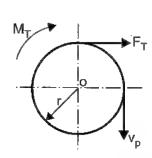


Exemplo 1:

O elevador da figura encontra-se projetado para transportar carga máxima $C_{max} = 7000N$ (10 pessoas).

O peso do elevador é $P_e = 1 \text{KN}$ e o contrapeso possui a mesma carga $C_p = 1 \text{kN}$.

Determine a potência do motor M para que o elevador se desloque com velocidade constante v = 1 m/s.

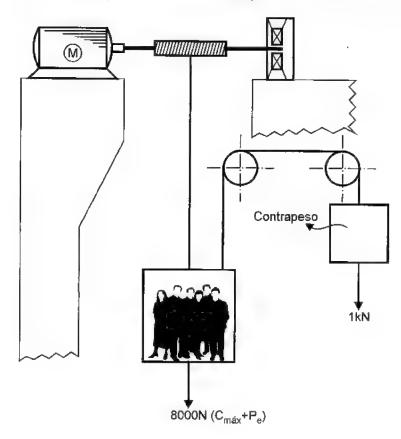

Resolução:

O peso do elevador é compensado pelo contrapeso, eliminando o seu efeito; portanto, para dimensionar a potência do motor, a carga a ser utilizada é $\rm C_m=7000N$.

Potência do motor (P_{motor})

$$P_{motor} = F_{cabo} \cdot v$$


$$P_{motor} = 7000 \text{ N} \cdot 1 \text{m/s}$$

$$P_{motor} = 7000 \text{ W}$$

Para obter a potência do motor em cv (cavalo-vapor), apenas para efeito comparativo, dividir a potência em watts por 735,5; portanto, tem-se que:


$$P_{cv} = \frac{P(w)}{735,5} = \frac{7000}{735,5} \cong 9,5 cv$$

O motor a ser utilizado para o caso possuirá P = 10 cv (normalizado mais próximo do valor dimensionado).

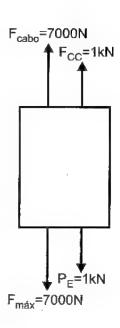

Exemplo 2:

A figura dada representa um servente de pedreiro erguendo uma lata de concreto com peso $P_c = 200$ N. A corda e a polia são ideais. A altura da laje é h = 8m, o tempo de subida é t = 20 s. Determinar a potência útil do trabalho do operador.

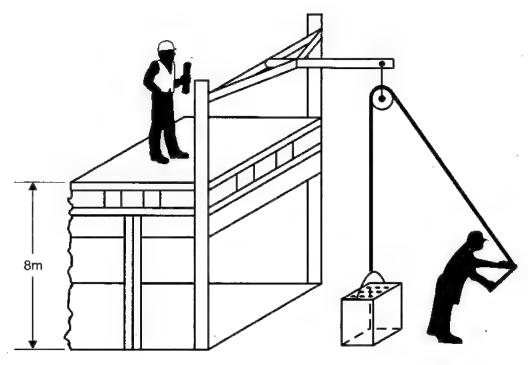

I- CARGA APLICADA PELO OPERADOR

Como a carga está sendo elevada com movimento uniforme, conclui-se que a aceleração do movimento é nula, portanto:

$$\mathsf{F}_{\mathsf{O}_{\mathsf{p}}} = \mathsf{F}_{\mathsf{c}} = 200\mathsf{N}$$


 $F_{o_{\mathfrak{g}}}$ - Força aplicada pelo operador

Pc - Peso da lata com concreto

2- VELOCIDADE DE SUBIDA (V_s)

$$v_s = \frac{h}{t} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ m/s}$$

$$v_s = 0.4 \text{ m/s}$$

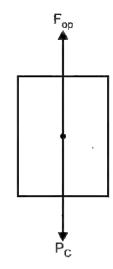

3- POTÊNCIA ÚTIL DO OPERADOR

$$P = F_{o_p} \cdot v_s$$

$$P = 200N \cdot 0.4 \text{m/s}$$

$$P = 80W$$

Exemplo 3:

Supondo que, no exercício anterior, o operador seja substituído por um motor elétrico com potência P = 0,25 kW, determinar:


- a) Velocidade de subida da lata de concreto (v_s)
- b) Tempo de subida da lata (t_s)


Solução:

a) Velocidade de subida da lata (v_s) $F_s = P_c = 200N$ portanto, a velocidade de subida (v_s) será:

$$v_s = \frac{P_{motor}}{F_{subida}} = \frac{250W}{200N} = \frac{250\frac{Mm}{s}}{200M}$$

$$V_s = 1,25m/s$$

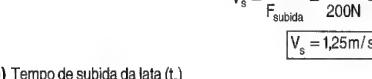

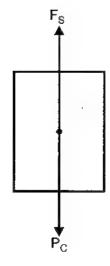

b) Tempo de subida da lata (t_s)


$$t_{s} = \frac{h}{t_{s}} = \frac{8pn}{1,25pn/s}$$

$$t_{s} = 6,4s$$

Exemplo 4:

Uma pessoa empurra o carrinho de supermercado, aplicando uma carga F = 150N, deslocando-se em um percurso de 42 m no tempo de um minuto.

Determinar a potência que movimenta o veículo.

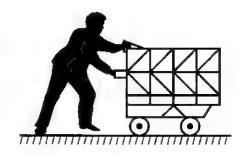

Solução:

a) Velocidade do carrinho (v_c)

$$v = \frac{S}{t}$$

como 1 min = 60 s, tem-se:

$$v_c = \frac{42m}{60s}$$

 $v_c = 0.7 \text{m/s}$

b) Potência do veículo


$$P = F \cdot v_c$$

$$P = 150N \times 0.7 \text{ m/s}$$

$$P = 105W$$

Exemplo 5:

A transmissão por correias, representada na figura, é acionada por um motor elétrico com potência P = 5,5 kW com rotação n = 1720 rpm chavetando a polia ① do sistema.

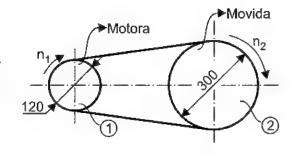

As polias possuem, respectivamente, os seguintes diâmetros:

d₁ = 120 mm (diâmetro da polia ①)

d₂ = 300 mm (diâmetro da polia ②)

Desprezar as perdas.

Determinar para transmissão:

- a) Velocidade angular da polia ① (ω₁)
- b) Freqüência da polia ① (f₁)
- c) Torque da polia ① (M_{T.})
- d) Velocidade angular da polia ② (ω₂)
- e) Frequência da polia ② (f₂)
- f) Rotação da polia ② (n₂)
- g) Torque da polia ② (M_{Ta})
- h) Relação de transmissão (i)
- i) Velocidade periférica da transmissão (V_o)
- j) Força tangencial da transmissão (F_T)

Resolução:

a) Velocidade angular da polia ① (ω₁)

$$\omega_1 = \frac{n\pi}{30} = \frac{1720\pi}{30}$$
 $\omega_1 = 57.33....\pi rad/s$

b) Freqüência da polia ① (f₁)

$$f_1 = \frac{n_1}{60} = \frac{1720}{60}$$
$$f_1 = 28,66...Hz$$

A rotação da polia \bigcirc n_1 é a mesma rotação do motor n=1720 rpm, pois a polia encontra-se chavetada ao eixo-árvore do motor.

c) Torque da polia ①

$$M_{T_1} = \frac{P}{\omega_1} = \frac{5500}{57,33\pi}$$
 $M_{T_1} \cong 30,5 \text{Nm}$

d) Velocidade angular da polia $@(\omega_2)$

$$\omega_2 = \frac{d_1}{d_2} \cdot \omega_1 = \frac{120 \cdot 57,33\pi}{300}$$

$$\omega_2 \cong 22,93.....\pi \text{rad/s}$$

e) Freqüência da polía ② (f2)

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{22,93\pi}{2\pi}$$

$$f_2 \cong 11,465 \text{Hz}$$

f) Rotação da polia ② (n₂)

$$n_2 = 60 f_2 = 60 \cdot 11,465$$

$$n_2 = 688 \text{ rpm}$$

g) Torque da polia @ (Mt)

$$M_{T_2} = \frac{P}{\omega_2} = \frac{5500 \text{ W}}{22,93 \text{ \pi rad/s}}$$
 $M_{T2} \cong 76,3 \text{ Nm}$

h) Relação de transmissão (i)

$$i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{300}{120}$$

$$i = 2.5$$

i) Velocidade periférica da transmissão (v_p).

A velocidade periférica da transmissão é a mesma da polia ① ou da polia ②, portanto podemos utilizar:

$$v_p = \omega_1 r_1$$
 ou $v_p = \omega_2 \cdot r_2$

Optamos por $v_p = \omega_1 r_1$, obtendo desta forma:

$$v_p = 57,33\pi \cdot 0,06$$
 $v_p \cong 3,44 \pi \text{ m/s}$
 $v_p \cong 10,8\text{m/s}$

Como pode-se observar, o raio da polia 1 (r_1) foi transformado em (m):

$$r_1 = \frac{d_1}{2} = \frac{120}{2} = 60 \text{mm}$$
 $r_1 = 60 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0.06 \text{m}$

j) Força tangencial da transmissão (F_T). Por meio de raciocínio análogo ao item anterior, pode-se escrever:

$$F_{T} = \frac{M_{T_{1}}}{r_{1}} = \frac{M_{T_{2}}}{r_{2}}$$

Opta-se por uma das relações, obtendo desta forma:

$$F_T = \frac{30.5}{0.06} \Longrightarrow F_T \cong 508.3 \text{ N}$$

Exemplo 6:

A transmissão por engrenagens, representada na figura, é acionada por intermédio de um motor elétrico que possui potência P = 0,75 KW e gira com rotação n = 1140 rpm, acoplado à engrenagem ① (pinhão). As engrenagens possuem as seguintes características:

Pinhão ①

Coroa 2

Número de dentes

Número de dentes

 $Z_1 = 25$ dentes


 $Z_2 = 47$ dentes

Módulo

Módulo

M = 2 mm

M = 2mm

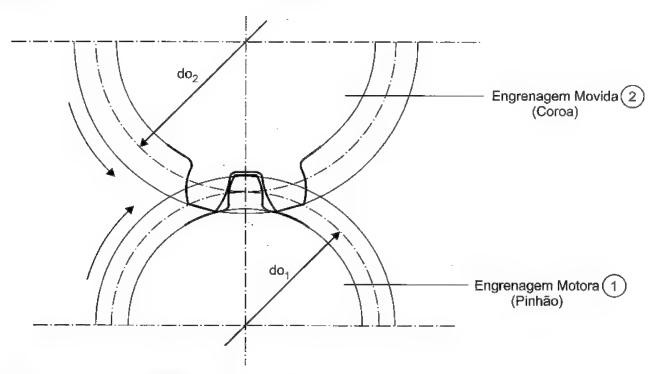

Desprezando as perdas, determinar para a transmissão:

- a) Velocidade angular do pinhão ① (ω_1)
- b) Freqüência do pinhão ① (f₁)
- c) Torque no pinhão ① (M_{T.})
- d) Velocidade angular da coroa $@(\omega_2)$
- e) Freqüência da coroa ② (F₂)
- f) Rotação da coroa @ (N₂)
- g) Torque na coroa ② (M_{Tx})
- h) Relação de transmissão (i)
- i) Força tangencial da transmissão (F_T)
- j) Velocidade periférica da transmissão (vo)

Resolução:

a) Velocidade angular do pinhão ①

Como a engrenagem encontra-se acoplada ao eixo-árvore do motor, conclui-se que a rotação do pinhão é a mesmado motor.

Tem-se então que:

$$\omega_1 = \frac{n_1 \pi}{30} = \frac{1140 \pi}{30}$$

$$\omega_1 = 38\pi \text{ rad/s}$$
 $\omega_1 = 119,38\text{ rad/s}$

$$\omega_1 = 119,38 \, \text{rad/s}$$

b) Frequência do pinhão ①

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{38\pi / \text{ radd/s}}{2\pi \text{ radd}}$$

$$f_1 = 19\text{Hz}$$

c) Torque no pinhão ①

$$M_{T_1} = \frac{P}{\omega_1} = \frac{750 \text{ Nm/s}}{38\pi \text{ rad/s}}$$

Como rad refere-se ao raio da peça, portanto, não é unidade, podendo desta forma ser desprezado, tem-se:

$$M_{T_1} \cong 6,28Nm$$

d) Velocidade angular da coroa ②

$$\omega_2 = \frac{\omega_1 \cdot Z_1}{Z_2}$$

$$\omega_2 = \frac{38\,\pi \cdot 25}{47}$$

$$\omega_2 \cong 20.2\pi \, \text{rad/s}$$

$$\omega_2 \cong 20.2\pi \text{ rad/s}$$
 $\omega_2 = 63.5 \text{ rad/s}$

e) Freqüência da coroa ②

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{20.2\pi \text{ rad/s}}{2\pi \text{ rad/s}}$$

$$f_2 \cong 10.1 \text{ Hz}$$

f) Rotação da coroa ②

$$n_2 = 60 f_2 = 60 \cdot 10,1$$

$$n_2 = 606 \text{ rpm}$$

g) Torque da coroa ②

$$\mathsf{M}_{\mathsf{T}_{\!{\scriptscriptstyle{2}}}} = \mathsf{M}_{\mathsf{T}_{\!{\scriptscriptstyle{1}}}} \cdot \frac{\mathsf{Z}_{\!{\scriptscriptstyle{2}}}}{\mathsf{Z}_{\!{\scriptscriptstyle{1}}}}$$

$$M_{T_2} = 6,28 \cdot \frac{47}{25}$$

h) Relação de transmissão (i)

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{47}{25}$$
 $i = 1,88$

i) Força tangencial da transmissão (F_T)

A força tangencial é a mesma para as duas engrenagens; portanto, podemos utilizar:

$$F_{T} = \frac{2M_{T_{1}}}{d_{o_{1}}} = \frac{2M_{T_{2}}}{d_{o_{2}}}$$

 d_{o_1} = diâmetro primitivo do pinhão ①

$$d_{o_1} = m \cdot z_1$$

d_o = diâmetro primitivo da coroa ②

$$\mathbf{d}_{o_2} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{z}_2$$

Para o caso optamos pelo pinhão ①, tendo desta forma:

$$d_{o_1} = m \cdot z_1 = 2 \cdot 25 = 50 \text{mm}$$

$$d_{o_4} = 50 \cdot 10^{-3} \text{m} = 0.050 \text{m}$$

portanto,

$$F_{T} = \frac{2M_{T_{1}}}{d_{0_{1}}} = \frac{2 \cdot 6,28 \text{ N/m}}{0,050 \text{pr}}$$

$$F_{T} = 251,2 \text{ N}$$

j) Velocidade periférica da transmissão (v_p)

Da mesma forma que no item anterior, a velocidade periférica é a mesma para as duas engrenagens, a qual pode ser determinada por meio de:

$$\mathbf{v}_{_{D}}=\boldsymbol{\omega}_{_{1}}\cdot\mathbf{r}_{_{_{\mathbf{O}_{_{1}}}}}=\boldsymbol{\omega}_{_{2}}\cdot\mathbf{r}_{_{_{\mathbf{O}_{_{2}}}}}$$

Em que:

$$r_{o_1} = \frac{d_{o_1}}{2}$$
 (raio primitivo do pinhão ①)

$$r_{o_2} = \frac{d_{o_2}}{2}$$
 (raio primitivo da coroa ②)

Optando pelo pinhão ①, tem-se:

$$v_p = \omega_1 \cdot r_{o_1} = \frac{38\pi \cdot 0,05}{2}$$

$$v_p = 0,95\pi \text{ m/s}$$

$$v_p \approx 2,98\text{m/s}$$

Exercícios Propostos

 A transmissão por correias, representada na figura, é acionada pela polia ① por um motor elétrico com potência P = 7,5kW (P ≅ 10 cv) e rotação n = 1140 rpm. As polias possuem, respectivamente, os seguintes diâmetros:

d₁ = 120 mm (diâmetro da polia ①)

d₂ = 220 mm (diâmetro da polia ②)

Determinar para transmissão:

- a) Velocidade angular da polia \oplus (ω_1)
- b) Freqüência da polia ① (f₁)
- c) Torque da polia $\textcircled{1}(M_{T})$

- f) Rotação da polia ② (n_s)
- g) Torque da polia @ (M_{Ta})
- h) Velocidade periférica da transmissão (v_p)
- i) Força tangencial (F_T)
- j) Relação de transmissão (i)




a)
$$\omega_1 = 38\pi \text{ rad/s}$$

b)
$$f_1 = 19Hz$$

c)
$$M_{T_1} = 62,82 \text{Nm}$$

d)
$$\omega_2 \cong 20.73\pi \text{ rad/s}$$

e)
$$f_2 \approx 10,36 \text{Hz}$$

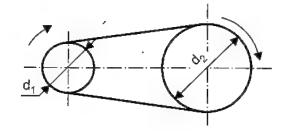

f)
$$n_2 \cong 622 \text{ rpm}$$

g)
$$M_{T_2} \cong 115,2Nm$$

h)
$$V_p = 2.28\pi \text{ m/s}$$

$$v_p \cong 7,16 \text{m/s}$$

i) $F_{T} = 1047 \text{N}$

2) A esquematização da figura representa um motor a combustão para automóvel, que aciona simultaneamente as polias da bomba d'água e do alternador.

As curvas de desempenho do motor apresentam para o torque máximo a potência P = 35,3kW (P \cong 48cv) atuando com rotação n = 2000 rpm. Determine para a condição de torque máximo:

Polia ① (motor)

- a) velocidade angular (ω_1)
- b) freqüência (f₁)
- c) torque (M_{T_1})

Polia @ (bomba d'água)

- d) velocidade angular (ω_2)
- e) freqüência (f₂)
- f) rotação (n₂)
- g) torque (M_{T_2})

Polia 3 (alternador)

- h) velocidade angular (ω_3)
- i) freqüência (f₃)
- j) rotação (n₃)
- k) torque (M_{T_a})

Características da transmissão:


- relação de transmissão (i₁) (motor/bomba d'água)
- m) relação de transmissão (i2) (motor/alternador)
- n) força tangencial (F_T)
- o) velocidade periférica (v_p)

As polias possuem os seguintes diâmetros:

$$d_1 = 120$$
mm (motor)

d₂ = 90mm (bomba d'água)

 $d_3 = 80$ mm (alternador)

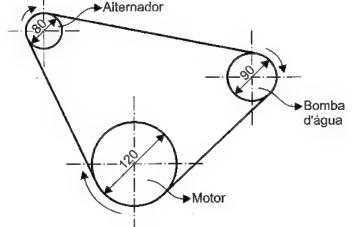

Respostas:

a)
$$\omega_1 \cong 66,67 \pi \, \text{rad/s}$$

b)
$$f_1 \cong 33,33Hz$$

c)
$$M_{T_i} \cong 168.5 \text{ Nm}$$

d)
$$\omega_2 \cong 88.89 \pi \text{ rad/s}$$

e)
$$f_2 \cong 44,445 \text{Hz}$$

f)
$$n_2 \cong 2667 \text{rpm}$$

g)
$$M_{T_2} \cong 126,4 \text{Nm}$$

h)
$$\omega_3 \cong 100\pi \, \text{rad/s}$$

i)
$$f_3 = 50 \text{Hz}$$

j)
$$n_3 \cong 3000 \text{ rpm}$$

k)
$$M_{T_a} = 112,3 \text{Nm}$$

- I) i₁ = 1,33 ... (relação ampliadora de velocidade)
- m) i₂ = 1,5 (relação ampliadora de velocidade)

n)
$$F_T \cong 2808N$$

o)
$$V_p = 4\pi m/s$$

$$v_{p} = 12,56 \text{m/s}$$

3) A transmissão por engrenagens, representada na figura, é acionada por meio do pinhão ① acoplado a um motor elétrico de IV pólos com potência P = 15kW (P ≅ 20 cv) e rotação n = 1720 rpm.

As características das engrenagens são:

Pinhão (engrenagem ①)


 $Z_1 = 24$ dentes (número de dentes)

m = 4 mm (módulo)

Coroa (engrenagem ②)

 $Z_2 = 73$ dentes (número de dentes)

m = 4 mm (módulo)

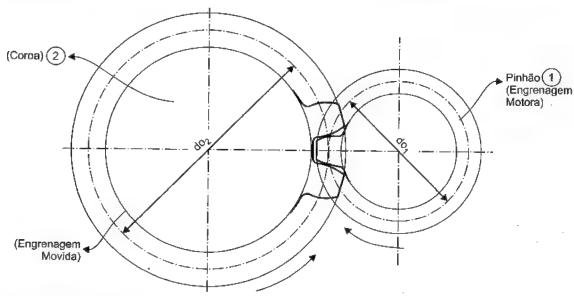

Determinar para a transmissão:

Engrenagem ① (pinhão)

- a) velocidade angular (ω_1)
- b) freqüência (f,)
- c) torque (M_{T_c})

Engrenagem ② (coroa)

- d) velocidade angular (ω_2)
- e) freqüência (f₂)
- f) rotação (n₂)
- g) torque (M_{T_2})

Características da transmissão:

- h) velocidade periférica (v_p)
- i) força tangencial (F_T)
- j) relação de transmissão (i)

Respostas:

a)
$$\omega_1 = 57,33 \; \pi \, rad/s$$

b)
$$f_1 \cong 28,67Hz$$

c)
$$M_{T_c} \approx 83,3 \text{Nm}$$

d)
$$\omega_2 \cong 18.85 \pi \text{ rad/s}$$

e)
$$f_2 \cong 9.42 \text{Hz}$$

f)
$$n_2 \cong 565 \text{rpm}$$

g)
$$M_{T_a} \cong 253,3 \text{Nm}$$

h)
$$V_p \cong 2.75\pi m/s$$

$$v_p \cong 8.64 \, \text{m/s}$$

i)
$$F_T \cong 1735N$$

Rendimento das Transmissões (η)





Em qualquer tipo de transmissão, é inevitável a perda de potência que ocorre nas engrenagens, mancais, polias, correntes, rodas de atrito, originada pelo atrito entre as superfícies, agitação do oléo lubrificante, escorregamento entre correia e polia etc.

Desta forma, constata-se que a potência de entrada da transmissão é dissipada em parte sob a forma de energia, transformada em calor, resultando a outra parte em potência útil geradora de trabalho.

$$P_e = P_u + P_d$$

Em que:

P_e - potência de entrada [W; kW;...]

P_{III} - potência útil [W; kW;...]

P_d - potência dissipada [W; kW;...]

3.1 - RENDIMENTO DAS TRANSMISSÕES

Tipos de Transmissão	Rendimento
Transmissão	por Correias
Correias Planas	$0.96 \le \eta_c \le 0.97$
Correias em V	$0.97 \le \eta_c \le 0.98$
· Transmissão	por Correntes
orrentes Silenciosas	$0.97 \le \eta_{cr} \le 0.99$
Correntes Renold	$0.95 \le \eta_{cr} \le 0.97$
Transmisså	io por Rodas
e atrito .	$0.95 \leq \eta_{ra} \leq 0.98$
- Transmissão po	or Engrenagens
Fundidas	. $0.92 \le \eta_e \le 0.93$
Jsinadas	$0.96 \le \eta_{\rm p} \le 0.98$

TRANSMISSÃO POR PARAFUSO SEM FIM

Rosca sen	n fim (aço-bronze)
1 entrada	$0.45 \le \eta_{psf} \le 0.60$
2 entradas	$0.70 \le \eta_{psf} \le 0.80$
3 entradas	$0.85 \le \eta_{psf} \le 0.97$
N	Mancais
Rolamento (par)	$0.98 \le \eta_{m(R)} \le 0.99$
Deslizamento (par) (bucha)	$0.96 \le \eta_{m(b)} \le 0.98$

3.2 - PERDAS NAS TRANSMISSÕES

A transmissão da figura é acionada por um motor elétrico com potência (P) e rotação (n). As polias possuem os seguintes diâmetros:

d₁ - diâmetro da polia ①

d₂ - diâmetro da polia ②

As engrenagens possuem os seguintes números de dentes:

Z₁ - número de dentes da engrenagem ①

 ${\bf Z}_2$ - número de dentes da engrenagem ${\bf @}$

Z₃ - número de dentes da engrenagem ③

 Z_4 - número de dentes da engrenagem ${ \mathfrak{G} }$

Os rendimentos:

 η_{c} - rendimento da transmissão por correias

 $\eta_{\rm e}$ - rendimento da transmissão por engrenagens

 η_{m} - $\,$ rendimento do par de mancais

Determinar as expressões de:

a) Potência útil nas árvores ①, ⑩ e ⑪

b) Potência dissipada/estágio


c) Rotação das árvores ①, ① e ⑩

d) Torque nas árvores ①, ① e ①

e) Potência útil do sistema

f) Potência dissipada do sistema

g) Rendimento da transmissão

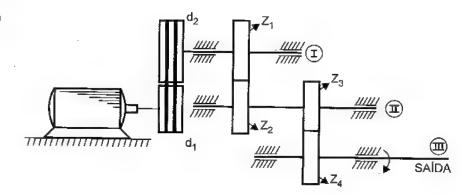

Resolução:

a) Potência útil nas árvores ①, ⑩ e ⑩

árvore ①

$$\boxed{P_{u_1} = P_{\text{motor}} \cdot \eta_c \cdot \eta_m} \qquad [W]$$

árvore (II)

$$\boxed{P_{u_2} = P_{u_1} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}$$
 [W]

$$P_{u_2} = P_{\text{motor}} \cdot \eta_c \cdot \eta_e \cdot \eta_m^2 \quad [W]$$

árvore III

$$\boxed{P_{u_3} = P_{u_2} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}$$
 [W]

$$P_{u_3} = P_{\text{motor}} \cdot \eta_c \cdot \eta_e^2 \cdot \eta_m^3 \quad [W]$$

b) Potência dissipada/estágio

1º estágio (motor/árvore ①)

$$\boxed{P_{d_1} = P_{motor} - P_{u_i}} \quad [W]$$

2º estágio (árvore ① / árvore ⑪)

$$\boxed{\mathbf{P}_{\mathbf{d}_2} = \mathbf{P}_{\mathbf{u}_1} - \mathbf{P}_{\mathbf{u}_2}} \qquad [\mathbf{W}]$$

3º estágio (árvore (1) / árvore (11))

$$\boxed{\mathsf{P}_{\mathsf{d}_3} = \mathsf{P}_{\mathsf{u}_2} - \mathsf{P}_{\mathsf{u}_3}} \qquad [\mathsf{W}]$$

c) Rotação das árvores

rotação da árvore ①

$$n_1 = n_{motor} \cdot \frac{d_1}{d_2}$$
 [rpm]

rotação da árvore ①

$$n_2 = n_1 \cdot \frac{Z_1}{Z_2}$$
 [rpm]

$$n_2 = n_{\text{motor}} \cdot \frac{d_1}{d_2} \cdot \frac{Z_1}{Z_2}$$
 [rpm]

rotação da árvore 🐠

$$n_3 = n_2 \cdot \frac{Z_3}{Z_4}$$
 [rpm]

$$\boxed{ n_3 = n_{\text{motor}} \cdot \frac{d_1}{d_2} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{Z_3}{Z_4} } \quad \text{[rpm]}$$

d) Torque nas árvores ①; (II); (III)

árvore ①

$$M_{T_1} = \frac{P_{u_1}}{\omega_i} = \frac{30 P_{u_1}}{\pi \cdot n_1}$$
 [Nm]

árvore (11)

$$M_{T_2} = \frac{P_{u_2}}{\omega_2} = \frac{30 P_{u_2}}{\pi \cdot n_2}$$
 [Nm]

árvore 🕕

$$M_{T_3} = \frac{P_{u_3}}{\omega_3} = \frac{30 \, P_{u_3}}{\pi \cdot n_3}$$
 [Nm]

e) Potência útil do sistema

A potência do sistema que produz trabalho é a potência útil da árvore de saída (árvore (III)).

f) Potência dissipada do sistema

Corresponde à potência pedida na transmissão.

$$\boxed{ \begin{aligned} & P_{d_{sistema}} &= P_{motor} - P_{u_3} \\ & P_{d_{sistema}} &= P_{motor} - P_{saída} \end{aligned} }$$

g) Rendimento da transmissão

$$\eta = \frac{P_{\text{saida}}}{P_{\text{entrada}}} = \frac{P_{u_{\text{sist}}}}{P_{\text{total}}}$$

Em que:

P_{motor} - potência do motor [W]

P_u - potência útil da árvore ① [W]

Pu - potência útil da árvore ② [W]

 $P_{u_{\text{\tiny u}}}$ - potência útil da árvore 3 [W]

P_d, - potência dissipada no 1º estágio [W]

P_{da} - potência dissipada no 2º estágio [W]

P_{d3} - potência dissipada no 3º estágio [W]

n_{motor} - rotação do motor [rpm]

n₁ - rotação da árvore ① [rpm]

n₂ - rotação da árvore ② [rpm]

n₃ - rotação da árvore ③ [rpm]

M_{T₁} - torque na árvore ① [Nm]

 M_{T_2} - torque na árvore ② [Nm]

Pu sistema - potência útil do sistema [W]

P_{d sistema} - potência dissipada do sistema [W]

d₁ - diâmetro da polia ① [mm]

d₂ - diâmetro da polia ② [mm]

Z₁ - número de dentes da engrenagem ①[adimensional]


Z₂ - número de dentes da engrenagem ② [adimensional]

Z₃ - número de dentes da engrenagem ③ [adimensional]

Z₄ - número de dentes da engrenagem ④ [adimensional]

η - rendimento da transmissão [adimensional]

A transmissão por engrenagens da figura é composta por um motor elétrico com potência (P) e rotação (n), acoplado a uma transmissão por engrenagens com as seguintes características:

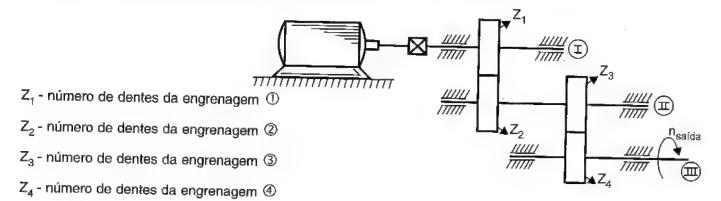

Os rendimentos são:

 $\eta_{
m e}$ - rendimento de cada par de engrenagens

 $\eta_{\scriptscriptstyle m}\,$ - rendimento do par de mancais

Determinar as expressões de:

a) Potência útil nas árvores ①, ⑩ e ⑩

b) Potência dissipada/estágio

c) Rotação das árvores ①, ⑩ e ⑩

d) Torque nas árvores ①, ① e ⑩

e) Potência útil do sistema

f) Potência dissipada do sistema

g) Rendimento da transmissão

Resolução:

a) Potência útil nas árvores (), (ii) e (iii)

árvore (1)

$$P_{u_1} = P_{motor} \cdot \eta_m$$

[W]

árvore (1)

$$\boxed{P_{u_2} = P_{u_1} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}$$

[W]

$$P_{u_2} = P_{\text{motor}} \cdot \eta_e \cdot \eta_m^2$$

[W]

árvore (II)

$$P_{u_3} = P_{u_2} \cdot \eta_e \cdot \eta_m$$

[W]

$$P_{u_3} = P_{motor} \cdot \eta_e^2 \cdot \eta_m^3$$

[W]

b) Potência dissipada/estágio

1º estágio (árvore ① /árvore ①)

$$\boxed{P_{d_1} = P_{u_1} - P_{u_2}} \quad [W]$$

2º estágio (árvore ® / árvore ®)

$$P_{d_2} = P_{u_2} - P_{u_3} \qquad [W]$$

c) Rotação das árvores ①, ⑩ e ⑩

rotação da árvore ①

A rotação da árvore ① é a mesma do motor, pois estão ligados por acoplamento.

$$n_1 = n_{motor}$$

[rpm]

rotação da árvore ®

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{z_2}$$

[rpm]

rotação da árvore 🐠

$$n_3 = \frac{n_2 \cdot Z_3}{Z_4}$$

[rpm]

$$n_3 = n_1 \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2 \cdot Z_4}$$
 [rpm]

d) Torque nas árvores ① ⑩ e ⑩

árvore ①

$$M_{T_1} = \frac{P_{u_1}}{\omega_1} = \frac{30 P_{u_1}}{\pi \cdot n_1}$$
 [Nm]

árvore 🕕

$$\mathsf{M}_{\mathsf{T}_2} = \frac{\mathsf{P}_{\mathsf{u}_2}}{\omega_2} = \frac{30\,\mathsf{P}_{\mathsf{u}_2}}{\pi \cdot \mathsf{n}_2} \qquad [\mathsf{Nm}]$$

árvore (11)

$$M_{T_3} = \frac{P_{u_3}}{\omega_3} = \frac{30 P_{u_3}}{\pi \cdot n_3}$$
 [Nm]

e) Potência útil do sistema

A potência útil do sistema é aquela que produz trabalho, ou seja, a potência da árvore de saída.

$$P_{u_{sistema}} = P_{u_3} = P_{saida}$$
 [W]

f) Potência dissipada do sistema

Consiste na potência que foi perdida na transmissão.

$$P_{d_{sistema}} = P_{motor} - P_{saida}$$
 [W]

g) Rendimento da transmissão

$$\eta = \frac{P_{\text{saida}}}{P_{\text{entrada}}}$$

Em que:

P_{motor} - potência do motor [W]

Pu - potência útil da árvore ① [W]

Pu - potência útil da árvore ② [W]

P_u - potência útil da árvore ③ [W]

P_{d.} - potência dissipada no 1º estágio [W]

P_{da} - potência dissipada no 2º estágio [W]

P_{d₃} - potência dissipada no 3º estágio [W]

n_{motor} - rotação do motor [rpm]

n₁ - rotação da árvore ① [rpm]

n₂ - rotação da árvore ② [rpm]

n₃ - rotação da árvore ③ [rpm]

M_{T₁} - torque na árvore ① [Nm]

M_{T2} - torque na árvore ② [Nm]

 $M_{T_{\!_3}}$ - torque na árvore $\ensuremath{\mathfrak{I}}$ [Nm]

 $P_{u_{sistema}}$ -potência útil do sistema [W]

 $P_{d_{sistema}}$ -potência dissipada do sistema [W]

Z₁ - número de dentes da engrenagem ① [adimensional]

 ${\bf Z}_2^{}$ - número de dentes da engrenagem ${\bf @}$ [adimensional]

Z₃ - número de dentes da engrenagem ③ [adimensional]

Z₄ - número de dentes da engrenagem ④ [adimensional]

 η_{e} - rendimento do par de engrenagens [adimensional]

 $\eta_{\text{m}}^{}$ - rendimento do par de mancais [adimensional]

η - rendimento da transmissão

Exercício

 A transmissão da figura é acionada por um motor elétrico com potência P = 5,5 kW(P ≅ 7,5 CV) e rotação n = 1740 rpm. As polias possuem os seguintes diâmetros:

 $d_1 = 120$ mm

 $d_2 = 280 \text{mm}$

As engrenagens possuem os seguintes números de dentes:

 $Z_1 = 23$ dentes; $Z_2 = 49$ dentes;

 $Z_3 = 27$ dentes; $Z_4 = 59$ dentes

Os rendimentos são:




 $\eta_e = 0.98$ (Transmissão/ par de engrenagens)

 $\eta_{m} = 0.99$ (Par de mancais (rolamentos))

Determinar na transmissão:

- a) Potência últil nas árvores ①, ① e ⑩
- b) Potência dissipada/estágio
- c) Rotação das árvores ①, ⑩ e ⑩
- d) Torque nas árvores ①, ① e ⑩
- e) Potência útil do sistema
- f) Potência dissipada do sistema
- g) Rendimento da transmissão



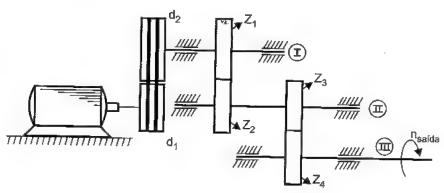

a) Potência útil nas árvores (1), (11) e (11)

$$\underline{P_{u_1}} = P_{motor} \cdot \eta_c \cdot \eta_m$$

$$P_{u_1} = 5.5 \cdot 0.97 \cdot 0.99$$

$$P_{u_1} = 5,28 \text{kW} = 5280 \text{W}$$

árvore (II)

$$P_{u_{c}} = P_{motor} \cdot \eta_{c} \cdot \eta_{e} \cdot \eta_{m}^{2}$$

$$P_{u_0} = 5.5 \cdot 0.97 \cdot 0.98 \cdot 0.99^2$$

$$P_{u_g} = 5,12kW = 5120W$$

árvore (II)

$$\mathbf{P}_{u} = \mathbf{P}_{motor} \cdot \mathbf{\eta}_{c} \cdot \mathbf{\eta}_{e}^{2} \cdot \mathbf{\eta}_{m}^{3}$$

$$P_{u_n} = 5.5 \cdot 0.97 \cdot 0.98^2 \cdot 0.99^3$$

$$P_{u_3} = 4,97 \text{kW} = 4970 \text{W}$$

- b) Potência dissipada/estágio
 - 1º estágio (motor/árvore (1))

$$P_{d_1} = P_{motor} - P_{u_1}$$

$$P_{d_1} = 5,5 - 5,28$$

$$P_{d_1} = 0.22kW = 220W$$

2º estágio (árvore (1) / árvore (11)

$$P_{d_a} = P_{u_a} - P_{u_a}$$

$$P_{d_2} = 5,28 - 5,12$$

$$P_{d_2} = 0.16kW = 160W$$

3º estágio (árvore (1) / árvore (10)

$$P_{d_a} = P_{u_a} - P_{u_a}$$

$$P_{d_a} = 5,12 - 4,97$$

$$P_{d_s} = 0.15 \text{kW} = 150 \text{W}$$

c) Rotação das árvores (), (ii) e (iii)

árvore (1)

$$n_1 = \frac{n_{\text{motor}} \cdot d_1}{d_2} = \frac{1740 \cdot 120}{280}$$

$$n_1 \cong 746 \text{rpm}$$

árvore (II)

$$n_2 = \frac{n_{motor} \cdot d_1 \cdot Z_1}{d_2 \cdot Z_2}$$

$$n_2 = \frac{1740 \cdot 120 \cdot 23}{280 \cdot 49}$$

$$n_2 = 350 \text{ rpm}$$

árvore (11) (saída)

$$\mathbf{n}_3 = \frac{\mathbf{n}_{\text{motor}} \cdot \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{Z}_1 \cdot \mathbf{Z}_3}{\mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{Z}_2 \cdot \mathbf{Z}_4}$$

$$n_3 = \frac{1740 \cdot 120 \cdot 23 \cdot 27}{280 \cdot 49 \cdot 59}$$

d) Torque nas árvores ①, ① e ①

árvore ①

$$M_{T_1} = \frac{30 \, P_{u_1}}{\pi \, n_1} = \frac{30 \cdot 5280}{\pi \cdot 746}$$

$$M_{T_1} \cong 68Nm$$

árvore (II)

$$M_{T_2} = \frac{30 \, P_{u_2}}{\pi \, n_2} = \frac{30 \cdot 5120}{\pi \cdot 350} \qquad 72 \cdot 60 \cdot \frac{\omega}{77}$$

$$M_{T_2} \cong 140 \text{Nm}$$

árvore (II)

$$M_{T_3} = \frac{30 P_{u_3}}{\pi n_3} = \frac{30 \cdot 4970}{\pi \cdot 160}$$

$$M_{T_3} \cong 297 \text{ Nm}$$

九二张山

W: M.T.

e) Potência útil do sistema

A potência útil do sistema é a que gera trabalho, ou seja, a potência útil do eixo (III).

$$P_{u_{sistema}} = P_{u_3} = P_{saida} = 4,97kW = 4970W$$

f) Potência dissipada do sistema

$$\mathsf{P}_{\mathsf{d}_{\mathsf{sistema}}} = \mathsf{P}_{\mathsf{motor}} - \mathsf{P}_{\mathsf{saida}}$$

$$\mathsf{P}_{\mathsf{d}_{\mathsf{sistema}}} = 5,5-4,97$$

$$P_{d_{\text{sistema}}} = 0.53 \text{ kW} = 530 \text{ W}$$

g) Rendimento da transmissão

$$\eta = \frac{P_{\text{safda}}}{P_{\text{entrada}}} = \frac{4,97 \text{ kW}}{5,5 \text{ kW}} \qquad \boxed{\eta \approx 0.9}$$

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

 A transmissão da figura é acionada por um motor elétrico com potência P = 3,7kW (P ≅ 5cv) e rotação n = 1710 rpm. Os diâmetros das polias são:

d₁ = 100mm (polia motora)

d₂ = 250mm (polia movida)

O número de dentes das engrenagens:

 $Z_1 = 21$ dentes; $Z_2 = 57$ dentes;

 $Z_3 = 29$ dentès e $Z_4 = 73$ dentes

Rendimentos dos elementos de transmissão:

 $\eta_c = 0.97$ (transmissão por correias)

 $\eta_e = 0.98$ (transmissão por engrenagens)

 $\eta_{m}=$ 0,99 [par de mancais (rolamentos)]

Determinar para transmissão:

a) Potência útil nas árvores ①, ① e ①

b) Potência dissipada/estágio


c) Rotação das árvores (), (i) e (ii)

d) Torque nas árvores (), (ii) e (iii)

e) Potência útil do sistema

f) Potência dissipada do sistema

g) Rendimento da transmissão

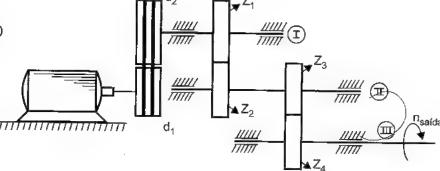

Respostas:

a) Potência útil

$$P_u \cong 3,55kW = 3550W$$

$$P_{u_{a}} \cong 3,45 \,\text{kW} = 3450 \,\text{W}$$

$$P_{u_a} \cong 3.35 \text{kW} = 3350 \text{W}$$

b) Potência dissipada

$$P_{d_\perp} \cong 0.15 \, kW \cong 150 \, W$$

$$P_{d_{\perp}} \cong 0.10 \text{kW} \cong 100 \text{W}$$

$$P_{d_3} \cong 0.10 \text{kW} \cong 100 \text{W}$$

c) Rotação

$$n_1 \cong 684 \, rpm$$

$$n_2 \cong 252 \text{ rpm}$$

$$n_3 \cong 100 \text{ rpm}$$

d) Torque

$$M_{T_1} \cong 50 \, Nm$$

$$M_{T_a} \cong 131Nm$$

$$M_{T_q} \cong 320 \, \text{Nm}$$

e) Potência útil do sistema

$$P_{u_{sistema}} \cong 3.35 \, kW = 3350 \, W$$

$$M_{T_a} \cong 131Nm$$

$$M_{T_a} \cong 320 \, \text{Nm}$$

f) Potência dissipada do sistema

$$P_{d_{\text{eighanns}}} \cong 0.35 \,\text{kW} = 350 \,\text{W}$$

g) Rendimento da transmissão

$$\eta \cong 0.90$$

2) A transmissão por engrenagens, representada na figura, é acionada por um motor elétrico com potência P = 18,5kW (25cv) e rotação n = 1170 rpm. As engrenagens possuem as seguintes características:

$$Z_1 = 25$$
 dentes; $Z_2 = 65$ dentes;

$$Z_3 = 35$$
 dentes e $Z_4 = 63$ dentes


Os rendimentos são:

$$\eta_{\,\text{e}} = \text{0,98}\,$$
 par de engrenagens

$$\eta_m = 0.99$$
 par de mancais (rolamentos)

Determinar para transmissão:

- a) Potência útil nas árvores (), (1) e (11)
- b) Potência dissipada/estágio
- c) Rotação das árvores ①, ① e ①
- d) Torque nas árvores ①, ① e ⑩
- e) Potência útil do sistema
- f) Potência dissipada do sistema
- g) Rendimento da transmissão

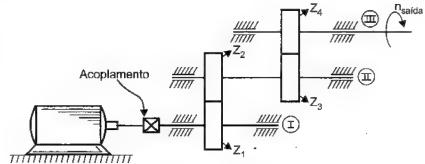

Respostas:

a) Potência útil

$$P_{u_1} \cong 18,3 \text{kW} \cong 18300 \text{W}$$

$$P_{\mu_a} \cong 17.8 \text{kW} \cong 17800 \text{W}$$

$$P_{u_{\alpha}} \cong 17.2 \text{kW} \cong 17200 \text{W}$$

b) Potência dissipada

$$P_{d_s} \cong 0.5 \text{kW} \cong 500 \text{W}$$

$$P_{d_2} \cong 0.6 \text{kW} \cong 600 \text{W}$$

c) Rotação

$$n_{_{1}}\!=\!1170\text{rpm}$$

$$n_2 = 450 \text{ rpm}$$

$$n_3 = 250 \text{rpm}$$

d) Torque

$$M_{T_1} \cong 150Nm$$

$$M_{T_p} \cong 378 \, \text{Nm}$$

$$M_{T_a} \cong 657 Nm$$

e) Potência útil do sistema

$$P_{u_{sistema}} \cong P_{saida} \cong P_{u_{8}} \cong 17,2 \, kW = 17200 \, W$$

f) Potência dissipada do sistema

$$P_{d_{sistema}} \cong 1.3 \, \text{kW} \cong 1300 \, \text{W}$$

g) Rendimento da transmissão

$$\eta \cong 0.93$$

Transmissão por Correias





4.1 - INTRODUÇÃO

4.1.1 - CORREIAS PLANAS

Valores máximos:

- a) Potência 1600kW (~2200 cv)
- b) Rotação 18000 rpm
- c) Força tangencial 5000 kgf (~50 kN)
- d) Velocidade tangencial 90 m/s
- e) Distância centro a centro 12m
- f) Relação de transmissão ideal até 1:5
- g) Relação de transmissão máxima 1:10

4.1.2 - CORREIAS EM V

Valores máximos:

- a) Potência 1100kW (~1500CV)
- b) Velocidade tangencial 26 m/s
- c) Relação de transmissão ideal até 1:8
- d) Relação de transmissão máxima 1:15

Rendimento η_c


O rendimento para esse tipo de transmissão é de 0,95 a 0,98.

 $0.95 \!\leq\! \eta_c \leq 0.98$

4.1.3 - UTILIZAÇÃO

- a) Correias planas: podem ser utilizadas em árvores paralelas ou reversas;
- b) Correias em "V" somente em árvores paralelas.

Árvores Paralelas

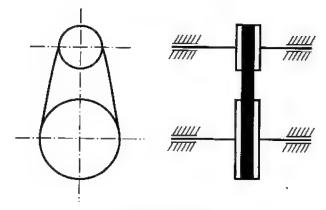

Árvores Reversas



4.2 - DIMENSIONAMENTO DAS TRANSMISSÕES POR CORREIA EM "V"

Dados necessários:

- 1) Tipo de motor
- 2) Potência do motor
- 3) Rotação do motor
- 4) Tipo de máquina ou equipamento
- 5) Rotação da máquina ou equipamento
- 6) Distância entre centros
- 7) Tempo de trabalho diário da máquina

4.2.1 - POTÊNCIA PROJETADA

 $P_p = P_{motor} \cdot f_s$

Em que:

P_p - potência projetada (CV)

P_{motor} - potência do motor (CV)

 f_s - fator de serviço (adimensional)

Tabela 1 - Fator de serviço

Máquina Conduzida			Máquina (Condutora	T- T-A	
As máquinas relacionadas são apenas exemplos representativos. Escolha o grupo cujas características sejam mais semelhantes à máquina em consideração	Motores AC: Torque Normal, Rotor Gaiola de Ar Sincrônicos, Divisão de Fase Motores DC: Enrolados em Deri Motores Estacion Combustão interna	vação ários:	s Cilíndros	Motores AC: Alto Torque, Alto Es Repulsão-Indução, Enrolado em Série Motores DC: Enrolados em Sério Motores Estacion Combustão interna Eixos de Transmis	Monofásico, , Anéis Coletor e, Enrolados m ários: de um cilindro	res
	Serviço Intermitente	Serviço Normal	Serviço Contínuo	Serviço Intermitente	Serviço Normal	Serviço Contínuo
	3-5 h diárias ou periodicamente	8-10 h diárias	16-24 h diárias	3-5 h diárias ou periodicamente	8-10 h diárias	16-24 h diárias
Agitadores para Líquidos Ventiladores e Exaustores Bombas Centrífugas e Compressores Ventiladores até 10cv Transportadores de Carga Leve	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
Correias Transportadoras para Areia e Cereais Ventiladores de mais 10cv Geradores Eixos de Transmissão Maquinário de Lavandería Punções, Prensas e Tesourões Máquinas Gráficas Bombas Centrífugas de Deslocamento Positivo Peneiras Vibratórias Rotativas	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4
Maquinário para Olaria Elevadores de Canecas Excitadores Compressores de Pistão Moinhos de Martelo Moinhos para Indústria de Papel Bombas de Pistões Serrarias e Maquinário de Carpintaria Maquinários Têxteis	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Britadores (Giratórios e de Mandíbulas) Guindastes Misturadores, Calandras e Moinhos para Borracha	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8

^{*} O fator de serviço deverá ser aplicado sobre o valor para regime contínuo, mencionado na placa de identificação do próprio motor. Subtraia 0,2 (com um fator de serviço mínimo de 1,0) quando se tratar de classificação máxima intermitente. Recomenda-se o uso de um Fator de Serviço de 2,0 para equipamento sujeito a sufocações ou afogadiços.

Observações

- A unidade de potência no S.I. (Sistema Internacional) é watt (W), e a relação entre a potência em cv e W é: cv = 735,5W.
- b) A unidade de potência que se encontra expressa nas tabelas é hp (horsepower) que não deve mais ser utilizada, sendo substituída por cv (cavalo-vapor) que representa aproximadamente a mesma capacidade de potência.
 Portanto, onde se lê hp, leia-se cv.

PERFIL DA CORREIA

Gráfico 1 - Seleção de perfil de correias Super HC


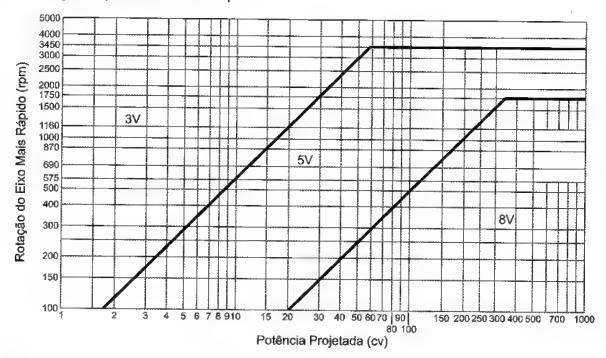


Gráfico 2 - Seleção de perfil de correias Hi-Power II

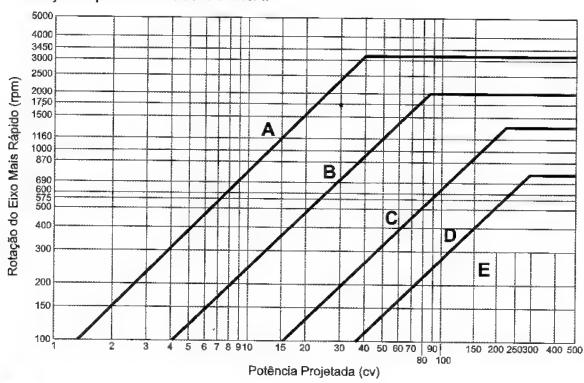

DIÂMETROS DAS POLIAS

Por meio das Tabelas 2 (Correias Super HC) e 3 (Correias Hi-Power II), determina-se o diâmetro menor em função da potência do motor (cv) e da rotação de eixo mais rápido, segundo norma NEMA MG-1-14.42 de junho de 1972.

Tabela 2 - Diâmetros externos mínimos recomendados para correias Super HC (em polegadas)


		R	PM do motor (5	60 e 60 cíclos)			-
CV do motor	575	690	870	1160	1750	3450	CV do motor
1110101	485*	575*	725*	950*	1425*	2850*	
1/2	-	-	2,2	-	-	-	1/2
3/4	-	-	2,4	2,2	-	-	3/4
1	3,0	2,5	2,4	2,4	2,2	-	1
1 ½	3,0	3,0	2,4	2,4	2,4	2,2	1 ½
2	3,8	3,0	3,0	2,4	2,4	2,4	2
3	4,5	3,8	3,0	3,0	2,4	2,4	3
5	4,5	4,5	3,8	3,0	3,0	2,4	5
7 ½	5,2	4,5	4,4	3,8	3,0	3,0	7 1/2
10	6,0	5,2	4,4	4,4	3,8	3,0	10
15	6,8	6,0	5,2	4,4	4,4	3,8	15
20	8,2-	6,8	6,0	5,2	4,4	4,4	20
25	9,0	8,2	6,8	6,0	4,4	4,4	25
30	10	9,0	6,8	6,8	5,2	-	30
40	10	10	8,2	6,8	6,0	-	40
50	11	10	8,4	8,2	6,8	-	50
60	12	11	10	8,0	7,4	-	60
75	14	13	9,5	10	8,6	-	75
100	18	15	12	10	8,6		100
125	20	18	15	12	10,5	-	125
150	22	20	18	13	10,5	-	150
200	22	22	22	-	13,2	-	200
250	22	22			•	-	250
300	27	27	-	-	_	-	300

Tabela 3 - Diâmetros Pitch mínimos recomendados para correias Hi-Power II (em polegadas)

OM -I-		R	PM do motor (50 e 60 ciclos)			
CV do motor	575	690	870	1160	1750	3450	CV do
	485*	575*	725*	950*	1425*	2850*	1110101
1/2	2,5	2,5	2,2	-	-		1/2
3/4	3	2,5	2,4	2,2	-	_	3/4
1	3	3	2,4	2,4	2,2		1
1 ½	3	3	2,4	2,4	2,4	2,2	1 1/2
2	3,8	3	3,0	2,4	2,4	2,4	2
3	4,5	3,8	3,0	3,0	2,4	2,4	3
5	4,5	4,5	3,8	3,0	3,0	2,6	5
7½	5,2	4,5	4,4	3,8	3,0	3,0	7 1/2
10	6	5,2	4,6	4,4	3,8	3,0	10
15	6,8	6	5,4	4,6	4,4	3,8	15
20	8,2	6,8	6,0	5,4	4,6	4,4	20
(25)	9	8,2	6,8	6,0	5,0	4,4	25
30	10	9,0	6,8	6,8	5,4	_	. 30
40	10	10	8,2	6,8	6,0	-	40
50	11	10	9,0	8,2	6,8	-	50
60	12	11	10,0	9,0	7,4	•	60
75	14	13	10,5	10,0	9,0	•	75
100	18	15	12,5	11,0	10,0		100
125	20	18	15	12,5	11,5	-	125
150	22	20	18	13	-	_	150
200	22	22	22	-	-	-	200
250	22	22	-	-	-	<u>-</u>	250
300	27	27	_	_	_]	_	300

DIÂMETRO (mm)

Para obter o diâmetro da polia "mm", multiplique o diâmetro em polegada por 25,4.

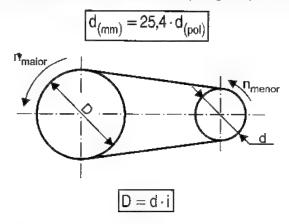

Em que:

- D diâmetro da polia maior [mm]
- d diâmetro da polia menor [mm]
- i relação de transmissão

Relação de transmissão (i)

$$i = \frac{n_{\text{maior}}}{n_{\text{menor}}} = \frac{D}{d}$$

Redução de velocidade:

n_{maior} - rotação da polia motora (polia menor)

n_{menor} - rotação da polia movida (polia maior)

Ampliação de velocidade:

n_{maior} - rotação da polia movida (polia menor)

n_{maior} - rotação da polia motora (polia maior)

portanto, tem-se que:

$$D = d \cdot \frac{n_{\text{maior}}}{n_{\text{menor}}}$$

Em que:

D - diâmetro da polia maior [mm]

d - diâmetro da polia menor [mm]

n_{maior} - maior rotação [rpm]

n_{menor} - menor rotação [rpm]

4.2.2 - COMPRIMENTO DAS CORREIAS

$$\ell = 2C + 1.57(D + d) + \frac{(D - d)^2}{4C}$$

Em que:

C - distância entre centros [mm]

D - diâmetro maior [mm]

d - diâmetro menor [mm]

ℓ - comprimento da correia [mm]

Tabela 4 - Comprimento das correias Super HC

		3V					20						88			
Circunferência	4		Circunferência	Correia	Circunferência) rência	Correia	Circumfe	Circunferência	Correia	Circunf	Circunferência	Correia	Circunferência	rência	Correia
externa Polegada - mm	Super Im HC Ref.		externa Polegada - mm	Super HC Ref	externa Polegada -	ma a - mm	Super HC Ref	externa Polegada mm	ma la mm	Super	externa	erna Io	Super	externa	na L	Super
25 6	1		1805	3V710	20	1270	5V500	140	3555	51/1400	100 25A	2540	110 res.	r:Olegada - mm	7440	TIC Keil.
26 % 6	675 37265	75	1905	37/250	23	1345	51/530	150	3810	51/1500	90 90	0000	000100	000	1000	002200
	•		0000	000/10	3 6			0 0	9 :	COCL NO	001	7607	00 (100)	300	070/	873000
		S :	2030	37800	90	1420	57560	. 160	4065	5V1600	112	2845	8V1120	315	8000	8V3150
	760 3V300	82	2160	3/850	9	1525	57600	170	4320	5V1700	118	2995	8V1180	335	8510	8V3350
31 1/2 8	800 3V315	06	2285	37900	63	1600	5V630	180	4570	5V1800	125	3175	8V1250	355	9017	8V3550
33 ½ · 8	850 3V355	92	2415	3V950	29	1700	57670	190	4825	5V1900	132	3355	8V1320	375	9525	8V3750
35 1/2 9	900 3V355	100	2540	3V1000	71	1805	57710	200	5080	5V2000	140	3555	871400	400	10160	874000
37 1/2 9	955 3V375	106	2690	3V1060	75	1905	5V750	212	5385	5V2120	150	3810	8V1500	425	10795	874250
40 10	1015 3V400	112	2845	3V1120	8	2030	57800	224	5690	5V2240	160	4065	871600	450	11430	87/4500
42 ½ 10	1080 3V425	118	2995	3V1180	85	2160	57850	236	5995	5V2360	170	4320	8V1700	475	12065	8V4750
45 11	1145 3V450	125	3175	3V1250	06	2285	57900	250	6350	5V2500	180	4570	8V1800	200	12700	8\/5000
47 1/2 12	1205 3V475	132	3355	3V1320	92	2415	5V950	265	6730	5V2650	190	4825	8V1900	560	14225	8\\5600
	1270 3V500	140	3555	3V1400	100	2540	5V1000	280	7110	5V2800	200	5080	81/2000			
53 13	1345 3V530				106	2690	5V1060	300	7620	573000	242	5385	RV2120			
56 14	1420 3V560			٠	112	2845	5V1120	315	8000	5V3150	224	5690	8V2240			
60 15	1525 3V600				118	2995	5V1180	335	8510	5V3350	236	5995	87/2360			
					125	3175	5V1250	355	9015	5V3350	250	6350	872500			
171 179	1700 3V670				132	3355	5V1320				265	6730	87/2650	-		

Ajuste da Distância entre Centros (C)

$$C = \frac{\ell_A - h(D - d)}{2}$$

Em que:

 ℓ_{A} - Comprimento de ajuste [mm]

 ℓ_c - Comprimento da correia escolhida [mm]

h - Fator de correção da distância entre centros (tabela 6) [adimensional]

D - Diâmetro maior [mm]

d - Diâmetro menor [mm]

C - Distância entre centros [mm]

COMPRIMENTO DE AJUSTE DA CORREIA $(\ell_{\!A})$

Consiste no comprimento da correia que não está em contato com as polias.

$$\ell_{A} = \ell_{c} - 1,57 (D + d) [mm]$$

DISTÂNCIA ENTRE CENTROS

A distância entre centros pode ser admitida na concepção do projeto.

Para determiná-la preliminarmente, utiliza-se:


$$C = \frac{3d + D}{2}$$

Em que:

D - diâmetro maior [mm]

d - diâmetro menor [mm]

C - distância entre centros [mm]

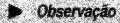

Para correias super HC utilizam-se o diâmetro externo e o comprimento

Tabela 5 - Comprimento das correias Hi-Power II

	Perfil A	-		Perfil B			Perfil C			Perfil D			Perfil E	
·	CIRCUN	F. PITCH	5.	CIRCUN	PITCH	5.	CIRCUN	E PITCH		CIRCUN	F. PITCH		CIRCUN	IF. PITCH
Ref.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	mm
A-26	27.3	695	B-35	36.8	935	C-51	53.9	1370	D-120	123.3	3130	180	184.5	4685
27	28.3	720	37	38.8	985	55	57.9	1470	128	131.3	3335	195	199.5	5065
31	32.3	820	(38)	39.8	1010	58	60.9	1545	136	139.3	3540	202	206.5	5245
32	33.3	845	39	40.8	1035	60	62.9	1600	144	147,3	3740	210	214.5	5450
33	34.3	870	42	43.8	1115	63	65.9	1675	158	161.3	4095	225	229.5	5830
35	36.3	920	46	47.8	1215	68	70.9	1800	162	165.3	4200	240	241.0	6120
37	38.3	975	48	49.8	1265	71	73.9	1875	173	176.3	4480	270	271.0	6885
38	39.3	1000	50	51.8	1315	72	74.9	1900	180	183.3	4655	300	301.0	7645
41	42.3	1075	51	52.8	1340	73	75.9	1930	195	198.3	5035	325	326.0	8280
42	43.3	1100	52	53.8	1365	75	77.9	1980	210	213.3	5420	330	331.0	8405
45	46.3	1175	53	54.8	1390	81	83.9	2130	225	225.8	5735	360	361.0	9170
46	47.3	1200	55	56.8	1445	85	87.9	2235	240	240.8	6115	390	391.0	9930
47	48.3	1225	60	61.8	1570	90	92.9	2360	250	250.8	6370	420	421.0	10695
49	50.3	1280	63	64.8	1645	96	98.9	2510	270	270.8	6880	480	481.0	12215
50	51.3	1305	64	65.8	1670	100	102.9	2615	300	300.8	7640			
51	52.3	1330	65	66.8	1695	105	107.9	2740	330	330.8	8400			
53	54.3	1380	68	69.8	1775	112	114.9	2920	360	360.8	9165	·		•
54	55.3	1405	71	72.8	1850	120	122.9	3120	390	390.8	9925			
55	56.3	1430	73	74.8	1900	128	130.9	3325	420	420.8	10690			
57	58.3	1480	75	76.8	1950	136	138.9	3530	480	480.8	12210			
60	61.3	1555	78	79.8	2025	144	146.9	3730						
62	63.3	1610	81	82.8	2105	158	160.9	4085						
64	65.3	1660	85	86.8	2205	162	164.9	4190						
66	67.3	1710	90	91.8	2330	173	175.9	4470						
68	69.3	1760	93	94.8	2410	180	182.9	4645						
69	70.3	1785	95	96.8	2460	195	197.9	5025			•			
71	72.3	1835	97	98.8	2510	210	212.9	5410						
75	76.3	1940	105	106.8	2715	225	225.9	5740						
80	81.3	2065	.112	113.8	2890	240	240.9							
85	86.3	2190	120	121.8	3095	255	255.9	6500		·				
90	91.3	2320	124	125.8	3195	270	270.9	6880						
96	97.3	2470	. 128	129.8	3295	300	300.9	7645						
105	106.3	2700	136	137.8	3500	330	330.9	8405						
112	113,3	2880	144	145.8	3705	360	360.9	9165						
120	121.3	3080	158	159.8	4060	390	390.9	9930						
128	129.3	3285	162	163.8	4160	420	420.9	10690						
136	137.3	3485	173	174.8	4440		4							
144	145.3	3690	180	181.8	4620									
158	159.3	4045	195	196.8	5000									
162	163.3	4150	210	211.8	5380									
173	174.3	4425	225	225.3	5725		*************							
180	181.3	4605	240	240.3	6105									
			270	270.3	6865						Someote n	a construcă	o individual	
			300	300.3	7630					1	Sometile II	o constraça	o mantada	
			330	*							l _{Max}		alest - Di	-Frank
				330.3	8390						ivas constr	uções indivi	idual e Powe	busand
100			360	360.3	9150									

Tabela 6 - Fator de correção da distância entre centros (h)

$\frac{D\!-\!d}{\ell_A}$	Fator h	$\frac{D\!-\!d}{\ell_A}$	Fator h	$\frac{D\!-\!d}{\ell_A}$	Fator h	D−d ℓ _A	Fator h	$\frac{D-d}{\ell_{A}}$	Fator h	D−d ℓ _A	Fator h
0,00	0,00	0,12	0, 06	0,23	0,12	0,34	0,18	0,43	0,24	0,51	0,30
0,02	0,01	0,14	0,07	0,25	0,13	0,35	0,19	0,44	0,25		
0,04	0,02	0,16	0,08	0,27	0,14	0,37	0,20	0,46	0,26		
0,06	0,03	0,18	0,09	0,29	0,15	0,39	0,21	0,47	0,27		
0,08	0,04	0,20	0,10	0,30	0,16	0,40	0,22	0,48	0,28		
0,10	0,05	0,21	0,11	0,32	0,17	0,41	0,23	0,50	0,29		6.

Capacidade de Transmissão por Correia (P_{p_c})

$$P_{p_c} = (P_b + P_a) \cdot f_{cc} \cdot f_{cac}$$

Em que:

 $\mathsf{P}_{\mathsf{p}_{_{\scriptscriptstyle{0}}}}$ - capacidade de transmissão de potência por correia [CV]

P_b - potência básica [CV]

Pa - potência adicional [CV]

 f_{cc} - fator de correção do comprimento [adimensional]

f_{cac} - fator de correção do arco de contato [adimensional]

Tabela 7 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Hi-Power e PowerBand Hi-Power II perfil "A"

								Po	Potência Básica	Básica																			Γ
RPM					CV bás	ico por	correla	nara dis	metro	Ditch of	o notice	- monou	1	CV básico por correla nara diâmatro. Diéch das monares					-				Potencia adiciona	adicion	- I				
do eixo	_	,						5 5 5	A I I A I I		as polici		i Wa (sa	Himetr	97 PD				RPM		Ç< adi	cional p	CV adicional por correia, para relação de velocidade	ia, para	relação	de velo	ciďade		
rapido			₽2	8						5	45	120	125	140	150	165	180	8	mais rápido	1,00 a 1,01	1.02 a 1.03	1.04 a 1.05	1.08 1.08 a 1	1.09 1.13 a 1.12 a 1.16	13 1.17 16 a 1.22	7 1.23 22 a 1.30	1.34 0 a 1.48	1.49 FIN	
3180	6.50	0.74	0.92						2.01	2.19	2.37	2.54	2.71	3.23	3.57	4.07	4.56	4.89	098	0.00	20.0	0.04	0.08 0.	0.08	6.10 0.12	2 0.14	0.18	O 18	J
1425			99:	6	DG.1.							2.98	3.19	3.79	4.19	4.78	5.36	5.74	1160	00.0	0.02	0.05	0.07 0.					0.22	_
1750	_		1 37			282						3.49	3.74	4.45	4.92	5.61	6.28	6.71			0.03	0.08	0.09 0.	0.12 0.15				0.27	_
2850			1				200	2.03	3.20	1.43 1.43		4.07	4.35	5.19	5.73	6.51	7.27	7.76					0.11 0.	0.14 0.18	18 0.22	2 0.25			_
3450	0.70		12	2.34	ı			0.00 P	4.04	4.73	0.10	5.04	5.91	6.90	7.65	8.56	9.36	9.83	-		90.0	0.12	0.18 0.	0.24 0.29	9 0.35	5 0.41	0.47	33.0	-
500	0.19		0.29	0.33				07.4	9.72	9.16	5,58	5.99	6.38	7.46	8.09	98.8							0.24 0.3	0.29 0.36	5 0.43	3 0.50	0,57	0.64	
400	0.32		0.49	0.58				0.0	000	000	2 4	90.0	D.73	0.86	3 1	1.07	1 .19	1.28	_				0.01	0.02 0.02	20.02	2 0.03	0.03	0.04	
900	0.42		0.67	0.79				1.27	130	1,00	1.10	42.1	1.32	90.5	1.72	96	2.19	2.35	_					0.03 6.04	4 0.05	5 0.06	0.07	0.07	_
800	0.50		0.82	960				(S)	1 75	0.0	50.	1.74	38.	2.20	2.43	2.77	ان 1	3.33	_				0.04 0.0	90'0 90'0	6 0.07	7 0.09	0.10	0.11	_
1000	0.57		90.0	1 15				00.1	0/1	5	Z'np	7.2	7.36	2.80	3.10	3.53	3.96	4.24	4	0.00	0.02	0.03 0	0.05 0.07	37 0.08	8 0,10	9 0.12		0,15	
1200	0.62		1.08	134				1.81	2,70	2.28	2.46	2.65	2.83	3.37	3.72	4.24	4.76	5.10	_			0.04 0	0.06 0.08	0.10	0 0.12	2 0.14		0.19	$\overline{}$
1400	0.67		3 5	145				07.7	2.42	2,63	200	3.06	3.27	3.90	4.31	4.91	5.50	5.89		0.00	0.02	0.05 0	0.07 0.10	10 0.12	2 0.15			0.22	_
1600	0.74		2 5	1.50				7 6	2.12	2.95	3.21	3.45	3.69	4.39	4.88	5,53	6.19	6.62	1400	0.00	0.03 0	0.06 0	0.09 0.12	12 0.14	4 0.17			0.26	_
1800	0.74		8 6	74				27.7	3700	3.26	50 P		4.08	4.86	5.37	6.11	6.83	7.29	1900	0.00	0.03 0	0.07	0.10 0.13	13 0.17	7 0.20			0.30	_
2000	82.0		4.49	4 85	S.N.S		8	2.30	3.26	3.58	3.86	4,15	4.44	5.29	5.84	6.64	7.41	7.90	1800	0.00	0.04 0	0.07 0	0.11 0.15	15 0.19				0.34	_
2200	1 5		167	1,82			1.05	3.4	eo ro	3.83	4.15	4.47	4.78	5.69	6.28	7.12	7.93	8.44	2000	0.00	0.04	0.08	0.12 0.17				0.33	0.37	1-
2400	27.0		5 4	28.1			3.02	3.38	3,73	8	4.42	4.76	5.09	90'9	6.67	7.55		8.90	2200 0	0.00 0	0.05 0	0.09	0.14 0.18				0.36	0.41	_
SKIN	2.0		00.1	200	6.41	7.00		3.57	志		4.67	5.03	5.38	6.39	7.03	7.93		9.28	2400 0	0.00	0.05 0	0.10	0.15 0.20					0.45	_
2800	0.70		B 5	80.7		36 3	<u> </u>	3.74	4.13	4.52	4.90	5,27	5.63	6.68	7.33	8.25		9.58	2600 0	0.00	0.05							0.48	
3000	2 6		0.7	2.10		3.04	3.47	3.89	4.30	4.74	5.10	5.49	5.86	6.93	7.59	6.51	9.32	9.80	2800 D	0.00	0.06 0	0.12 0.	0.17 0.23				0.46	0.50	_
3000	0.75	<u> </u>	1.74	222	2.68	3,14	3.59	4.03 50	4.45	4.87	5,28	5.67	6.06	7.14	7.81	8.70	9.47	8.92	3000 0	0.00	0.06 0	0.12 0.	0.19 0.25	5 0.31		l	0.50	0.58	_
3400	2.0		1.7	97.7	2.73		3.69	학 :	4.59	5.01	5.43	5.83	6.22	7.34	787	8.83	9.55	9.24	3200 0	0.00							0.53	0,00	_
3800	280		1.70	200	10.0	3.30	3.78	4.24	99.	rci Co	5,56	5.96	6.36	7.44	8.07	8,89			3400 0	0.00	0.07	0.14 0.	0.21 0.28				950	0.63	_
3800	0.00		1.78	K.33	2,85	8 8	3,85	4.32	4.70	5.23	5.65	6.06	5.45	7.51	0.12	8.87			3800 0	0.00 0.0	0.07 0.	0,15 0.	0.22 0.30				0.60	0.67	
4000	0.69	7 10 7	1	10.4	00'7	0.40	04.50	8.	92	5.30	5.72	6.13	6.52	7.54	5.1				3800 0	0.00	0.08	0.16 0.24	24 0.31				0.63	0.71	
4200	0.53	1	175	40.4	2	3,42	58.0	4.42	4.09	er e	5.78	6.16	6.54	7.52	8.04 10.04				_		0.08 0.	0.17 0.25	25 0.33	3 0.41	0.50	0.58	0.66	0.74	_
4400	0.47	1.10	1.2	234	2 88	9.43	200	# 3	A .	66.6	27.6	6.16	6.53	7.45				-	_			0.17 0.26	26 0.35	5 0.43	0.52		0.69	0.78	
4600	0.39	1.05	1.67	2.28	2.85	3.40	203	1 4	4.02	0.34	0.70	G.73	76.4						_			0.18 0,27	27 0.36	6 0.45	0.55	0.64	0.73	0.82	_
4800	0.32	0.98	1.62	2 23	2.81	3.36	3.88	4.36	, 4 , 9	D.90 T.93	3.08 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	070	D. 38												0.57	0.67	0.76	0.86	
9000	0.23	0.91	1.55	2.17	2.75	3.30	3.84	4 20	4.72	A 40	98 2	i i						+	4	-			30 0.40	0.50	0.60	0.69	0.79	0.89	_
5200	0.14	0.82	1,48	2.10	2.68	3.22	3.73	4.10	4.84	4 00	2			-												0.72	0.83	0.93	_
2400	0.03	0.73	1.39	2.01	2.59	3.13	3.62	4.07	4.47	4.83										-						0.75	0.86	0.97	
2600		0.63	1.29	9	2.48	3.04	3.49	3.00	4.30	1,1966									_				13 0,45	5 0.56	0.67	0.78	0.89	1.01	_
														٠.				_	_				5 0.46	0.58	0.69	0.81	0.93	1.04	
0009		0.39	1.05	1.68	2.22	272	3.18											+	\downarrow						0.72	0.84	96:0	1.08	_
6200		0.25	0.91	Ġ	2.06	- PE	2.08												_					0.62	0.74	0.87	0.99	1.12	
6400		0.11	0.78	1.35	1,00	220				•				Para outras combinações de RPM-Diar	combinação	es de RP	RPM-Diâmetro não	_				36 0.38		0.64	0.77	0.90	1.03	1,15	
6800			0.59	1.17	89	 				•			٠.	Company	cold labela,	e chiacina	Calles.	_	_						0.79	0.93	1.06	1.19	
0880			0.41	0.38	19					•								_	_				1 0.55			0.96	1.09	1.23	_
Todas as pa	olies dev	verm receber	um balance	samento	estático na	a welneider	doc felo aivo	On Onorgo	Bal adatas	fo an opposit									0089	0.00 0.14	4 0.28	3 0.42	2 0.58	0.70	0.84	0.98	1.13	1.27	
30m/s. Onc	de as vib	30m/s. Onde as vibrações forem problemas, recomendamos que as polas sajam balanceadas diramicamente.	n problema	as, recomi	endamos qu	re as polias	sejam bak	anceadas d	Inamicame	inte.	as iuricium,	7.30 BM 56%	urança em	velocidade	916					Velo	cidade da	correia acir	Velocidade da correia acima de 30m/s, consulte a Gates	consule a	Gates				_

Tabela 8 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Hi-Power II e PowerBand Hi-Power II perfil "B"

								Pofên	Pofência Básica	ira												Date	Dothnoin Adiaban	lonolog				
RPM				5	hácina	nor cor	You a na	ra diâm.	ofen Dit	oh dae	ocilor a	200000	lim me	modeon				2	-	1	W. calla	1	SINIA A	ICION OF	1 2 2 2	100		
do eixo				5	Masico	2	rela pa		ILI ONA	cu nas	DOMAS II	enous	CY VASICO POLCOTORA PAIA MAINENO FIICI NAS POMÁS INCROIOS, OM IMIMIENOS	Metros				KPM do ec			v adici	cy adicional por correla para relação de velocidade	correla	para re	açao de	Yelocid	ade	
mais rápido	120	125	130	135	140	5	150	155	160	170	175	180	190	200	210 2	220 2:	230 24	240 mais rapido	1.00 a	1.02 1 a 1,03	2 1.04 03 a 1.05	4 1.06 35 a 1.08	1.09 8 a 1.12	1.13 a 1.16	1.17 a 1.22	1.23 a 1.30	1,31 8 1,48	diento
725	2.25	2.48	2.71	2.94	3.17	3.39	3.62	3,85	4.07	4.51	4.73	4.95	5.38	5.82 6	6.25 6,	6.68 7.	7,10 7,52		725 0.00	0.04	4 0.07	7 0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	0.29	0.32
870	2.57	2.84	3.11	3.38	3.65	3.91	4.13	4.44	4.70	5.22	5.47	5.73	6.24	6.74 7	7.24 7.	7,73 8.	8.22 8.70		870 0.00	0 0.04	4 0.09	9 0.13	0.17	0.21	0.26	0.30	0.34	0.39
998	2.74	3.03	3.32	3.61	3.90	4.18	4.47	4.75	5.03	5.59	5.86	6.14	6.68	7.22	7.76 8.	8.28 8.	8.81 9.32	_	850 0.00	0 0.05	5 0.09	9 0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.38	0.42
1160	3.14	3.49	3.83	4.17	4.51	4.85	5.18	5.52	5.85	6.50	6.82	7.15	7.78	8.41 9	9.03	9.63 10.2	.2 10.B	_	1160 0.00	90.0	6 0.11	1 0.17	0.23	0.29	0.34	0.40	0.46	0.52
1425	3.59	4.00	4.40	4.81	5.21	5.60	5.99	6.38	6.77	7.53	7.91	8.28	9.01	9.73 10	10.4 11.1	11.8	8 12.5		1425 0.00	0.07	7 0.14	4 0.21	0.28	0.35	0.42	0.48	0.56	0.63
1750	20.7	4.52	5.00	5.46	5.93	6.39	6.84	7.29	7.73	9.60	9.03	9.45	L. E.01	113 (11	11.8 12.6	6 13.3	.3 14.0	_	1750 0.00	0.08	8 0.17	7 0.26	0.35	0.43	0.52	0.60	0.69	0.78
2850	4.79	5.44	90'9	6.67	7.26	7.83	8.39	8.93	44.6	10.4	10.9	11.3	12.1 12	12.9 13	13.5			28	2850 0.00	0 0.14	4 0.28	9 0.42	0.56	0.70	0.84	0.98	1.13	1.27
3450	4.64	5.31	5.95	6.56	7.15	7.70	6.23	8.72	9.18	10.0								76	3450 0.00	0.17	7 0.34	4 0.51	0,68	0.85	1.02	1.19	1.36	1.53
700	0.82	0.89	0.96	1.04	1.1	1.18	1.25	1.32	1.39	1.53	1.60	1,67	1.81	1.95	2.09 2.	2.23 2.	2.37 2.50	_	200 0.00	0.01	1 0.02	2 0.03	0,04	0.05	000	0.07	90.0	0.09
400	1.43	1.56	1.70	1.83	1.97	2.10	2.24	2.37	2.50	2.77	2.90	3.03	3.29	3.55 3	3.80 4.1	4.06 4.	4.32 4.57		400 0.00	0 0.02	2 0.04	90.00		0.10	0.12	0.14	0.16	0.18
600	1.95	2,15	2.34	2.54	2.73	2.92	3,11	3.30	3.49	3.87	4.06	4,25	4.62	4.99 5	5.35 5.	5.72 B.I	6.08 5.44		600 0.00	0.03	3 0.06	3 0.09	0,12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27
900	2.42	267	2.92	3.17	3.42	3.67	3.91	4.16	4.40	4.88	5.12	5.36	5.84	6.31 6	6.77 7.	7.23 7.4	7.69 8.14		800 0.00	0.04	4 0.08	3 0.12	0.18	0.20	0.24	0.28	0.32	0.38
1000	2.84	3.14	3.45	3.75	4.05	4.35	4.64	4.94	5,23	5.81	6.10	6.39	6.96	7.52 8	8.07 8.4	B.62 9.	9.16 9.69		0000 0000	0.05	5 0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.39	0.44
1200	3.21	3.57	3.82	4.27	4.62	4.97	5.34	5.65	5.99	6.66	7.00	7.33	7.98	8.62 9	9.25 9.	9.87 10.5	5 11.1	_	1200 0.00	0.08	8 0.12	2 6.18	0.24	0.30	0.36	0.41	0.47	0.53
1400	3.55	3,95	4.35	4.75	5,14	5.53	5.92	6.31	69.9	7.44	7.81	6,16	8.90	9.61 10	10.3 11.0	0 11.7	7 12.3		1400 0.00	0,07	7 0.14	0.21	0.28	0.35	0.41	0.48	0.55	0.62
1600	3.84	4.29	4.74	5.18	5.61	6.04	6.47	6.89.	7.31	8.13	8.54	8.94	9.72 10	10.5 11	11.2 12.0	0 12.7	7 13.4		1600 0.00	9 0.08	9 0.16	3 0.24	0.32	0.39	D.47	0.55	0.63	0.71
1800	4.10	4,59	5.08	6.55	6.03	6.50	6.96	7.41	7.86	8.75		_	10,4 11	11.2 12	12.0 12.8	13.5	5 14.2		1800 0,00	0.09	9 0.18	9 0.27	0.35	0.44	0.53	0.62	0.71	0.80
2000	4.32	4.85	5.37	5.88	6:39	6.89	7.38	7.86	8.3¢	9.27	9.72		11.0 11	11.9 12	12.7 13.4	4 14.2	2 14.8		2000 0:00	0,10	0.20	0.30	0.39	0.49	0.59	69.0	0.79	0.89
2200	4.50	5.06	5.61	6.16	69'9	7.22	7.73	8.24	8.74	_					13.1 13.9	9 14.6	6 15.2		2200 0.00	0.11	0.22	2 0.33	0.43	0.55	6,65	0.76	0.87	0.98
2400	4.64	5.23	5.01	6.38	6.94	7,48	8.02	8.54	90'6	10.0	10.5	11.0	11.9 12	12.7 13	13.5 14.2	2 14.8	8 15.4	2400	00 00	0.12	2 0.24	0.35	0.47	0.59	0.71	0.83	0.95	1.07
2600	4.74	5.35	5.95	6,54	7.12	7.68	8.23	8.77	9.29	10.3	10.8		12.1 12	12.9 13	13.6 14.2	2 14.8	8	26.	2600 0.00	0.13	3 0.28	3 0.38	0.51	0.64	7.0	060	1.03	1.15
2800	4.70	5.43	6.05	6.85	7.24	7.81	8.37	8.90	9.42						13.5			2800	_	0.14	4 0.28	3 0.45	0.55	0.69	0.83	0.97	1.1	1.24
3000	4.60	5,45	6.08	6.70	7.29	7.87	8.42	8.95	9.47				12.1 12	12.7				3000	00.00	0.15	5 0.30	0.44	0.59	0.74	0.89	<u>1</u> 0	1.18	1.33
3200	4.78	5.42	6.06	6.68	7.27	7.85	8.78	6.97	9.41			11.1						3200			3 0.32	0.47	0.63	0.79	0.95	1.1	1,26	1.42
3400	4.67	5,34	5.98	6.59	7.18	7.74	8.27	8.77	9.24	10.1	10,5							3400	00 0.00	0.17	0.34	0.50	0.67	0.84	1.01	1.17	1.34	1.51
3600	.53.	5.20	5.83	6.44	7.04	7.56	8.06	8.53	8.97									3600	00 0.00	0.18	3 0.36	0.53	0.71	0.89	1.07	1.24	1.42	1,60
3800	4. 13.	2,00	5.63	621	6.77	7.28	7.76	8.19										3800	00 0:00	010	0.37	0.56	0.75	0.94	1.12	1.31	1.50	1,69
4000	4.00	4.74	5,35	6.0	6.43	B. 53						_	Para outras combinações de RPM-Diâmetro não	xombinaçõe	s de RPM-L	Diametro no	50	4000	00 0:00	0.20	0.39	95.0	0.79	0.89	1.18	1.38	1.58	1.78
4200	3.79	4.42	5.00 0.00	5,53	6,02							_	liguradas nesta tabela, consulte a Gales.	sta ta bela , c	consulte a G	ales.		4200	00 000		1 0.41	0.62	0.83	1.04	1.24	1.45	1.66	1:87
4408	3.43	4.03	4.58															4400	00.0	0.22	2 0.43	0.65	0.87	1.08	1.30	1.52	1.74	1.95
4600	30	3.57																4600	00.0	0.23	9 0.45	0.68	0.91	1.13	1.36	1.59	1.82	2.04
4800	2,52																	4800	00.0	0.24	1 0.47	0.71	0.95	1.18	1.42	1.66	1.89	2.13
Todas as	pollas dev	em receber	· um balance	samento es	tático para	relocidade:	s (do eixo (su operação	o), contudo	as correias	funcionari	to ern segui	Todas às polles devem receber um balanceamento estático para velocidades (do eixo ou operação), contudo as contesa funcionarão em segurança em velocidade até ante. Onde as vincentas fram ambiemes acommendades estáticos de está	looldade at	403					Veloc	idade da c	Velocidade da correia acima de 30m/s. consulte a Gales	de 30m/s.	consulte a C	Sales			
AVIII O	100 do 110	מלאפם זהיה	Thomas and	a, levelier	ngilion foo	a policia a	Ejam vora	in consai	dilication	bi l																		

Tabela 9 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Hi-Power II e PowerBand Ḥi-Power II perfil "C"

_	Т	_	اه		_	_		ار		_		-	Τ	_	_	_				_	_	1	_	_		1	_	_	_		_	_	_	_	_	_				_
		1.48	diant	0.64	0.77	0.81	0.97	1.06	1.37	1.59	1.95	0.11	0.22	9.34	0.40	0.00	0.78	0.89	1.01	1.12	23	4 46	1 1	8.	1.79	96	2.07	223	2.35	2.46	2.57	2.68	2.78	2.90	305	3.13	3.24	3.35	P.	3 60
	lade	131	25.40 20	0.57	0.69	0.72	0.86	0.94	1,15	1.41	1.74	0.10	0.20	Q 0	0.40	0.00	0.70	0.79	0.89	0.39	60.	2 0	9	1.49	1.59	68.	1.79	8 8	2.09	2.18	2.28	2.38	2.48	2.58	2.68	2.78	2.88	2.38	3	3.28
	velocic	1.23	DF: 1.30	0.50	0.00	0.63	0.76	6.83	1.01	1.24	1.52	6.09	0.17	0.26	0.42	0.52	0.61	0.69	0.78	0.87	8 3	13	122	130	1.39	9	8 8	7.7	1.82	1.91	2.00	2.08	2.17	226	2.35	2.43	20.00	2,00	ì	2.87
	cão de	1.17	27.1 8	0.43	(C)	200	0.65	0.75	0.86	1.06	1.30	0.07	6.5	777	0.37	0.45	0.52	0.60	0.67	0.74	7.62	260	1.04	1.12	1,19	1.27	\$ 18 E	1.49	1.56	1.64	1.71	1.79		# S	2.01	2.08	2.76	3 5		2.46
onal	ıra rela	1.13	01.10	0.38	9 10	0.40	0.54	0.58	0.72	0.88	1.09	90.0	2 6	0.19	0.34	0.37	0.43	0.50	0.56	0.62	0.00	0.81	0.87	0.93	0.99	S 5	¥ #	1.24	1.30	1.36			23	197	١	t 8		8 8		2.05
Potencia Adicional	rela, pa	85.5	21.10	82.0	40.0	0.00	0.43	0.47	0.58	0.71	0.87	90.0	0,10	200	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.30			0.74		48.0	0.94	0.99	1.04					82.2		44		54		1.84 2
TATAL	por cor	1.06	3	17.0	0.50	77.0	0.32	0.35	0.43	0.53	G.65	0.04	0.07	15.0	0.19	0.22	0.26	0.30		0.37				0.56		0.67								100	1	40.1				1.23
	CV adicional por correla, para relação de velocidade	40. E	ſ	0.14		00.00	77.0	0.24	0.29	0.35	0.43	0.02	0.02	0.0	0.12		0.17			07.0		L	0.35		0.40				0.52					0.04				,-		0.8.2
	CV ac	20.1	200	000	0.00	20.0	0.71	21.0	0.14	0.18	0.22	10.0	0.00	0.05	90.0	0.07	0.09	0.10		21.70					0.20						2000				ı				-	0.41 0.
		1.00 a	000	000	000	200	00.0	00.00	00.00	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	1		0.00						0.00						90.0									0.00
	P.M.	do eixo mais	150	9	725	07.00	050	200	4436	975	175	3 5	4-		900		4	_	000			L	_	1500				2000		┸	3400	_	_	_	-	_	_		4	3300 0
	12.	400	17.8	25	213	2	25.7		7.07		5	7.28	10.4	13.2	9	18.4	7-	22.9	zó re	. d.	_	-	P-:	¥1		-	-	_		+	_	_	_					-	\dashv	3
		380		19.3					21.2		04.5		-			17.3 18	1			4 27.9					-											.5	ı			
		360		18.0 1							2.45			-					26.3					29.9												iåmetro nå	lles.			
ĺ		340	14.5		•									_					23.4			27.1		28.4												de RPM-D	Isulte a Ga			
	metros	320		15.4 16							*	5.44		_				7.90.7						28.8												nbinações	tabela, co			
	las menores, em milímetros	300	12.1 13		14.6 16				7 248		•		7.05 7.	_			ı	11.2						25.1												ontras cor	figuradas nesta tabela, consulte a Gates.	٠		1
	nores,	230		13,4 14					21.7 22.7								1	10.7		7 19.6		7 21.7		23.2			24.4									- Pare	ligu			
	alas me	280	11.0 11	12.7 13		15.1 15		18.4 19				4.50 4							7 17.6					222			23.6													
	ov pasico por correla para grametro Pitch das pol	270	10.4 11			14.3 15	i		19.6 20				6.04 6				140		16.7					212				22.8							!					
7.4	70 P.TC	200				135 14			18.5 19		_		5.70 6		en.e	7.01					-			20.5				21.7												
A	gramet	250					13.5 14		17.4 18		_				•	8.48 10.1					-1		5.0					30.6			_									
1	a bara	240	8.56				12.6 13		16.2 17						60°	-	,					16.5					19,4				18.9									100
		230	7.95 8		_							- 1			6.77							15.4			Į		182					17.6								physical fee
inion a	roller Daler	220 2	7.33 7							15.2 16.5					7 60 0							14.3			16.4		16.9						16.2							nara naha
3	Š	210	6.72 7									-					l					13,2					15,6							14.7						lo politico
		200 2	6.09 6.				1			_										60		12.0			13.7		14.2		14.5						69					anceamen
		24						_				1	2/ 362									11.3					13.0		13.1							F	en c			ber um hal
		e	4	. ·	Ď I	2	~	8,93	10.1	ŧ.	1.3	2.35	3.27	4.72	188	8 8	6.99	7.60		8,69		10.0	·		11.0	1.2	. ±	11.5	11.6	11.5	7	1,3	=	10.8	10,5	10.1	2000	2		vern rece
		30 190	5.47		2 9	7 !	싫	<u> </u>	<u>.</u>	2	œ	او	y :	a u	, a		163	P~	60		val n			-		m -				_	_	_	_	.1						151
_		180		200	_	_	+	1160 7.86	_	_	_	4	267			D0 5.59	00 6,15		1000 7.18	_	20.0	1400 8.73	_		+	1800 9.69	_		2200 9.97	2300 8.92	_	_	_	+	2800 8.94	3000 6.58		_	3300 6.55	Todas as polias devem receiber um halanneamente estático nara valvadades da esca a la compania de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del la compania del la compania

Tabela 10 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Hi-Power II e PowerBand Hi-Power II perfil "D"

PRM observed by the part of the	400 400 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5	a diametro 420 420 420 423 23.3 26.4 27.3 28.9 31.0 38.0 40.7 38.0 40.7 38.0 40.7 38.0 38.0 40.7 38.0 38.0 40.7 38.0 38.0 40.7 38.0 38.0 38.0 40.7 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0	tro Pitch d 440	460 460 29.2 33.2 37.7 38.9 45.3 45.3	menore 480	s, em mil	imetros 520	540 560	580	009 0	RPM do eixo		S	adicion	CV adicional por correia, para relação de velocidade	rreia, p	elas eres	all all		
300 320 340 350 360 360 360 380 125 143 162 17.1 186 115 22.2 24.5		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000444 5-5-50000000	N 00 00 00 00 00 00 00 00 00	480						OVIG AN						MO 1 10 10	לפס חבי	relocida	e Ge
12.5 14.3 16.2 17.1 18.0 19.6 15.3 17.4 20.1 21.5 18.6 19.6 21.5 17.4 20.7 22.7 24.0 25.2 24.5 20.0 23.2 26.3 27.8 29.2 28.8 20.0 23.2 26.3 27.8 29.2 30.8 33.9 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 27.7 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 37.7 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 3.15 22.9 26.6 5.76 7.72 7.47 5.04 5.28 3.17 23.8 4.30 4.79 5.04 5.28 3.17 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.6 11.5 12.0 10.4 10.6 10.7 12.0 12.0 2.0 2.0 2.0 2.0 <th>- 12 %</th> <th></th> <th>~-</th> <th>25.8 29.2 33.2 37.7 38.9 43.4 45.3</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>mais rápido</th> <th>1.00 a</th> <th>1,02 a 1,03</th> <th>1.04 a 1.05</th> <th>1.06 a 1.08</th> <th>1.09 a 1.12</th> <th>1.13 a 1.16</th> <th>1.17 a 1.22</th> <th>123 a 1.30</th> <th>1.31 a 1.48</th>	- 12 %		~-	25.8 29.2 33.2 37.7 38.9 43.4 45.3							mais rápido	1.00 a	1,02 a 1,03	1.04 a 1.05	1.06 a 1.08	1.09 a 1.12	1.13 a 1.16	1.17 a 1.22	123 a 1.30	1.31 a 1.48
13.5 15.6 17.6 18.6 19.6 21.5 15.3 17.7 20.0 21.1 22.2 24.5 17.9 20.7 22.7 24.0 25.3 28.8 20.0 23.2 26.3 27.8 29.2 28.8 21.0 24.4 27.5 29.2 30.8 33.9 22.9 26.3 27.8 29.4 32.3 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 35.9 22.9 26.6 30.2 27.6 28.9 31.5 22.9 26.6 30.2 27.6 28.9 31.5 3.81 4.30 4.79 5.04 5.28 5.77 6.7 7.0 7.12 7.12 7.14 8.1 1.6 1.2 7.12 7.12 11.5 12.6 1.8 1.0 1.2 1.2 4.0 5.0 2.0 1.8 1.7 1.8 1.4	_ 10 0		2-	29.2 33.2 37.7 38.9 43.4 45.3	28.5			33.6 35.2		38.5	43		0.17	0.34	0.51	0.68	0.85	1.01	1.18	1.35
19.5 11.7 24.0 25.1 24.5	_ 10 0		2-	33.7	31.0						485	0.00	0.19	0.38	0.57	0.75	0.94	1.13	1.32	1.51
17.9 20.1 22.1 25.3 27.1 27.1 27.1 27.2 27.8 27.2 28.8 27.0 27.8 27.2 28.8 27.0 27.8 27.8 27.2 27.8	- 10 00		2-	38.9 43.4 45.3	35.3 E. 6						25		0.22	0.45	0.87	0.89	- 12	<u>সূ</u>	1.57	1.79
20.0 23.2 26.3 27.8 29.4 32.3 21.0 24.4 27.6 29.2 30.8 33.9 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 2.1 2.37 2.63 2.76 2.89 3.15 3.81 4.30 4.79 5.04 5.28 5.17 5.34 6.05 6.76 7.12 7.47 8.17 6.76 6.77 1.20 1.12 7.47 8.17 1.6 9.36 1.07 1.20 1.12 1.47 1.6 9.36 1.07 1.20 1.15 1.86 1.7 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 <td< td=""><td>_ 10.0</td><td></td><td>2</td><td>453</td><td>4C.0</td><td>42.3</td><td>44.0 46</td><td>46.8 48.9</td><td>51.0</td><td>93.0</td><td>290</td><td>0.00</td><td>0.27</td><td>A 2</td><td>0.80</td><td>1.07</td><td>A .</td><td>1.61</td><td>1.88</td><td>2.15</td></td<>	_ 10.0		2	453	4C.0	42.3	44.0 46	46.8 48.9	51.0	93.0	290	0.00	0.27	A 2	0.80	1.07	A .	1.61	1.88	2.15
22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 22.9 26.6 30.2 31.9 33.6 36.9 32.7 2.8 2.8 3.15 2.8 2.8 3.15 2.8 2.8 2.17 2.8 2.8 2.2 2.8 2.17 2.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	- 10 0		2-	45.3	0.14					İ	7	4	07:0	0000	0,0	2 6	4.	80'	1.97	07.5
2.19	_ 12 _		~ -	683	ر ا ا	46.4	20.8	53.0 55.2			0.50	_	5 0	0.68	10.1	89	.68	2.03	237	2.71
2.11 2.31 2.32 2.76 2.89 2.85 2.17 2.34 4.30 4.79 5.04 5.28 5.77 6.34 6.05 6.78 7.12 7.47 8.17 8.17 8.16 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20	- 10		~	,	87.4				0.00	20.8	200		75.0	0.74	131	1,48	3.5	27.55	2.59	2.96
2.1 2.0 2.0 2.0 3.1 5.34 6.05 6.76 7.12 5.04 5.28 3.1 6.76 7.69 8.61 9.07 9.63 10.4 8.1 9.36 10.7 12.0 11.5 12.6 9.5 10.4 1.17 13.4 10.9 11.5 12.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.8 14.7 16.1 18.6 18.5 14.7 14.8 14.7 14.8 14.7 16.1 18.6 18.5 14.7 18.6 18.5 14.7 18.6 18.5 14.7 18.6 18.6 14.7 18.6 18.6 14.7 18.6 18.6 14.7 18.6 18.6 14.7 18.6 14.7 18.6 14.7 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.8 18.2 <	- 10 0		7		30.4						=		0.45	0.90	86.	1.80	2.25	2.71	3.16	9.61
6.74 6.05 6.76 7.712 7.47 8.17 8.17 8.19 6.76 7.69 8.61 9.07 9.63 10.4 8.10 9.23 10.4 10.9 11.5 12.5 12.6 19.96 10.7 12.0 12.7 13.3 14.7 13.4 14.7 13.4 15.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12				7.80	24.4	4.55 8.84	500	5.16 5.43	10.67	11 5.92	3 5	900	0.02	60.0	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16
6.76 7.69 8.61 9.07 9.53 10.4 10.9 10.3 10.4 10.9 10.7 12.0 12.6 9.36 10.7 12.0 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6				ľ	14.6		ľ	1	ľ	١	5 6	_	\$0.00	0.00	0.12	01.0	6.19	0.20	0.45	500
8.10 9.23 10.4 10.9 11.5 12.6 12.6 13.9 11.5 12.6 12.7 13.3 14.7 11.6 12.1 12.0 12.7 13.3 14.7 11.6 12.1 12.0 12.1 12.0 12.1 12.0 12.1 12.0 12.1 12.0 12.1 12.0 12.0				140	14.9				,		200		00.00	0.12	2.0	0.50	0.50	0.00	9.0	7.67
9.36 10.7 12.0 12.7 13.3 14.7 10.6 12.1 13.6 14.4 16.1 18.6 11.7 13.4 16.1 16.8 18.5 18.5 12.8 14.7 16.6 17.5 18.6 20.3 14.8 17.1 19.3 20.4 21.5 22.0 16.8 18.2 20.6 21.8 22.9 25.3 16.7 19.3 21.8 22.9 25.3 24.3 25.6 28.2 17.5 20.3 24.0 25.4 25.6 28.2 28.5 18.2 18.1 22.3 28.0 27.5 29.0 31.9 31.9 32.9 19.8 22.9 28.0 27.5 29.0 31.9 32.9 20.4 22.9 28.4 29.9 32.9 32.9 22.9 21.0 24.0 27.5 29.0 31.6 34.8 22.9 22.0				17.0	18.1						25.0	000	9 0	0.0	000	0.30	070	0.53	0.68	22.0
10.6 12.1 13.6 14.4 15.1 18.6 11.7 13.4 15.1 18.0 16.8 18.5 12.8 14.7 16.5 17.5 18.5 20.3 13.8 15.1 18.0 18.5 20.0 22.0 15.8 17.1 19.3 20.4 21.5 20.7 22.0 16.7 19.3 21.8 23.0 24.3 25.3 25.3 25.3 27.3				19.8	21.1						30	_	0.10	0.23	0.36	0.47	84.0	200	0.80	200
11.7 13.4 15.1 18.0 16.8 18.5 12.8 14.7 16.5 17.5 18.5 20.3 13.8 15.9 18.0 17.6 18.5 20.0 22.0 15.8 16.2 20.6 21.5 20.0 22.0 22.0 16.7 18.3 21.8 23.0 24.3 25.4 25.5 16.7 18.3 21.8 23.0 24.3 25.4 26.5 28.2 28.2 18.1 22.1 24.0 25.4 26.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.9 31.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 22.9 32.9				22.5	23.9						350		0.14	0.27	0.4	0.54	0.68	0.82	0.95	1.09
12.8 14.7 16.6 17.5 18.5 20.3 13.9 16.9 17.6 18.6 20.0 22.0 14.8 17.1 19.3 20.4 21.5 23.7 16.6 18.2 20.6 21.8 23.7 24.3 25.3 16.7 19.3 21.8 23.0 24.3 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.5 27.9 30.7 21.9 27.9				25.1	26.7	28.3 2	29.8 31	31.4 33.0	34.5	36.0	400	L	0.16	0.31	0.47	0.62	0.78	0.93	1.09	1.24
13.9 15.9 18.0 19.0 20.0 22.0 14.8 17.1 19.3 20.4 21.5 23.7 15.6 18.2 20.6 21.8 22.9 25.3 17.5 20.3 22.8 24.3 25.3 28.7 17.5 20.3 22.8 24.3 25.8 28.2 18.3 21.2 24.0 25.4 26.5 27.9 30.7 19.1 22.1 25.0 26.5 27.9 30.7 31.9 20.4 22.3 28.0 27.5 29.0 31.9 32.9 21.0 24.4 27.6 29.2 30.9 32.9 21.9 30.7 21.0 24.4 30.0 30.7 32.4 36.8 23.2 22.0 25.5 28.4 29.9 32.6 22.8 24.8 22.8 22.0 25.5 28.4 30.0 31.6 33.6 22.8 22.8 24.8				27.5	29.3		32.8 34				450		0.18	0.35	0.52	0.70	78.0	1.05	1.22	1.40
14.8 17.1 19.3 20.4 21.5 23.7 15.8 16.2 20.6 21.8 22.9 25.3 17.5 20.3 22.8 24.3 25.3 28.7 18.3 21.2 24.3 25.3 28.7 28.7 18.1 22.1 25.0 26.5 27.9 30.7 19.8 22.9 28.6 27.5 29.0 31.9 20.4 24.7 25.0 26.5 27.9 30.7 21.0 24.4 27.6 29.2 30.6 31.9 21.0 24.4 27.6 29.2 30.8 33.8 21.0 24.4 27.6 29.2 30.8 33.8 22.0 25.6 28.4 30.9 31.8 33.6 22.0 25.6 29.4 30.7 32.4 35.6 22.5 26.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.2 26.2 30.1				29.9	31.8					42.7	200	0.00	0.20	0.39	0.58	0.78	26.0	1.17	136	1.56
15.8 18.2 20.6 21.8 22.9 25.3 16.7 19.3 21.8 23.0 24.3 26.7 16.3 21.2 22.9 24.3 26.7 16.3 21.2 22.9 24.3 26.7 18.1 22.1 24.0 25.4 26.6 27.5 30.7 19.6 22.9 26.0 27.5 29.0 31.9 29.3 21.0 24.4 27.6 29.2 30.8 33.9 26.2 21.0 24.4 27.6 29.2 30.6 33.9 36.2 22.0 25.5 28.4 30.0 31.6 33.9 36.2 22.0 25.5 28.4 30.0 31.6 33.6 33.6 22.5 26.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.5 26.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.8 26.6 30.1 31.8 33.5 38.8				32.1	₹.						220		0.21	0.43	0.64	0.85	1.07	1.28	1.50	1.71
16.7 19.3 21.8 23.0 24.3 26.7 17.5 20.3 22.8 24.3 25.6 28.2 18.1 22.1 24.0 25.4 26.5 28.5 19.8 22.3 26.0 26.5 27.6 28.5 20.4 23.7 26.0 27.5 29.0 31.9 21.0 24.4 27.6 28.4 29.9 32.9 21.0 24.4 27.6 28.4 29.9 32.9 22.0 25.5 28.4 30.6 33.5 33.5 22.0 25.5 28.4 30.7 32.4 33.5 22.0 25.5 28.4 30.7 32.4 33.6 22.5 26.1 29.6 31.3 33.4 35.5 22.5 26.1 29.6 31.3 33.5 36.8 22.2 26.5 30.4 31.5 34.3 37.5 22.4 27.5 30.5				34.2	36.4		40.6 42	42.6 44.6	46.6	48.6	900	4	0.23	0.47	0.70	0.93	1.17	1.40	1.63	1.87
17.5 20.3 22.8 24.3 25.6 28.2 18.1 21.2 24.0 25.4 26.8 28.5 18.1 22.3 28.0 27.5 27.9 30.7 20.4 22.3 28.0 27.5 28.0 31.9 21.0 24.4 27.6 28.9 32.9 21.0 24.4 27.6 29.2 30.6 33.9 22.0 25.6 29.0 30.7 32.4 34.8 22.5 26.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.8 26.5 30.1 31.8 33.5 36.8 22.3 26.1 29.6 31.3 33.5 36.8 22.8 26.5 30.1 31.8 33.5 36.8 22.8 26.6 30.1 31.8 33.5 36.8 22.8 26.9 30.5 32.3 34.0 37.3 22.8 27.8 27.8 27.8				36.2	38.5						920		0.25	0.51	0.76	1.01	1.26	1.52	1.77	2.02
16.3 21.2 25.4 25.8 25.9				98	40.4						200		0.27	42.0	0.95	1.09	1.36	1.63	10.1	2.18
19.6 22.9 26.0 27.5 29.0 31.9 20.4 25.9 20.4 25.0 20.4 25.0 20.5 20.6 31.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.9 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4		34.7 37.3		39.8	42.2						750	0.00	0.29	0.58	0.87	1.17	1.46	1.75	2.04	2.33
20.4 23.7 25.8 29.4 29.9 32.9 21.0 24.4 27.6 29.2 30.8 33.9 21.6 25.5 28.4 30.0 31.6 34.8 22.0 25.6 29.0 30.7 32.4 35.6 22.5 26.1 29.0 30.7 32.4 35.6 22.5 26.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.6 26.1 31.3 33.0 36.2 23.2 26.9 30.1 31.8 33.5 30.8 23.4 27.5 30.9 32.3 34.0 37.3 23.6 27.6 24.7 24.9 24.3 37.6			2 41.5	4.1.4 R.C.A	8 50 A	40.3 4	46.5 5U	52.5 54.7	2,00	5,73	850		0.37	0.62	0.93	1.24	1.55	1.87	2.18	2.49
21.0 24.4 27.6 29.2 30.8 33.8 21.6 25.5 28.4 30.0 31.6 34.8 22.0 25.6 29.0 30.7 32.4 35.6 22.5 26.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.6 26.1 29.8 31.3 33.0 36.2 22.6 26.1 31.3 33.0 36.2 36.8 23.2 26.9 30.1 31.8 33.5 36.8 23.4 27.6 30.9 32.5 34.0 37.3 23.6 27.6 27.6 24.9 27.6 27.6	l	l	١	44.1	46.7		l		l		700	+	0.35	0.00	1.05	Q .	1.75	9.16	2.46	2 60
21.6 25.5 28.4 30.0 31.6 34.8 22.0 25.6 29.0 30.7 32.4 35.6 22.5 26.1 29.8 31.3 33.0 36.2 22.6 26.5 30.1 31.8 33.5 36.8 23.2 26.9 30.1 31.8 33.5 36.8 23.2 26.9 30.5 32.3 34.0 37.3 23.4 27.7 24.9 27.6 24.3 37.6 23.4 27.7 24.9 27.6 24.3 37.6		39.8 42.6		45.3	47.0						986	0.00	0.37	0.74	1,1	1.48	1.85	2.2	2.59	2.00
22.0 25.6 29.0 30.7 32.4 35.6 22.5 25.1 29.6 31.3 33.0 36.2 22.8 25.6 30.1 31.8 33.5 35.8 23.2 23.2 25.6 30.5 32.3 34.0 37.3 23.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27				46.3	46.8						1000		0.39	0.78	1.17	1.55	3 .	2.33	2.72	3.11
22.8 28.6 30.1 31.8 33.5 38.8 23.2 23.4 27.2 30.9 32.6 32.7 31.6 37.3 34.0 37.3 23.4 27.2 30.9 32.6 34.9 37.6 23.8 23.4 27.5 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6				47.1	49.8			56.3 58.2	60.0		1050	0.00	0.41	0.82	1.22	1.63	2.04	2,45	2.86	3.27
23.2 26.9 30.5 32.3 34.0 37.3 23.4 27.5 30.9 32.6 34.5 37.5 23.4 27.5 30.9 32.6 34.5 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6		42 49.1	40.4	47.7	30.6	57.8	2000	0.00			1100	+	0.45	0.86	1.28	1.01	2.74	2.57	2.89	3.42
23.4 27.2 30.9 32.6 34.3 37.5 23.6 24.8 27.8				. 65 1. 65 1. 62	20.8						1200	9 6	0.42	60.0	40	1.86	67.7	08.0	9.13	2.00
22 27 244 250 24E 270				46.6	50.8						1250		0,49	0.97	1.46	3	2.43	2.92	3.40	3.89
6.5.0 47.0 51.1 52.9 34.0 37.8	40.9 43			48.5							1300		0.51	1.01	1.51	2.02	2.53	3.03	3,54	4.04
23.7 27.6 31.3 33.1 34.7		43.6 46.0									1350		0.53	1.05	1.57	2.10	2.62	3,15	3.67	4.20
23.8 27.7 31.4 33.1 34.8 37.9		43.4									1400	0.00	0.55	1.09	1.63	2.18	2.72	3.27	3.81	4.38
33,1 34,7 37,8	9.0										1450		0.57	1.13	1.69	2.25	2.82	3.38	3,35	4.51
926 5.15 9.13 3.23	N.										1500		0.59	1.17	1.73	2.33	2.91	3.50	80.4	4.67
23.0 01.0 01.0 02.7											1550	000	09.0	2.5	1.83	2.41	3.01	3 62	4.22	4.82
23.1 26.9 30.3											1850	\perp	0.02	1.28	1 92	258	324	3.86	4.30 4.40	7, 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
29.8 31.3											1700		0.66	1.32	85	2.64	3.30	3.97	4.83	5.29
22.4						Para outras	combinaçõe	Para outras combinações de RPM-Diâmetro não	iâmetro n	90	1750		0.68	1.36	2,04	2.72	3.40	4.08	4.76	5.44
21.9						figuradas ne	sta tabela, c	onsulte a Ga	les.		1800	000	0.70	1.40	2.10	2.80	3.50	4,20	4.30	5.60
+											1820	4	0.72	1.44	2.16	2.88	3.59	4.32	5.04	5.76
1900											1900	000	0.74	1.48	2.21	2,95	3.69	4.43	5.17	5.94
43	de nive an	- tohanaman	on the street	malan franch			An all the first				200	4	0,10	70.1	17.7	0.00	3.13	4.33	2.51	0.07

Tabela 11 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Hi-Power II e PowerBand Hi-Power II perfil "E"

									Polinci	Polôncia Rásica													5		-				
18	-				AUTES	1			200	200				1									roter	Potencia Adicional	IBUO				
8 5 S	do eixo				C Da	Sico	or correl	a para	diametr	o Pitch	das poli	as men	ores, er	c v basico por correia para diametro Pitch das polias menores, em milimetros	tros				RPM		ટેં	diciona	l por c	оггеіа, р	ara rela	ção de	CV adícional por correia, para relação de velocidade	de	
тар		455	476	900	525 5	550 5	575 60	9009	625 64	650 675	5 700	0 725	750	775	800	825	820	900	mais rápido	1.00 a	1.02 a 1.03	1.04 a 1.06	1.07 a 1.08	1.09 a 1.12	1.13 a 1.16	1.17 a 1.22	1.23 a 1.32	1,33 a 1.50	1.51 Em 1
	435 27				34.6 37.2	2 39.7	7 42.2	ľ	44.7 47.1	1 49.5	51.9	54.2	56.4	58.7	609	63.0	65.1	69.2	435	000	0.28	0.56	o 86	1.14	1.45	1 76	208	2.49	O D D
_				34.8	-				_		55.8	58.2			65.2	67.4	69.6	73.7	485	_	0.31	0.63	0.95	128	161	1.96	233	27.4	2 6
															71.4	73.6	75.7	79.6	575	0.00	0.37	0.74	-	191	191	2.32	2.75	. (c)	27.5
	_			·										74.0	76.0	77.9	79.6		069	0.0	0.44	0.89	1.35	1.81	5.29	2.79	3.30	3.85	4.48
	725 37					- 1	-					70.6	72.7	74.8	76.8	78.3			725	0.00	0.46	0.94	1.42	1.91	2.41	2.83	3,47	4.05	4.70
	_	4	4		-,		_	_		_	_								870	00:0	0.56	1.12	1.70	2.29	2.89	3.51	4.16	4.88	5.65
	_					rn.			_						9.94	10.3	10.7	11.5	20		0.03	90.0	0.10	0.13	0.17	0.20	0.24	0.28	0.32
															18,4	19.1	19.8	21.2	100	00:00	0.06	0.13	0.20	0.26	0.33	0.40	0.48	0.56	0.65
			12.5												28.1	27.1	28.1	30.2	150	_	0.10	0.19	0.29	0.39	0.50	0.61	0.72	0.84	76.0
\perp	+		1				1			1	ı	29.4	30.8	32.1	33.4	34.7	35.9	38.5	200	_	0.13	0.26	0.39	0.53	99'0	0.81	96:0	1.12	1.30
															40.1	41.7	43.2	46.2	250	0.00	0.16	0.32	0.49	0.66	0.83	1.01	1.20	1.40	1.62
	_														46.4	48.2	49.9	53.3	300	0.00	0.19	0.39	0.59	0.79	1.00	1.21	1.44	1,68	1.95
	_														52.2	54.2	56.1	59.8	350	0.00	0.22	0.45	0.69	0.92	1.16	1.41	1.67	1.96	2.27
	_												53.2		57.5	59.6	61.6	65.6	400	0.00	0.26	0.52	0.78	1.05	1.33	1.62	1.94	2.23	2.60
	╬													90.0	62.2	64.4	66.5	20.6	450	0.00	0.29	0.58	98.0	1.18	1.50	1.82	2.15	2.51	2.92
	200		32.4												66.4	68.6	70.8	74.9	200	0.00	0.32	0.65	96.0	131	1.66	2.02	2.39	2.79	3.24
												62.8			68.9	72.1	74.2	78.3	550	00.00	0.35	0.71	1.08	1.46	1.83	2.22	2.63	3.07	3.57
										9.09					72.7	74.9	76.9	80.7	909	0.00	0.38	0.78	1.18	1.58	1.99	2.42	2.87	3,35	3.89
	_												70.5	72.7	74.9	76.9	78.8	82.2	650	0.00	0.42	0.84	1.27	177	2.16	2.63	3.11	3,63	4.22
	+				1								72.2	74.3	76.3	78.1	78.7		700	0.00	0.45	0.90	1.37	1.84	2,33	2.83	3.35	3.91	4.54
	_												73.2	75.1	76.8				750	0.00	0.48	0.97	1.47	1.97	2.49	3.03	3.59	4.19	4.87
												71.6	73.6						800	00:00	0.51	10.03	1.57	2.10	2.66	3.23	3.83	4.47	5,19
										_	69.7								820	0.00	0.54	1.10	1,66	2.24	2.83	3.43	4.07	4.75	5.52
	200	7116	4 6 6 4	0.04	21.0 04.7			. 66.1	* 8	\$7.9									900	0.0	0.58	1.16	1.76	2.37	2.90	3.63	4.31	5.03	5.84
1	+		١			1			٥										950	0.00	0.61	1.23	1.86	2.50	3,16	3.84	4.55	5.31	6.16
_	_						- K												1000	0.00	0.0	1.29	98:	2.63	3.32	4.04	4.78	5.59	6,49
					01.0	97.0	-						Para	Para outras combinações de RPM-Diâmetro não	inações de	RPM-Diam	etro não		1050	0.00	190	1.36	2.06	2.76	3.49	4.24	5.02	5.87	6.81
													rigura	nguradas neste tabela, consulte a Gates.	Della, const	lle a Gates.			1100	000	0.70	1.42	2.15	2.89	3.66	4.44	5.26	6.14	7.14
	1150 41	44 4 44		4(.5 b)	50.3														1150	0.00	0.74	1.49	2.25	3.02	3.82	4.64	5.50	6.42	7.46
1	+			0.0			A CONTRACTOR												1200	0.00	0.77	1,55	2.35	3.16	3.99	4.85	5.74	6.70	7.79
			62,6																1250	0.00	080	1.62	2.45	3,29	4.15	5.05	5.98	6.98	8.11
	1300 38.1	2																	1300	0.00	0.83	1.68	2.56	3.42	4.32	5.25	6.22	7.26	8.4.8
5 E	es as polis i/s. Onde a	as devem n as vibraçõe	receber un se forem p	n batancear roblemas, n	iodas as pallas devem receber um batanceamento estalico para velocidades (do eixo ou operação), contudo, as comeias funcionarão em segurança em velocidade atá 30m/s. Onde as vibrações forem problemas, recomendamos que as polies sejam batanceadas dinamicamente.	s due as g	ocidades (dic ollias sejam	eixo ou r balances	operação), c idas timamic	ontudo, as t samente.	xorreias fun	cionarão el	n seguranç	a em velocio	dade até						Velocidad	e da correia	acima d	Velocidade da correia acima de 30m/s, consulte a Gates.	neulte a Garl	8,			

Tabela 12 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Super HC e PowerBand Super HC perfil 3V

The contribution of the co									1		200													THE PERSON NAMED IN					
15 15 15 15 15 15 15 15	RPM do exten				CV P	ásico p	or con	reia pai	a diame		th das p	ollas m	enores,	am mili	metros				RPM		Ş	adicion	nal por c	orreia, p	ara rek	ep ogóı	velocida	ade	1
10. 10.	neis	E.	08	8			120	130	140											_				1.19 B 1.26	1.27 u 1.38	1.39 a 1.57	1.58 n 1.94	1.95 a 3.38	3.39 em diente
1.2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	675	57.0	0.98	123			1.96	2.19	2.43										_	_		003	0.05	70.0	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13
15. 15.	52	0.89	120	36			2.40	2.70	2.98													9 6	0.00	000	0.10	0.12	5 4	. i	9 9
15. 15.	0.0	1,03	1.40	1.76			2.82	4.4	3.51													9.0	0.08	0.10	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19
51.5 5.5 6.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7	160	5	1.50	3.74	ı	ı	3.65	3.42	3.80	ŀ	-			1	1	1			4	1	1	0.05	0.08	0.11	0.14	0.18	0.18	0.20	623
1.	52	133	2.11	2.67		3.78	4.33	8 8	5.40													0.03	0.12	9.17	0.20	0.24	0.27	0.20	031
14 15 15 15 15 15 15 15	1750	1.80	2,49	3.17		4.49	- K2	2.78	6.41						_	-	•					0.09	0.15	0.21	0.25	0.29	0.73	D.38	0.38
144 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.	2850	2.58	3,63	397		B.62	7.58	8.48	938			-		_	-	_	•		_			- C	0.25	0.34	0.41	0.48	0.54	0.59	0.62
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	8 5	28.2	6.10	0.33	ı		940	8.63	90				1	1	-	-	-	- 1	+	+		0.17	0.00	0.41	020	0.58	CE CE	0.71	57.0
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15	200	000	0.39	0.48			0.76	0.85	8 8										_			0.0	000	0.00	000	20.0	20.0	0.02	7 7
14 15 15 15 15 15 15 15	300	D.42	0,56	0.69			1.09	1.22	1.35													0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	90.0	900	000
2.00 2.00	400	0.54	0.72	0.89			1.41	1.59	1.76													0.02	0.03	0.05	0.08	0.07	0.08	80.0	0.0
2.5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	9009	9.65	0.87	1.09			1.73	1.94	2.15										_	_		0.03	0.04	0.06	0.07	80.0	0.09	0.10	0.11
2.53 2.54 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50	900	0.76	1.02	1.27			2.03	2.28	2.53													0.03	0.05	20 0	0.09	0.10	10.0	0.12	0.13
247 259 320 310 310 310 310 310 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	8	0.86	1.16	1.46			2.33	2.61	2.90													0.04	90.0	0.08	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15
11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	8 8	0.96	1.30	60.0			2.62	2.94	3.26													0.0	0.07	0 03	0.12	0.13	0 4	0.17	0.17
3.75 4.75 4.75 4.75 7.86 6.25 7.25 <th< td=""><td>900</td><td>1.15</td><td>1.57</td><td>6. 1</td><td></td><td></td><td>3.16</td><td>25.5</td><td>3.62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.05</td><td>90.0</td><td>1.1</td><td>0.13</td><td>0.15</td><td>0.79</td><td>0.19</td><td>0.20</td></th<>	900	1.15	1.57	6. 1			3.16	25.5	3.62													0.05	90.0	1.1	0.13	0.15	0.79	0.19	0.20
3.7. 4.2. 4.2. 4.8. 5.4. 6.8. 5.1. 5.5. 6.8. 1. 5.5. 6.8. 1. 5.7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	100	1.25	1.70	2.15			346	3,89	4.32	П	ı	П	L	L		1	1	1	╀	╄		900	0.10	113	0.16	0.19	0.23	0.23	0.24
420 4.35 5.27 5.34 6.35 6.36 7.37 7.34 6.39 6.39 6.39 6.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1200	1.34	1.83	2.31			3.73	4.20	4.66													90.0	0.10	0.14	0.17	0.20	0.25	0.25	0.26
4.25 4.39 5.30 5.40 6.19 6.19 7.25 7.29 4.39 6.39 6.39 6.30 7.10 7.10 0.00 0.00 0.01 0.10 0.10 0.00 0.20 0.2	1300	1,43	1.95	2,47			8.8	4.50	4.99													0.07	0.11	0 15	0.10	0.25	0.27	0.27	0.28
4.77 5.78 5.87 5.85 6.87 6.87 7.10 7.86 7.79 8.31 9.45 9.55 9.45 9.43 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45	1400	1.51	2.08	2.63			4.26	4.79	5.32													0.07	0.12	0.17	0.20	0.24	0.29	0.28	0.31
5.25 5.85 5.87 6.85 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.	200	1,50	2.20	2.79			4.32	5.08	5.64										4	4	1	0.0B	0.13	0.18	0.22	97.52	E.3	0.34	0.33
6.28 6.28 7.20 7.20 7.20 7.20 7.00 0.00 <th< td=""><td>1700</td><td>1.00</td><td>243</td><td>3.09</td><td></td><td></td><td>502</td><td>5.65</td><td>6.26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>80.0</td><td>2.0</td><td>0,78</td><td>0.24</td><td>0.20</td><td>3 5</td><td>0.35</td><td>0.37</td></th<>	1700	1.00	243	3.09			502	5.65	6.26													80.0	2.0	0,78	0.24	0.20	3 5	0.35	0.37
5.50 8.19 6.80 8.10 9.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 0.02 0.02 0.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 0.02 0.03 1.02 1.02 1.02 0.02 0.03 0.03 1.02 1.02 0.02 <th< td=""><td>1800</td><td>28</td><td>2.54</td><td>3.24</td><td></td><td></td><td>5.26</td><td>5.82</td><td>6.56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.08</td><td>0.16</td><td>0.21</td><td>0.26</td><td>0.30</td><td>0.37</td><td>0.37</td><td>039</td></th<>	1800	28	2.54	3.24			5.26	5.82	6.56													0.08	0.16	0.21	0.26	0.30	0.37	0.37	039
5.74 8.64 7.15 1.24 1.24 2.00 0.00 0.04 0.10 D.17 0.23 8.74 8.64 7.15 1.64 8.15 1.15 1.15 1.23 1.23 1.20 0.00 0.04 0.11 0.12 0.20 8.72 3.84 6.17 3.87 0.62 1.15 1.23 1.23 1.33 1.31 1.32 0.00 0.04 0.11 0.12 0.23 6.42 7.44 8.25 9.31 1.62 1.15 1.23 1.23 1.24 1.63 2.00 0.00 0.04 0.12 0.23 0.03 0.04 0.12 0.23 0.03 0.04 0.12 0.03 0.03 0.04 0.12 0.03 0.03 0.04 0.12 0.03 0.03 0.04 0.12 0.03 0.03 0.04 0.13 0.13 0.03 0.03 0.04 0.13 0.13 0.03 0.03 0.04 0.13 <td>1900</td> <td>1.92</td> <td>2.66</td> <td>3.39</td> <td></td> <td></td> <td>5.50</td> <td>8.19</td> <td>6.86</td> <td></td> <td>0.10</td> <td>0.17</td> <td>0.23</td> <td>0.27</td> <td>0.32</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td>0.42</td>	1900	1.92	2.66	3.39			5.50	8.19	6.86													0.10	0.17	0.23	0.27	0.32	0.39	0.39	0.42
2.2 2.3 4.2 2.2 4.2 2.2 0.00 0.01 0.11 0.13 0.23 0.03 0.03 0.04 0.11 0.13 0.23 0.03 0.03 0.04 0.11 0.13 0.03 0.03 0.04 0.11 0.13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.11 0.03 0.03 0.03 0.04 0.11 0.03<	2002	1,99	2.77	3.53			5.74	6.45	7.15	- 1	- 1	T.		- 1					4	_		0.10	0.17	0.24	0.29	0.34	0.41	0.41	0.44
6.42 7.57 6.28 9.28 7.56 8.47 9.48 7.57 8.48 9.28 7.57 8.48 9.28 7.57 8.49 9.48 7.58 8.47 9.48 7.58 8.43 9.49 1.2 <td>2100</td> <td>2.07</td> <td>2,88</td> <td>3.67</td> <td></td> <td></td> <td>5.87</td> <td>6.71</td> <td></td> <td>0.11</td> <td>0.18</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> <td>0,35</td> <td>0.43</td> <td>0.43</td> <td>0.46</td>	2100	2.07	2,88	3.67			5.87	6.71														0.11	0.18	0.25	0.30	0,35	0.43	0.43	0.46
656 7.46 6.25 9.13 6.79 1.2	2300	223	3 50	3.85			6.47 6.47	10.10												_		0.17	0.19	0.26	0.32	0.37	0.45	0.45	0.48
6.8.1 6.8.1 6.0.1 10.0 11.0 12.0 6.0.0 0.	2400	2 28	3.19	4.08			99	7.46														0.12	0.21	0.28	0.35	0.40	0.50	0.50	225
7.26 8.18 8.18 9.18 1.14 1.13 1.13 1.32 1.32 1.45 1.54 1.59 2.00 0.00 0.05 0.14 0.13 0.33 7.27 8.13 9.24 1.05 1.17 1.12 1.24 1.55 1.45 1.56 2.00 0.00 0.05 0.14 0.23 0.43 0.24 0.03 1.17 1.24 1.25 1.24 1.45 1.56 2.00 0.00 0.05 0.14 0.23 0.43 0.43 0.04 0.05 0.14 0.23 0.43 0.43 0.43 0.43 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.	2500	2.35	3.29	4.21			6.85	7.89		- 1												0.13	0.22	0.30	0.36	0.45	0.52	0.52	0.55
7.46 8.13 9.01 1.04 1.22 1.23 1.24 1.43 1.42 1.23 1.24 1.43 1.42 1.23 1.24 1.43 1.42 1.54 <th< td=""><td>2600</td><td>2,42</td><td>3.39</td><td>4.34</td><td></td><td>6.18</td><td>7.06</td><td>7.92</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>0.13</td><td>0.23</td><td>0.31</td><td>0,37</td><td>0.44</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>6,57</td></th<>	2600	2,42	3.39	4.34		6.18	7.06	7.92												_		0.13	0.23	0.31	0,37	0.44	0.54	0.54	6,57
1.0 1.0	2700	2.48	2.43	4.47		6.36	7.27	8.15														0.14	0.24	0.32	0.39	0,45	9.56	92.0	0.59
186 879 9.70 40.6 11.4 12.2 13.0 13.1 14.6 15.0 14.6 0.00 0	2900	2,61	3.67	4.71		5.70	7.66	8.58											380			0.15	0.25	0.34	0.42	0.49	0.60	0.00	0.63
8.03 8.88 9.92 11.6 12.4 13.2 13.9 14.8 5.20 0.00 0.06 0.16 0.17 0.23 0.46 8.27 9.19 10.3 11.2 12.7 13.4 14.1 14.8 15.9 0.00 0.06 0.17 0.23 0.46 8.55 9.59 10.3 11.4 12.2 13.4 14.3 15.9 1.00 0.06 0.17 0.23 0.46 8.57 9.59 10.3 11.4 12.2 13.3 14.5 1.2 1.0 0.06 0.06 0.17 0.23 0.46 0.46 8.67 9.59 10.3 10.4 1.2 1.3 14.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <	3000	2.67	3.76	4,83			7.85	_		- 1	- 1				- 1		- 1		300	_	Ī	0.15	0.26	0.36	0.43	1970	0.62	0.02	0.68
8.59 9.89 10.5 11.2 12.1 12.9 13.8 14.3 18.9 15.0 15.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3200	2.73	3.95	5.06			8.03										ଏ କ		370			0.16	0.27	0.37	0.45	25.0	0.64	0.64	0,68
8.55 9.58 10.5 11.4 12.3 13.1 13.8 14.5 3.40 0.00 0.00 0.17 0.30 0.40 0.49 8.67 9.73 10.7 11.6 12.5 13.3 14.0 14.7 0.30 0.00 0.00 0.00 0.17 0.13 0.42 0.50 8.87 9.80 10.8 11.8 12.5 13.4 14.2 0.00 0.00 0.00 0.07 0.13 0.43 0.45 0.55 9.31 10.4 11.3 12.3 13.1 13.4 14.3 0.00 0.00 0.07 0.19 0.33 0.45 0.55 9.51 10.4 11.3 12.4 13.2 14.3 4.00 0.00 0.07 0.19 0.33 0.45 0.55 0.55 0.44 0.35 0.44 0.35 0.45 0.55 0.45 0.55 0.44 0.35 0.45 0.55 0.45 0.55 0.44	3300	2.85	4,03	5.5			8.39								9	15,	0		330			0.17	0.20	0.39	0 47	99.0	0.68	0.88	0.72
8.87 9.80 10.8 1.3 1.2 1.3 1.4 2 0.0 <td>3400</td> <td>2.80</td> <td>4.19</td> <td>5.28</td> <td></td> <td></td> <td>8.55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10 F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>340</td> <td></td> <td></td> <td>0.17</td> <td>0.30</td> <td>0.40</td> <td>0 49</td> <td>0.57</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.74</td>	3400	2.80	4.19	5.28			8.55							10 F					340			0.17	0.30	0.40	0 49	0.57	0.70	0.70	0.74
9.02 10.1 11.0 12.0 12.1 12.1 13.0 13.7 14.3 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.9 0.32 0.44 0.55 0.45 0.	3600	3.01	4.27	5.49					ı		1	F							380	┸	L	0.16	0.31	0.43	0.52	40.61	0.74	0.74	0.79
8.17 10.2 11.2 12.1 13.0 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.7 13.5 13.2 13.1 13.5 13.2 13.3 13.5 13.2 13.3 13.5 13.5 13.2 13.2 13.3 13.5 13.5 13.2 13.5 <th< td=""><td>3700</td><td>3,06</td><td>4.35</td><td>5.59</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>370</td><td></td><td></td><td>0.19</td><td>0.32</td><td>0.44</td><td>0.53</td><td>0.62</td><td>0.76</td><td>0.76</td><td>0.81</td></th<>	3700	3,06	4.35	5.59									2						370			0.19	0.32	0.44	0.53	0.62	0.76	0.76	0.81
3.51 10.4 11.5 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.	3800	3.11	4,42	5.69								18.7							380			0.19	0.33	0.45	0.55	0.64	0.78	0.78	0.83
95B 105 11.5 12.5 13.3 4.100 0.00 0.00 0.21 0.33 0.49 0.59 9.70 10.5 11.7 12.6 12.7 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.0	4000	3.20	4.57	5.88								3,3							45.05			0.20	0.35	0.47	98 0 0	0.67	0.83	0 83	0.87
9,70 10.6 H17 12.6 9.0 0.0<	4100	3.26	4.64	5.97							(3.3								410			0.21	0.38	0.49	65.0	69.0	0.85	0.85	0.90
11 12 12 12 12 12 12 12	4200	3.29	27	6.06						12.6									420			0.21	0.37	0.50	0.60	0.71	78.0	0.87	0.92
11.1 12.1	4400	4.54	4.17	6.73						12.4									430			0.22	0.37	U.51	200	0.72	0.00	0.00 0.00	96.0
10 11.2 12.1 12.2 12.2 Para pudras combining base de RPANDámatro não 4500 0.00 0.00 0.00 0.23 0.40 0.55 0.86 0.88 10.2 11.3 12.2 Para pudras nesta babela, consulte a Genes, 4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.41 0.89 0.72 10.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	4500	3,41	28.7	6.30			d.			0.21									- C			0.23	0.39	0.53	0.65	0.76	0.93	0.93	0.98
11.2 11.3 12.2 Para Ludras commission de PRA-N-Tailmalton não 4700 0.00 0.09 0.24 0.41 1.55 0.57 0.69 0.25 0.57 0.69 0.25 0.24 0.42 0.27 0.69 0.20	4600	3.45	4.95	8.37			10	11.2	12.1										460	ļ		0.23	0.40	0.55	0.66	0.77	0.95	0.95	1.01
10.3 11.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	4700	3.49	5.04						12.2				40. 10	ana pudras (umbinaçãe de labelo	S de RPMM	Diğmalnı na	ş	470			0.24	0.41	951	0.68	0.79	76.0	0.97	1.03
10.4 : 11.5 6000 0.09 0.25 0.44 0.59 0.72 Welcodadedes (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidade aita Velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidade aita Velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidade aita Velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidade aita Velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operação), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo as correias funcionamão em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo em segurança em velocidades (do elso blu operaçõe), contudo e	4900	3.55	5.11					2 4					T .	guranas ire.	sia iduera, t	Onsulse a C	Dies.		100			0.25	0.42	0.58	0.70	0.83		10 PG	8.6
velocidades (de sico ou operação), contudo as correias funcionarião em segurança em velocidade alá	9000	3,58	5.16	6.64	8.02	9.29	40	1.5											900			0.25	0.44	0.59	0.72	1870	8	103	80
	odas as p	lias devem	raceber un	m balancea	mento estáti	co para ve	slocidades	o cocie op)	п орегафа), contudo	as correias	functionară	пвет зеди	ам ше ебия	locidade ab	-07				1	ľ								

Tabela 13 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Super HC e PowerBand Super HC perfil 5V

		3.39 em	0.54	0.56	0.67		1.01	1.10	1.36	9971	2.03	3.31	4.01	0.12	0.23	0.47	0.58	0.70	18.0	0.93	1.05	25	140	1.51	1.63	1.74	1.86	2.09	221	2.33	2.44	2.67	2.79	2.94	20.02	2. E.	3.37	3.49	3.60	3.72	3.64	3.95	4.19	4 30
	ade	1.95	0.48	0.53	0.63		96.0	1.04	1.27	1.56	1.92	3.13	3.79	0.11	0.33	0.44	0.55	99.0	0.77	0.88	66.0	1.10	25	1,43	125	.	1.78	ŏ 5	2.09	2.20	2.5	2.52	2.63	2,74	2.65	3.07	3.18	3.29	3.40	3.51	3.62	3.73	3.95	907
	velocio	55.5 29.4	0.44	0.49	0.58		0.88	0.96	1.17	1.44	1,78	2.87	3.48	01.0	0.30	0.40	0.50	0.60	0.71	0.81	0.94	2· ±	121	131	1.41	1.51	1.61	1.81	1.9.1	2.02	2.22	2,32	2.42	2.52	2 5. C	2.82	2.82	3.02	3.12	3.22	3.33	(1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	3.63	273
	cão de	1.39 a 1.57	0.39	0.43	0.51		0.78	0.85	1.04	1.28	1.57	25	3,09	6.03	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	187	850	1.07	1.16	128	1.34	54.	1.61	1.70	1.79	8 5	2.06	2,15	2.24	247	251	2.60	2.69	2.78	2.87		3,04		
iendi	ara rela	1.27 a 1.38	0.33	0.37	0.44		0.67	0.73	0.89	1.09	1.34	2.18	2.64	0.08	0.23	0.31	0.38	0.46	0.54	0.61	99.0	0.84	0.92	0.99	1.07	1.15	1 22	85.	1.45	1.53	1.68	1.78	1.83	1.81	2.08	2.14	2.22	2.29	2.37	2.45	2.52	2.60	2.75	000
Potência adicional	rreia, p	1.19 1.28	0.27	0.31	0.36	ĺ	0.55	0.60	0.73	0.90	1,10	1.80	2.18	0.00	0.19	0.25	0.32	0.38	0.44	0.50	0.07	0.69	0.76	0.82	0.88	0.95	10.1	1.14	1.20	1.26	1.38	1.45	<u>1</u>	86. 26 26. 26	1,70	1.77	1.83	1.89	1.96	2.02	2.08	224	2,27	
Pofân	por cc	1.12	0.20	0.22	0.32		0.40	0.44	0.54	99.0	0.81	1.32	1.68	90.0	0.14	0,19	0.23	0.28	0.32	0.37	0.42	0.51	0.56	0.60	0.65	0.70	0.74	0.83	0.88	0.93	1.02	1.07	1.1	5.16	125	1.30	134	1.39	1.44	1.48	1,53	59		1 74
	CV adicional por correia, para relação de velocidade	1.06 a 1.11	0.12	0.13	0.15		0.23	52	0,31	0.38	0.47	0.75	26.0	0.05	0.08	0.11	0.13	0.16	0.19	0.24	0.27	0.29	0.32	0.35	0.37	0.40	0.43	0.48	0.51	0.53	0.58	0.61	0.64	0.60	0.72	0.74	72.0	08'0	0.82	0.85	8.0	0.30	96.0	000
	CVa	1.02 a 1.05	0.04	0.05	0.06	Ì	0.08	60.0	0.11	0.14	0.17	0.20	90.0	0.02	0.03	0.04	0.05	90.0	0.07	0.00	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	2,4	0.28	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31		0.34		28.0
		1.00 a	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	9.6	000	000	0.00	00'0	0.00	0.00	00.0	0.00	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00			0.00	1		0.00	
	RPM	do eixo mals rápido	435	485	089		870	98	1160	1426	1750	2450	100	200	300	400	200	009	200	000	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1800	1900	2000	2200	_		2800	2700	_	_	3000	_		+			3700
		400	15.5	17.1	23.1 23.1		28.0	30.0	25.7	4.00	T	_	4 08	7.70	11.1	14.4	7.5	20.6	23.4	18.7	. L.	4.6	55	7.4	39.0	2 7	1	1		_							_				+			_
		385			22.1		28.8			38.0			3.90	7.36	10.6		16.8		22.4 2	ı	29.9				37.6 3																	Q		
		370			21.1		25.6			35.6	0.0			7.01		13.1			27.4 2		28.6 2				36.2 3																	Diâmetro n	figuradas nesta tabela, consulte a Gatas.	
	etros	388			20.1	1				30.6			100	5.87	9,63	12.5					27.2						38.6 4															s de RPM-	onsuffe a C	
 i	n milim	340			19.1					6.55			3.35	6.32					19.3 2		25.9 2			1	348			- {	38.9													ombinaçõe	(a tabela, c	
	ores, er	325	12.0	13.3	18.0	ŀ	20 12			0.00					_	11.2					24.5			1	37.9 37.9				37.4 39	2												ra outras c	uradas nes	
	polias menores, em milímetros	310	11.3		17.0	ı	20.0			34.2			2.99	5,63	_	10.5					23.1 2				31.2					37.1												<u>Ф</u>	ĝ	
		286	10.6			ı	26.R			32.4			2.80	5.28				18.1			21,7 2			26.6				32.9 3			0.0													
ca	CV básico por correia para diâmetro externo Pitch das	280	9.90				107			30.5			2.62	4.92		_ `	13.1		16.8		20.3 2			ı					33.9		34.2 36	4												
Potência Básica	externo		9,18				18.0			28.5			2.43	4.57	6,59	24	10.4						21.8						29.8				33.6							•				
Potên	âmetro	250	84.6		12.7		5.6						2.25	4.22	6.07	7.85		12.8			17.3		20.1		23.8				28.63		30.0													
	para di	240	7.98	10.2	11.9		16.7						2.12	3.96	5.73	0.40					16.3				22.4 2						28.5			30.5	7.7									
	correia	- 1	7.49		11.2	ļ	14.7						2.00	3.74	5.38	0.43 8.47		•			15.3								25.6		27.0 2					C.87	o.							
	oo bor	220	2,00	6.94	10.5	12.8	13,7				28.0		1.87	350	5.03	7.01	9.28				14.3							22.4 2			25.3						28.2	!						
	CV bási	210	7.18	8.34	8.73	ĺ				20.5				3.26		2.00	8.62	·			13.3							203			22.6				25.9 27			26.7						
		200	6.62 52 53 54 54	7.68	8.98						24.6 2		1.62			8.80		_			12.3								20.7		27.8 22.9		23.4 25		26.1 25	ı				5				
		130	6.62 6.07	7.04	8.23					17.3				2.78		6.24					11.2				15.5 16			18.3 27			20.5			21.9 23					.3 25.1		4	m		
		89	5.03	6.40	7.48		_	·			20,7 2	,,,		20.00		5.67					10.2			П				16.6	٠												4 23.4		ę m	
-	o eixo		68 88 88		_	\vdash	_	<u>.</u>	_	\dashv		-			4				800										2000 17	_	2300 18.7	₩	_	2600 19.9	2800 20.5	+-				-	_	_	3700 21.3	1
45, 26-12	_	E . 50		_		L		_		_		_	_				_			_		_	_				_	Ĺ		-4 (4 (1)	1.	C-N	-4 6	7 6	"	(1)	~	(r)	e,	es (73 6	3 (3)	Table

Tabela 14 - Classificação de CV por correia (mm) para correias Super HC e PowerBand Super HC perfil 8V

Column C	Column C									-	Potencia basica	SICA													otenicia Autologia					
1	1	RPM				CV bási	co bor	correia	para d	iâmetro	extern	o Pitch	das po	ias mer	ores, e	m milim	etros			2 4	Me		CV ad	icional	שני בסגו	eia, par	a relaç	io de ve	locidad	
8 68 1 66 2 66 3 66 3 16 8 13 4 16 2 12 2 23 9 28 9 9 70 2 72 3 66 3 10 0 62 3 10 8 13 4 12 1 22 3 23 9 7 70 2 72 3 67 3 10 0 62 3 10 1 14 1 21 1 21 2 22 3 28 9 2 82 3 86 4 86 3 60 0 0.00 63 0 10 1 14 1 13 1 21 2 22 3 23 3 38 9 4 4 4 4 6 6 60 0 0.00 63 0 13 1 13 2 21 2 27 2 27 3 38 9 4 4 4 4 4 4 4 6 6 60 0 0.00	8 6 8 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6	mais rapido	320	340	360	380	400	450	440	460	480	200	620	95	999	280	009	620												
9 613 614 614 615 616 617 617 617 617 617 617 617 617 617	9 613 614 618 127 661 619 0.00 0.23 0.63 149 149 148 128 23 23 23 318 4	435	20.6	23.1	25.6		30.5	32.9	35.3	37.6	40.0	42.3	44.7	47.0	49.3	51.5		56.0		60.5	435									
46 60.0 6	2 817 146 154 156 157 100 0 032 1014 158 158 177 257 351 358 359 0 000 032 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045	485	22.6	26.3	28:0		33.4	36.0	38.7	613	43.8	46.4	6.6	57.5	0.8	56.4		61.3		1.98	485									
2 86.2 86	2 852 852 854 844 870 100 0.94 1.13 1.96 2.27 2.70 3.16 3.56 3.89 8.89 8.4 870 100 0.94 1.13 2.15 2.15 2.20 3.54 3.60 3.00 0.75 2.00 1.00 0.94 1.13 2.15 2.15 2.15 3.4 3.60 0.75 0.75 0.75 0.80 1.10 0.94 1.13 2.15 2.15 2.15 3.4 3.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7	690	28 E	33.8	37.4		44.6	41.D	5 5	54.9	28 SC 20	51.6	64.9	68.1	71.3	74.4		80.4		96.3	690									
2 813 864 994 817 000 044 113 156 267 324 36 427 465 628 630 847 1407 1408 1160 0.00 045 125 243 52 438 531 432 70 032 628 638 639 84 85 126 32 438 531 432 639 530 628 639 84 85 126 32 438 531 631 632 037 034 632 638 631 632 638 631 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632	8 8 877 1007 1008 0 644 113 149 267 324 369 427 456 628 628 8 877 1007 1000 0 105 120 225 235 44.2 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50	725	31,3	38.1	38.9		46.3	50.0	53.5	57.1	60.5	64.0	67.3	70.6	73.9	17.1		83.2		89.2	725									
89 T 100 D 100 D 0.45 123 215 254 254 414 468 6.08 80 D 83 Z 100 D 0.00 0.45 120 226 237 422 428 631 427 420 600	8 917 100.7 100.8 150 0.00 0.05 12.0 2.05 2.84 414 466 6.00 0.00 0.05 12.0 2.05 2.84 414 466 6.00 0.00 0.05 12.0 2.05 2.05 0.00 0.00 0.05 12.0 2.05 2.05 0.00 0.00 0.05 12.0 2.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0	870	35.9	40.3	44.7		53.1	57.2	61.2	65.2	69.0	72.8	76.4	80.0	83.5	86.9				99.4	870									
1100 0.00 0.55 0.00 0.55 1.50 0.26 0.57 0.52 0.57 0.52 0.57 0.52 0.57 0.52 0.57 0.52 0.57	1150 100 1032 84 804 80 100 109 105 1150 228 632 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	950	38.3	43.0	47.8		58.5	80.8	65.0	69.1	73.1	77.0	80.8	84.4	87.9	91.3		•		03.6	960									
1465 0.00 0.06 0.15 0.25 4.38 5.31 6.72 0.07	1465 0.00 0.09 0.04 0.15	1160	43.7	49.0	54.2		64.0	68.7	73.2	77.5	81.7	9.59	69.3	92.9	96.2						1160									
84 8.0 8.32 8.94 7790 0.00 0.03 2.27 3.89 5.38 0.02 7.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05	## 8.00 8.32 8.94 8.95 0.00 0.05 0.13 0.27 3.80 5.38 0.52 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13	1425	48.9	54.7	60.2		704	75.1	79,5	83.6											1425									
66 800 82 804 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 <td>86 8 00 8 3.2 8 64 8 50 0 0.00 0 102 0.016 0 101 0 101 0 102</td> <td>1750</td> <td>52.2</td> <td>58.1</td> <td>63,5</td> <td>68,4</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1750</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	86 8 00 8 3.2 8 64 8 50 0 0.00 0 102 0.016 0 101 0 101 0 102	1750	52.2	58.1	63,5	68,4													1		1750	1	1	1	1	1				
2 284 295 307 200 0.00 0.15 0.28 0.46 0.67 0.49 0.49 0.80 0.40 0.49 0.49 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4	2 28.4 22.5 30.7 200 0.00 0.15 0.13 0.23 0.41 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45	20	3.09	3.42	3.76	4,09	4.42	4.75	5.08	5.41	5.73	6.06	6.38	6.71	7.03	7.35	7.68	8.00		80. 64 4. 64	S (
2 3.45 38.1 375 2.60 0.00 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0	2 3.45 38.1 37.5 2.50 1.00 0.00 0.01 0.18 0.39 0.49 0.40 0.00 0.00 0.01 0.18 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45	90 (5.74	6.38	7.01	7.65	97.5	D; 6	9.54	10,2	9.0.	41.4	12.0	12.7	13.3	13.9	ا ال ال	10.1		16.3	8 5									
2 56.5 67.7 67.7 67.9 67	1 407 74 44 50 50 50 000 012 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013	nor out	40.6	8.15 41.0	10.7	0.11	17.3	5.3	13.0	14.7	0.00	0.01	33.6	76.0	2,81	ZU.1	0.12	78.4		20.7	000									
1 40.7 42.4 44.0 300 0.010 0.14 0.039 0.089 0.022 1.12 1.31 1.47 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80	1 40.7 42.4 44.0 300 0.014 0.036 0.68 0.62 11.2 131 147 180 180 182 84.5 50.3 350 0.00 0.17 0.45 0.79 168 1.02 150 150 150 172 187 182 82.2 44.0 0.00 0.17 0.45 0.79 168 1.00 150 150 150 120 172 187 187 182 82.2 450 0.00 0.21 0.58 1.02 1.38 1.88 1.88 1.89 2.81 2.48 2.87 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40	250	2 2 2 2 2 2	14.3	i ec	17.3	5 60	20.3	27.7	23.2	24.6	26.1	27.5	29.0	30.4	31.8	33.2	34.5		37.5	200									
7 46.5 46.4 50.3 350 0.00 0.17 0.45 0.79 1.08 1.09 1.25 1.89 1.09 1.05 1.09 1.00 1.00 0.24 0.65 0.73 1.89 1.89 1.76 1.96 2.14 1.96 2.14 1.96 2.14 1.96 2.14 1.96 2.14 1.96 2.14 1.96 2.14 1.96 2.14 2.46 2.14 2.46 2.67 2.44 2.14 1.96 2.14 2.46 2.14 2.46 2.14 2.46 2.14 2.46 2.14 2.46 2.87 2.46 2.87 2.46 2.87 2.46 2.86 2.14 2.67 2.05 2.14 2.00 2.42 2.86 2.00 2.00 2.47 1.06 2.44 2.87 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 4.66 3.0	1, 4 6, 6, 48, 4 50, 3, 556 0.00 0.17 0.46 0.79 1.08 1.30 1.53 1.72 1.87 1.87 1.82 1.83 1.84 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89	300	15.0	16.8	18,6		22.1	23.8	25.5	27.3	29.0	30.7	32.4	34.0	35.7	37.4	39.1	40.7		44.D	300									
1 82.2 \$4.3 \$6.4 400 0.00 0.19 0.52 0.90 1.25 1.49 1.75 1.24 1.69 2.05 2.44 2.47 2.4	1 822 843 864 400 0.00 0.19 0.52 0.00 152 149 175 149 175 196 2.14 3 67.5 699 622 450 0.00 0.24 0.65 113 149 148 149 147 149 124 2.84 2.87 3 67.5 699 622 450 0.00 0.24 0.65 113 149 149 2.05 2.0 2.95 3.21 4 72.8 72.8 75.3 76.7 650 0.00 0.24 0.65 113 149 2.0 2.05 2.0 2.9 3.21 4 72.8 72.8 72.9 72.0 650 0.00 0.24 0.05 149 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.4 4 72.8 72.8 72.9 72.0 0.00 0.00 0.33 0.91 149 2.0 2.0 2.0 2.0 3.4 4 8 72.8 72.8 72.9 72.0 0.00 0.03 0.91 149 2.0 2.0 2.0 2.0 3.4 4 8 72.8 72.8 72.9 72.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	350	17.2	19.2	21.2		25.2	27.2	29.2	31.2	33.2	35.1	37.0	39.0	40.9	42.8	44.7	46.6		50.3	320					1.08	1.30			
3 57.5 65.9 66.2 66.0 0.0.0 0.24 0.05 1.13 1.54 1.86 1.96 2.19 2.46 2.87 4 62.9 66.3 67.0 0.00 0.24 0.05 1.13 1.54 1.66 2.16 2.46 2.70 2.94 8 7.2.9 7.53 78.0 650 0.00 0.26 0.76 1.35 1.64 2.43 2.66 2.99 3.44 3.74	3 57.5 59.9 62.2 460 0.00 0.21 0.58 1.13 1.88 1.88 1.89 2.46 2.87 2.46 2.87 1.89 1.89 2.89 3.49 3.49 3.44 3.74 3.	400	19.2	21.5	23.8		28.3	30.6	32.8	350	37.2	39.4	41.6	43.7	45.9	48.0	50.1	52.2		56.4	400					123	1.49			
4 R2.9 65.3 67.7 50.0 0.00 0.24 0.66 11.3 154 1.86 2.18 2.46 2.87 2 67.2 67.0 0.00 0.26 0.71 1.24 164 2.24 2.87 2.87 2.87 3.19 3.44 3.74 4.74 4.01	4 82.9 65.3 67.7 500 0.00 0.24 0.056 11.3 154 1.86 2.18 2.46 2.87 7.87 7.80 0.00 0.02 0.02 0.01 154 1.84 1.84 2.87 2.4 2.87 2.87 7.87 7.80 0.00 0.02 0.02 0.01 1.24 1.84 2.87 2.8 2.8 2.9 3.7 4 2.8 7.2 8.8 7.3 7.8 0 0.00 0.02 0.02 0.02 1.8 1.8 1.8 1.8 2.4 2.8 2.8 2.9 3.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.4 2.8 3.9 3.4 3.7 4 3.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3.0 3.4 3.7 3.7 3.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1	450	21.2	23.8	26.3		31,3	33.8	36.3	38.7	41.2	43.6	46.0	48.3	20.7	53.0	55.3	57.5		62.2	450					1.38	1.68			
2 577 8 774 73.0 550 0.00 0.25 0.71 1.24 169 2.45 2.40 2.70 2.94 17.0 79.9 82.7 8.0 0.00 0.02 0.07 1.25 1.84 2.24 2.84 3.19 3.14 1.85 7.2 84.2 87.1 700 0.00 0.031 0.031 1.85 2.4 2.4 2.6 2.0 3.4 3.14 1.85 2.4 2.8 2.8 3.14 3.14 3.14 2.0 2.4 2.8 3.14 3.14 3.14 2.0 2.4 2.8 2.8 3.14 3.14 3.14 2.0 2.4 2.8 2.8 3.14 3.14 3.14 2.0 2.4 2.8 2.8 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14	2 577 8 774 73.0 560 0.00 0.26 0.71 124 169 2.05 2.40 2.70 2.94 8 772 9 75.3 78.0 560 0.00 0.22 0.78 1.35 1.44 2.05 2.40 2.70 2.94 2 612 642 87.1 700 0.00 0.31 0.84 1.47 2.00 2.42 2.84 3.19 3.48 2 612 642 87.1 700 0.00 0.31 0.84 1.47 2.00 2.42 2.84 3.19 3.48 2 612 642 87.1 700 0.00 0.33 0.91 1.58 2.15 2.61 3.05 3.44 3.74 2 612 642 87.1 700 0.00 0.32 0.97 1.69 2.31 2.79 3.27 3.69 4.01 8 6 88.8 61.3 94.8 800 0.00 0.03 0.34 1.17 2.03 2.71 3.17 3.17 4.17 4.55 9 85.1 96.2 10.1 1 900 0.00 0.04 1.17 2.03 2.71 3.15 3.29 4.44 4.65 5.06 0 10.00 10.00 0.00 0.04 1.20 2.20 3.07 3.15 4.14 4.66 5.06 0 10.00 10.00 0.05 1.43 2.48 3.49 4.10 4.86 5.06 6.14 0 10.00 10.00 0.05 1.43 2.48 3.44 5.00 5.60 6.14 6.89 0 10.00 10.00 0.05 1.48 2.49 2.80 3.04 4.10 4.86 5.06 6.14 0 10.00 10.00 0.05 1.48 2.49 2.80 3.04 4.10 4.89 5.81 6.14 6.80 0 10.00 0.05 1.40 0.05 1.40 2.80 3.05 1.40 6.30 6.14 6.80 0 10.00 0.05 1.40	200	23.2	26.0	28.8		34.3	37.0	39.7	42.3	45.0	47.6	50.2	52.8	55.3	57.9	60.4	62.9		57.7	200			-						
8 77.2 75.2 78.0 600 0.000 0.29 0.78 1.35 1.84 2.24 2.64 2.95 3.21 1.77.0 79.9 62.7 65.0 0.00 0.33 0.38 1.35 1.84 2.24 2.84 2.84 3.74 1.77.0 79.9 62.7 65.0 0.00 0.33 0.39 1.85 2.15 2.00 2.81 3.05 3.44 3.74 1.85 2.15 2.81 3.05 3.44 3.74 1.85 2.15 2.81 3.05 3.44 3.74 1.85 2.15 2.81 3.05 3.44 3.74 1.85 3.21 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.82 2.81 3.17 3.71 4.17 4.55 3.89 4.21 1.80 0.00 0.00 0.00 0.045 1.17 2.00 2.77 3.13 3.44 4.14 4.86 5.08 0.00 0.00 0.00 0.045 1.23 2.16 2.92 3.34 4.14 4.86 5.08 0.00 0.00 0.00 0.045 1.20 2.29 3.34 4.14 4.86 5.08 6.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	8 77.2 75.2 78.0 600 0.000 0.29 0.78 1.35 1.84 2.24 2.62 2.95 3.21 1.77.0 79.3 62.7 65.0 0.000 0.23 0.78 1.35 1.84 2.74 2.62 2.84 3.74 3.74 1.85 2.81 3.05 3.44 2.82 2.84 3.74 3.74 1.85 2.81 2.85 2.84 3.74 3.74 1.85 2.81 3.05 3.44 2.82 3.14 3.74 3.74 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71	920	25.1	28.1	31.1		37.1	40.0	42.9	45.8	48.7	51.5	54.3	57.1	59.8	62.5		67.8		73.0	220									
1 17.10 1935 B62.7 Pegal 0.000 0.033 0.931 1.58 2.15 2.61 2.054 3.19 3.74 1.00 1.00 0.031 0.031 0.031 1.58 2.15 2.61 2.054 3.15 3.74 3.74 1.00 1.00 0.00 0.033 0.93 1.58 2.15 2.61 3.05 3.05 3.24 3.74 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 1.00 1.00	1 17.10 17.10 64.2 87.1 750 0.000 0.35 0.03 1.158 2.15 2.15 2.84 2.84 3.74 3.74 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 3.25 3.44 3.74 3.74 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 3.25 3.44 3.74 3.74 1.85 2.15 2.15 2.15 3.15 3.14 1.41 4.85 3.89 4.20 0.00 0.36 0.37 1.158 2.15 2.15 3.15 3.14 4.14 4.85 3.89 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	900	26.9	30.2	33.5		39.8	43.0	45.1	49.2	52.2	56.2	58.2	61.2	64.1	6.69		72.8		78.0	009									
6 B88 B13 94.8 800 0.00 0.38 1.04 1.61 2.46 2.98 3.49 3.53 4.28 4.20 1.00 0.00 0.00 0.38 1.04 1.62 2.31 2.45 2.81 3.77 3.77 3.58 4.20 1.00 0.00 0.00 0.40 1.10 1.02 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 9.85 1.01 1.00 0.00 0.00 0.45 1.17 2.03 2.77 3.35 3.89 4.41 4.14 4.65 5.08 0.10 0.00 0.45 1.12 2.48 3.09 3.09 3.09 3.44 4.14 4.16 5.08 0.10 0.00 0.45 1.28 2.37 3.29 3.67 4.14 4.16 5.08 0.10 0.00 0.40 0.45 1.20 2.26 3.07 3.07 4.36 4.91 5.35 0.00 0.00 0.00 0.45 1.30 2.26 3.07 3.07 4.36 4.91 5.35 0.00 0.00 0.00 0.55 1.49 2.80 3.09 4.10 4.80 5.88 6.15 1.20 0.00 0.55 1.49 2.80 3.09 4.10 4.80 5.40 5.88 1.10 0.00 0.50 0.00 0.55 1.49 2.80 3.00 4.10 4.80 5.40 5.80 6.15 1.20 0.00 0.55 1.49 2.80 3.80 4.10 4.80 5.40 5.80 6.15 1.20 0.00 0.55 1.49 2.80 3.80 4.10 4.80 5.40 5.80 6.15 1.20 0.00 0.55 1.49 2.80 3.80 4.10 4.80 5.40 5.80 6.90 1.20 0.00 0.55 1.49 2.80 3.80 4.10 4.80 5.40 5.80 6.90 1.20 0.00 0.55 1.40 2.80 3.80 4.10 4.80 5.40 5.80 6.90 1.20 0.00 0.55 1.40 2.80 2.40 5.40 5.40 5.80 6.90 1.20 0.00 0.55 1.40 2.80 2.40 5.40 5.40 5.40 5.80 6.90 1.20 0.00 0.55 1.40 2.80 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.80 6.90 1.20 0.00 0.55 1.40 2.80 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.4	6 888 8 19.3 94.8 800 0.00 0.03 1.04 1.16 1.246 2.94 3.47 3.77 3.68 4.01 6 98.8 19.3 94.8 800 0.00 0.03 1.10 1.10 1.246 2.94 3.49 3.27 3.69 4.01 6 95.1 96.2 98.2 101.1 900 0.00 0.40 1.10 1.12 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 9 95.1 96.2 98.2 101.1 900 0.00 0.43 1.17 2.03 2.77 3.35 3.93 4.44 4.66 5.08 0 100.0 100.0 10.0 0.00 0.44 1.12 2.64 3.97 3.75 3.93 4.44 4.66 5.08 0 100.0 100.0 10.0 0.00 0.44 1.13 2.26 3.07 3.71 4.36 4.91 5.35 0 100.0 100.0 0.46 1.20 2.26 3.07 3.71 4.36 5.08 5.08 1 100.0 100.0 0.62 1.48 2.24 3.36 4.10 4.80 5.40 5.88 1 1200 0.00 0.55 1.48 2.24 3.36 4.10 4.80 5.40 5.88 1 1200 0.00 0.55 1.48 2.24 3.36 4.10 4.80 5.40 5.80 6.85 1 1200 0.00 0.55 1.48 2.24 3.09 4.10 4.80 5.40 5.80 6.85 1 1200 0.00 0.55 1.88 2.24 4.00 4.84 5.67 6.14 6.80 1 1200 0.00 0.05 1.88 3.27 4.46 5.40 6.35 6.80 1 1200 0.00 0.00 0.00 1.35 1.48 3.27 4.46 5.40 6.35 6.80 1 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	200	7.87	27.75	30.5		42.5	45.9	49.2	47.5	20.7	5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	62.U	60.1	1.86.7	17.Z		2.5		97.4	200									
6 888 61.3 94.8 800 0.00 0.38 1.04 1.81 2.46 2.88 3.49 3.49 4.28 4.28 6.99 95.1 96.2 98.2 86.0 0.00 0.40 1.10 1.92 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 6.99 95.1 96.2 101.1 900 0.00 0.40 1.10 1.92 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 9.89 95.1 96.2 101.1 900 0.00 0.40 1.17 2.03 2.77 3.35 3.93 4.42 4.81 6.90 1.00.0 0.00 0.48 1.30 2.26 3.07 3.73 4.36 4.91 4.66 5.08 9.90 1.00.0 0.00 0.00 0.48 1.30 2.26 3.07 3.73 4.56 5.14 6.69 5.82 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 2.26 3.07 3.73 4.26 5.16 5.82 6.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.43 2.48 3.96 4.47 5.24 5.89 6.42 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6 888 91.9 94.8 800 0.00 0.38 1.04 1.81 2.46 2.98 3.49 3.49 4.28 4.28 95.1 96.2 98.2 86.0 0.00 0.40 1.10 11.92 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 9 85.1 96.2 98.2 86.0 0.00 0.43 1.17 2.03 2.75 3.35 3.09 4.14 4.66 5.00 0.00 0.00 0.45 1.12 2.65 3.07 3.73 3.73 4.14 4.66 5.00 0.00 0.00 0.45 1.23 2.16 2.92 3.54 4.14 4.66 5.00 0.00 0.00 0.45 1.23 2.16 2.92 3.54 4.14 4.66 5.00 0.00 0.00 0.52 1.43 2.48 3.36 4.10 4.80 5.40 5.48 0.58 1.15 0.00 0.00 0.52 1.43 2.48 3.36 4.10 4.80 5.40 5.48 0.42 1.20 0.00 0.00 0.52 1.49 2.80 3.63 4.10 4.80 5.40 5.40 5.40 1.20 0.00 0.00 0.52 1.49 2.80 3.80 4.10 4.80 5.40 5.40 5.40 1.20 1.20 0.00 0.00 0.52 1.48 2.77 3.84 4.66 5.46 5.46 6.14 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	750	3, 5	36.1	40.0		47.6	51.3	- 67	50 50 50 50	52.1	65.6	69.0	72.4	75.7	78.9		85.2		91.1	9 92									
9 95.1 96.2 98.2 86.0 0.00 0.40 1.10 1.82 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 6 95.1 96.2 101.1 900 0.00 0.48 1.17 2.03 2.77 3.35 3.93 4.42 4.81 6 95.1 99.2 101.1 900 0.00 0.48 1.23 2.16 2.92 3.14 4.14 4.66 5.06 7 100.0 100.0 100.0 0.48 1.23 2.28 3.07 3.73 4.14 4.66 5.06 7 100.0 100.0 0.00 0.00 0.48 1.23 2.28 3.04 4.28 5.16 5.82 7 1100 0.00 0.55 1.49 2.82 3.94 4.06 5.05 5.01 5.88 7 1200 0.00 0.57 1.55 2.77 3.89 4.40 4.80 5.05 5.01 5.88 7 1200 0.00 0.57 1.55 2.77 3.89 4.40 5.00 5.05 5.01 7 1200 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00	9 95.1 96.2 98.2 46.0 0.00 0.40 1.10 1.82 2.61 3.17 3.71 4.17 4.55 9.8 6 95.1 98.2 101.1 900 0.00 0.48 1.17 2.03 2.77 3.35 3.93 4.42 4.81 6 95.1 99.2 101.1 900 0.00 0.48 1.23 2.26 3.07 3.13 4.46 4.66 5.80 6 100.0 100.0 100.0 0.48 1.23 2.28 3.07 3.14 4.58 5.80 7 100.0 0.00 0.48 1.20 2.28 3.07 3.19 4.58 5.16 5.82 8 1150 0.00 0.52 1.43 2.83 3.84 4.85 5.05 5.8 6.15 8 120 0.00 0.52 1.43 2.82 3.84 4.85 5.05 5.8 6.15 8 120 0.00 0.57 1.85 2.82 3.84 4.86 5.45 6.14 6.89 8 120 0.00 0.57 1.81 3.16 4.86 5.45 6.14 6.89 8 120 0.00 0.57 1.81 3.16 4.86 5.45 6.14 6.89 8 120 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 2.82 3.84 4.86 5.89 6.83 7.22 8 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	800	33.8	37.9	42.0	ı	49.9	53.8	57.6	614	65.1	68.7	72.2	75.7	79.1	82.4	92'9	80 80 80 80		94.8	800	l								
6 95.1 98.2 101.1 900 0.00 0.48 1.17 2.03 277 3.36 3.80 44.2 4.81 6.80 0.100 102.0 0.46 1.23 2.16 2.92 3.14 4.14 4.66 5.08 0.100 102.0 102.9 105.7 100.0 0.00 0.46 1.20 2.26 3.07 3.73 4.46 4.14 4.66 5.08 0.100 102.0 0.00 0.00 0.26 1.30 2.26 3.07 3.73 4.26 5.16 5.82 0.15 1.150 0.00 0.55 1.43 2.48 3.24 4.20 5.02 5.65 0.15 1.200 0.00 0.55 1.43 2.48 3.84 4.10 4.80 5.40 6.12 5.89 6.42 1.200 0.00 0.57 1.26 2.24 3.04 4.00 4.44 5.24 5.03 5.04 6.42 5.04 6.05 1.20 1.200 0.27 1.25 2.24 4.00 4.44 5.24 5.04 5.04 6.45 6.14 6.69 1.20 1.200 0.27 1.20 1.20 4.46 5.45 6.14 6.69 1.20 1.20 0.00 0.27 1.20 4.46 5.40 6.42 5.40 6.42 5.40 6.42 1.20 1.20 1.20 0.27 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20	8 95.1 99.2 101.1 900 0.00 0.48 1.17 2.03 277 3.36 3.89 4.42 4.81 4.86 5.08 0 100.0 0.046 1.23 2.16 2.92 3.14 4.14 4.66 5.08 0 100.0 0.046 1.20 2.28 3.07 3.17 4.26 4.81 4.66 5.08 0 100.0 0.00 0.046 1.20 2.28 3.07 3.17 4.26 5.16 5.82 0 100 0.00 0.05 1.36 2.28 3.07 3.18 4.58 5.16 5.82 0 1.20 0.00 0.05 1.40 2.28 3.07 3.18 4.10 4.80 5.40 5.88 0 1.20 0.00 0.05 1.40 2.28 3.84 4.10 4.80 5.40 5.88 0 1.20 0.00 0.05 1.40 2.28 3.84 4.10 4.80 5.40 5.88 0 1.20 0.00 0.05 1.40 2.28 3.84 4.10 4.80 5.40 5.80 0.12 0 1.20 0.00 0.05 1.40 2.28 3.84 4.10 4.80 5.40 5.80 0.12 0 1.20 0.20 0.27 1.25 2.24 3.84 4.10 4.80 5.40 5.80 0.12 0 1.20 0.27 1.20 2.28 3.84 4.10 4.80 5.40 5.80 0.12 0 1.20 0.27 1.20 2.28 3.10 4.10 4.84 5.80 6.83 7.22 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	850	35.3	39.7	43.9		52.2	56.3	60.2	64.1	67.9	71.6	75.3	78.8	82.3	85.7	98.9	92.1		98.2	850									
6 977 1007 103.6 950 0.00 0.45 1.23 2.15 2.92 3.54 4.14 4.66 5.08 0.00 100.0 100.0 100.0 100.0 0.00 0.40 1.30 2.26 3.07 3.73 4.36 4.91 5.35 0.00 100.0 0.00 0.50 14.30 2.26 3.07 3.73 4.36 4.91 5.55 0.15 1.150 0.00 0.55 1.49 2.83 3.91 4.80 5.02 5.65 6.15 0.15 0.00 0.55 1.49 2.80 3.63 4.40 4.80 5.04 6.15 0.15 0.15 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1.20 0.00 0.57 1.62 2.82 3.84 4.86 5.45 6.14 6.69 0.15 0.00 0.57 1.81 2.82 3.84 4.86 5.45 6.14 6.69 0.15 0.00 0.57 1.81 2.82 3.84 4.86 5.45 6.14 6.89 0.45 1.45 0.00 0.57 1.81 2.82 3.84 4.86 5.45 6.14 6.89 0.42 1.45 0.00 0.57 1.81 2.16 2.84 4.00 4.84 5.57 6.13 6.13 1.22 1.45 0.00 0.00 0.07 1.81 2.16 2.82 3.84 4.86 5.45 6.14 6.89 0.42 1.45 0.00 0.07 0.07 1.81 2.16 1.82 2.82 3.84 5.81 5.89 6.83 7.22 1.45 0.00 0.07 0.07 0.07 1.81 2.16 1.82 2.82 3.84 5.87 6.14 6.89 1.85 1.45 0.00 0.07 0.07 0.07 1.81 2.01 4.82 5.89 6.89 8.07 7.89 1.30 0.00 0.00 0.27 1.81 2.20 3.84 5.27 6.15 8.59 8.30 1.30 1.45 0.00 0.00 0.28 2.27 3.95 5.38 6.39 7.12 7.37 8.35 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.28 2.30 4.00 5.30 6.30 7.22 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.28 2.30 4.00 5.30 6.30 7.22 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6 977 1007 103.6 950 0.00 0.45 1.23 2.16 2.92 3.14 4.14 4.66 5.08 0.100.0 102.9 105.7 100.0 0.00 0.48 1.20 2.28 3.07 3.73 4.36 4.91 5.35 0.100 100.0 0.00 0.00 0.28 1.30 2.28 3.07 3.73 4.36 4.91 5.55 0.15 0.100 0.00 0.05 1.49 2.80 3.63 4.41 4.80 5.40 5.88 0.15 1.150 0.00 0.05 1.49 2.80 3.63 4.40 4.80 5.40 5.88 0.15 1.200 0.00 0.05 1.82 2.82 3.84 4.00 4.80 5.40 6.15 6.14 6.69 1.200 0.00 0.05 1.82 2.82 3.84 4.00 4.84 5.85 6.14 6.89 1.200 0.00 0.05 1.81 2.28 3.84 4.00 4.84 5.87 6.14 6.89 1.200 0.00 0.05 1.81 2.28 3.84 4.00 4.84 5.87 6.14 6.89 1.200 0.00 0.05 1.81 2.28 3.84 4.00 4.84 5.87 6.14 6.89 1.200 0.00 0.07 1.81 2.00 4.15 5.00 6.33 7.12 7.76 1.80 1.800 0.00 0.07 1.81 2.01 4.80 5.20 6.33 7.12 7.76 1.80 1.800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	900	36.8	41.4	45.8		54.4	58.6	62.7	66.7	70.6	74.4	78.1	81.7	85.2	99.6	91.9	95.1	-	01.1	006		0.43							
0 102.0 102.2 105.7 1000 0.04 1.30 2.26 3.07 3.73 4.36 4.91 5.35 0 102.0 0.00 0.05 1.36 2.37 3.23 3.91 4.58 5.16 5.62 0 102.0 0.05 1.36 2.84 3.38 4.10 4.80 5.40 6.15 1150 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1250 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1300 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1400 0.00 0.05 1.88 2.94 4.00 4.84 5.67 6.36 6.95 1400 0.00 0.05 1.88 2.94 4.00 4.84 5.67 6.36 6.95 1400 0.00 0.07 1.81 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1400 0.00 0.07 1.81 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1400 0.00 0.07 1.81 3.16 4.80 6.93 7.12 1500 0.00 0.71 1.94 3.39 4.61 5.99 6.53 7.15 8.29 1500 0.00 0.74 2.01 3.60 4.76 5.77 6.76 7.81 8.29 1600 0.00 0.72 2.01 3.84 5.27 6.96 8.98 7.86 8.96 1750 0.00 0.08 2.24 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.85 1750 0.00 0.88 2.24 4.00 5.90 8.90 9.90 1750 0.00 0.88 2.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.88 2.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.00 0.88 2.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.00 0.88 2.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.00 0.88 2.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.00 0.88 2.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.00 0.88 2.83 4.40 5.99 7.86 8.91 9.57 1750 0.00 0.00 0.88 2.80 4.90 9.90 9.90 9.90	0 102.0 102.2 105.7 1000 0.04 1.30 2.26 3.07 3.73 4.36 4.91 5.35 0 102.0 0.00 0.05 14.3 2.87 3.23 3.91 4.58 5.16 5.82 0 102.0 0.00 0.52 14.3 2.84 3.98 4.10 4.80 5.40 6.15 1150 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1150 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1150 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1150 0.00 0.57 1.57 3.05 4.45 5.05 6.14 6.89 1150 0.00 0.57 1.81 3.16 4.90 4.84 5.67 6.38 6.95 1150 0.00 0.57 1.81 3.16 4.90 4.84 5.67 6.38 6.95 1150 0.00 0.07 1.81 3.16 4.40 4.84 5.67 6.38 6.95 1150 0.00 0.07 1.81 3.16 4.90 5.22 6.11 6.87 7.49 1150 0.00 0.07 1.81 3.16 4.80 5.20 6.81 7.81 8.20 1150 0.00 0.07 1.81 3.20 4.81 5.89 6.53 7.12 1.80 1150 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 1.81 8.85 1150 0.00 0.07 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1150 0.00 0.08 2.21 3.84 5.20 6.39 7.20 8.10 8.83 1150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	950	38.3	43.0	47.6		56.5	80.8	65.0	69,1	73.1	77.0	80.8	8 .4	87.9	91.3				03.6	950		0.45							
6 102.0 102.0 1136 2.37 3.23 3.91 4.58 5.16 5.62 1.63 1.36 1.36 2.48 3.38 4.10 4.80 5.40 5.40 5.88 1150 0.00 0.55 1.49 2.50 3.53 4.40 4.80 5.02 5.65 0.15 1.30 0.00 0.59 1.62 2.82 3.94 4.86 5.45 6.14 6.89 6.42 1.300 0.00 0.59 1.62 2.82 3.94 4.86 5.45 6.14 6.89 6.42 1.300 0.00 0.59 1.82 2.82 3.94 4.86 5.45 6.14 6.89 6.42 1.300 0.00 0.57 1.55 3.05 4.15 5.03 5.89 6.43 7.22 1.400 0.00 0.05 1.81 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1.450 0.00 0.07 1.31 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1.450 0.00 0.07 1.31 3.16 4.82 5.89 6.54 7.31 8.20 1.30 1.40 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.3	6 102.0 102.0 1136 2.37 3.23 3.91 4.58 5.16 5.62 1.63 1.36 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.2	1000	39.7	44.5	49.3		58.5	62.9	67.2	71.4	75.4	79.4	83.2	86.8	90.4	93.7	1		1	05.7	1900	1	0.48							
6 FPM-Diametro nido	6 FPM-Diametro nido	1050	41.0	46.0	50.9		60,3	64.9	69.2	73.5	77.6	81.6	85.4	89.0	92.5	95.8		102.0			1050		0.50							
1300 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1.25 0.00 0.00 0.59 162 2.82 3.94 4.66 5.45 6.14 6.69 6.42 1.35 0.00 0.00 0.05 1.62 2.82 3.94 4.66 5.45 6.14 6.69 6.45 1.35 0.00 0.00 0.05 1.88 2.94 4.00 4.84 5.67 6.38 6.95 7.22 1.450 0.00 0.05 1.81 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1.450 0.00 0.07 1.31 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1.20 1.20 0.00 0.07 1.31 3.16 4.82 5.80 6.54 7.37 8.02 1.45 1.20 1.20 0.00 0.07 0.07 1.34 3.25 4.61 5.89 6.54 7.37 8.02 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1	1300 0.00 0.57 1.55 2.71 3.89 4.47 5.24 5.89 6.42 1.20 0.00 0.00 0.59 162 2.82 3.94 4.86 5.45 6.14 6.69 6.42 1.35 0.00 0.00 0.05 1.82 2.82 3.94 4.86 5.45 6.14 6.89 6.42 1.35 0.00 0.00 0.05 1.88 2.94 4.00 4.84 5.67 6.38 6.95 1.22 1.40 0.00 0.07 1.31 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1.450 0.00 0.07 1.31 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1.20 1.30 0.00 0.07 1.31 3.16 4.82 5.89 6.54 7.37 8.02 1.30 0.00 0.07 1.31 3.40 5.20 6.34 7.31 8.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1	1100	42.3	47.4	52.5		62.1	68.7	71.1	75.4	79.6	80 80 50 50 50 50	87.3	90.9	94.4	97.6	100.6				1100		0.52							
1250 0.00 0.59 1.62 2.82 3.94 4.66 5.45 6.14 6.69 1300 0.00 0.62 1.68 2.94 4.00 4.84 5.67 6.38 6.95 1450 0.00 0.64 1.75 3.05 4.15 5.03 5.89 6.63 7.22 1400 0.00 0.67 1.81 3.16 4.30 5.29 6.14 6.87 7.49 1450 0.00 0.74 2.01 3.50 4.61 5.99 6.54 7.37 8.02 1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 7.81 8.25 1600 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 7.81 8.25 1600 0.00 0.74 2.01 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 1750 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 7.42 8.10 1800 0.00 0.88 2.40 4.18 5.89 6.85 8.35 9.90 1750 0.00 0.88 2.40 4.18 5.89 6.89 8.07 9.08 1850 0.00 0.80 0.246 4.29 5.89 6.89 8.07 9.08 1850 0.00 0.90 0.90 2.46 4.29 5.89 8.91 9.51 1850 0.00 0.90 0.90 2.46 4.29 5.89 8.51 9.57 10.43 1850 0.00 0.90 0.90 2.85 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1850 0.00 0.90 0.90 2.85 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1850 0.00 0.90 0.90 2.85 4.52 5.45 8.73 9.82 10.70 1850 0.00 0.90 0.90 2.85 4.50 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1850 0.00 0.90	1250 0.00 0.59 1.62 2.82 3.94 4.66 5.45 6.14 6.69 1300 0.00 0.62 1.68 2.94 4.00 4.84 5.67 6.38 6.95 1450 0.00 0.67 1.81 3.16 4.30 5.82 6.63 7.22 1460 0.00 0.67 1.81 3.16 4.80 5.80 6.81 7.89 1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.61 5.89 6.54 7.75 1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 7.81 8.29 1600 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 8.10 8.83 1650 0.00 0.74 2.01 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 1670 0.00 0.78 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 1800 0.00 0.82 2.21 3.95 6.85 8.99 8.75 8.99 1800 0.00 0.00 0.00 2.46 4.29 5.89 8.99 8.75 9.99 1800 0.00 0.00 0.00 2.46 4.29 5.89 8.95 8.37 9.08 1800 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 4.29 5.89 8.95 8.37 9.85 1800 0.00	1200	44.8	50.0	25		65.2	69.9	74.5	78.8	82.9	86.8	90.5	83.9							1200		0.57							
1300 0.00 0.62 1.68 2.94 4.00 4.84 5.67 6.38 6.95 1450 0.00 0.04 1.75 3.05 4.15 5.03 5.89 6.63 7.22 1400 0.00 0.05 1.81 3.27 4.46 5.40 6.33 7.12 7.76 1.80 7.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.8	1300 0.00 0.62 1.68 2.94 4.00 4.84 5.67 6.38 6.95 1350 0.00 0.04 1.75 3.05 4.15 5.03 5.89 6.63 7.22 1450 0.00 0.05 1.81 3.27 4.46 5.40 6.33 7.12 1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 7.39 8.05 1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 7.81 8.29 1650 0.00 0.74 2.01 3.84 5.23 6.35 7.20 8.10 8.83 1650 0.00 0.76 2.07 3.61 4.82 5.86 6.98 7.86 8.56 1700 0.00 0.76 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.78 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.78 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.08 2.24 3.95 6.85 6.99 8.07 9.08 1800 0.00 0.00 0.00 2.46 4.29 5.89 8.09 8.07 9.08 1800 0.00	1250	45.7	51.2	56.5		9.99	71.4	75.9	80.2	84.3	88.1	91.7								1250		0.59							
1356 0.00 0.64 1.75 3.05 4.15 5.03 5.89 6.63 7.22 1400 0.00 0.05 1.88 3.27 4.46 5.40 6.33 7.12 7.76 1.45 1.50 1.00 0.05 1.88 3.27 4.46 5.40 6.33 7.12 7.76 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	1356 0.00 0.64 1.75 3.05 4.15 5.03 5.89 6.63 7.22 1400 0.00 0.67 1.81 3.16 4.30 5.22 6.11 6.87 7.49 1450 0.00 0.71 1.94 3.29 4.61 5.89 6.54 7.37 8.02 1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 8.76 7.81 8.29 1600 0.00 0.74 2.01 3.81 4.82 5.86 6.98 7.86 8.56 1650 0.00 0.74 2.01 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 1650 0.00 0.78 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 1800 0.00 0.82 2.27 3.95 5.80 6.99 8.07 9.08 1800 0.00 0.86 2.40 4.18 5.89 6.89 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.46 4.29 5.80 8.99 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.46 4.29 5.80 8.99 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.46 4.29 5.80 8.99 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.46 4.29 5.80 8.90 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.46 4.29 5.80 8.90 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.46 4.29 5.80 8.90 8.07 9.08 1800 0.00 0.90 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1800 0.00 0.90 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1800 0.00 0.90 2.83 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1800 0.00 0	1300	46.7	52.3	57.7		67.9	72.6	77.1	81.4	85.4	89.1									1300		0.62							
1450 0.00 0.57 1.67 3.70 3.25 6.34 0.11 0.65 7.76 1.776 1.776 1.76 1.777 1.777	1450	1350	47.6	53.3	58.8		69.0	73.8	78.2	82.4	86.3										1350		0.64							
1500 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 6.76 7.31 6.76 1.50 6.54 7.31 6.72 1.40 6.25 7.40 6.56 6.54 7.31 6.72 1.40 6.25 7.40 6.56 6.54 7.31 6.72 6.30 6.54 7.31 6.25 6.54 7.31 6.72 6.31 6.32 7.32 6.33 7.42 6.35 7.42 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35	1500	1400	0.04	24.2	50.00 0.00 0.00	0.00	0.07	14.1	70.0	7.50											1400		0.67							
1850 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 8.76 7.81 8.26 8.56 1.86	1550 0.00 0.74 2.01 3.50 4.76 5.77 8.76 7.81 8.26 8.56 1.86	1500	2 6	1.00	61.4	66.6	71.6	76.1	180.4	99.0											1500		0.71							
tiedo 0.00 0.76 2.07 3.61 4.82 5.86 6.88 7.86 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8	1600 0.00 0.76 2.07 3.61 4.82 5.96 6.38 7.86 8.56 8.56 1.86	1650	50.6	56.5	62.0	67.2	72.1	78.6													1650									
1656 0.00 0.78 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 9.09 1750 0.00 0.85 2.27 3.95 5.38 6.32 7.63 8.59 9.09 1860 0.00 0.86 2.40 4.06 5.89 6.89 8.07 9.06 9.90 1850 0.00 0.86 2.40 4.18 5.89 6.89 8.07 9.06 9.90 1950 0.00 0.90 2.46 4.29 5.84 7.06 8.29 9.33 10.16 1950 0.00 0.93 2.53 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.00 0.96 2.89 4.50 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00	1650 0.00 0.78 2.14 3.73 5.07 6.15 7.20 8.10 8.83 1700 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 9.09 1750 0.00 0.85 2.27 3.95 5.38 6.37 7.42 8.35 9.09 1850 0.00 0.86 2.40 4.06 5.89 8.99 8.07 9.08 1850 0.00 0.90 2.46 4.29 5.89 8.99 8.07 9.08 1850 0.00 0.90 2.46 4.29 5.89 8.99 8.07 9.08 1850 0.00 0.90 2.45 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1870 0.00 0.96 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 1870 0.00 0.96 2.83 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1870 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1870 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1870 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1870 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1870 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 1870 0.00 0.96 0.00	1600	51.1	57.0	62 6	67.7	72.5														1600									
1700 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 742 8.35 9.09 1750 0.00 0.83 2.27 3.95 5.36 6.52 7.63 8.59 9.36 1860 0.00 0.86 2.40 4.16 5.89 6.89 8.07 9.08 9.90 1850 0.00 0.90 2.46 4.29 5.84 7.06 8.29 9.33 10.16 1950 0.00 0.93 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 2000 0.00	1700 0.00 0.81 2.20 3.84 5.23 6.33 7.42 8.35 9.09 1750 0.00 0.83 2.27 3.95 5.36 6.52 7.63 6.59 9.36 1850 0.00 0.86 2.40 4.16 5.89 6.89 8.07 9.08 9.90 1850 0.00 0.96 2.46 4.29 5.84 7.06 9.29 9.33 10.16 1950 0.00 0.35 2.45 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 200 0.00 0.36 2.53 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 200 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 200 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0.00	1650	51.5	57.5	63.0	68.1	72.8														1650						6.15			
de RPM-Diámetro não 1900 0.00 0.86 2.40 5.99 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0	de RPM-Diámetro não 1900 0.00 0.36 2.33 4.00 5.39 8.71 785 9.9 9.30 10.16 nsulte a Gates. 1900 0.00 0.36 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.50 10.10 10.	1700	51.9	67.8	63.3	583															1700						6.33			
de RPM-Diámetro não 1850 0.00 0.00 0.30 2.46 4.29 5.84 6.99 8.07 9.08 9.90 noule a Gales. 1950 0.00 0.30 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 2.00 0.00 0.00 0.05 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43	de RPM-Diámetro não 1850 0.00 0.00 0.30 2.46 4.29 5.84 6.99 8.07 9.08 9.90 noule a Gales. 1950 0.00 0.30 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 200 0.00 0.36 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 200 0.00 0.36 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 yelloadada da correia acima de 3.0m/s, consulte a Gales	1900	32.2	20.	03.3	4.00										-					1800					ı	8.74	ı	ı	
de RPM-Diámetro não 1900 0.09 0.30 2.46 4.29 5.84 7.08 8.29 9.33 10.16 nsulta a Galles. 1950 0.00 0.30 2.46 4.29 5.84 7.08 8.29 9.33 10.16 2.00 0.00 0.00 0.30 2.53 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 2.00 0.00 0.00 0.96 2.69 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70	de RPM-Diâmeito não 1906 0.00 0.90 2.46 4.29 6.84 7.08 8.29 9.33 10.16 nsulte a Geles. 1956 0.00 0.90 2.83 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 200 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 Velocidade da correia acima de 30m/s, consulte a Geles	1850	50.5	200.2	2 2																1850									
1950 0.00 0.83 2.53 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 2.00 0.00 0.96 2.89 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70	1950 0.00 0.33 2.53 4.40 5.99 7.26 8.51 9.57 10.43 2.90 0.00 0.96 2.69 4.52 6.15 7.45 8.73 9.82 10.70 Veloxidade da correia acima de 30m4s, consulle a Geles	1900	52.5	58.2											Para outra	s combinaç	oes de RP	M-Diametra A Gales	o não		1900								_	
AND 4.02 6.13 6.14 6.15 6.15 6.14 9.02 10.10	ANNU U.00 U.80 4.02 0.10 7.40 0.73 9.02 10.70 Velocidade de de correia acima de 30m4s, consulle a Gales	1850	52.4	58.0											S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	noon meet	ti Adulomia	- Constant			1950									
The state of the s		2000	52.2																		ZIKE	1							1	

Tabela 15 - Fator de correção de comprimento de correias Super HC

3)	/	5	٧	8\	1
Ref. Super HC	Fator de Correção	Ref. Super HC	Fator de Correção	Ref. Super HC	Fator de Correção
3V250	0,83	5V500	0,85	8V1000	0,87
3V265	0,84	5V530	0,86	8V1060	0,88
3V280	0,85	5V560	0,87	8V1120	0,88
3V300	0,86	5V600	0,88	8V1180	0,89
3V315	0,87	5V630	0,89	8V1250	0,90
3V335	0,88	5V670	0,90	8V1320	0,91
3V355	0,89	5V710	0,91	8V1400	0,92
3V375	0,90	5V750	0,92	8V1500	0,93
3V400	0,92	5V800	0,93	8V1600	0,94
3V425	0,93	5V850	0,94	8V1700	0,94
3V450	0,94	5V900	0,95	8V1800	0,95
3V475	0,95	5V950	0,96	8V1900	0,96
3V500	0,96	5V1000	0,96	8V2000	0,97
3V530	0,97	5V1060	0,97	8V2120	0,98
3V560	0,98	5V1120	0,98	8V2240	0,98
3V600	0,99	5V1180	0,99	8V2360	0,99
3V630	1,00	5V1250	1,00	8V2500	1,00
3V670	1,01	5V1320	1,01	8V2650	1,01
3V710	1,02	5V1400	1,02	8V2800	1,02
3V750	1,03	5V1500	1,03	8V3000	1,03
3V800	1,04	5V1600	1,04	8V3150	1,03
3V850	1,06	5V1700	1,05	8V3350	1,04
3V900	1,07	5V1800	1,06	8V3550	1,05
3V950	1,08	5V1900	1,07	8V3750	1,06
3V1000	1,09	5V2000	1,08	8V4000	1,07
3V1060	1,10	5V2120	1,09	8V4250	1,08
3V1120	1,11	5V2240	1,09	8V4500	1,09
3V1180	1,12	5V2360	1,10	8V4750	1,09
3V1250	1,13	5V2500	1,11	8V5000	1,10
3V1320	1,14	5V2650	1,12	8V5600	1,12
3V1400	1,15	5V2800	1,13		
		5V3000	1,14		
		5V3150	1,15		
		5V3350	1,16		
		5V3550	1,17		

Tabela 16 - Fator de correção de comprimento de correias Hi-Power II

Perf	il A	Perl	fil B	Peri	fil C	Perf	fil D	Peri	fil E
Ref.	Fator de	Ref.	Fator de	Ref.	Fator de	Ref.	Fator de	Ref.	Fator de
Hi-Power II	Correção	Hi-Power II	Солтеçãо	Hi-Power II	Correção	Hi-Power II	Correção	Hi-Power If	Correção
A-26	0,75	B-35	0,77	C-51	0,77	D-120	0,86	E-180`	0,92
A-27	0,76	B-37	0,78	C-55	0,79	D-128	0,88	E-195	0,93
A-31	0,79	B-38	0,79	C-60	0,81	D-144	0,90	E-210	0,95
A-32	0,80	B-39	0,80	C-68	0,83	D-158	0,92	E-240	0,97
^ A-33	0,81	B-42	0,81	C-71	0,84	D-162	0,92	E-270	0,99
A-35	0,82	B-46	0,83	C-75	0,86	D-173	0,94	E-300	1,01
A-37	0,84	B-48	0,84	C-81	0,87	D-180	0,94	E-330	1,03
A-38	0,85	B-52	0,86	C-85	88,0	D-195	0,96	E-360	1,04
A-41	0,86	B-55	0,88	C-90	0,90	D-210	0,98	E-390	1,06
A-42	0,87	B-60	0,90	C-96	0,91	D-225	0,99	E-420	1,07
A-45	0,89	B-64	0,92	C-100	0,92	D-240	1,00	E-480	1,09
A-46	0,90	B-68	0,93	C-105	0,93	D-270	1,02		
A-49	0,91	B-71	0,94 *	C-112	0,95	D-300	1,04		
A-53	0,93	B-75	0,95	C-120	0,96	D-330	1,06		
A-57	0,95	B-78	0,96	C-128	0,97	D-360	1,08		
A-60	0,97	B-85	0,99	C-136	0,99	D-390	1,10		
A-64	0,99	B-90	1,00	C-144	1,00	D-420	1,11		
A-68	1,00	B-95	1,01	C-158	1,02	D-480	1,14		
A-71	1,01	B-97	1,02	C-162	1,03				
A-75	1,03	B-105	1,04	C-173	1,04				
A-80	1,04	B-112	1,05	C-180	1,05				
. A-85	1,06	B-120	1,07	C-195	1,07				
A-90	1,08	B-128	1,09	C-210	1,08				
A-96	1,09	B-136	1,10	C-225	1,10				
A-105	1,12	B-144	1,12	C-240	1,11		·	į	
A-112	1,13	B-158	1,14	C-255	1,13			İ	
A-120	1,15	B-162	1,15	C-270	1,14				
A-128	1,17	B-173	1,16	C-300	1,16]	
ł		B-180	1,17	C-330	1,18	l i			
		B-195	1,19	C-360	1,20				
[B-210	1,22	C-390	1,22				
,		B-225	1,23	C-420	1,24				
	•	B-240	1,24			i			
		B-270	1,27						
		B-300	1,30						

Tabela 17 - Fator de correção do arco de contato

$\frac{D-d}{C_{(a)}}$	Arco de contato da polia menor (graus)	Fator "f _{cac} "
0,09	180	1,00
0,10	174	0,99
0,20	169	0,97
0,30	163	0,96
0,40	157	0,94
0,50 -	151	0,93
0,60	145	0,91
0,70	139	0,89
0,80	133	0,87
0,90	127	0,85
1,00	120	0,82
1,10	113	0,80
1,20	106	0,77
1,30	99	0,73
1,40	91	0,70
1,50	83	0,65

NÚMERO DE CORREIAS

O número de correias necessário para a transmissão é obtido por meio de:

$$n_{co}^{P} = \frac{P_{p}}{P_{p_{c}}}$$

Sendo:

 N_{co}^{p} - número de correias [adimensional]

P_p - potência projetada [CV]

 $P_{p_{\star}}$ - potência por correia [CV]

VELOCIDADE PERIFÉRICA DA CORREIA (VD)

$$v_p = \omega_1 \cdot r_1 = \omega_2 \cdot r_2$$

$$v_p = \frac{\pi \cdot r_1 \cdot n_1}{30} = \frac{\pi \cdot r_2 \cdot n_2}{30}$$

Sendo:

v_p - velocidade periférica [m/s]

 ω_{t} - velocidade angular da polia $\oplus [\text{rad/s}]$

 $\omega_{\rm 2}\,$ - velocidade angular da polia @[rad/s]

r₁ - raio da polia ① [m]

r₂ - raio da polia ② [m]

n₁ - rotação da polia ① [rpm]

n₂ - rotação da polia ② [rpm]

 π - constante trigonométrica 3,1415...

VELOCIDADE PERIFÉRICA MÁXIMA

Correias Super HC: v ≤ 33 m/s

Correias Hi-Power II: v ≤ 30 m/s

Arco de contato em radiano ($\alpha_{\rm rad}$)

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} \alpha^{\circ}$$


Em que:

 $lpha_{
m rad}$ - arco de contato ou ângulo de abraçamento [rad]

 $\alpha^{\text{o}} - \text{arco}$ de contato ou ângulo de abraçamento [graus]

		•	MATERIAL D	AS POLIAS	
Tip	os de Correia	Papel	Madeira	Aço	Fofa
De couro	Curtimento vegetal Curtimento mineral	0,35 0,50	0,30 0,45	0,25 0,40	0,25 0,40
De algodão	Tecidos Costurados	0,28 0,25	0,25 0,23	0,20 0,20	0,22 0,20
De lã	Emborrachada	0,35	0,32	0,20	0,30

ESFORÇOS NA TRANSMISSÃO

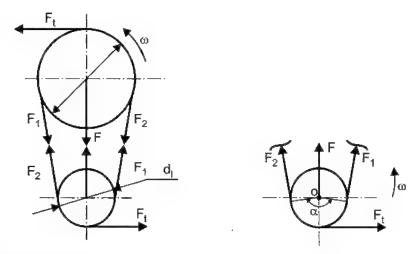

Cálculo de F₁ e F₂ na transmissão

O motor aciona a transmissão por meio de uma força F₁ (motora). Porém, em qualquer tipo de transmissão, existem as perdas provocadas por oposição ao movimento.

No caso, essas forças resistivas englobam-se em F₂ (resistiva), que irá se opor ao movimento.

Da soma vetorial dessas duas forças F_1 e F_2 resulta a força tangencial (F_1) , que é na realidade a força resultante responsável pelo movimento.

Para calcularmos F₁ e F₂, devemos utilizar as equações seguintes:

Torque na polia

$$M_{T_1} = \frac{P}{\omega_1} = \frac{30P}{\pi \cdot n_1}$$

polia ②

$$M_{T_2} = \frac{P}{\omega_2} = \frac{30P}{\pi \cdot n_2}$$

Força tangencial

A força tangencial é única na transmissão, portanto podemos obtê-la por meio da polia ① ou da polia ②.

polia ①

$$F_{\mathsf{T}} = \frac{\mathsf{M}_{\mathsf{T}_{\mathsf{t}}}}{\mathsf{r}_{\mathsf{1}}} = \frac{2\mathsf{M}_{\mathsf{T}_{\mathsf{t}}}}{\mathsf{d}_{\mathsf{1}}}$$

polia ②

$$F_{T} = \frac{M_{T_2}}{r_2} = \frac{2M_{T_2}}{d_2}$$

Força motriz F₁ e Força resistiva F₂

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu \cdot \alpha_{rad}}$$

 $F_1 - F_2 = F_T$

Força resultante (F)

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 |\cos_{\alpha}|}$$

Em que:

F - força resultante [N]

F₁ - força motriz [N]

F₂ - força resistiva [N]

F_T - força tangencial [N]

e - base dos logaritmos neperianos e = 2,71... [adimensional]

 μ - coeficiente de atrito (correia-polia) [adimensional]

 $\alpha_{\rm rad}$ - arco de contato [rad]

COMO INSTALAR CORREIAS EM "V"

 Use um jogo novo de correias em "V" do mesmo fabricante.




 Retire o óleo e a graxa das polias. Retire a ferrugem e qualquer aspereza.



Solte a regulagem até poder colocar as correias nos canais sem forçá-las. Tencione-as até que estejam bem ajustadas.	
O uso de ferramentas na colocação, além de perigoso, danifica as correias internamente	
5. Alinhamento das polias e dos eixos.	Certo Errado Errado
6. Verifique os rolamentos e a lubrificação.	
7. Deixe espaço suficiente para o funcionamento a transmissão.	Certo Errado
Funcione a transmissão na velocidade máxima e tensione até que o lado oposto da tração fique ligeiramente arqueado. Transmissões verticais, transmissões com centros de distância muito curtos e transmissões para cargas e choque devem operar mais tencionadas do que outros tipos. Não use lubrificante nas correias.	
Deixe as correias funcionarem durante várias horas até adaptarem-se aos canais das polias e tensione-as novamente.	

Exercício Resolvido

1) O compressor de ar da figura é do tipo pistão, gira com rotação n_c = 810 rpm, acionado por um motor elétrico de CA de indução, assíncrono, trifásico, com potência P = 1cv (0,7355kW) e rotação n_m = 1730 rpm, sendo a distância entre centros C = 600 mm.

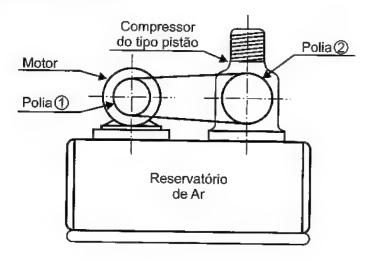

Considerar:

Serviço normal 8-10 h/dia

Utilizar correias Gates Hi-Power II, coeficiente de atrito correia-polia $\mu=0,25$.

Determinar para transmissão:

- a) O número e a referência da(s) correia(s) necessária(s) para transmissão;
- b) Os esforços atuantes na transmissão:
 - b1) F₁ força motriz
 - b2) F₂ força resistiva
 - b3) F força resultante

Resolução:

1) Potência projetada (P_p)

$$P_p = P_{motor} \cdot f_s$$

 f_s = fator de serviço obtém-se na tabela 18 - Fator de serviço, apresentada em seguida:

Tabela 18 - Fator de serviço

Máquina Conduzida		Mác	uina Condut	ога		
As máquinas relacionadas são apenas exemplos representativos. Escolha o grupo cujas características sejam mais semelhantes à máquina em consideração.	Motores AC: Torque Normal, Rotor Gaiola de Ar Sincrônicos, Divisão de Fase Motores DC: Enrolados em Deri Motores Estacion Combustão interna	vação ários:	s Cilindros	Motores AC: Alto Torque, Alto Es Repulsão-Indução, Enrolado em Série, Motores DC: Enrolados em Série Motores Estaciona Combustão interna Eixos de Transmis Embreagens	Monofásico, Anéis Coleto e, Enrolados r ários: de um Cilindo	res
	Serviço Intermitente 3-5 h diárias où	Serviço Normal 8-10 h	Serviço Contínuo 16-24 h	Serviço Intermitente 3-5 h diárias ou	Serviço Normal 8-10 h	Serviço Contínuo 16-24 h
·	periodicamente	diárias	diárias	periodicamente	diárias	diárias
Agitadores para Líquidos Ventiladores e Exaustores Bombas Centrífugas e Compressores Ventiladores até 10HP Transportadores de Carga Leve	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
Correias Transportadoras para Areia e Cereais Ventiladores de mais 10HP Geradores Eixos de Transmissão Maquinário de Lavanderia Punções, Prensas e Tesourões Máquinas Gráficas Bombas Centrifugas de Deslocamento Positivo Peneiras Vibratórias Rotativas	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4
Maquinário para Olaria Elevadores de Canecas Excitadores Compressores de Pistão Moinhos de Martelo Moinhos para Indústria de Papel Bombas de Pistões Serrarias e Maquinário de Carpintaria Maquinários Têxteis	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Britadores (Giratórios e de Mandíbulas) Guindastes Misturadores, Calandras e Moinhos para Borracha	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8

Subtraia 0,2 (com um fator de serviço mínimo de 1,0) quando se tratar de classificação máxima intermitente. Recomenda-se o uso de um fator de serviço de 2,0 para equipamento sujeito a sufocações ou afogadiços. Para compressores do tipo pistão, serviço normal, motor CA de indução encontra-se f_s = 1,5 portanto,

$$P_p = P_{motor} \cdot f_s$$


 $P_p = 1 \cdot 1,5 = 1,5CV$

Perfil da correia

Por meio da rotação da árvore mais rápida e da potência projetada determina-se o perfil da correia no gráfico seguinte:

Como a rotação da polia motora (menor) é n_m = 1730 rpm e a potência projetada P_p = 1,5CV, obtém-se no gráfico ② o perfil "A".

Gráfico ② - Seleção de perfil de correias Hi-Power II

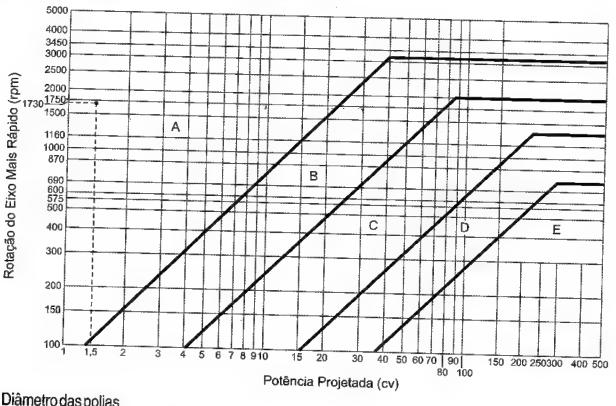

3) Diâmetro das polias

3.1) Diâmetro da polia ① (motora)

O diâmetro da polia motora é determinado em função da potência do motor e da rotação da árvore mais rápida na tabela 19 seguinte. Para potência do motor P_{motor} = 1 cv e rotação do motor (polia 1) $n_m = -1730$ rpm encontra-se na tabela da página 58 diâmetro mínimo $d_{min} = 2,2$ pol $\cong 56$ mm.

Como o diâmetro mínimo recomendado para esse tipo de correia é d = 65 mm, será o diâmetro da polia menor.

3.2) Diâmetro da polia ② (movida)

$$D = d \cdot i$$

A relação de transmissão i obtém-se por meio de:

$$i = \frac{n_{\text{motor}}}{n_{\text{compressor}}} = \frac{1730}{810}$$

portanto

$$D = 65 \cdot 2,136 = 138,84 \text{ mm}$$

4) Comprimento das correias

Como a distância entre centros foi admitida em C = 600 mm, o comprimento das correias será:

$$\ell = 2C + 1,57(D+d) + \frac{(D-d)^2}{4C}$$

$$\ell = 2 - 600 + 1,57(140 + 65) + \frac{(140 - 65)^2}{4 - 600}$$

$$\ell = 1200 + 321,85 + 2,34...$$

O comprimento exato da correia é definido por meio da tabela de correias padronizadas (tabela 19) que vem em seguida:

A correia a ser utilizada é A60 cujo comprimento é $\ell_{\rm C}=1555{\rm mm}$, correia padronizada com comprimento mais próximo do valor obtido.

Tabela 19 - Comprimento das correias Hi-Power II

Perfil A			Perfil B			Perfil C			Perfil D		Perfil E			
Ref.	CIRCUN	F. PITCH	Ref.	CIRCUN	E PITCH	n .		F. PITCH		CIRCUNE	PITCH		CIRCUNI	- DIT
	Pol.	mm	K⊕≀.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	mm	Ref.	Pol.	_
A-26	27.3	695	B-35	36.8	935	C-51	53.9	1370	D-120	123.3	3130	180	184.5	m:
27	28.3	720	: 37	38.8	985	55	57.9	1470	128	131.3	3335	195	199.5	51
31	32.3	820	38	39.8	1010	58	60.9	1545	136	139.3	3540	202	206.5	5
32	33.3	845	39	40.8	1035	60	62.9	1600	144	147.3	3740	210	214.5	, 54
33	34.3	870	42	43.8	1115	63	65.9	1675	158	161.3	4095	225	229.5	,, o- 58
35	36.3	920	46	47.8	1215	68	70.9	1800	162	165.3	4200	240	241.0	61
37	38.3	975	48	49.8	1265	71	73.9	1875	173	176.3		270	271.0	68
38	39.3	1000	50	51.8	1315	72	74.9	1900	180	183.3	4655	300	301.0	76
41	42.3	1075	51	52.8	1340	73	75.9	1930	195	198,3	5035	325	326.0	82
42	43.3	1100	52	53.8	1365	75	77.9	1980	210	213.3	5420	330	331.0	84
45	46.3	1175	53	54.8	1390	81	83.9	2130	225	225.8	5735	360	361.0	91
46	47.3	1200	55	56.8	1445	85	87.9	2235	240	240.8	6115	390	391.0	99
47	48.3	1225	60	61.8	1570	90	92.9	2360	250	250.8	6370	420	421.0	106
49	50.3	1280	63	64.8	1645	96	98.9	2510	270	270.8	6880	480	481.0	122
50	51.3	1305	64	65.8	1670	100	102.9	2615	300	300.8	7640			-
51	52.3	1330	65	66.8	1695	105	107.9	2740	330	330.8	8400			
53 54	54.3	1380	68	69.8	1775	112	114.9	2920	360	360.8	9165			
55	55.3	1405	71	72.8	1850	120	122,9	3120	. 390	390.8	9925			
57	56.3 58.3	1430	73	74.8	1900	128	130.9	3325	420	420.8	10690			
60		1480	75	76.8	1950	136	138.9	3530	480	480.8	12210			
62	61.3	1555	78	79.8	2025	144	146.9	3730						
64	63.3 65.3	1610	81	82.8	2105	158	160.9	4085			- 1			
66	67.3	1660	85	86.8	2205	162	164.9	4190						
68	69.3	1710	90	91.8	2330	173	175.9	4470		*	İ			
69	70.3	1760	93	94.8	2410	180	182.9	4645						
71	72.3	1785 1 835	95	96.8	2460	195	197.9	5025						
75	76.3	1940	97	98.8	2510	210`	212.9	5410						
-80	81.3	2065	105 112	106.8	2715	225	225.9	5740						
85	86.3	2190	120	113.8 121.8	2890	240	240.9 .	6120						
90	91.3	2320	124		3095	255	255.9	6500						
96	97.3	2470		125.8	3195	270	270.9	6880						
105	106.3	2700	128 136	129.8	3295	300	300.9	7645						
112	113.3	2880	144	137.8 145.8	3500	330	330.9	8405						
120	121.3	3080	158	159.8	3705	360	360.9	9165						
128	129.3	3285	162	163.8	4060	390	390.9	9930						
136	137.3	3485	173	174,8	4440	420	420.9	10690						
144	145.3	3690	180	181.8	4620									
58	159.3	4045	195	196.8	5000				15					
162	163.3	4150	210	211.8	5380	•		1						
73	174.3	4425	225	225.3	5725	•								
80	181.3	4605	240	240.3	1 .									
			270	•	6105					7				
			•	270.3	6865						e na const	rução indiv	ridual	
			300	300.3	7630			1		_		-		
	•		330	330.3	8390					Nas con	struções ir	ndividual e	PowerBan	d
			360	360.3	9150			-		-	-	-		



- 5) Ajuste da distância entre centros
 - 5.1) Comprimento de ajuste da correia

$$\ell_{A} = \ell_{C} - 1,57(D + d)$$

$$\ell_{\Delta} = 1.555 - 1,57(140 + 65)$$

$$\ell_{\rm A}\cong 1233 mm$$

5.2) Fator h (fator de correção)

Obtém-se na tabela 20 seguinte:

Tabela 20 - Fator de correção da distância entre centros (h)

$\frac{D\!-d}{\ell_A}$	Fato h	$\frac{D\!-\!d}{\ell_A}$	Fator h	$\frac{D\!-d}{\ell_A}$	Fator h	$\frac{D\!-d}{\ell_{A}}$	Fator h	$\frac{D\!-\!d}{\ell_A}$	Fator h	$\frac{D\!-\!d}{\ell_A}$	Fator h
0,00	0,00	0,12	0, 06	0,23	0,12	0,34	0,18	0,43	0,24	0,51	0,30
0,02	0,01	0,14	0,07	0,25	0,13	0,35	0,19	0,44	0,25		
0,04	0,02	0,16	0,08	0,27	0,14	0,37	0,20	0,46	0,26		
0,06	0,03	0,18	0,09	0,29	0,15	0,39	0,21	0,47	0,27		
0,08	0,04	0,20	0,10	0,30	0,16	0,40	0,22	0,48	0,28		
0,10	0,05	0,21	0,11	0,32	0,17	0,41	0,23	0,50	0,29		

$$\frac{D-d}{\ell_A} = \frac{140-65}{1233} \cong 0,06$$

Como a relação apresentou resultado 0,06, encontra-se na tabela 20 h = 0,03.

5.3) Distância entre centros (ajustada)

$$C_{(a)} = \frac{\ell_A - h(D-d)}{2}$$

$$C_{(a)} = \frac{1233 - 0.03(140 - 65)}{2}$$

$$C_{(a)}\cong 615$$
mm

6) Capacidade de transmissão de potência por correia (P_{po}):

$$P_{pc} = (P_b + P_a) f_{cc} \cdot f_{cac}$$

Por meio da tabela 7 obtém-se:

$$P_b \cong 0.73CV/correia (n_m = 1730 rpm e d = 65 mm)$$

$$P_a \cong 0.33CV/correia (i > 1.49 e n_m = 1730 rpm)$$

Tabela 21 - Classificação por correia (mm) para correias Hi-Power II e PowerBand Hi-Power II perfil "A"

			0.18 0.22 0.27 0.33
			1.31 0.16 0.24 0.29 0.29
			0.14 0.17 0.21 0.25 0.21
		elocidad	0.12 a 0.12 a 0.12 0.14 0 0.18 0 0.22 0 0.35 0 0.35
		ção de v	0.16 a 0.16 a 0.16 0 0.12 0 0.15 0 0.18 0.00 0.29 0.29
		ara rela	1.09 1 a 1.12 a 0.08 0.00 0.10 0.12 0.14 0.044 0.24
		塱	
		onal por	
		2V adřek	9
			. (
	-		
	-	do eixo	
			190 5.74 6.71 7.76 9.83
			6.28 6.28 6.28 7.27 9.36
		185	
		150	10 4 4 tb
	Tohroe	140	3.79 3.79 4.45 5.19 6.99
	Mores. am milimetros	125	3.19 3.74 4.35 5.91
i	еполея.	120	2.54 2.98 3.49 4.07 5.54
	polias m	1	2.37 2.77 3.25 3.78 5.15
	Pitch das polias men	110	2.19 2.56 3.00 3.49 4.75
		105	2.01 2.35 2.75 3.20 4.34
	CV básico por correla para diâmetro	100	1.83 2.14 2.50 2.90 3.93
	la para c	96	1.65 1.93 2.25 2.60 3.50
	lor corre	90	1.47 1.71 1.99 2.30 3.07
	pásico p	92	1.29 1.50 1.73 1.99 2.62
	Š	8	1.11 1.28 1.47 1.68 2.17
		75	0.92 1.06 1.21 1.37 1.71
		70	0.74 0.84 0.94 1.05
		65	0.55 0.61 0.67 0.73
2PM	lo eixo	mais rápido	950 1180 1425 1750 2850
	_		

Tabela completa consulte a página 64.

Por meio da tabela 22 obtém-se o fator de correção de comprimento.

 F_{CC} = 0,97 correia A-60

Tabela 22 - Fator de correção de comprimento de correias Hi-Power II

Peri	fil A	Peri	fil B	Per	fil C	Рег	fil D	Perf	fil E
Ref.	Fator de	Ref.	Fator de	Ref.	Fator de	Ref.	Fator de	Ref.	Fator de
Hi-Power II	Correção	Hi-Power II	Correção	Hi-Power II	Correção	Hi-Power II	Correção	Hi-Power II	Correção
A-26	0,75	B-35	0,77	C-51	0,77	D-120	0,86	E-180	0,92
A-27	0,76	B-37	0,78	C-55	0,79	D-128	0,88	E-195	0,93
A-31	0,79	B-38	0,79	C-60	0,81	D-144	0,90	E-210	0,95
A-32	0,80	B-39	0,80	C-68	0,83	D-158	0,92	E-240	0,97
A-33	0,81	B-42	0,81	C-71	0,84	D-162	0,92	E-270	0,99
A-35	0,82	B-46	0,83	C-75	0,86	D-173	0,94	E-300	1,01
A-37	0,84	B-48	0,84	C-81	0,87	D-180	0,94	E-330	1,03
A-38	0,85	B-52	0,86	C-85	0,88	D-195	0,96	E-360	1,04
A-41	0,86	B-55	0,88	C-90	0,90	D-210	0,98	E-390	1,06
A-42	0,87	B-60	0,90	C-96	0,91	D-225	0,99	E-420	1,07
A-45	0,89	B-64	0,92	C-100	0,92	D-240	1,00	E-480	1,09
A-46	0,90	B-68	0,93	C-105	0,93	D-270	1,02		
A-49	0,91	B-71	0,94	C-112	0,95	D-300	1,04		
A-53	0,93	B-75	0,95	C-120	0,96	D-330	1,06]	
A-57	0,95	B-78	0,96	C-128	0,97	D-360	1,08		
A-60	0,97	B-85	0,99	C-136	0,99	D-390	1,10		
A-64	0,99	B-90	1,00	C-144	1,00	D-420	1,11		
A-68	1,00	B-95	1,01	C-158	1,02	D-480	1,14		
A-71	1,01	B-97	1,02	C-162	1,03				
A-75	1,03	B-105	1,04	C-173	1,04				
A-80	1,04	B-112	1,05	C-180	1,05				
A-85	1,06	B-120	1,07	C-195	1,07				
A-90	1,08	B-128	1,09	C-210	1,08				
A-96	1,09	B-136	1,10	C-225	1,10				
A-105	1,12	B-144	1,12	C-240	1,11				
A-112	1,13	B-158	1,14	C-255	1,13				
A-120	1,15	B-162	1,15	C-270	1,14				
A-128	1,17	B-173	1,16	C-300	1,16				
		B-180	1,17	C-330	1,18				
		B-195	1,19	C-360	1,20				
		B-210	1,22	C-390	1,22				
		B-225	1,23	C-420	1,24				
		B-240	1,24						
		B-270	1,27						
		B-300	1,30						

Por meio da tabela 23 obtém-se o fator de correção do arco de contato ($f_{\rm cac}$).

$$\frac{D-d}{C_{(a)}} = \frac{140-65}{615}$$

$$\frac{D-d}{C_{(a)}} \cong 0,12$$

Tabela 23 - Fator de correção do arco de contato

$\frac{D-d}{C_{(a)}}$	Arco de contato da polia menor (graus)	Fator "f _{cac} "
0,00	180	1,00
0,10	174	0,99
0,20	169	0,97
0,30	163	0,96
0,40	157	0,94
0,50	151	0,93
0,60	145	0,91
0,70	139	0,89
0,80	133	0,87
0,90	127	0,85
1,00	120	0,82
1,10	113	0,80
1,20	106	0,77
1,30	99	0,73
1,40	91	0,70
1,50	83	0,65

Como o valor da relação $\frac{D-d}{C_{(a)}} \cong 0.12$, portanto $0.10 < \frac{D-d}{C_{(a)}} < 0.20$, conclui-se que se torna neces-

sária a interpolação dos valores da tabela.

Incremento do fator de correção do arco de contato (f_{cac})

$$i_{a_c} = \frac{0.99 - 0.97}{10} = 0.002$$

Incremento do arco de contato (α°)

$$i_{(\alpha^{\circ})} = \frac{174 - 169}{10} = 0.5^{\circ}$$

$$i_{(\alpha^{\circ})} = 0.5^{\circ} = 30^{\circ}$$

Observe o desmembramento dos valores na tabela seguinte:

$\mathbf{D} - \mathbf{d}$		_
Ca	Arco de Contato (α°)	f _{cac}
0,10	174	0,990
0,11	173°30'	0,988
0,12	173°	0,986
0,13	172°30'	0,984
0,14	172°	0,982
0,15	171°30'	0,980
0,16	171°	0,978
0,17	170°30'	0,976
0,18	170°	0,974
0,19	169°30'	0,972
0,20	169°	0,970



Para relação $\frac{D-d}{C_a}=0.12$, encontra-se na tabela do desdobramento que o arco de contato $\alpha=173^\circ$ e o

fator de correção do arco de contato $f_{cac} = 0,986$.

Com base nos valores encontrados, determina-se a capacidade de transmissão por correia.

$$P_{p_e} = (P_b + P_a) f_{cc} \cdot f_{cac}$$

$$P_{p_0} = (0.73 + 0.33) \ 0.97 \cdot 0.986$$

$$P_{p_c} \cong 1CV$$

7) Número de correias necessárias para transmissão

$$n_{c_o} = \frac{P_p}{P_{p_c}} = \frac{1.5}{1} = 1.5$$

A transmissão utilizará duas correias A-60 Gates Hi-Power II.

- 8) Esforços na transmissão
 - 8.1) Torque do motor (polia 1)


$$M_{T_1} = \frac{30P}{\pi \cdot n_m}$$

A potência do motor é P = 1CV (0,7355kW)


P ≅ 735,5W, portanto o torque será:

$$M_{T_1} = \frac{30 \cdot 735,5}{\pi \cdot 17.30} = 4,06N_m$$

$$M_{T_1} \cong 4,06N_m$$

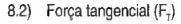

$$F_{T} = \frac{2M_{T_s}}{d} = \frac{2 \cdot 4,06}{0.065}$$

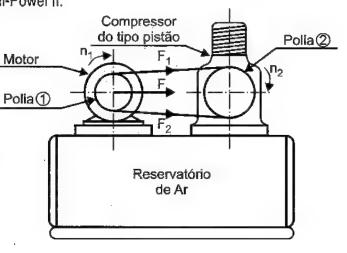

Observação

O diâmetro da polia 🛈 foi transformado em m.

$$d = 65mm = 0.065m$$

8.3) Esforços F₁ e F₂

Para determinar os esforços F₁ e F₂, utilizam-se as duas equações seguintes:

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu_{\alpha_{rad}}} \quad \textcircled{1}$$

$$F_1 - F_2 = F_T$$

O coeficiente de atrito entre a correia e a polia está admitido em μ =0,25.

O ângulo de abraçamento (arco de contato) é α = 173° (veja item 6 da resolução).

Para utilizar α na equação \odot , é necessário transformá-lo em radiano, efetuando como segue:

$$\alpha_{rad} = \frac{\pi}{180^{\circ}} \cdot \alpha^{\circ}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^{\circ}} \cdot 173^{\circ}$$

$$\alpha_{\text{rad}} \cong 3.02$$

O fator "e" da equação ① é a base dos logaritmos neperianos, valendo e = 2,71828....

Portanto, pode-se desenvolver a equação ① da seguinte forma:

$$\frac{F_1}{F_2}$$
 = 2,71828...^(0,25-3,02)

$$\frac{F_1}{F_2} \cong 2,13 \Rightarrow \boxed{F_1 \cong 2,13F_2}$$

Substituindo (i) em (ii), tem-se:

$$\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_T$$

$$2,13 F_2 - F_2 = 125$$

$$1,13 F_2 = 125$$

$$F_2 = \frac{125}{1,13} \Rightarrow \boxed{F_2 \cong 110N}$$

Por meio da equação ① sabe-se que:

$$F_1 \cong 2.13 F_2 \Longrightarrow F_1 = 2.13 \cdot 110$$

8.4) Carga resultante (F)

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 |\cos\alpha|}$$

$$F = \sqrt{235^2 + 110^2 + 2 \cdot 235 \cdot 110 |\cos 173^\circ|}$$

O $|\cos\alpha|$ entra em módulo, pois as cargas F_1 e F_2 são sempre acumulativas. Por meio da resolução da raiz obtém-se que:

Exercícios Propostos

 A furadeira de bancada, representada na figura, é acionada por um motor elétrico CA, assíncrono, de indução, trifásico, com potência P_m = 0,5CV (≅ 0,37kW) e rotação n_m = 1.160rpm. O eixo-árvore da máquinaferramenta gira com a rotação n_a = 300rpm.


Considerar:

- coeficiente de atrito correia-polia µ = 0,25
- distância entre centros C = 560mm
- serviço normal 8-10h/dia
- utilizar correia Gates Hi-Power II


A polia motora (menor) possui diâmetro d = 65mm.


Determinar para a transmissão:

- a) O número e a referência das correias necessários para transmissão;
- b) Os esforços atuantes F₁; F₂; F.

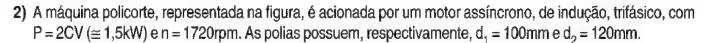

A distância entre centros é de 400mm. Considere serviço normal 8-10h por dia. Utilizar correias Gates Hi-Power II. Especificar o número e o tipo de correias necessários para a transmissão.

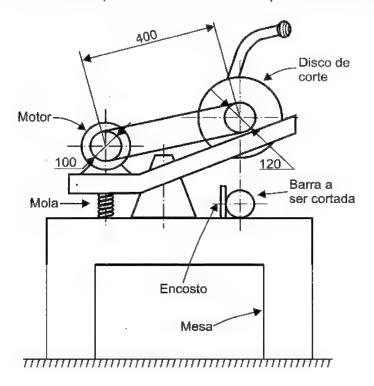

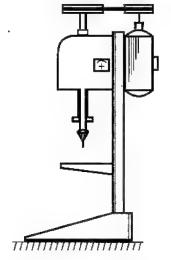

Respostas:

$$P_p = 2,6cv$$

Perfil "A"

$$i = 1,2$$

ℓ=1145mm (comprimento calculado)

 $\theta_{\rm c}$ = 1,175mm (comprimento padronizado) tabela

Compressor do tipo pistão

Polia 2

 $C \cong 415mm$

1 correia Ref. A45

3) Um motor elétrico, assíncrono, de indução, trifásico, com potência P = 5CV (3,7kW) e rotação n_m = 1710rpm aciona o compressor do tipo pistão, de um sistema de refrigeração que tem rotação prevista em n_c = 805rpm.


Motor

Polia(1)


Considerar para a transmissão:

- distância entre centros C = 600mm
- serviço normal (8 a 10h/dia)
- correias em "V" Gates Hi-PowertI
- coeficiente de atrito correia-polia µ = 0,25



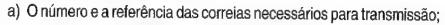

- b) Os esforços atuantes:
 - b2) F₂ força resistiva
 - b3) F₃ força resultante

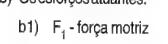

Respostas:

$$P_p = 7.5CV$$

D = 170mm

 $\ell \cong 1596$ mm (comprimento calculado)

d=80mm

i ≅ 2,12

 ℓ_c = 1610mm - A62 (comprimento padronizado (tabela 19))

$$h \cong 0.04$$

$$f_{cc} = 0.98$$

$$\alpha = 171^{\circ}30'$$

 $N^{\circ}_{c_0}$ = 4 correias A62 (Gates Hi-Power II)

$$\frac{\mathsf{D}-\mathsf{d}}{\ell_{\Delta}}\cong 0.08$$

$$C_{(a)} = 607 mm$$

$$f_{cac} = 0.98$$

Esforços na transmissão:

$$M_{T_1} = 20,7 \text{Nm}$$

$$F_1 \cong 985N$$

$$F_2 \cong 467N$$

Engrenagens





Denomina-se engrenagem a peça de formato cilíndrico (engrenagem cilíndrica), cônico (engrenagem cônica) ou reto (cremalheira), dotada de dentadura externa ou interna, cuja finalidade é transmitir movimento sem deslizamento e potência, multiplicando os esforços com a finalidade de gerar trabalho.

5.1 - FABRICAÇÃO DE ENGRENAGENS

Os processos para fabricação de engrenagens são divididos em três grupos:

- 1) Usinagem
- 2) Fundição
- 3) Sem retirada de cavaco

5.2 - USINAGEM DE ENGRENAGENS

O processo de obtenção de engrenagens por meio da usinagem é dividido em dois subgrupos:

5.2.1 - USINAGEM COM FERRAMENTA

A usinagem com ferramenta de forma consiste na utilização da fresa módulo, fresa de ponta, brochamento.

5.2.2 - USINAGEM POR GERAÇÃO

A usinagem por geração é efetuada com a utilização de fresa caracol (hob), cremalheira de corte, engrenagem de corte.

É o processo mais utilizado na indústria.

5.3 - FUNDIÇÃO

A fabricação de engrenagens por fundição utiliza, basicamente, os processos por gravidade, sob pressão e em casca.

5.4 - SEM RETIRADA DE CAVACO

Esse processo é dividido em dois subgrupos: forjamento e estampagem. Classificam-se como forjamento: extrusão e trefilação, laminação, forjamento em matriz. O processo de estampagem resume-se em ferramenta de corte.

5.5 - QUALIDADE DAS ENGRENAGENS

Escolha da tolerância (a norma DIN especifica doze qualidades):

Qualidade	Aplicações
1	Atualmente, dificilmente é utilizada, tal a dificuldade para sua obtenção. Foi criada prevendo-se uma utilização futura.
2	São utilizadas em indústria de precisão (relojoaria e aparelhos de precisão).
3	São utilizadas como padrão em laboratórios de controle. São consideradas engrenagens de precisão.
4	Utiliza-se na fabricação de engrenagens padrão, engrenagens para aviação, engrenagem de alta precisão para torres de radar.
5	São utilizadas em aviões, máquinas operatrizes, instrumentos de medidas, turbinas etc.
6	Utiliza-se em automóveis, ônibus, caminhões, navios, em mecanismos de alta rotação.
7	Engrenagens Sheivadas são empregadas em veículos, máquinas operatrizes, máquinas de levantamento e transporte etc.
8 e 9	São as mais empregadas, pois não precisam ser retificadas. Utilizam-se em máquinas em geral.
10 a 12	São engrenagens mais rústicas, normalmente utilizadas em máquinas agrícolas.

Para definir a qualidade da engrenagem, pode-se basear na sua velocidade periférica. Utilizar a tabela seguinte:

/elocida	de Peri	érica m/s	Qualidade	9
<	2	11	a	12
2	а	3 10	a	11
3	а	409	а	10
4	а	508	а	10
5	а	1007	а	09
10	а	15 06	a	07
>	15			

5.6 - CARACTERÍSTICAS GERAIS


- São utilizadas em eixos paralelos ou reversos;
- A relação de transmissão é constante;
- Transmitem forças sem deslizamento;
- Seu funcionamento é seguro;
- Possuem vida longa em relação a outros tipos de transmissão;
- · Resistem bem às sobrecargas;
- · Custo com manutenção reduzido;
- Possuem bom rendimento;
- O índice de ruído é maior em relação a outras transmissões.


5.7 - TIPOS DE ENGRENAGEM E AS RELAÇÕES DE TRANSMISSÃO INDICADAS

Engrenagens cilíndricas:	i	≤	8	estágio único
	i	≤	6	duplo estágio
Observação:	í	≤	6	para cada estágio no duplo estágio
Engrenagens cônicas:	î	≤	6	
Parafuso sem fim:	i	<u><</u>	100	por estágio

Engrenagens Cilíndricas de Dentes Retos



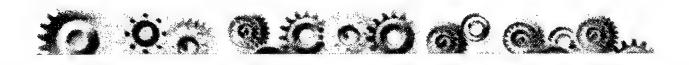


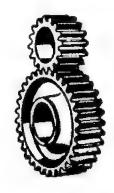






6.1 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DIN 862 E 867

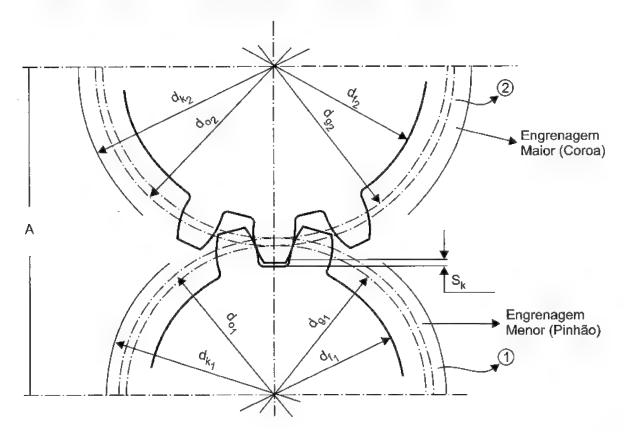

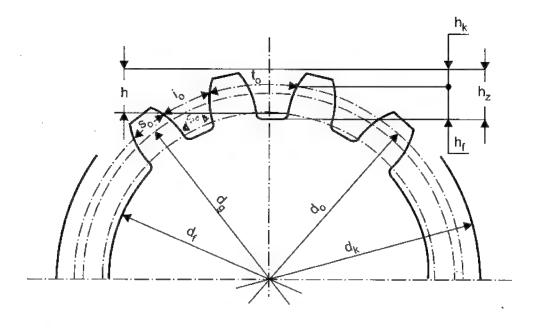

6.2 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS (FORMULÁRIO) DIN 862 E 867

Número de dentes (Z) $Z = \frac{d_o}{m}$	Módulo (m) $m = \frac{t_o}{\pi}$
Passo (t_o) $t_o = m \cdot \pi$	Espessura do dente no primitivo $S_o = \frac{t_o}{2}$ (foiga nula no flanco)
Altura comum do dente h = 2m	Altura da cabeça do dente $\mathbf{h_k} = \mathbf{m}$
Altura total do dente $h_z = 2,2m$	Altura do pé do dente h _f = 1,2m
Vão entre os dentes no primitivo $\ell_{\rm p} = \frac{t_{\rm o}}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Ângulo de pressão α = 20°
Folga da cabeça $S_k = 0,2m$	Relação de transmissão $i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_{o_2}}{d_{o_1}} = \frac{n_1}{n_2}$
Largura do dente b (a ser dimensionado ou adotado)	Distância entre centros $C_c = \frac{d_{o_t} + d_{o_z}}{2}$

DIÂMETROS PRINCIPAIS

Diâmetro primitivo: $d_0 = m \cdot Z$

Diâmetro de base: $d_g = d_o \cos \alpha$

Diâmetro interno ou diâmetro do pé do dente: $d_f = d_o - 2 h_f$

Diâmetro externo ou diâmetro de cabeça do dente: $d_k = d_o + 2 h_k$


6.3 - DIMENSIONAMENTO

Critério de Desgaste

A expressão seguinte deve ser utilizada no dimensionamento de pinhões com ângulo de pressão $\alpha = 20^{\circ}$ e número de dentes de 18 a 40.

Material Aço

$$b_1 d_{o_1}^2 = 5,72 \cdot 10^5$$
 $\frac{M_T}{p_{adm}^2} \cdot \frac{\iota \pm 1}{\iota \pm 0,14} \cdot \varphi$

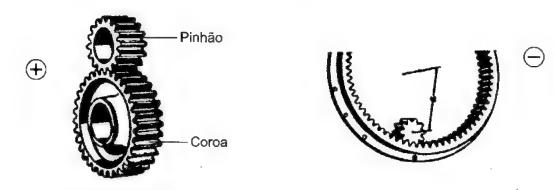

O sinal positivo "+" é utilizado em engrenamentos externos.

O sinal negativo "-" é utilizado em engrenamentos internos (planetários).

Em que:

b, - largura do dente do pinhão [mm]

d_o, - diâmetro primitivo do pinhão [mm]

M_T - momento torçor no pinhão [Nmm]

p_{adm} - pressão admissível [M P_a (N/mm²)]

relação de transmissão Z₂/Z₁[adimensional]

φ - fator de serviço (consultar tabela) [adimensional]

6.4 - Pressão Admissível (Padm)

$$p_{adm} = \frac{0.487 \cdot HB}{W^{1/6}} [N/mm^2]$$

6.4.1 - FATOR DE DURABILIDADE

$$W = \frac{60 \cdot n_p \cdot h}{10^6}$$

Em que:

 $n_{\rm p}~$ - rotação do pinhão [rpm]

h - duração do par [horas]

HB - dureza Brinell [N/mm²]

6.5 - TABELA DE DUREZA BRINELL

Material	HBRINELL N/mm²
Aço fundido tipo 2	
Aço fundido tipo B ₂	1250 - 1500
Aço SAE 1020	1400 - 1750
Aço SAE 1040	1800 - 2300
Aço SAE 1050	2200 - 2600
Aço SAE 3145/3150	1900 - 2300
Aço SAE 4320	2000 - 4200
Aço SAE 4340	
Aço SAE 8620	1700 - 0700
Aço SAE 8640	
Aço fundido cinzento	1200 - 6000
Aço fundido nodular	1200 - 2400
3	1100 - 1400

Observação

Os aços SAE 4320, SAE 4340, SAE 8620 e SAE 8640, quando submetidos a tratamento térmico, podem atingir dureza superior à especificada na tabela, sendo necessária a utilização da escala Rockwell C (HRC), uma vez que o limite máximo da escala Brinell é 600 N/mm².

Nestes casos, utiliza-se a escala de conversão de dureza, mesmo tendo-se conhecimento de que o valor de dureza equivalente na escala Brinell é apenas comparativo.

6.6 - EQUIVALÊNCIA E COMPOSIÇÃO DOS AÇOS SAE/AISI, VILLARES E DIN

SAE/AISI	Vilores	DIN		-		Compos	ição %			
SAE/AISI	Vilares	DIN	С	Ni	Cr	Мо	Мп	Si	Р	S
1020	VT-20	C-22	0,20	_	_	-	0,3	-	0,04	0,05
1040	VT-40	_	0,40	_	_	-	0,7	_	0,04	0,05
1050	VT-50	C-53	0,50	_	_	_	0,7	_	0,04	0,04
3145	_		0,45	1,45	0,75		0,9	0,3	0,04	0,04
3150	_	_	0,50	1,50	0,75	_	0,9	0,3	0,04	0,04
4320	VM-20	-	0,20	1,80	0,50	0,25	0,6	0,3	0,04	0,04
4340)	VM-40		0,40	1,80	0,05	0,25	0,7	0,3	0,04	0,04
8620	VB-20	21 NiCrMo2	0,20	0,60	0,50	0,20	0,8	0,3	0,04	0,04
8640	VB-40	-	0,40	0,60	0,50	0,20	0,9	0,3	0,04	0,04

Observação


Os valores das composições da tabela constituem-se valores médios, admitindo-se, na prática, uma tolerância de ± 10% na quantidade dos componentes.

Relação entre a largura da engrenagem e o diâmetro primitivo (b/d_o).

Para que uma engrenagem esteja bem dimensionada, é necessário que sejam obedecidas as relações seguintes:



ENGRENAGEM EM BALANÇO $\rm \ b/d_o \leq 0.75$

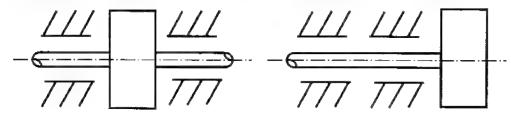

6.7 - MÓDULOS NORMALIZADOS DIN 780

Módulo (mm)	Incremento (mm)
0,3 a 1,0	0,10
1,0 a 4,0	0,25
4,0 a 7,0	0,50
7,0 a 16,0	1,00 %
16,0 a 24,0	2,00
24,0 a 45,0	3,00
45,0 a 75,0	5,00

Normalização do Módulo

Supondo que, ao estimar o módulo, ele se encontre na faixa de 1,0 a 4,0 mm. Neste intervalo, os módulos normalizados são: 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; ... 3,50; 3,75; 4,00. Como se nota, há um incremento de 0,25 para os módulos normalizados da faixa.

Os módulos normalizados na faixa de 1,0 a 4,0 (mm) são: 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00.

6.8 - RESISTÊNCIA À FLEXÃO NO PÉ DO DENTE

Somente o dimensionamento ao critério de desgaste é insuficiente para projetar a engrenagem. É necessário que seja verificada a resistência à flexão no pé do dente. A engrenagem estará apta para suportar os esforços da transmissão, quando a tensão atuante no pé do dente for menor ou igual à tensão admissível do material indicado.

Esforços na Transmissão (observe a figura seguinte).

6.9 - CARGA TANGENCIAL (Ft)

A carga tangencial (F_t) é responsável pelo movimento das engrenagens, sendo também a carga que origina momento fletor, tendendo a romper por flexão o pé do dente.

A força tangencial, figura 6.6, é determinada pela fórmula:

$$F_t = \frac{M_t}{r_o} = \frac{2M_t}{d_o}$$
 ratio primitivo $r_o = \frac{d_o}{2}$


Em que:


F_t - força tangencial [N]

M_T - torque[Nmm]

r_o - raio primitivo da engrenagem [mm]

d_o - diâmetro primitivo da engrenagem [mm]

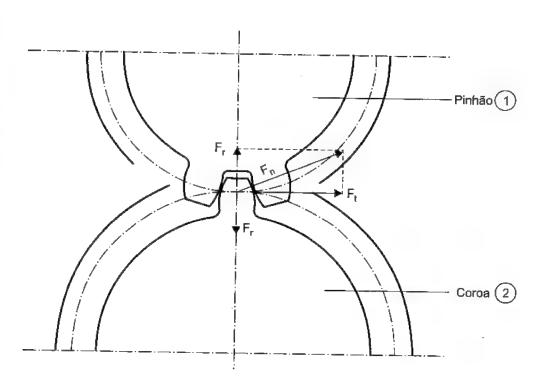

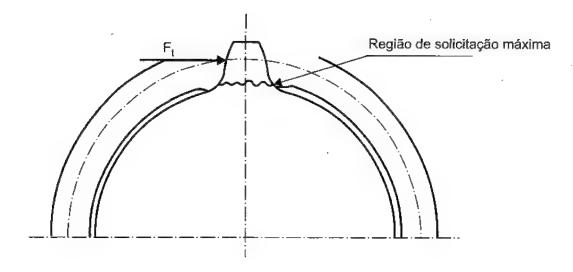

6.10 - CARGA RADIAL (Fr)

Atua na direção radial da engrenagem. É determinada por meio da tangente do ângulo α (ângulo de pressão).

$$tg\alpha = \frac{F_r}{F_t}$$

Em que: $F_r = F_t \cdot tg \alpha$

Em que:

F_r - carga radial [N]

F, - carga tangencial [N]

α - ângulo de pressão [graus]

Carga Resultante F_n

É a resultante das cargas F_t e F_r, sendo determinada por meio de Pitágoras, como segue:

$$F_n = \sqrt{F_t^2 + F_r^2}$$

ou ainda por intermédio das relações:

$$\cos \alpha = \frac{F_t}{F_n} \longrightarrow F_n = \frac{F_t}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{F_r}{F_n} \rightarrow F_n = \frac{F_r}{\operatorname{sen} \alpha}$$

Em que:

 F_n - carga resultante [N]

F_r - carga radial [N]

F_t - carga tangencial [N]

As cargas radial e resultante serão importantes no dimensionamento de eixos e mancais, não sendo necessárias no dimensionamento das engrenagens.

6.11 - TENSÃO DE FLEXÃO NO PÉ DO DENTE

A tensão atuante no pé do dente deve ser menor ou igual à tensão admissível do material indicado (consultar tabela).

A fórmula que determina a intensidade da tensão é a que segue:

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{t}} \cdot q \cdot \varphi}{b \cdot m} \le \sigma_{\text{material}}$$

Em que:

 $\sigma_{\text{máx}}$ - tensão máxima atuante na base do dente [N/mm²]

F, - força tangencial [N]

m_n - módulo normalizado [mm]

b - largura do dente do pinhão [mm]

φ - fator de serviço (tabela AGMA) [adimensional] (páginas 103/107)

q - fator de forma (adimensional) (páginas 102/103)

~ σ_{material} - tensão admissível do material [N/mm²]

6.12 - FATOR DE FORMA Q

O fator de forma de engrenagem é obtido em função do número de dentes.

Engrenamento Externo		·		•					
nº de dentes	10.	11	12	13	14	15	16		
fator q	5,2	4,9	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7		
nº de dentes	17	18	21	24	28	34	40		Para.
fator q	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9		
nº de dentes	50	65	80	100		<u></u>			
fator q	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5				
Engrenamento Interno								-	
nº de dentes	20	24	30	38	50	70	100	200	
fator q	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5

Observação

Se o número de dentes for um valor intermediário, torna-se necessária uma interpolação. Exemplo: engrenagem externa com 31 dentes.

Para a engrenagem com 28 dentes o fator de forma corresponde a q = 3,1, enquanto para engrenagem com 34 dentes o fator corresponde a q = 3,0.

O incremento do fator q da engrenagem de 34 dentes para a engrenagem de 28 dentes é determinado pela relação entre a diferença dos fatores e o número de variações do conjunto.

Incremento
$$=$$
 $\frac{3,10-3,00}{6} = 0,0167$

28 - 3,1000

29 - 3,0835

30 - 3,0668

Conclui-se que:

31 - 3,0501

32 - 3,0334

33 - 3,0167

34 - 3,0000

portanto, para uma engrenagem de 31 dentes, o fator q = 3,0501.

Observação

Para determinar a tensão no pé do dente, a casa centesimal é suficiente, não havendo a necessidade das demais casas.

Os arredondamentos seguem os princípios básicos da teoria dos números:

Exemplo: Z = 30 dentes q = 3,07;

Z = 32 dentes q = 3,03

6.13 - Tabela de Fatores de Serviço - AGMA (ϕ)

Tabela 1 - Acionamento por motores elétricos ou turbinas

Aplicações	Servi	ços
	10h	24h
AGITADORES		
Líquidos	1,00	1,25
Misturadores de polpa	1,25	1,50
Semilíquidos de densidade variável	1,25	1,50
ALIMENTADORES		
Alimentadores helicoidais	1,25	1,50
Alimentadores recíprocos	1,75	2,00
Transportadores (esteira e correia)	1,25	1,50

Aplicações	Serviço	
	10h	s 24h
BOMBAS	ton	Z-n1
Centrifugas	1,00	1,25
Dupla ação multicilíndrica	1,25	1,50
Recíprocas de descargas livres	1,25	1,50
Rotativas de engrenagens ou lobos	1,00	1,25
BRITADORES	•	- 1
Pedra e minérios	1,75	1,00
CERVEJARIAS E DESTILARIAS	1,15	1,00
Cozinhadores-serviço contínuo	1,00	1,25
Tachos de fermentação - serviço contínuo	1,00	1,25
Misturadores	1,00	1,25
CLARIFICADORES	1,00	1,25
CLASSIFICADORES	1,00	1,25
DRAGAS		
Guinchos, transportadores e bombas	1,25	1,50
Cabeçotes rotativos e peneiras	1,75	2,00
EIXO DE TRANSMISSÃO		
Cargas uniformes -	1,00	1,25
Cargas pesadas	1,25	1,50
ELEVADORES		
Caçambas - carga uniforme	1,00	1,25
Caçambas - carga pesada	1,25	1,50
Elevadores de carga	1,25	1,50
EMBOBINADEIRAS	,	.,
Metais	1,25	1,50
Papel	1,00	1,25
Têxtil	1,25	1,50
ENLATADORAS E ENGARRAFADORAS	1,00	1,25
ESCADAS ROLANTES	1,00	1,25
FÁBRICA DE CIMENTO		
Britadores de mandíbulas	1,75	2,00
Fornos rotativos	1,75	1,50
Moinhos de bolas e rolos	1,75	1,50
FÁBRICAS DE PAPEL		
Agitadores (Misturadores)	1,25	1,50
Alvejadores	1,00	1,25
Batedores e despolpadores	1,25	1,50
Calandras	1,25	1,80
Hipercalandras Cilindros	1,75	3,00
Omnurus	1,25	1,50

Aplicações	Serviços	
	10h	24h
Descascadores	1.05	1 0/1
Mecânicos e hidráulicos	1,25	1,80
Tambores e descascadores	1,75	2,00
Embobinadeiras	1,00	1,25
Esticadores de feltro	1,25	1,50
Jardanas	1,75	2,00
Prensas	1,00	1,28
Secadoras	1,25	1,80
GERADORES 1,00 1,25		
GUINCHOS E GRUAS		
Cargas uniformes	1,25	1,80
Cargas pesadas	1,75	2,00
GUINDASTES (consulte)		
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA		
Cozinhadores de cereais	1,00	1,25
Enlatadoras e engarrafadoras	1,00	1,25
Misturadores de massa	1,25	1,80
Moedores de carne	1,25	1,80
Picadores	1,25	1,80
	.,_0	.,00
INDÚSTRIA DE BORRACHA E PLÁSTICO		4.00
Calandras	-	1,80
Equipamentos de laboratório	1,25	1,80
Extrusoras (entubadoras)	-	1,50
Moinhos		1.50
Moinhos cilíndricos	•	1,50
2 em linha	•	1,50 1,25
3 em linha Refinadores	-	1,80
Trituradores e misturadores	-	2,00
•	-	2,00
INDÚSTRIA MADEIREIRA	4.05	4.50
Alimentadoras de plaina	1,25	1,50
Serras	1,50	1,75
Tombadores despolpadores	1,75	2,00
Transportadores de tora	1,75	2,00
INDÚSTRIA TÊXTIL		
Calandras	1,25	1,50
Cordas	1,25	1,50
Filatórios e retorcedeiras	1,25	1,50
Maçaroqueiras	1,25	1,50
Máquinas de tinturaria	1,25	1,50
INDÚSTRIA METALÚRGICA		
Cortadores de chapa	1,25	1,50

Aplicações	Serviços	3
	10h	24h
Embobinadeiras	1,25	1,50
Laminadores	consulte	
Trefilas	1,25	1,50
Viradeiras	1,75	2,00
MÁQUINAS OPERATRIZES		
Acionamento principal - cargas pesadas	1,75	2,00
Acionamento principal - cargas uniformes	1,25	1,50
Acionamento auxiliar	1,00	1,25
Prensas	1,75	2,00
MISTURADORES (veja agitadores)	1,25	1,50
Betoneiras	1,25	1,50
Líquidos de densidade constante	1,00	1,25
Líquidos de densidade variável	1,25	1,50
Líquidos para borracha Líquidos para polpa de painel	4.05	2,00
	1,25	1,50
MOINHOS		
De bolas e rolos De martelos	1,25	1,50
Para areia	1,75	2,00
	1,25	1,50
OLARIAS E CERÂMICA	4.00	4 == :
Estrusoras e misturadores Presas de tijolo e ladrilho	1,25	1,50
	1,75	2,00
PONTES ROLANTES	4	
Acionamento do carro e da ponte Acionamento do guincho	1,75	2,00
· ·	1,00	1,25
REFINARIA DE AÇÚCAR		
Centrifugas Moendas	1,25	1,50
Facas de cana	1,50	2,00 1,50
		1,50
REFINARIA DE PETRÓLEO Bombas	4.00	4.05
Equipamentos em geral	1,00 1,25	1,25
	1,20	1,50
ROSCAS TRANSPORTADORAS		
Cargas uniformes	1,00	1,25
Cargas pesadas e alimentadores	1,25	1,50
SECADORES E RESFRIADORES ROTATIVOS	1,25	1,50
TELAS E PENEIRAS		
Filtragemdear	1,00	1,25
Para água - esteiras	1,00	1,25
Recíprocas	1,25	1,50
Rotativas para cascalho	1,25	1,50

Aplicações	Serviços		
	10h	24h	
TORRES DE REFRIGERAÇÃO - TRANSPORTADORES			
Esteiras, correias, canecas, correntes, caçambas, helicoidais (r	oscas)		
Cargas uniformes	1,90	1,25	
Cargas pesadas e descontínuas	1,25	1,50	
Recíprocos e vibratórios	1,75	2,00	
TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
Pulverizadores, alimentadores, bombas, coletores de lama e detritos	1,00	1,25	
Filtros mexedores e peneiras	1,25	1,50	
VENTILADORES			
Centrifugos	1,00	1,25	
Outrostipos	1,25	1,50	

Tabela 2 - Acionamento de motores a explosão e serviços intermitentes

Conversão do fator de serviço

Motor Elétrico	Motor Elétrico	Motores a Expl Multicilíndric			
10 h	3 h	3 h	10 h	24 h	
1,00	0,50	1,00	1,25	1,50	
1,25	1,00	1,25	1,50	1,75	
1,75	1,50	1,75	2,00	2,25	

Para acionamento por motores a explosão multicilíndricos, elétricos, operando intermitentemente até três horas diárias, consulte a tabela 1 (página 103). Para o fator de serviço referente a dez horas diárias e em seguida correspondente ao valor em negrito da primeira coluna da tabela 2, procure o fator convertido para a condição desejada.

Por exemplo:

Considerando um transportador de correia, cargas leves, encontre na tabela 1 o fator desejado: 1,00.

Na tabela 2, para mesma aplicação teremos:

- 1) motor a explosão 10 horas diárias 1,25
- 2) motor a explosão 3 horas intermitentes 1,00
- 3) motor elétrico 3 horas intermitentes 0,50

Os fatores de serviço desta página assumem que a aplicação é isenta de vibrações críticas. Seria que o conjugado máximo da partida e os picos de carga não excedem 200% da carga normal.

Tabela 3 - Conversão de dureza

			1	-			
Brinell		Resistência N/mm²	Rockwell				
lmpr. mm Carga 30kN Esfera	Dureza HB (N/ mm²)	Aço Carbono HB x 0,36	C) Rc	B Rb	A Ra	Shore	Vickers
10mm		7,27,0,0				<u> </u>	
(2.05)	(8980)	3233					
(2.10)	(8570)	3085					
(2.15)	(8170)	2941		İ			
(2.20)	(7800)	2808	70		ł	106	1150
(2.25)	(7450)	2682	68		84.1	100	1050
(2.30)	(7120)	2563	66		04.1	95	960
(2.35)	(6820)	2455	64		82.2	91	885
(2.40)	(6530)	2351	62		81.2	87	820
(2.45)	(6270)	2257	60		80.5	84	765
(2.50)	(6010)	2164	58		80.2	81	717
2.55	5780	2081	57		79,4	78	675
2.60	5550	1998	55	(120)	78.6	75	533
2.65	5340	192.2	53	(119)	77.9	72	598
2.70	5140	1850	52	(119)	77.0	70	350
2.75	4950	1782	50	(117)	76.5	67	
2.80	4770	1717	49	(117)	75.7	65	515
2.85	4610	166.0	47	(116)	75.0	63	567
2.90	4440	159.8	46	(115)	74.2	61	540
2.95	4290	1544	45	(115)	73.4	59	454
3.00	4150	1494	44	(114)	72.8	57	437
3.05	4010	1444	42	(113)	72.0	55	420
3.10	3880	1387	41	(112)	71.4	54	404
3.15	3750	1350	40	(112)	70.6	52	389
3.20	3630	1307	38	(110)	70.0	51	375
3.25	3520	1267	37	(110)	69.3	49	363
3.30	3410	1228	36	(109)	68.7	48	350
3.35	3310	1192	35	(109)	68.1	46	339
3.40	3210	1156	34	(108)	67.5	45	327
3.45	3110	1120	35	(108)	66.9	44	316
3.50	3020	1087	32	(107)	66.3	43	
3.55	2930	1055	31	(106)	65.7	43	305 296
3.60	2850	1026	30	(105)	65.3	40	
3.65	2770	99.7	29	(103)	64.6	39	287
3.70	2690	969	28	(104)	64.1	38	279
3.75	2620	943	26	(104)	63.6	37	270
3.80	2550	918	25	(103)	63.0	37	263
3.85	2480	893	24	(102)	62.5		256
3.90	2410	868	23	100	61.8	36	248
3.95	2350	846	22	99		35	241
	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		61.4	34	235
4.00	2290	824	21	98	60.8	33	229

Brinell		Resistência N/mm²	Rockwell				
Impr. mm Carga 30kN	Dureza HB	Aço Carbono	С	В	A	Shore	Vickers
Esfera	(N/ mm²)	HB x 0,36	Rc	Rb	Ra		3,33,37
4.05	2330	803	20	97		32	223
4.10	2170	781	(18)	96		31	217
4.15	2120	763	(17)	96		31	212
4.20	2070	745	(16)	95		30	207
4.25	2020	727	(15)	94		30	202
4.30	1970	709	(13)	93		29	197
4.35	1920	691	(12)	92		28	192
4.40	1870	673	(10)	91		28	187
4.45	1830	659	(9)	90		27	183
4.50	1790	644	(8)	89		27	179
4.55	1740	626	(7)	88		26	174
4.60	1700	612	(6)	87		26	170
4.65	1660	598	(4)	86		25	166
4.70	1630	587	(3)	85		25	163
4.75	1590	572	(2)	84		24	159
4.80	. 1560	562	(1)	83		24	156
4.85	1530	551		82		23	153
4.90	1490	536		81		23	149
4.95	1460	526	- Lander	80		22	146
5.00	1430	515		79		22	143
5.05	1400	504		78		21	140
5.10	1370	493		77		21	137
5.15	1340	482		76		21	134
5.20	1310	472		74		20	131
5.25	1280	461		73		20	128
5.30	1260	454		72	į		126
5.35	1240	446		71			124
5.40	1210	436		70			121
5.45	1180	425		69			118
5.50	1160	418		68			116
5.55	1140	410		67			114
5.60	1120	403		66			112
5.65	1090	392		65			109
5.70	1070	385		64			107
5.75	1050	378		62			105
5.80	1030	371		61			103
5.85	1010	364	1	60			101
5.90	990	356		5 9			99
5.95	970	349		57			97
6.00	950	342		56	1		95

6.14 - TENSÃO ADMISSÍVEL σ

Tabela 4 - Tensões ideais para os materiais no dimensionamento de engrenagens

MATERIAL	MP _a (N/mm ²)
FoFo cinzento	40
FoFo nodular	
Aço fundido	90
SAE 1010/1020	
SAE 1040/1050	
SAE 4320/4340	170\
SAE 8620/8640	
Mat. Sintético - Resinas	35

O projeto ideal é aquele em que a tensão atuante no pé do dente está bem próxima da tensão admissível no seu limite inferior.

Se a tensão atuante estiver acima da tensão admissível $\sim \sigma$, a engrenagem pode não suportar a transmissão, vindo a se romper na base do dente prematuramente.

Se, por outro lado, a tensão atuante estiver bem aquém da tensão admissível, a engrenagem estará superdimensionada, tornando-se antieconômica.


6.15 - ÂNGULO DE PRESSÃO OL

É o ângulo formado pela tangente comum aos diâmetros primitivos das duas engrenagens e a trajetória descrita por um ponto de contato entre um par de dentes das engrenagens (veja figura seguinte).

Observe o par de dentes da figura.

Iniciam o contato no ponto A. A cinemática do mecanismo faz com que o ponto A descreva a trajetória AB. No ponto B, termina o contato entre os dentes. O segmento de reta AB, descrito pela trajetória do ponto de contato e a tangente comum aos diâmetros primitivos das engrenagens, define o ângulo de pressão.

Pela norma DIN 867, recomenda--se a utilização do ângulo de pressão $\alpha = 20^{\circ}$.

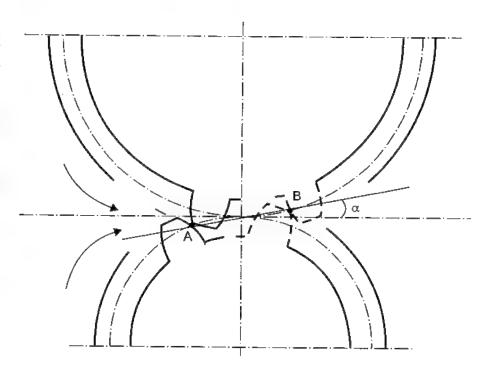

6.16 - ENGRENAMENTO COM PERFIL CICLOIDAL

APLICAÇÕES:

Esse tipo de engrenagem tem o emprego limitado às construções mecânicas, podendo ser encontrado em bombas e ventiladores volumétricos, em relógios e aparelhos de precisão.

Processos de Fabricação:


A engrenagem cicloidal é obtida por meio de estampagem, trefilação, brochamento ou injeção (mecânica fina), por fresamento ou aplainamento.

As ferramentas são mais caras, pois possuem flancos retos.

O processo de fabricação, por ser mais preciso, torna-se mais caro.

Curva Cicloidal

Posição Inicial

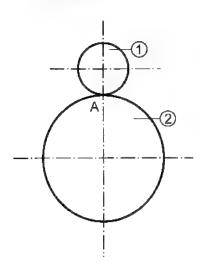


A curva cicloidal é obtida fazendo rolar o círculo ① sobre o círculo ②, sem que ocorra escorregamento:

A trajetória do ponto "A" no movimento descreve a curva cicloidal.

Círculo ① em movimento-Círculo ② fixo

Observe que, à medida que o círculo ① rola sem escorregamento sobre a periferia do círculo ②, o ponto A desloca-se para a posição A', formando o arco A A' que representa parte da curva cicloidal.

A parte pontilhada da trajetória do ponto A é a trajetória a ser descrita pelo ponto na seqüência do movimento.

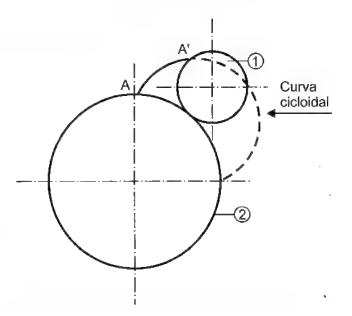


6.17 - CURVATURA EVOLVENTE

A maioria absoluta das engrenagens utilizadas nas construções mecânicas é constituída de dentadura com perfil evolvente.

Isso ocorre em virtude de o processo de fabricação ser mais simples, resultando menor custo.

Obtenção prática de curva evolvente

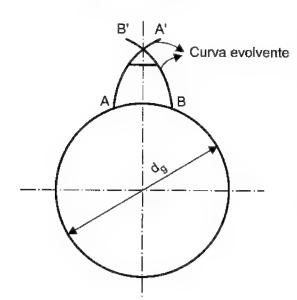


Fixa-se o círculo da figura, envolvendo-o com uma corda AB de tal forma que as extremidades da corda estejam sobrepostas, conforme o indicado.

Com a corda bem esticada, desloca-se a extremidade A para posição A', repetindo o mesmo processo para a extremidade B, fazendo com que ela se desloque para a posição B'.


As trajetórias dos pontos A e B definem a curva evolvente (cordas A A' e B B').

A curva evolvente tem início no diâmetro de base.

Engrenamento com dentadura de perfil evolvente

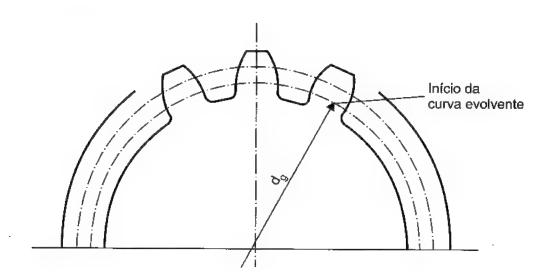

Perfil do engrenamento cicloidal

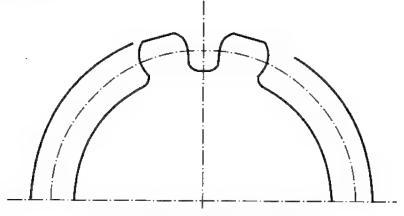

Engrenamento utilizado em relógios


6.18 - DIMENSIONAMENTO DE ENGRENAGENS

No dimensionamento de um par de engrenagens, o pinhão (engrenagem menor) é o dimensionado, pois se ele resistir ao esforço aplicado, a coroa (engremagem maior) suportará com folga a mesma carga por ser uma engrenagem maior.

Dimensionamento do pinhão. Procedimento:

1) Critério de pressão (desgaste)

1.1) Torque no pinhão

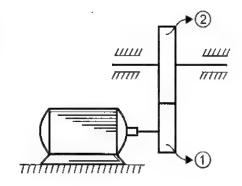

$$M_T = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n} [Nmm]$$

1.2) Relação de transmissão i

$$i = \frac{Z_2}{Z_1}$$

- 1.3) Pressão admissível (padm)
 - 1.3.1) Fator de durabilidade (W)

$$W = \frac{60 \cdot n_{p} \cdot h}{10^{6}}$$

$$W^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{W} = W^{0,166...}$$

1.3.2) Cálculo da pressão admissível

$$p_{adm} = \frac{0.487 \cdot HB}{W^{1/6}}$$

HB - dureza Brinell obtém-se na tabela de conversão de dureza (página 108)

 $M_T = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{P}{P} [Nm]$

1.4) Fator de serviço (φ)

Obtém-se na tabela Agma (páginas 103/107)

1.5) Volume mínimo do pinhão

$$b_1^{} \; d_{o_1}^2 = 5,\!72 \cdot \! 10^5 \cdot \! \frac{M_T^{}}{p_{adm}^2} \cdot \! \frac{i \pm 1}{i \pm 0,\!14} \cdot \! \phi$$

denomina-se "x" o 2º membro da equação; tem-se então:

$$b_1 d_{o_1}^2 = x$$
 volume mínimo do pinhão

1.6) Módulo do engrenamento

O módulo do engrenamento é determinado por meio de:

$$b_1 d_{o_1}^2 = x$$
 (volume mínimo do pinhão)

$$\frac{b_1}{d_{o_1}} = y \implies b_1 = y d_{o_1}$$
 (página 99)

substituindo (1) em (1), tem-se:

$$y \ d_{o_1} \cdot d_{0_1}^2 = x$$

$$d_{0_1}^3 = \frac{x}{y}$$

$$d_{0_1} = \sqrt[3]{\frac{x}{y}}$$

O módulo do engrenamento é determinado pela expressão do diâmetro primitivo.

$$d_{o_1} = m \cdot Z_1$$

em que
$$m = \frac{d_{o_1}}{Z_1}$$

O módulo a ser utilizado será o normalizado mais próximo ao módulo calculado, que será obtido por meio da tabela de módulos normalizados DIN 780 (páginas 99/100).

m_n = módulo normalizado (módulo da ferramenta que vai usinar a engrenagem)

1.7) Diâmetro primitivo (recalculado)

Definido o módulo da ferramenta, é recalculado o diâmetro primitivo por intermédio de:

$$\mathbf{d}_{o_{1(n)}} = \mathbf{m}_n \cdot \mathbf{Z}_1$$


1.8) Largura do pinhão

$$b1 = \frac{x}{d_{0_{1(R)}}^2}$$

2) Critério de resistência à flexão no pé do dente

A tensão máxima no pé do dente é expressa por meio de:

$$\sigma_{\text{máx}} = \! \frac{\textbf{F}_{\text{T}} \cdot \textbf{q} \cdot \boldsymbol{\phi}}{\textbf{b} \cdot \textbf{m}_{\text{n}}} \! \leq \! \overline{\sigma}_{\text{mat}}$$

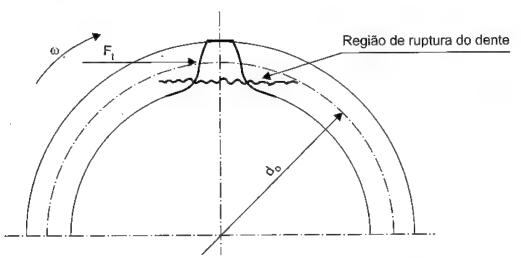

2.1) Força tangencial (F_T)

$$F_{T} = \frac{2 M_{T_{1}}}{d_{o_{1}}} = \frac{2 M_{T_{2}}}{d_{o_{2}}}$$
 [N]

2.2) Fator de forma (q)

Obtém-se em f (Z) (página 102)

2.3) Fator de serviço (ϕ)

O mesmo do item 1.4.

2.4) Módulo normalizado (m_n)

O mesmo do item 1.6.

2.5) Largura do pinhão (b)

O mesmo do item 1.8.

- 2.6) Tensão máxima atuante no pé do dente $(\sigma_{máx})$
- 2.7) Análise do dimensionamento

Exercícios Resolvidos

1) Dimensionar o par de engrenagens cilíndricas de dentes retos (ECDR), para que possa atuar com segurança na transmissão especificada em seguida.

A transmissão será acionada por um motor de P = 15 CV (\cong 11 kW) que atua com uma rotação de 1140 rpm ($\omega = 38\pi \text{rad/s}$).

O material a ser utilizado é o SAE 4340.

A dureza especificada é 58 HRC, e a duração prevista para 10000h.

As engrenagens atuarão em eixos de transmissão com carga uniforme, com o tempo de serviço máximo de 10h diárias.

Considere:

 $b_1/d_{o_1} = 0.25$ (relação entre a largura e o diâmetro primitivo da engrenagem)


 $\alpha = 20^{\circ}$ (ângulo de pressão)

Z₁ = 29 dentes (pinhão)

Z₂ = 110 dentes (coroa)

Dimensionamento:

1) Critério de pressão:

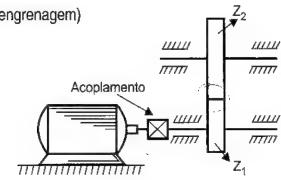

Observação

Na resolução deste exercício, não serão consideradas perdas de potência estudadas antenormente

Procedendo desta forma, trabalha-se a favor da segurança. É comum esse tipo de procedimento na prática.

Como a árvore do pinhão está acoplada ao eixo do motor, conclui-se que o torque no pinhão é o torque do motor, portanto:

1.1) Torque no pinhão

$$M_T = \frac{30 P}{\pi \cdot n} = \frac{30 \cdot 11000}{\pi \cdot 1140}$$

$$M_T = 92140 \text{ Nmm}$$

1.2) Relação de transmissão i

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{110}{29} = 3,79$$

- 1.3) Pressão admissível
 - 1.3.1) Fator de durabilidade (W)

$$W = \frac{60 \cdot n_p \cdot h}{10^6}$$

$$W = \frac{60 \cdot 1140 \cdot 10^4}{10^6}$$

$$W = 684$$

$$W^{\frac{1}{16}} = 2,97$$

A dureza especificada de 58 HRC corresponde aproximadamente a 6000 HB, ou seja, 6000 N/mm².

1.3.2) Cálculo da pressão

$$\rho_{\text{adm}} = \frac{0.487 \cdot 6000}{2.97}$$

$$p_{adm} \cong 984 \, \text{N/mm}^2 = 9,84 \cdot 10^2 \, \text{N/mm}^2$$

1.4) Fator de serviço (φ)

Obtém-se na tabela AGMA (página 103)

O fator de serviço (ϕ) para eixo de transmisão, carga uniforme, para funcionamento de 10 h diárias é ϕ = 1 (tabela AGMA).

1.5) Volumemínimo

$$b_1 d_{0_1}^2 = 5.72 \cdot 10^5 \cdot \frac{92140}{(9.84 \cdot 10^2)^2} \cdot \frac{3.79 + 1}{3.79 + 0.14} \cdot 1$$

$$b_1 d_{o_1}^2 = 5.72 \cdot 10^5 \cdot \frac{92140}{9.84^2 \cdot 10^4} \cdot \frac{4.79}{3.93} \cdot 1$$

$$b_1 d_{o_1}^2 \cong 66343 \, \text{mm}^3$$

$$b_1 d_{o_1}^2 \cong 6,6343 \cdot 10^4 \text{ mm}^3$$

1.6) Módulo do engrenamento

$$\vec{b}_1 \ d_{o.}^2 \cong 66343 \ \text{mm}^3$$

$$\frac{b_1}{d_{o_1}} = 0.25 \implies b_1 = 0.25 d_{o_1}$$

(11)

substituindo (1) em (1), tem-se:

$$0,25 d_{0_1} \cdot d_{0_1}^2 = 66343$$

$$d_{o_1}^3 = \frac{66343}{0.25}$$

$$d_{o_1} = \sqrt[3]{\frac{66343}{0.25}}$$

$$d_{0_1} \cong 64,3 mm$$

portanto,

$$m = \frac{d_{o_1}}{Z_1} = \frac{64,3}{29}$$

$$m = 2,21 \, mm$$

Por meio da DIN 780 (página 99) fixa-se o módulo da ferramenta em:

$$m_n = 2,25$$
mm Módulo normalizado DIN 780

1.7) Recálculo do diâmetro primitivo do pinhão

$$d_{o_{1(H)}} = m_n \cdot Z_1$$

$$d_{0,(n)} = 2.25 \cdot 29$$

$$d_{o_{1(R)}} = 2.25 \cdot 29$$
$$d_{o_{1(R)}} = 65.25 \text{mm}$$

1.8) Largura do pinhão

$$b_1 d_{o_{1(R)}}^2 = 66343$$

$$b_1 = \frac{66343}{d_{o_{1/R}}^2} = \frac{66343}{65,25^2}$$

2) Resistência à flexão no pé do dente

2.1) Força tangencial (F_T)

$$F_{T} = \frac{2 M_{T_{i}}}{d_{o_{i(R)}}} = \frac{2 \cdot 92140 \text{ Nmm}}{65,25 \text{ parti}}$$

$$F_{T} = 2825 \text{ N}$$

2.2) Fator de forma (q)

Como $Z_1 = 29$ dentes, encontramos na tabela (página 102) fator $q \cong 3,0835$.

2.3) Fator de serviço (φ)

Obtém-se na tabela AGMA (página 103)

O fator de serviço (ϕ) para eixo de transmisão, carga uniforme, para funcionamento de 10 h diárias é $\phi = 1$ (tabela AGMA).

φ = 1 - eixo de transmissão carga uniforme 10h/dia

2.4) Módulo normalizado

o mesmo do item 1.6

$$m_n = 2,25 \text{mm}$$
 DIN 780

2.5) Largura do pinhão (b)

o mesmo do item 1.8

2.6) Tensão máxima atuante no pé do dente

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{\textbf{F}_{\text{T}} \cdot \textbf{q} \cdot \boldsymbol{\phi}}{\textbf{b} \cdot \textbf{m}_{\text{n}}} \leq \overline{\sigma}_{\text{mat}}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{2825 \cdot 3,0835 \cdot 1}{16 \cdot 2,25}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = 242 \, \text{N/mm}^2$$

2.7) Análise do dimensionamento

Como a tensão máxima atuante é superior à tensão admissível do material, conclui-se que o pinhão será redimensionado.

$$\sigma_{4340} = 170 \text{ N/mm}^2 \text{ (página 110)}$$

$$\sigma_{m\acute{a}x} = 242 \text{ N/mm}^2 > \overline{\sigma}_{4340} = 170 \text{N/mm}^2$$

2.8) Redimensionamento do pinhão

2.8.1) 1ª Hipótese: mantém-se o módulo e faz-se o redimensionamento da largura (b), utilizando a tensão admissível do material (SAE 4340).

Como
$$\overline{\sigma}_{4340} = 170 \text{ N/mm}^2$$
, vem que:

$$b = \frac{F_T \cdot q \cdot \phi}{m_n \cdot \sigma_{4340}} = \frac{2825 \cdot 3,0835 \cdot 1}{2,25 \cdot 170}$$

Para esse dimensionamento temos um pinhão com as seguintes características:

número de dentes: $Z_1 = 29$ dentes

$$Z_1 = 29$$
 dentes

módulo:

$$m_n = 2,25 \, \text{mm}$$

diâmetro primitivo:

$$d_{o_{1(R)}} = 65,25 \text{mm}$$

largura:

$$b \cong 23 \, mm$$

2.8.2) Relação largura (b) diâmetro primitivo (d_o)

$$\frac{b_1}{d_{0_1}} = \frac{23}{65,25} \cong 0.35$$

portanto $\frac{D_1}{d_2} = 0.35 < 1.2$ a engrenagem está dentro das especificações.

- 2.8.3) 2ª Hipótese: mantém-se a largura, alterando o módulo da b₁ = 16 mm engrenagem e consequentemente o diâmetro primitivo e a força tangencial.
- 2.8.4) Altera-se o m_n = 2,75 mm, pois a tensão admissível está bem aquém da tensão máxima obtida.
- 2.8.5) Diâmetro primitivo

$$d_{o_{1(R)}} = Z_1 \cdot m_n = 29 \cdot 2,75$$

$$d_{o_{1(R)}} = 79,75 \text{mm}$$

2.8.6) Força tangencial (F_T)

$$F_T = \frac{2M_{T_i}}{d_{o_{\eta(R)}}} = \frac{2 \cdot 92140}{79,75}$$

$$F_T \cong 2310 \text{ N}$$

2.8.7) Tensão máxima atuante

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot q \cdot \phi}{b_{\text{1}} \cdot m_{\text{n}}} = \frac{2310 \cdot 3,0835 \cdot 1}{16 \cdot 2,75}$$

$$\sigma_{\text{máx}} \cong 162 \text{ N/mm}^2$$

2.8.8) Análise do dimensionamento

Como a $\sigma_{m\acute{a}x}=162\,\text{N/mm}^2<\overline{\sigma}_{4340}=170\,\text{N/mm}^2$, conclui-se que a engrenagem está em perfeitas condições de utilização.

2.8.9) Relação entre largura e diâmetro primitivo

$$\frac{b_1}{d_{o_1}} = \frac{16}{79,75} = 0,2$$

portanto, $\frac{b_{\dagger}}{d_{o_{\dagger}}}$ = 0,2 < 1,2, a relação encontra-se dentro da especificação indicada.

Para esse dimensionamento temos um pinhão com as seguintes características:

número de dentes: $Z_1 = 29$ dentes

módulo: $m_n = 2,75 \, \text{mm}$

diâmetro primitivo: $d_{o_{1(B)}} = 79,75 \text{mm}$

largura: $b_1 \approx 16 \text{ mm}$

Características geométricas 1º par (1ª hipótese)

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)	
Módulo normalizado DIN 780	$m_n = 2,25$	$m_n = 2,25$	
passo $t_o = m_n \cdot \pi$	$t_0 = 2,25 \cdot \pi \cong 7,06$	$t_0 = 2,25 \cdot \pi \cong 7,06$	
Vão entre os dentes no primitivo (folga nula no flanco) $\ell_{\rm o} = \frac{t_{\rm o}}{2}$	$\ell_{\rm o} = \frac{7,06}{2} = 3,53$	$\ell_{\rm o} = \frac{7,06}{2} = 3,53$	
Altura da cabeça do dente $h_K = m_n$	h _K = 2,25	h _K = 2,25	
Altura do pé do dente $h_f = 1,2 m_n$	h _f = 2,7	h _f = 2,7	
Altura comum do dente $ h = 2 m_n^{} $	h = 4,5	h = 4,5	
Altura total do dente h _Z =2,2 m _n	h _Z = 4,95	h _Z = 4,95	
Espessura do dente no primitivo (folga nula no flanco) $S_o = \frac{t_o}{2}$	$S_0 = 3,53$	$S_0 = 3,53$	
Folga da cabeça $S_{K}=0.2\;m_{n}$	S _K = 0,45	S _K = 0,45	
Diâmetro primitivo $d_o = m_n \cdot Z$	$d_{o_1} = m_n \cdot Z_1$ $d_{o_1} = 2,25 \cdot 29$ $d_{o_3} = 65,25$	$d_{o_2} = m_n \cdot Z_2$ $d_{o_2} = 2.25 \cdot 110$ $d_{o_2} = 247.5$	
Diâmetro de base $d_g = d_o \cdot \cos \alpha$	$d_{g_1} = d_{o_1} \cdot \cos \alpha$ $d_{g_1} = 65,25 \cos 20^{\circ}$ $d_{g_1} = 61,31$	$d_{g_2} = d_{o_2} \cdot \cos \alpha$ $d_{g_2} = 247.5 \cos 20^{\circ}$ $d_{g_2} = 232.57$	
Diâmetro intemo $d_{f} = d_{o} - 2.4 m_{n}$	$d_{f_1} = d_{o_1} - 2.4 m_n$ $d_{f_1} = 65.25 - 2.4 \cdot 2.25$ $d_{f} = 59.85$	$d_{f_2} = d_{0_2} - 2.4 m_0$ $d_{f_2} = 247.5 - 2.4 \cdot 2.25$ $d_{f_2} = 242.1$	

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)	
	$d_{k_1} = d_{o_1} + 2 m_n$	$d_{k_2} = d_{o_2} + 2 m_n$	
Diâmetro externo $d_k = d_0 + 2m_0$	$d_{k_1} = 65,25 + 2,25$	$d_{k_2} = 247.5 + 2 \cdot 2.25$	
$u_k - u_0 + 2 m_0$	$d_{k_1} = 69,75$	$d_{k_2} = 252$	
	Distância entre centros		
	$C_c = \frac{d_{o_1} + d_{o_2}}{2} = \frac{65,25 + 247,5}{2}$		
	$C_c = 156,375$		
	Largura das engrenagens		
	$b_1 = b_2 = 23$		

Características geométricas 2º par (2ª hipótese)

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Módulo normalizado DIN 780	$m_n = 2,75$	$m_n = 2,75$
passo $t_o = m_n \cdot \pi$	$t_o = 2,75 - \pi \cong 8,64$	$t_o = 2,75 \cdot \pi \cong 8,64$
Vão entre os dentes no primitivo (folga nula no flanco) $\ell_o = \frac{t_o}{2}$	$\ell_{\rm o} = \frac{8,64}{2} \cong 4,32$	$\ell_o = \frac{8,64}{2} \cong 4,32$
Altura da cabeça do dente $h_{K} = M_{n}$	h _K = 2,75	h _K = 2,75
Altura comum do dente $h_f = 1,2 \ m_n$	$h_f = 1,2 \cdot 2,75 = 3,3$	$h_f = 1,2 \cdot 2,75 = 3,3$
Altura comum do dente h = 2 m _n	$h = 2 \cdot 2,75 = 5,5$	h = 2·275 = 55
Altura total do dente $h_Z = 2.2 \text{ m}_n$	$h_Z = 2.2 \cdot 2.75 = 6.05$	$h_Z = 2,2 \cdot 2,75 = 6,05$
Espessura do dente no primitivo (folga nula no flanco) $S_o = \frac{t_o}{2}$	$S_o = \frac{t_o}{2} = \frac{8.64}{2} = 4.32$	$S_o = \frac{t_o}{2} = \frac{8,64}{2} = 4,32$
Folga da cabeça S _K = 0,2 m _n	$S_{K} = 0.2 \cdot 2.75 = 0.55$	$S_{K} = 0.2 \cdot 2.75 = 0.55$
Diâmetro primitivo $d_o = m_n \cdot Z$	$d_{o_1} = m_n \cdot Z_1$ $d_{o_1} = 2,75 \cdot 29$ $d_{o_2} = 79,75$	$d_{o_{2}} = m_{n} \cdot Z_{2}$ $d_{o_{2}} = 2,75 \cdot 110$ $d_{o_{2}} = 302,5$

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Diâmetro de base $d_g = d_o \cdot \cos \alpha$	$d_{g_1} = d_{o_1} \cdot \cos \alpha$ $d_{g_1} = 79,75 \cos 20^{\circ}$ $d_{g_1} = 74,94$	$d_{g_2} = d_{g_2} \cdot \cos \alpha$ $d_{g_2} = 302,5 \cos 20^{\circ}$ $d_{g_2} = 284,25$
Diâmetro interno $d_f = d_o - 2,4 m_n$	$d_{f_1} = d_{o_1} - 2.4 \text{ m}_n$ $d_{f_1} = 79.25 - 2.4 \cdot 2.75$ $d_{f_3} = 72.65$	$d_{f_2} = d_{o_2} - 2.4 \text{ m}_n$ $d_{f_2} = 302.5 - 2.4 \cdot 2.75$ $d_{f_2} = 295.9$
Diâmetro externo $d_k = d_o + 2 m_o$	$d_{k_1} = d_{o_1} + 2 m_n$ $d_{k_1} = 79,75 + 2 \cdot 2,75$ $d_{k_1} = 85,25$	$d_{k_2} = d_{\alpha_2} + 2 m_{\alpha}$ $d_{k_2} = 302.5 + 2 \cdot 2.75$ $d_{k_2} = 308$
	Distância entre centros $C_c = \frac{d_{o_s} + d_{o_2}}{2} = \frac{79,75 + 302,5}{2}$ $C_c = 191,12$	
	Largura das engrenagens $b_1 = b_2 = 16$	

2) Dimensionar o par de engrenagens cilíndricas de dentes retos (ECDR) Z₃ e Z₄ da transmissão representada na figura.


A transmissão será acionada por um motor de P = 7,5 CV (~5,5 kW) que atuará com uma rotação de 1140 rpm (ω = 38 π rad/s).

O material a ser utilizado é o SAE 8640.

A dureza especificada é 60 HRC com duração prevista para 10000 h.

As engrenagens atuarão em eixos de transmissão com carga uniforme, com serviço contínuo de 24 h/dia.

Considere:

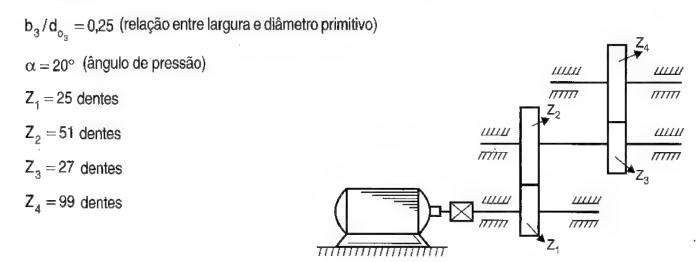

Desprezar as perdas da transmissão.

Dimensionamento:

1) Critério de pressão (desgaste)

1.1) Torque no pinhão (Z₃)

$$M_{T_2} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P_m}{n_m} \cdot \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{T_2} &= \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{5500}{1140} \cdot \frac{51}{25} \\ \mathbf{M}_{T_2} &\cong 93.985 \ \mathbf{N}_{mm} \end{aligned}$$

$$M_{T_2} \cong 93.985 \, N_{mm}$$

1.2) Relação de transmissão do 2º par (Z₃ e Z₄)

$$i_2 = \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{99}{27}$$

- 1.3) Pressão admissível
 - 1.3.1) Rotação do pinhão (Z₃)

$$n_p = \frac{n_m \cdot Z_1}{Z_2} = \frac{1140 \cdot 25}{51}$$

$$n_p = 560 \text{ rpm}$$

1.3.2) Fator de durabilidade (W)

$$W = \frac{60 n_p \cdot h}{10^6}$$

$$W = \frac{60 \cdot 560 \cdot 10^4}{10^6}$$

$$W = 336 \Rightarrow W^{\frac{1}{6}} \cong 2,64$$

1.3.3) Cálculo da pressão admissível

$$p_{adm} = \frac{0.487 \cdot HB}{W^{1/6}}$$

Pela tabela de conversão de dureza (página 108), constata-se que 60 HRC → 6270 N/mm² valor comparativo na escala Brinell; portanto, tem-se que:

$$p_{adm} = \frac{0.487 \cdot 6270}{2.64}$$

$$\dot{p}_{adm} = 1157 \text{ N/mm}^2 = 11,57 \cdot 10^2 \text{ N/mm}^2$$

1.4) Fator de serviço (ϕ)

Obtém-se na tabela AGMA (página 104)

 ϕ = 1,25 eixo de transmissão, carga uniforme, serviço contínuo 24 h/dia.

1.5) Volume mínimo do pinhão

$$\begin{aligned} b_3 d_{o_3}^2 &= 5.72 \cdot 10^5 \cdot \frac{M_T}{p_{adm}^2} \cdot \frac{i+1}{i+0.14} \cdot \varphi \\ b_3 d_{o_3}^2 &= 5.72 \cdot 10^5 \cdot \frac{93985}{\left(11.57 \cdot 10^2\right)^2} \cdot \frac{3.67+1}{3.67+0.14} \cdot 1.25 \\ b_3 d_{o_3}^2 &= 5.72 \cdot 10^5 \cdot \frac{93985}{11.57^2 \cdot 10^4} \cdot \frac{4.67}{3.81} \cdot 1.25 \\ \boxed{b_3 d_{o_3}^2 &= 61530 \text{ mm}^3} \end{aligned}$$

1.6) Módulo do engrenamento

1.6.1) Estimativa do módulo

$$b_3 d_{o_3}^2 = 61530 \text{ mm}^3$$
 ①

$$\frac{b_3}{d_{o_3}} = 0.25 \Rightarrow b_3 = 0.25 d_{o_3}$$

substituindo (i) em (i), tem-se:

$$0,25 d_{0_3} \cdot d_{0_3}^2 = 61530$$

$$0.25 d_{0_3}^3 = 61530$$

$$d_{o_3} = \sqrt[3]{\frac{61530}{0.25}}$$

$$d_{o_3} = 62,7 \text{ mm}$$

$$m = \frac{d_{o_3}}{Z_3} = \frac{62.7}{27}$$

$$m = 2,32 \text{ mm}$$

1.6.2) Módulo normalizado

O módulo obtido encontra-se entre os limites normalizados

$$2,25 \le m \le 2,50$$

 $portanto, \textit{fixa-se}\,m_n\!=\!2,\!50\text{mm}, \,m\acute{o}dulo\,normalizado\,imediatamente\,superior\,ao\,valor\,obtido.$

1.7) Diâmetro primitivo do pinhão (Z₃)

$$\mathsf{d}_{o_3} = \! \mathsf{m}_n \cdot \mathsf{Z}_3$$

$$d_{q_0} = 2.5 \cdot 27$$

$$d_{o_3} = 67,5 \, \text{mm}$$

1.8) Largura do pinhão

$$b_3 = \frac{61530}{67.5^2}$$

$$b_3 = 13,5 \, \text{mm}$$

2) Resistência à flexão no pé do dente

2.1) Força tangencial

$$F_{T} \frac{2 M_{T_{2}}}{d_{o_{0}}} = \frac{2 \cdot 93985}{67,5}$$

$$F_T \cong 2785 \, N$$

2.2) Fator de forma "q"

Para Z₃ = 27 dentes, obtém-se o fator q = 3,125 (interpolando os valores da tabela da página 102)

2.3) Fator de serviço φ

Obtém-se na tabela AGMA (página 103)

 ϕ = 1,25 eixo de transmissão, carga uniforme, serviço contínuo 24 h/dia.

2.4) Módulo do engrenamento

o mesmo do item 1.6

$$m_n = 2,5 \text{ mm}$$
 DIN 780

2.5) Largura do pinhão

o mesmo do item 1.8

$$b_3 = 13,5 \, \text{mm}$$

2.6) Tensão máxima atuante

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot \textbf{q} \cdot \phi}{\textbf{b} \cdot \textbf{m}_{\text{n}}}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{2785 \cdot 3,125 \cdot 1,25}{13,5 \cdot 2,5}$$

$$\sigma_{\text{máx}} \cong 322 \text{ N/mm}^2$$

2.7) Análise do dimensionamento

Como a $\sigma_{\text{máx}} > \overline{\sigma}_{8640} = 200 \text{ N/mm}^2$, conclui-se que a engrenagem deve ser redimensionada.

3) Redimensionamento do pinhão

3.1) Recálculo da largura do pinhão

Fixa-se a tensão admissível do SAE 8640, encontrada na tabela (página 110)

$$\overline{\sigma}_{8640}=200~\text{N/mm}^2$$

portanto, tem-se que:

$$b_{3(R)} = \frac{F_T \cdot q \cdot \phi}{\overline{\sigma}_{8640} \cdot m_n} = \frac{2785 \cdot 3,125 \cdot 1,25}{200 \cdot 2,5}$$

$$b_{3(R)} \cong 22mm$$

3.2) Relação entre largura e diâmetro primitivo $(b_{3(R)}/d_{0_2})$

$$\frac{b_{3(R)}}{d_{o_3}} = \frac{22}{67.5} \cong 0.33 \quad \therefore \quad < 1.2$$

Conclui-se que o pinhão está com proporção entre largura e diâmetro primitivo dentro da especificação da norma.

3.3) Outra solução seria manter a largura e alterar o módulo, como foi mostrado no exercício anterior.

4) Características geométricas das engrenagens

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)	
Módulo normalizado DIN 780	m _n = 2,5	m _n = 2,5	
Passo das engrenagens	$t_o = 2.5 \cdot \pi$	$t_o = 2.5 \cdot \pi$	
$t_o = m_n \cdot \pi$	t _o = 7,85	$t_{o} = 7,85$	
Vão entre os dentes no primitivo	7,85	, 7,85	
(foiga nula no flanco)	$\ell_{\rm o} = \frac{7.85}{2}$	$\ell_o = \frac{7,85}{2}$	
$\ell_{o} = \frac{t_{o}}{2}$	ℓ ₀ = 3,925	$\ell_{o} = 3,925$	
Altura da cabeça do dente	h _K = 2,5	h _K = 2,5	
$h_{K} = m_{n}$	K .		
Altura do pé do dente	$h_f = 1.2 \cdot 2.25$	$h_f = 1,2 \cdot 2,25$	
$h_f = 1.2 \text{ m}_n$	h _f = 3	$h_f = 3$	
Altura comum do dente	h = 2 · 2,5	h = 2 · 2,5	
$h = 2 m_n$	h = 5	h = 5	
Altura total do dente	$h_{Z} = 2,2 \cdot 2,5$	h _z = 2,2 · 2,5	
$h_Z = 2.2 m_n$	h _Z = 5,5	$h_Z = 5.5$	
Espessura do dente no primitivo	$S_o = \frac{7,85}{2}$	$S_0 = \frac{7,85}{2}$	
(folga nula no flanco)	_		
$S_o = \frac{t_o}{2}$	S _o = 3,925	$S_0 = 3,925$	
Folga da cabeça	S _K = 0,2·2,5	$S_{K} = 0.2 \cdot 2.5$	
$S_K = 0.2 \text{ m}_{\text{n}}$	S _K = 0,5	$S_{K} = 0.5$	
Diâmetro primitivo	d _{o3} = 2,5 · 27	d _{o4} = 2,5·99	
$d_o = m_n \cdot Z$	d _{o3} = 67,5	d _{o4} = 247,5	
Diâmetro de base	$d_{g_a} = 67.5 \cos 20^{\circ}$ s	$d_{g_A} = 247.5 \cos 20^{\circ}$	
$d_g = d_o \cdot \cos \alpha$	d _{g₃} ≅ 63,43	$d_{g_4} = 232,57$	
Diâmetro interno	$d_{f_3} = 67,5-2,4\cdot2,5$	$d_{f_4} = 247, 5 - 2, 4 \cdot 2, 5$	
$d_f = d_o - 2.4 m_n$	$d_{f_a} = 61,5$	$d_{f_a} = 241.5$	

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm) $d_{k_4} = 247.5 + 2 \cdot 2.5$ $d_{k_4} = 252.5$	
Diâmetro externo $d_k = d_o + 2 m_n$	$d_{k_3} = 67.5 + 2 \cdot 2.5$ $d_{k_3} = 72.5$		
	Distância entre centros $C_{c} = \frac{d_{o_{3}} + d_{o_{4}}}{2} = \frac{67,5 + 247,5}{2}$ $C_{c} = 157,5$		
	Largura das engrenagens $b_3 \cong b_4 = 22$		

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1) Dimensionar o pinhão ① da transmissão representada na figura seguinte.

Determinar as características geométricas do pinhão ① e da coroa ②.

A transmissão será acionada por um motor elétrico, trifásico, assíncrono CA, com potência P = 4,4 kW (~6 cv) e rotação n = 1730 rpm (ω \cong 57,67 π rad/s).

O material a ser utilizado é SAE 8640, a dureza prevista é 60 HRC e a vida útil do par especificada em $1.2 \cdot 10^4 \, h.$

Características do serviço → Eixo de transmissão, carga uniforme, 10h/dia

Considere:


$$b_1/d_{0_1} = 0.25$$
 (relação entre largura e diâmetro primitivo)

 α = 20° (ângulo de pressão)

 $Z_1 = 24$ dentes

 $Z_2 = 61$ dentes

Desprezar as perdas na transmissão.

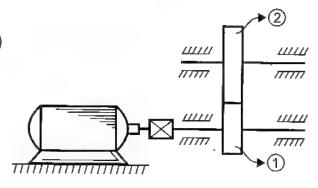

Respostas:

Critério de pressão

 $M_T = 24287 \text{ Nmm}$

i = 2,54

W = 1246

 $W^{1/6} = 3.28$

Padm₂=931 N/mm²

 $b_1 d_{01}^2 = 21170 \text{ mm}^3$

 $d_{01} = 44 \text{ mm}$

mn=2mm

 $d_{01}(R) = 48 \text{ mm}$

 $b \cong 10 \, \text{mm}$

Resistência a flexão

 $F_T = 1012 \text{ N}$

q = 3,2

 $\sigma_{max} = 162 N/mm^2$

Análise do dimensionamento:

como $\sigma_{\rm máx}\!<\!\sigma_{8640}$

pinhão aprovado

2) Dimensionar os pares de engrenagens cilíndricas de dentes retos (ECDR) ① e ②, ③ e ④ da transmissão representada na figura.

A transmissão será acionada por um motor elétrico, trifásico, assíncrono CA, com potência $P=5.5\,kW$ (~7,5 cv) e rotação n = 1720 rpm (ω \cong 57,33 π rad/s).

O material a ser utilizado é o SAE 8640, a dureza prevista é 60 HRC e a vida útil/par especificada em 1,5 · 10⁴ h.

Características de serviço:

eixo de transmissão


carga uniforme

10h/dia

Considere:

$$b_1/d_{0_1} = 0.25$$

 $b_3/d_{0_3} = 0.25$ (relação entre largura e diâmetro primítivo)
 $\alpha = 20^{\circ}$ (ângulo de pressão)
 $Z_1 = 23$ dentes
 $Z_2 = 56$ dentes
 $Z_3 = 27$ dentes
 $Z_4 = 68$ dentes

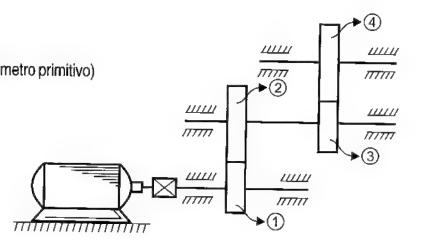

Desprezar as perdas na transmissão.

Respostas:

 1° par $(Z_1 e Z_2)$ $M_{T_1} = 30335$ Nmm $\lambda = 2,43$ W = 1548 $W^{1/6} = 3,4$ $P_{adm} = 898$ N/mm² $\phi = 1$ $b_1 d_{01}^2 = 28907$ mm³ m = 2,11 mm mn = 2,25 mm $d_{01(B)} = 51,75$ mm

 $b_1 \cong 11 \text{ mm}$ $q \cong 3,2$

 $F_T = 1180 \text{ N}$

 $\sigma_{\text{máx}} = 153 \text{ N/mm}^2$

 $\sigma_{\text{máx}} < \sigma 8640 = 200 \text{ N/mm}^2$

Engrenagem aprovada

 2^{0} par (Z_{3} e Z_{4})

 $M_{T_2} = 74346 \text{ Nmm}$

 $\lambda_2 = 2,52$

W = 635

 $W^{1/6} = 2,93$

 $P_{adm} = 1042 \text{ N/mm}^2$

 $\varphi = 1$

 $b_3 d_{03}^2 = 51830 \, \text{mm}^3$

m=2,19 mm

mn = 2,25 mm (din 780)

 $d_{03(R)} = 60,75 \, \text{mm}$

b₃≅14mm

 $F_T = 2448 \text{ N}$

 $\sigma_{\text{máx}} = 241 \text{ N/mm}^2$

 $\sigma_{\text{máx}} > \sigma_{\text{mat}} = 200 \text{ N/mm}^2$

O pinhão será redimensionado


Redimensionando a largura (b), obtém-se $b_{3(R)} \cong 17 \, \text{mm}$

Engrenagens Cilíndricas de Dentes Helicoidais





1) Características geométricas

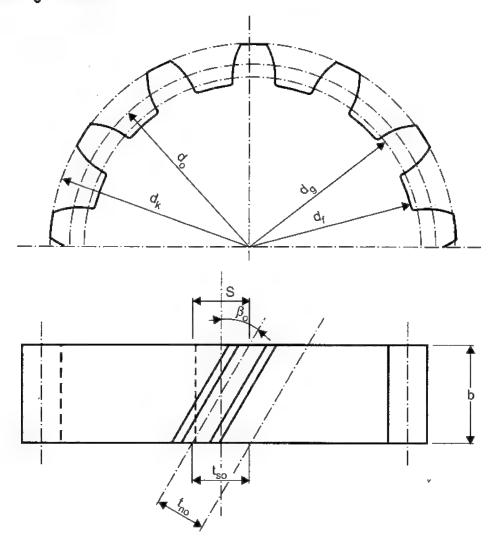

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS - NORMA DIN 862-867

Denominação	Formulário
Módulo Normal (normalizado)	$m_{n_{o}} = \frac{T_{o}}{\pi}$
Módulo Frontal	$m_{s_o} = \frac{m_{n_o}}{\cos \beta_o} = m_{n_o} \sec \beta_o$
Passo Frontal	$t_{s_o} = m_s \pi$
Passo Normal	$t_{n_o} = m_{n_o} \pi$
Espessura do Dente Frontal	$S_{s_o} = \frac{t_{s_o}}{2}$ Folga nula no flanco
Vão entre Dentes no Frontal	$\ell_{s_o} = \frac{t_{s_o}}{2}$ Folga nula no flanco
Espessura do Dente Normal	$S_{n_o} = \frac{t_{n_o}}{2}$ Folga nula no flanco
Vão entre Dentes Normais	$\ell_{n_o} = \frac{t_{n_o}}{2}$ Folga nula no flanco
Altura da Cabeça do Dente	$h_{\mathbf{k}} = \mathbf{m}_{n_{o}}$
Altura do Pé do Dente	$h_{\rm f}=$ 1,2 $m_{n_{\rm g}}$
Altura Total do Dente	$h_z = 2,2m_{n_a}$
Folga da Cabeça	$S_k = 0.2 m_{n_o}$
Ångulo de Hélice $ \beta_{\sigma} $	Sec $\beta_{o} = \frac{d_{o}}{Z_{m_{n_{o}}}} = \frac{2A}{Z_{i}m_{n_{o}}(i+1)}$
Ângulo de Pressão Normal α_{n_o}	α _{η₀} = 20°DIN867
Ângulo de Pressão Frontal α_{s_o}	$tg\alpha_{s_o} = \frac{tg\alpha_{n_o}}{\cos\beta_o}$
Distância Centro a Centro	$C_{c} = \left(\frac{Z_{1} + Z_{2}}{2}\right) \cdot m_{s}$
Raio Imaginário Medido no Plano Normaí	$r_{n} = \frac{r_{o}}{\cos^{2} \beta_{o}}$

Denominação	Formulário
Número Imaginário de Dentes	$Z_1 = \frac{Z}{(\cos^2 \beta_0)^3}$
Avanço de Dente	$S = b \cdot tg\beta_o$
Diâmetro Primitivo	$d_o = Z \cdot m_s$
Diâmetro Externo	$d_k = d_o + 2h_k$
Diâmetro do Pé do Dente	$d_f = d_o - 2h_f$
Diâmetro de Base	$d_g = d_o \cos \alpha_{s_o}$


2) Dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais (ECDH)

2.1) Critério de Pressão (desgaste)

$$b \cdot d_o^2 = 0.2 \, f^2 \cdot \frac{M_T}{P_{adm}^2 \cdot \phi_P} \cdot \frac{i \pm 1}{i}$$



Engrenamento Externo

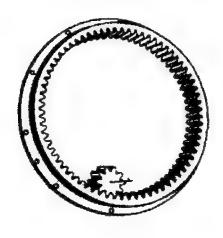

Em que:

- b largura do pinhão [mm]
- d_o diâmetro primitivo do pinhão [mm]
- f fator de características elásticas do par [adimensional]
- i relação de transmissão [adimensional]
- P_{adm} pressão admissível de contato [N/mm²]
- φ_p fator de correção de hélice (pressão) [adimensional]
- $\phi_{P}~$ fator de correção de hélice (pressão)

O fator de correção ϕ_P , utilizado para o critério de pressão, obtém-se por meio do ângulo de correção de hélice β_o na tabela seguinte:

Tabela para obtenção do fator de correção da hélice Φ_{D}

φρ	1,00	1,11	1,22	1,31	1,40	1,47	1,54	1,60	1,66	1,71
βο	0 °	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°

2.1) Critério de Resistência à Flexão

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot q}{b \cdot m_{\text{n}} \cdot e \cdot \phi_{\text{r}}} \le \sigma_{\text{material}}$$

Em que:

F₊ - força tangencial [N]

q - fator de forma [adimensional]

b - largura do pinhão [mm]

m, - módulo normal [mm]

 $\phi_r \; - \;$ fator de correção de hélice [adimensional]

e - fator de carga $0.80 \le e \le 1.50$ [adimensional]

Fator de Carga (serviço) "e"

e = 0,8 - serviços pesados

e = 1,0 - serviços normais

e = 1,5 - serviços leves

Pelo fator de serviço (φ), Tabela de Agma (páginas 103/107), determina-se "e" por intermédio de:

$$e = \frac{1}{\phi}$$

 ϕ_r fator de correção de hélice (resistência).

$\phi_{\mathbf{p}}$	1,0	1,2	1,28	1,35	1,36
βο	0°	5°	10°	15° a 25°	25° a 45°

7.1 - FATOR DE CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS (F)

Para ângulo de pressão α = 20°

Material	E (GP _a)	Fator (f)	
Pinhão de aço Coroa de aço	E = 210 E = 210	1512	
Pinhão de aço Coroa de FoFo	E = 210 E = 105	1234	
Pinhão de FoFo Coroa de FoFo	E = 105 E = 105	1069	

Procedimento para dimensionar engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais (ECDH)

1) Critério de pressão (desgaste)

1.1) Fator de características elásticas (f)

É obtido por meio do material na tabela (página 134).

1.2) Torque no pinhão

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$
 [Nmm]

1.3) Relação de transmissão

$$i = \frac{Z_2}{Z_1}$$

- 1.4) Pressão admissível
 - 1.4.1) Fator de durabilidade (W)

$$W = \frac{60 \cdot n_p \cdot h}{10^6}$$

1.4.2) Intensidade da pressão admissível

$$P_{adm} = \frac{0.487 \cdot HB}{W^{\frac{1}{6}}}$$

A conversão de dureza Rockwell (c) em dureza Brinell (HB) é obtida por meio da tabela conversão de dureza (página 108).

O fator de durabilidade W elevado a $\frac{1}{6}$ corresponde a:

$$W^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{W} = W^{0,1666...}$$

Utilize a tecla correspondente na calculadora.

1.5) Fator de correção de hélice ϕ_p (pressão)

Obtém-se por meio do ângulo de inclinação de hélice (β_o) na tabela (página 134).

1.6) Volume mínimo do pinhão

$$b_1 d_{o_1}^2 = \boxed{0.2 \text{ f}^2 \frac{M_T}{P_{adm}^2 \cdot \phi_p} \cdot \frac{i+1}{i}} \rightarrow X$$

$$b_1d_{o_1}^2=X$$

1.7) Módulo do engrenamento

$$b_1 d_{o_1}^2 = X$$
 (volume mínimo)

$$b_1 = yd_{o_1}$$
 (proporcionalidade) (página 99)

Substituindo (1) em (1), tem-se:

$$y d_{o_i} \cdot d_{o_i}^2 = x$$

$$d_{o1}^3 = \frac{x}{y} \Longrightarrow d_{o_1} = \sqrt[3]{\frac{x}{y}}$$

Como o diâmetro primitivo (d_{o_1}) é definido por meio do produto entre o módulo frontal (m_s) e o número de dentes da engrenagem, tem-se:

$$d_{o_1} = m_s \cdot Z_1$$

1.7.1) Módulo frontal (m_s)


$$\mathbf{m}_{s} = \frac{\mathsf{d}_{o_{1}}}{\mathsf{Z}_{1}}$$

1.7.2) Módulo normal (ferramenta)

$$m_n = m_s \cdot \cos \beta_o$$

Normalizar o módulo obtido por meio da DIN 780 (páginas 99/100)

m_n=módulo normalizado

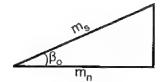

1.7.3) Recálculo do módulo frontal (m_{s_0})

$$m_{s_o} = \frac{m_{n_o}}{\cos \beta_o}$$

1.8) Recálculo do diâmetro primitivo $\left(d_{o_{(r)}}\right)$

$$d_{o_{1(r)}} = Z_1 \cdot m_{s_0}$$

1.9) Largura da engrenagem


$$b_1 = \frac{X}{d_{o_{(r)}}^2}$$

2) Resistência à flexão no pé do dente

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot q}{b \cdot m_{n_{\text{o}}} \cdot e \cdot \phi_{\text{r}}} \leq \overline{\phi}_{\text{mat}}$$

2.1) Força tangencial (F_T)

$$F_{T} = \frac{2M_{T_{1}}}{d_{o_{1(R)}}} = \frac{M_{T_{1}}}{r_{o_{1}}}[N]$$

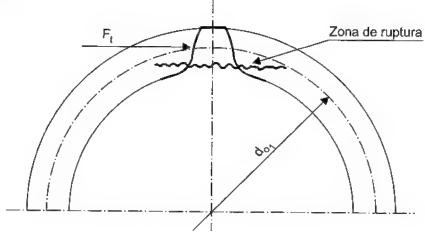

2.1.1) Raio primitivo
$$(r_{o_1})$$

$$r_{o_1} = \frac{d_{o_{1(R)}}}{2}$$

2.2) Fator de forma (q)

Para utilizar a tabela do fator de forma da ECDR, torna-se necessário determinar o número de dentes helicoidais correspondentes a dentes retos.

Utiliza-se para tal a relação seguinte:

$$Z_{e} = \frac{Z_{1}}{(\cos \beta_{0})^{3}}$$

Z_o = número de dentes equivalentes

Por meio do (Z_e) obtém-se o fator "q" na tabela (página 102).

2.3) Fator de serviço (e)

Obtido na tabela (AGMA) por meio da relação:

$$e = \frac{1}{\phi}$$

2.4) Largura da engrenagem

$$b_1 = \frac{X}{d_{o_{(R)}}^2}$$

2.5) Módulo normalizado (m_{n.})

$$b_1 d_{o_1}^2 = X \quad \textcircled{(volume mínimo)}$$

$$\mathbf{b_1} = \mathbf{yd_{o_i}}$$
 (1) (proporcionalidade) (página 99)

Substituindo (11) em (1), tem-se:

$$d_{o_1} = m_s \cdot Z_1$$

2.6) Fator de correção de hélice (ϕ_r)

Obtido em $f(\beta_0)$ na tabela (página 134)

2.7) Tensão máxima atuante no pé do dente

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot \text{q}}{\text{b} \cdot \text{m}_{\text{n}_{\text{o}}} \cdot \text{e} \cdot \phi_{\text{r}}}$$

2.8) Análise do dimensionamento. A engrenagem estará apta para suportar a transmissão se:

$$\sigma_{\text{máx}} \leq \! \sigma_{\text{material}}$$

Força tangencial (F_T)


$$F_{T} = \frac{2M_{T_{1}}}{d_{o_{\uparrow(R)}}} = \frac{2M_{T_{2}}}{d_{o_{2}}}$$
 [N]

Força radial (F,)

$$F_r = F_T \cdot tg \alpha_{s_o}$$
 [N]

Força axial (F_a)

$$F_a = F_T \cdot \text{tg } \beta_o$$
 [N]

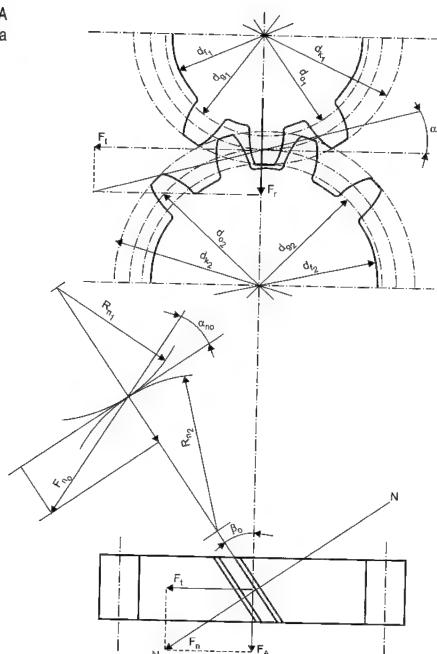


Exercício

1) Dimensionar o par de engrenagens helicoidais (ECDH), para que possa atuar com segurança na transmissão representada conforme segue:

O acionamento será por meio de motor elétrico com potência P=14,7kW (20CV) e rotação n=1140 rpm.

$$(\omega = 38\pi rad/s)$$

O material a ser utilizado é o SAE 8640. A dureza especificada é de 58 HRC. A duração prevista para 10000h de funcionamento, com atuação em eixos de transmissão e acionamento máximo de 10h/dia.

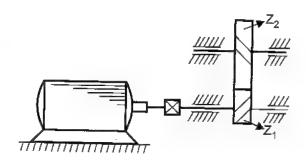

Fator de serviço $e = 1/\phi$



Considere:

$$\frac{b_1}{d_{0_1}} = 0.25$$
 (relação entre largura e diâmetro primitivo)

$$\alpha_{n_o} = 20^{\circ}$$
 (ângulo de pressão)

$$\beta_o = 20^{\circ}$$
 (ângulo de hélice)

$$\alpha_{n_a} = 20^{\circ}$$
 (ângulo de pressão normal)

Desprezar as perdas na transmissão.

Dimensionamento:

1) Critério de pressão (desgaste)

1.1) Fator de características elásticas do material (f)

Como o material utilizado é o aço, conclui-se que:

1.2) Torque no pinhão

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{14700}{1140}$$

1.3) Relação de transmissão do par

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{89}{29}$$

- 1.4) Pressão admissível
 - 1.4.1) Fator de durabilidade (W)

$$W = \frac{60 \cdot n_p \cdot h}{10^6} = \frac{60 \cdot 1140 \cdot 10^4}{10^6}$$

$$n_p = n_{motor} = 1140 rpm$$
 (motor acoplado ao eixo do pinhão)

$$W = 684$$

1.4.2) Intensidade da pressão admissível

$$P_{adm} = \frac{0.487 \cdot HB}{W^{\frac{1}{6}}}$$

Por meio da tabela de conversão de dureza (página 108) obtém-se que:

58HRC equivale aproximadamente a 6000 N/mm² (6000HB)

$$P_{adm} = \frac{0,487 \cdot 6000}{684 \frac{1}{6}} = \frac{0,487 \cdot 6000}{2,97}$$

$$P_{adm} = 984N/mm^2 = 9.84 \cdot 10^2 N/mm^2$$

1.5) Fator de correção de hélice Φ_p (pressão)

Como o ângulo de hélice é $\beta_{o}=20^{\circ}$, obtém-se na tabela (página 134)

$$\Phi_{\rm p} = 1,40$$

1.6) Volume mínimo do pinhão

$$b_1 d_{o_1}^2 = 0.2 \cdot f^2 \cdot \frac{M_T}{P_{adm}^2 \phi_p} \cdot \frac{i+1}{i}$$

$$b_1 d_{o_1}^2 = 0.2 \cdot 1512^2 \cdot \frac{123.136}{\left(9.84 \cdot 10^2\right)^2 \cdot 1.4} \cdot \frac{3.07 + 1}{3.07}$$

$$b_1 d_{0_1}^2 = 45,723 \cdot 10^4 \cdot \frac{123.136}{9,84^2 \cdot 10^4 \cdot 1,4} \cdot \frac{4,07}{3,07}$$

$$b_1 d_{o_1}^2 = 55063 \text{mm}^3$$

1.7) Módulo do engrenamento

$$b_1 d_{o_1}^2 = 55063 \, \text{mm}^3 \ \textcircled{1}$$

$$b_1 = 0.25 d_{0_1}$$

Substituindo (11) em (1), tem-se:

$$0.25d_{0.1}^2 \cdot d_{0.1}^2 = 55063$$

$$d_{o_1}^3 = \frac{55063}{0,25}$$

$$d_{0_1} = \sqrt[3]{\frac{55063}{0.25}}$$

1.7.1) Módulo frontal (m_s)

$$m_s = \frac{d_{o_1}}{Z_1} = \frac{60,4}{29}$$

$$m_S = 2.08 \text{mm}$$

1.7.2) Módulo normal (ferramenta)

$$m_n = m_s \cdot \cos \beta_o$$

$$m_n = 2.08 \cdot \cos 20^\circ$$

$$m_n = 1,95 \, mm$$

Por meio da DIN 780 (páginas 99/100) escolhe-se o módulo normalizado

$$m_{no} = 2mm$$

1.7.3) Recálculo do módulo frontal (m_{so})

$$m_{s_o} = \frac{m_{n_o}}{\cos \beta_o} = \frac{2}{\cos 20^\circ}$$

$$m_{s_o} \cong 2,13mm$$

1.8) Recálculo do diâmetro primitivo

$$d_{o_{1(p_1)}} = Z_1 \cdot m_{g_0}$$

$$d_{o_{1(R)}} = 29 \cdot 2,13$$

$$d_{o_{1(R)}} = 61,77mm$$

1.9) Largura da engrenagem

$$b_1 = \frac{X}{d_{0_{1_{(B)}}}^2} = \frac{55063}{(61,77)^2}$$

2) Resistência à flexão no pé do dente

$$\sigma = \frac{\mathsf{F}_{\mathsf{T}} \cdot \mathsf{q}}{\mathsf{b} \cdot \mathsf{M}_{\mathsf{n}_{\mathsf{o}}} \cdot \mathsf{e} \cdot \varphi_{\mathsf{f}}} \leq \overline{\sigma}_{\mathsf{material}}$$

2.1) Força tangencial

$$F_{T} = \frac{2M_{T_{i}}}{d_{O_{1_{(R)}}}} = \frac{2 \cdot 123136}{61,77}$$

$$F_T = 3987N$$

2.2) Fator de forma (q)

2.2.1) Número de dentes equivalentes (Z_e)

$$Z_{\theta_1} = \frac{Z_1}{(\cos \beta_0)^3} = \frac{29}{(\cos 20^\circ)^3}$$

$$Z_{e_i} = 35 dentes$$

Por meio da tabela do fator "q" (página 102) encontra-se que:

Z		fator "q'
34	\rightarrow	3,0
40	\rightarrow	2,9

Interpolando os valores da tabela, obtém-se que:

Incremento da interpolação

$$I = \frac{3,0-2,9}{6} = 0,0167$$

Por meio do incremento encontrado são determinados os valores seguintes:

Número de Dentes	Fator "q"
34	3,000
35	2,983
36	2,967
37	2,950
38	2,933
39	2,917
40	2,900

Portanto, para $Z_e = 35$ dentes o fator q = 2,983.

2.3) Fator de serviço (e)

Para trabalhar em eixo de transmissão, com duração de serviço diário prevista para 10 horas, a tabela da AGMA recomenda $\phi = 1$.

Como $e = \frac{1}{\phi}$, conclui-se que para este projeto e = 1.

2.4) Largura da engrenagem

A mesma do item 1.9

O mesmo do item 1.7

$$m_{n_0} = 2_{mm}$$

2.6) Fator de correção de hélice (φ_r)

Como $\beta_0 = 20^\circ$, encontra-se na tabela (página 134)

$$\varphi_{r} = 1.35$$

2.7) Tensão máxima atuante no pé do dente

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot \text{q}}{\text{b} \cdot \text{m}_{\text{n}_{\text{o}}} \cdot \text{e} \cdot \phi_{\text{r}}}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{3987 \cdot 2,983}{15 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1,35}$$

$$\sigma_{\text{máx}} \cong 294 \, \text{N/mm}^2$$

2.8) Análise do dimensionamento

Como a tensão máxima atuante é maior que a tensão admissível do material

$$\sigma_{\text{máx}} \cong 294 \text{N/mm}^2 > \overline{\sigma}_{8640} = 200 \text{N/mm}^2$$

conclui-se que o pinhão está mal dimensionado, devendo ser reforçado.

2.9) Redimensionamento do pinhão

1ª Hipótese: mantém-se o módulo do engrenamento e altera-se a largura.

Fixa-se a tensão atuante máxima com o mesmo valor da tensão admissível do material. (SAE 8640) tabela (página 110)

portanto,
$$\sigma_{\text{máx}} = \overline{\sigma}_{8640} = 200 \text{N/mm}^2$$

2.9.1) Largura do pinhão

$$b_{1} = \frac{F_{T} \cdot q}{\overline{\sigma}_{8640} \cdot m_{n_{n}} \cdot e \cdot \phi_{r}} = \frac{3987 \cdot 2,983}{200 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1,35}$$

 2^a Hipótese de redimensionamento: análoga à resolução do exercício \odot das ECDR, ou seja, mantém-se a largura e altera-se o módulo da engrenagem.

3) Características geométricas

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Módulo normalizado DIN 780 m _{n_o}	m _{n_o} = 2	m _{no} = 2
Passo $t_o = \pi \cdot m_{n_o}$	t _o = 6,28	t _o = 6,28
Vão entre os dentes no primitivo (folga nula no flanco) $\ell_o = \frac{t_o}{2}$	$\ell_o = \frac{6.28}{2}$ $\ell_o = 3.14$	$\ell_o = \frac{6,28}{2}$ $\ell_o = 3,14$
Espessura do dente no primitivo $S_o = \frac{t_o}{2} \text{ (folga nula no flanco)}$	$S_o = \frac{6,28}{2}$ $S_o = 3,14$	$S_o = \frac{6,28}{2}$ $S_o = 3,14$
Altura da cabeça do dente h _k = m _{n_a}	h _k = 2	h _k = 2
Altura do pé do dente $h_f = 1.2 m_{n_o}$	$h_f = 1.2 \cdot 2$ $h_f = 2.4$	$h_f = 1.2 \cdot 2$ $h_f = 2.4$
Altura total do dente $h_Z = 2.2 m_{n_o}$	$h_Z = 2.2 \cdot 2$ $h_Z = 4.4$	$h_Z = 2.2 \cdot 2$ $h_Z = 4.4$
Altura comum do dente h = 2 m _{n_o}	h = 2 · 2 h = 4	h = 2,2·2 h = 4
Folga da cabeça do dente $S_k = 0.2 \mathrm{m_{n_o}}$	$S_k = 0, 2 \cdot 2$ $S_k = 0, 4$	$S_k = 0, 2 \cdot 2$ $S_k = 0, 4$
Módulo frontal $m_s = \frac{m_{n_o}}{\cos \beta_o}$	$m_s = \frac{2}{\cos 20^\circ}$ $m_s = 2,13$	$m_s = \frac{2}{\cos 20^\circ}$ $m_s = 2,13$
Ângulo de pressão frontal (α_{s_o}) $tg \alpha_{s_o} = \frac{tg \alpha_{n_o}}{\cos \beta_o}$	$tg \alpha_{s_o} = \frac{tg 20^\circ}{\cos 20^\circ} = \frac{0,36}{0,93}$ $\alpha_{s_o} = 21^\circ 10^\circ$	$tg \alpha_{s_a} = \frac{tg 20^{\circ}}{\cos 20^{\circ}} = \frac{0.36}{0.93}$ $\alpha_{s_o} = 21^{\circ}10'$
Avanço do dente (s) s = b · tg β _o	s = 22·tg 20° s = 8	$s = 22 \cdot tg 20^{\circ}$ $s = 8$
Diâmetro primitivo d _o = m _s ⋅ Z	$d_{o_1} = m_s \cdot Z_1$ $d_{o_1} = 2.13 \cdot 29$ $d_{o_1} = 61.77$	$d_{o_{2}} = m_{s} \cdot Z_{2}$ $d_{o_{2}} = 2,13 \cdot 89$ $d_{o_{2}} = 189,57$

Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Diâmetro de base $\mathbf{d_g} = \mathbf{d_o} \cdot \cos \alpha_{s_o}$	$d_{g_1} = d_{g_1} \cdot \cos 21^{\circ}10'$ $d_{g_1} = 61,77 \cdot 0,93$ $d_{g_1} = 57,60$	$d_{g_2} = d_{o_2} \cdot \cos 21^{\circ}10^{\circ}$ $d_{g_2} = 189,57 \cdot 0,93$ $d_{g_2} = 176,77$
Diâmetro interno $d_f = d_o - 2h_f$	$d_{f_1} = d_{o_1} - 2h_f$ $d_{f_1} = 61,77 - 2 \cdot 2,4$ $d_{f_1} = 56,97$	$d_{f_{2}} = d_{o_{2}} - 2h_{f}$ $d_{f_{2}} = 189,57 - 2 \cdot 2,4$ $d_{f_{2}} = 184,77$
Diâmetro externo $d_k = d_o + 2h_k$	$d_{k_1} = d_{o_1} + 2h_k$ $d_{k_1} = 61,77 + 2 \cdot 2$ $d_{k_1} = 65,77$	$d_{k_{2}} = d_{o_{2}} + 2h_{k}$ $d_{k_{2}} = 189,57 + 2 \cdot 2$ $d_{k_{2}} = 193,57$
	Distância entre centros (mm) $C_{c} = \frac{(Z_{1} + Z_{2}) m_{s}}{2} = \frac{(29 + 89) 2,13}{2}$ $C_{c} = 123,785$	
	Largura das engrenagens (mm) $b_1 = b_2 = 22$	

Exercícios Propostos

1) Dimensionar o par de engrenagens helicoidais (ECDH) ① e ② da transmissão representada na figura.

O acionamento da transmissão será por meio de motor elétrico, trifásico, assíncrono CA, com potência $P = 3kW (\sim 4CV)$ e rotação n = 1730 rpm $(\omega \cong 57,67\pi \text{ rad/s})$.

O material das engrenagens é o SAE 8640, a dureza prevista é 60 HRC e a vida útil do par especificada em: $1.2 \cdot 10^4 \, h$.

Características de serviço: eixo de transmissão, carga uniforme 10 h/dia.



$$\frac{b_1}{d_{o_4}} = 0,25$$
 (relação largura e diâmetro primitivo)


$$\alpha_{\text{no}} = 20^{\circ}$$
 (ângulo de pressão)

$$Z_1 = 21$$
 dentes (pinhão)

$$Z_2 = 75$$
 dentes (coroa)

$$\beta_0 = 20^{\circ}$$
 (ângulo de hélice)

Desprezar as perdas na transmissão.

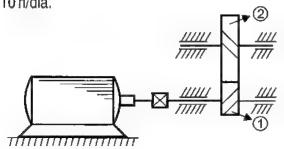

2) Dimensionar o par de engrenagens helicoidais (ECDH) ③ e ④ da transmissão representada na figura. O acionamento da transmissão será por meio de motor elétrico, trifásico, assíncrono CA, com potência P = 7,5 kW (~10 CV) e rotação n = 3.480 rpm (ω = 116π rad/s).

O material das engrenages é o SAE4340, a dureza prevista é 58 HRC e a vida útil do par especificada em 1,5 · 10⁴ h.

Características de serviço:

Misturador para líquidos de densidade constante, com funcionamento previsto para 10 h/dia.

Considere:

$$\frac{b_3}{d_{o_3}} = 0.25$$
 (relação entre largura e diâmetro primitivo)

$$\alpha_{\rm n_{\rm g}} = 20^{\circ}$$
 (ângulo de pressão)

$$Z_1 = 23$$
 dentes


$$Z_2 = 60$$
 dentes

$$Z_3 = 28$$
 dentes

$$Z_4 = 69$$
 dentes

$$\beta_0 = 20^{\circ}$$
 (ângulo de hélice)

Desprezar perdas na transmissão.

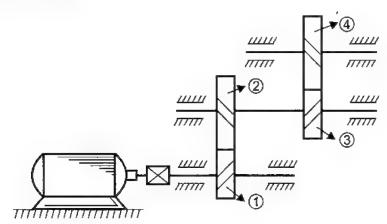

Engrenagens Cônicas com Dentes Retos






As engrenagens cônicas com dentes retos possuem as seguintes características:

- 1) São utilizadas em eixos reversos.
- 2) A relação de transmissão máxima que deve ser utilizada é 1:6.
- 3) Para relações de transmissão acima de 1:1,2 são mais caras que as engrenagens cilíndricas.

8.1 - DETALHES CONSTRUTIVOS

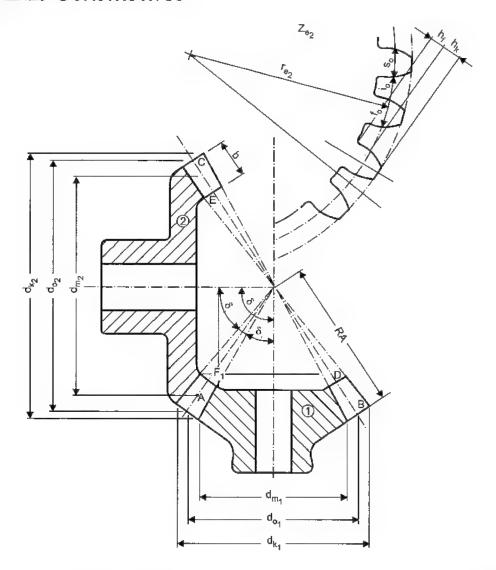



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Denominação	Símbolo	Fórmula
Número de dentes	Z _i	$Z_1 = d_{o_1} / m$
Módulo	m	$m = t_o / \pi$
Módulo médio	m _m	$m_{m} = \frac{d_{m}}{z} = \frac{R_{a} - b/2}{R_{a}} \cdot m \text{ ou}$ $m_{m} = 0.8 \text{ m}$
Passo	to	$t_o = m \cdot \pi$
Espessura no primitivo	S _o	S _o = t _o /2 com folga de flanco nula
Vão entre os dentes no primitivo	$\ell_{\rm o}$	$\ell_{\rm o} = t_{\rm o}/2$ com folga de flanco nula
Diâmetro primitivo	d _o	$d_{o_1} = m \cdot Z_1$
Diâmetro primitivo médio	d _{m1}	$d_{m_1} = d_{0_1} = b \cdot \text{sen } \delta_1 \text{ e } d_{m_2} = d_{m_1} \cdot \iota$
Altura comum do dente	h	h = 2 · m
Altura da cabeça do dente	h _k	$h_k = m$
Altura do pé do dente	h _f	h _f = 1,1 a 1,3·m
Altura total do dente	h _z	h _z = 2,1 a 2,3 · m
Folga na cabeça	S _k	$S_k = 0.1 \text{ a } 0.3 \cdot \text{m}$
Diâmetro externo ou de cabeça	d _{k 1(2)}	$\begin{aligned} \mathbf{d}_{\mathbf{k}_1} &= \mathbf{d}_{o_1} + 2 \cdot \mathbf{m} \cdot \cos \delta 1 \\ \mathbf{d}_{\mathbf{k}_1} &= \mathbf{m} \cdot (\mathbf{Z}_1 + 2\cos \delta 1) \\ \mathbf{d}_{\mathbf{k}_2} &= \mathbf{d}_{o_2} + 2 \cdot \mathbf{m} \cdot \cos \delta 2 \\ \mathbf{d}_{\mathbf{k}_2} &= \mathbf{m} \cdot (\mathbf{Z}_2 + 2\cos \delta 2) \\ \end{aligned}$ para $\delta = 90^\circ$; $\cos \delta 2 = \sin \delta$
Ângulo de pressão	$\alpha_{\rm e}$	$\alpha_o = 20^\circ$ norma DIN 867
Abertura angular entre eixos	δ	$\delta = \delta_1 + \delta_2$
Conicidade de engrenagem relativa no primitivo	δ ₁₍₂₎	$tg\delta_2 = \frac{sen\delta}{cos\delta + Z_1/Z_2} para\delta = 90^\circ,$ $\delta_1 = \delta - \delta_2 \qquad tg\delta_2 = \frac{Z_2}{Z_1} = i$
Conicidade de engrenagem relativa no diâmetro externo	δK ₁₍₂₎	$\delta_{k_1} = \delta_1 + k$ em que tg k = $\frac{h_k}{R_a} = \frac{m}{R_a}$ para $\delta = 90^\circ$ tg k = $\sqrt{\frac{4}{Z_1^2 + Z_2^2}}$

Denominação	Símbolo	Fórmula
Geratriz relativa no diâmetro primitivo	R_a	$R_{a} = \frac{d_{o_{1}}}{2 \cdot \text{sen } \delta_{1}}$ $\text{para } \delta = 90^{\circ}$ $R_{a} = m \cdot \sqrt{\frac{Z_{1}^{2} + Z_{2}^{2}}{4}}$ $R_{a} = d_{o_{1}} \cdot \sqrt{\frac{1 + \tilde{\epsilon}^{2}}{4}}$
Geratriz relativa no diâmetro primitivo médio	R _m	$R_m = d_{m_1} \sqrt{\frac{1+\iota^2}{4}} \text{para } \alpha = 90^\circ$
Largura do dente	b	$b \le \frac{1}{3}R_a \le 8 \cdot m$
Número de dentes equivalente	Z _{e₁₍₂₎}	$Z_{e_1} = \frac{Z_1}{\cos \delta_1} \text{e} Z_{e_2} = \frac{Z_2}{\cos \delta_2}$ para $\delta = 90^\circ$, $Z_{e_2} = Z_{e_1} \cdot \iota^2$
Raio primitivo da engrenagem equivalente	r _{e1(2)}	$r_{e_{i}} = \frac{d_{o_{i}}}{2\cos\delta_{1}}$
Relação de multiplicação	ι	$t = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_{o_2}}{d_{o_1}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \delta_2}{\sin \delta_1}$ $para \ \delta = 90^{\circ}$ $t = tg \delta_2$

8.2 - DIMENSIONAMENTO

8.2.1 - CRITÉRIO DE PRESSÃO (DESGASTE)

$$bd_{m1}^2 = 0.2f^2 \cdot \frac{MT \cdot \cos \delta_1}{p_{adm}^2} \cdot \frac{\iota^2 + 1}{\iota^2}$$

8.2.2 - CRITÉRIO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{Ft \cdot q}{b \cdot m_n \cdot e} \le \sigma \text{ adm}$$

Para obter o fator q, devemos calcular o número de dentes equivalente (cônica cilíndrica).

$$Z_e = \frac{Z_1}{\cos \delta_1}$$

Em que:

b - largura do pinhão [mm]

d_m - diâmetro primitivo médio [mm]

f - fator das características elásticas do par [adimensional]

M_⊤ - momentotorçor[Nmm]

p_{adm} - pressão admissível [N/mm²]

relação de transmissão [adimensional]

 $\sigma_{m\acute{a}x}$ - tensão máxima atuante [N/mm²]

F_t - fatortangencial [N]

q - fator de forma [adimensional]


m, - módulo médio [mm]

e - fator de serviço (serviços leves) \rightarrow e = 1,75

(serviços normais) → e = 1,5

(serviços pesados) \rightarrow e = 1,25

8.3 - Seqüência Construtiva

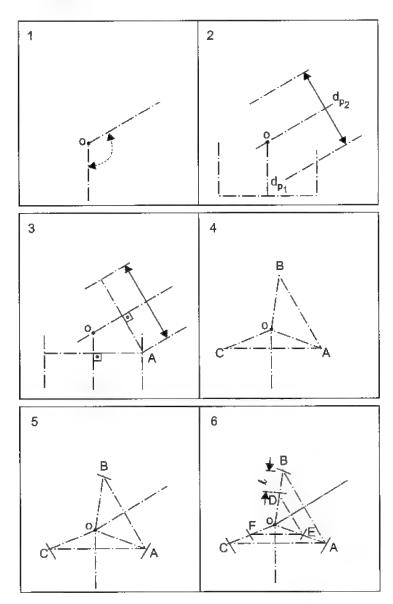

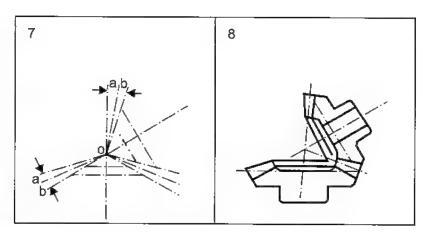


Figura 1 - Traçar os eixos.

Figura 2 - Traçar os lugares geométricos dos diâmetros primitivos $(d_{0_1} = mZ_1; d_{0_2} = mZ_2)$.

Figura 3 - Traçar as perpendiculares aos eixos pela ponta A.

Figura 4 - Ligar os pontos ABC com o centro O, obtendo, assim, os cones primitivos.

Figura 5 - Traçar as perpendiculares às geratrizes pelos pontos ABC.

Figura 6 - Marcar o comprimento do dente nas geratrizes e traçar as perpendiculares pelos pontos DEF.

Figura 7 - Marcar a cabeça (d = m) e o pé (b = 1,167m) do dente.

Figura 8 - Completar as engrenagens com os dados do projeto.

Exercício Resolvido

1) Dimensionar o par de engrenagens cônicas para a transmissão representada na figura.

A transmissão será acionada por um motor elétrico de CA, assícrono, com potência P = 18,5 kW (~25 cv) e rotação n = 880 rpm $(\omega$ = 29,33 π rad/s).

A duração é prevista para 10.000h de funcionamento com atuação em eixos de transmissão e acionamento máximo de 10 h/dia.

Material utilizado SAE 8640.

Desprezar as perdas na transmissão.

Considere: $Z_1 = 25$ dentes

 $Z_2 = 75$ dentes

defasagem dos eixos 90º

 $\frac{b_1}{dm_1} = 0.5$ (relação entre largura e diâmetro médio);

ângulo de pressão α = 20° (DIN867).

Dimensionamento:

- 1) Critério de pressão (desgaste)
 - 1.1) Conicidade da engrenagem relativa ao primitivo

$$tg\delta_2 = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{75}{25} = 3$$

$$\delta_2 = 71^{\circ}34'$$

$$\delta_1 = 90 - \delta 2 = 90^{\circ} - 71^{\circ} 34^{\circ}$$
 $\delta_1 = 18^{\circ}26^{\circ}$

$$\delta_{\star} = 18^{\circ}26^{\circ}$$

1.2) Torque no pinhão

Como a árvore de entrada está acoplada ao eixo do motor, tem-se que:

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{18500}{880}$$

$$M_{T_1} = 200752 \, Nmm$$

1.3) Relação de transmissão i

$$i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{75}{25}$$

$$i = 3$$

- 1.4) Pressão admissível
 - 1.4.1) Fator de durabilidade (W)

$$W = \frac{60 \cdot n_p \cdot h}{10^6} = \frac{60 \cdot 880 \cdot 10^4}{10^6}$$

$$\overline{W = 528}$$

1.4.2) Intensidade da pressão admissível

$$p_{adm} = \frac{0.487 \cdot 6000}{528^{\frac{1}{16}}}$$

A dureza 58 HRC corresponde à dureza Brinell aproximada de 6000 N/mm², portanto tem-se que:

$$p_{adm} = \frac{0,487 \cdot 6000}{528^{\frac{1}{16}}} = \frac{0,487 \cdot 6000}{2,84}$$

$$p_{adm} \cong 1029 \text{ N/mm}^2$$

$$p_{adm} \cong 10,29 \cdot 10^2 \text{ N/mm}^2$$

1.5) Volume mínimo do pinhão

$$b_{1} \cdot d_{m_{1}}^{2} = 0.2 f^{2} \cdot \frac{M_{T_{1}} \cdot \cos \partial_{1}}{P_{adm}^{2}} \cdot \frac{i^{2} + 1}{i^{2}}$$

$$b_1 \cdot d_{m_1}^2 = 0.2 \cdot 1512^2 \cdot \frac{200752 \cdot \cos 18^{\circ} 26'}{\left(10.29 \cdot 10^2\right)^2} \cdot \frac{3^2 + 1}{3^2}$$

$$b_1 \cdot d_{m_1}^2 = 45,72 \cdot \cancel{10}^4 \cdot \frac{200752 \cdot \cos 18^\circ 26^!}{10,29^2 \cdot \cancel{10}^4} \cdot \frac{10}{9}$$

$$b_1 \cdot d_{m_1}^2 = 91390 \text{mm}^3$$

1.6) Módulo do engrenamento

$$b_1 - d_{m_1}^2 = 91390 \text{mm}^3$$

①volume mínimo

$$b_1 \cdot 0.5d_{m_1}$$

(II) imposição do projeto

Substituindo (ii) em (ii), tem se:

$$b_1 d_{m_1}^2 = 0.5 d_{m_1}^3 = 91390$$
, portanto

$$d_{m_1} = \sqrt[3]{\frac{91390}{0.5}} \Rightarrow d_{m_1} = 56.75 \text{mm}$$

1.6.1) Módulo médio

$$m_m = \frac{d_{m_1}}{Z_s} = \frac{56,75}{25}$$

$$m_m = 2,27 \, \text{mm}$$

1.6.2) Módulo do engrenamento (ferramenta)

$$m_n \cong \frac{m_m}{0.8} = \frac{2.27}{0.8}$$

$$m_n \cong 2,84 \, \text{mm}$$

Por meio da DIN 780 (página 83), fixa-se o módulo $m_{no} = 3$ mm.

1.6.3) Recálculo do módulo médio

$$m_{m_{(B)}} = 0.8 m_{no} \cong 0.8 \cdot 3$$

$$m_{m_{(R)}} = 2,4$$
mm

1.7) Diâmetro médio (recalculado)

$$d_{m_{1\!\left(R\right)}}=\!m_{m_{\left(R\right)}}\cdot Z_{1}$$

$$d_{m_{4(n)}} = 2.4 \cdot 25$$

$$d_{m_{1(R)}} = 2,4 \cdot 25$$
 $d_{m_{1(R)}} = 60 \text{ mm}$

1.8) Largura do pinhão

$$b_1 \cdot d_{m_{1(B)}}^2 = 91390$$

$$b_{1} \cdot \frac{91390}{d_{m_{1(R)}}^{2}} = \frac{91390}{60^{2}}$$

$$b_{1} \cong 26 \text{mm}$$

2) Resistência à flexão no pé do dente

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{\textbf{F}_{\text{T}} \cdot \textbf{q}}{\textbf{b} \cdot \textbf{M}_{\textbf{m}_{(B)}} \cdot \ell} \leq \overline{\sigma}_{8640}$$

2.1) Força tangencial

$$F_{T} = \frac{2M_{T_{I}}}{d_{m_{t(R)}}} = \frac{2 \cdot 200752}{60}$$

$$\boxed{F_{T} = 6692 \text{ N}}$$

2.2) Fator de forma "q"

Este fator é obtido na tabela de ECDR, porém é necessário obter o número de dentes equivalentes

$$Z_{e_1} = \frac{Z_1}{\cos \partial_1} = \frac{25}{\cos 18^\circ 26^\circ}$$

$$Z_{e_*} \cong 26 \text{ dentes}$$

para $Z_{e_1} \cong 26$ dentes, encontra-se na interpolação da tabela q = 3,15.

2.3) Fator de serviço (e)

Para 10 h/dia de funcionamento o trabalho é considerado normal, portanto e = 1,5.

2.4) Largura da engrenagem

$$b_1 \cdot d_{m_{1(B)}}^2 = 91390$$

$$b_1 \cdot \frac{91390}{d_{m_1(n)}^2} = \frac{91390}{60^2}$$

2.5) Módulo médio do engrenamento

$$b_1 \cdot d_{m_s}^2 = 91390 \text{mm}^3$$
 ① volume mínimo

$$b_1 \cdot 0.5d_{m_1}$$

(ii) imposição do projeto

Substituindo (ii) em (ii), tem se:

$$b_1 d_{m_1}^2 = 0.5 d_{m_1}^3 = 91390$$
, portanto

$$d_{m_1} = \sqrt[3]{\frac{91390}{0.5}} \Rightarrow d_{m_1} = 56.75 \text{mm}$$

2.5.1) Módulo médio

$$m_m = \frac{d_{m_\tau}}{Z_1} = \frac{56,75}{25}$$

$$m_m = 2,27mm$$

2.5.2) Módulo do engrenamento (ferramenta)

$$m_n \cong \frac{m_m}{0.8} = \frac{2,27}{0.8}$$

$$m_n \cong 2,84 \text{ mm}$$

$$m_n \cong 2,84 \text{ mm}$$
 $m_{m(R)} = 2,4 \text{ mm}$

2.6) Tensão máxima atuante

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{6692 \cdot 3,15}{26 \cdot 2,4 \cdot 1,5}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = 225,2 \text{ N/mm}^2$$

2.7) Análise do dimensionamento

Como $\sigma_{m\acute{a}x} > \overline{\sigma}_{8640} = 200 \, \text{N/mm}^2$, conclui-se que o pinhão precisa ser reforçado para suportar a transmissão.

2.8) Recálculo da largura do pinhão

Fixa-se $\sigma_{\rm máx} > \overline{\sigma}_{8640} = 200 \ {\rm N/mm^2}$, portanto tem-se que:

$$b_{1(R)} = \frac{F_T \cdot q}{m_{m(R)} \cdot e \cdot \overline{\sigma}_{8640}}$$

$$b_{1(R)} = \frac{6692 \cdot 3,15}{2,4 \cdot 1,5 \cdot 200}$$


CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS ENGRENAGENS

Denominação e Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Número de dentes	$Z_1 = 25$ dentes	$Z_2 = 75$ dentes
Módulo	m = 3,0	m = 3.0
Passo $t_o = m \cdot \pi$	$m_m = 2.4 \pi$	$m_m = 2.4 \pi$
Espessura do dente no primitivo $S_o = t_o/2$ (folga nula no flanco)	S _o = 4,71	S _o = 4,71
Vão entre os dentes no primitivo $\ell_o = t_o / 2$ (folga nula no flanco)	ℓ ₀ = 4,71	ℓ _o = 4,71

Denominação e Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Altura comum do dente $h = 2 \cdot m$	h=6,0	h = 6,0
Altura da cabeça do dente h _k = m	$h_k = 3.0$	$h_k = 3.0$
Altura do pé do dente h _f = (1,1 a 1,3)m	h _f = 3,6 (valor médio)	h _f = 3,6 (valor médio)
Altura do dente h _z = (2,1 a 2,3) m	h _z = 6,6 (valor médio)	h _z = 6,6 (valor médio)
Folga na cabeça S _k = (0,1 a 0,3) m	S _k = 0,6 (valor médio)	S _k = 0,6 (valor médio)
Ângulo de pressão	α = 20°	α = 20°
Abertura angular entre os eixos $\delta = \delta_1 + \delta_2$	δ = 90°	$\delta = 90^{\circ}$
Conicidade da engrenagem relativa ao primitivo $\delta=90^\circ$ tg $\delta_2=\iota$	δ ₁ =18° 26'	δ ₂ =71° 34'
Conicidade da engrenagem relativa ao diâmetro externo; para $\delta=90^\circ$ $tgk=\sqrt{\frac{4}{Z_1^2+Z_2^2}}$ $\delta_{k_1}=\delta_1+k$	δ _{k1} = 19°52'	δ _{k2} = 70°08'
Geratriz relativa ao diâmetro primitivo; para $\delta = 90^{\circ}$ $R_a = m \sqrt{\frac{Z_1^2 + Z_2^2}{4}}$	R _a = 118,58	R _a = 118,58
Geratriz relativa ao diâmetro primitivo médio; para δ = 90° $R_m = d_{m_1}$	R _m = 94,86	R _m = 94,86
Largura do dente	b ₁ = 30	b ₂ = 30
Número de dentes	Z _{e1} = 26	Z _{e₂} = 237
Diâmetro primitivo $d_o = m \cdot Z$	$d_0^{1} = 75$	d _{o2} = 225
Diâmetro primitivo médio $d_{m_1} = d_{o_1} - b \operatorname{sen} \delta_1 \text{e} d_{m_2} = d_{m_1} \cdot \iota$ (Esta é a dimensão correta do diâmetro médio. O dm utilizado anteriormente corresponde a um valor aproximado.)	d _m = 65,51	d ₂ = 196,53
Diâmetro externo ou de cabeça $d_{k_1} = d_{o_1} + 2m \cos \delta_1$ $d_{k_2} = d_{o_2} + 2m \cos \delta_2$	d _k , = 80,69	$d_{k_2} = 226,89$

Exercício Proposto

1) Dimensionar o par de engrenagens cônicas da transmissão representada na figura seguinte:

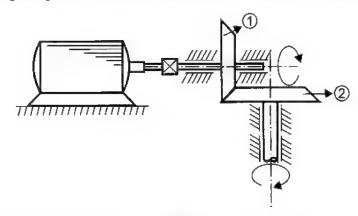

O acionamento da transmissão será por motor elétrico, trifásico CA, assíncrono, com potência P = 4.4 kW (~6 cv) e rotação $n = 1.155 \text{ rpm } (\omega = 38.5\pi \text{rad/s})$.

Considere:

Condições de serviço:

normal e = 1,5

duração do par: 1,2 · 104 h

material a ser utilizado: SAE8640

defasagem entre os eixos 90°

relação entre largura e diâmetro médio (pinhão) $\rightarrow \frac{b_1}{d_{m_1}} = 0,4$

número de dentes das engrenagens:

Z₁ = 27 dentes (pinhão)

 $Z_2 = 65$ dentes (coroa)

ângulo de pressão: $\alpha = 20^{\circ}$ (DIN 867)

Desprezar as perdas na transmissão.

Transmissão - Coroa e Parafuso Sem Fim





9.1 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- a) O cruzamento dos eixos da coroa com o do sem fim é de 90° (na grande maioria dos casos).
- b) A relação de transmissão (i) como redutora em um único estágio pode atingir 1:100. Quanto menor a relação de transmissão, maior o número de entradas do sem fim.

Exemplo: para i próximo de 10, utiliza-se sem fim com três ou quatro entradas.

Para i = 100 utiliza-se uma entrada.

$$i = \frac{\text{rotação do sem fim}}{\text{rotação da coroa}} = \frac{n_{sf}}{n_c}$$

- c) O rendimento diminui à medida que a relação de transmissão aumenta.
- d) Por serem de fabricação mais fácil em relação às engrenagens cilíndricas e cônicas, tornam-se mais econômicas.

9.2 - APLICAÇÕES NA PRÁTICA


Os redutores de parafuso sem fim são constantemente utilizados em: guindastes, máquinas têxteis, pórticos, furadeiras radiais, plaina limadora, mesa de fresadoras, comando de leme de navios, pontes rolantes, elevadores etc.

9.3 - Grandezas Máximas

As grandezas máximas atingidas até hoje, das quais se tem conhecimento, são:

- Rotação do sem fim: 40.000rpm
- Velocidade periférica: 70m/s
- Torque: 700.000Nm
- Força tangencial: 800kN
- Potência: 1030kW (1400CV)

9.4 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

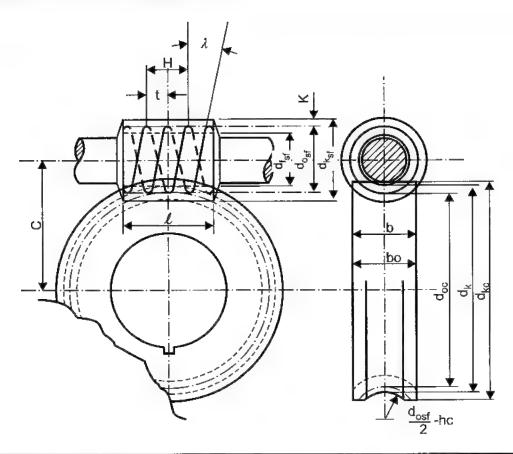

Denominação	Símbolo	Fórmula
Módulo	m	$m = t/\pi$
Passo do sem fim	t	t=mπ
Módulo normal	m _n	$m_n = m \cdot \cos \lambda$
Passo normal	t _n	$t_n = m_n \cdot \pi$
Ângulo da hélice	λ	$tg\lambda = \frac{m \cdot n_{esf}}{d_{ksf}}$
Número de dentes da coroa	Z _c	$Z_c = \frac{d_{oc}}{m}$
Número de entradas do sem fim	n _{esf}	$n_{esf} = \frac{H}{t}$
Avanço do sem fim	Н	H=n _{esf} ⋅t
Diâmetro primitivo do sem firm	d _{oef}	$d_{osf} = \frac{m_n \cdot n_{esf}}{sen\lambda}$
Diâmetro primitivo da coroa	d _{oc}	$d_{oc} = m \cdot Z_C$
Altura da cabeça do dente	h _k	$\lambda < 15^{\circ} h_{k} = m$ $\lambda \ge 15^{\circ} h_{k} = m_{n}$
Altura do pé do dente	h _f	$\lambda < 15^{\circ} h_f = 1,2m$ $\lambda \ge 15^{\circ} h_f = 1,2m_n$

Denominação	Símbolo	Fórmula
Altura total do dente	h	$\lambda < 15^{\circ}h = 2,2m$ $\lambda \ge 15^{\circ}h = 2,2m_n$
Diâmetro externo do sem fim	d _{ksf}	d _{ksf} = d _{osf} + 2hk
Diâmetro interno ou diâmetro do pé do sem fim	dist	$d_{fsf} = d_{osf} - 2hf$
Diâmetro externo da coroa (aprox.)	d _{kc}	$D_{kc} = d_{ke} + m$
Diâmetro da cabeça da coroa (externo)	d _{ke}	$d_{ke} = d_{oc} + 2hk$
Diâmetro interno da coroa	d _{fc}	$d_{fc} = d_{oc} - 2hf$
Largura útil da coroa	b	$b = 2m\sqrt{\frac{d_{osf}}{m} + 1}$
Largura da coroa	bo	bo≅b+m
Comprimento do sem fim	Ę	$\ell = 2\left(1 + \sqrt{Z_c}\right) m$
Comprimento mín. do sem fim	ℓ _{min}	$\ell_{\min} \ge 10 \cdot m$
Relação de transmissão	I	$i = \frac{n_{sf}}{n_c}$
Distância entre centro	С	$C = \frac{d_{osi} + d_{oc}}{2}$

9.5 - REVERSIBILIDADE

Nas altas reduções, a rosca possui um único filete, que torna o mecanismo irreversível, isto é, sempre a rosca será a motora.

Para que haja reversão, é necessário que o ângulo da hélice seja igual ou maior que o ângulo de atrito dos filetes.

$$\lambda \ge \alpha$$

 λ = ângulo de hélice

 α = ângulo de pressão

9.6 - PERFIL DOS DENTES

O perfil dos dentes classifica-se em três tipos: cicloidal, trapezoidal e evolvente.



PERFIL EVOLVENTE

PERFIL TRAPEZOIDAL

9.7 - DIMENSIONAMENTO

9.7.1 - MATERIAL UTILIZADO

Os materiais utilizados na construção desse tipo de transmissão são os seguintes:

Parafuso:

Utiliza-se aço carbono beneficiado.

Os aços de baixo C (1010 e 1020) são comentados e beneficiados (têmpera e revenimento).

Os aços de médio C (1045 e 1050) são beneficiados por meio de têmpera e revenimento.

9.7.1.1 - Pressão de Contato Admissível

Parafuso sem fim:

Material		Velocidade	e de Deslizamento	(m/s)					
Parafuso Sem	0,5	0,5 – 1,0	2,0 - 3,0	4,0	6,0				
Fim		Pressão Admissível σ _c [N/mm²]							
ABNT 1020	200	160	90	-	_				
Cementado		120							
ABNT 1045	180	150	70	180	120				
Temperado		110	220	A CANADA					

Coroa:

 $\textbf{N} a fabricação \, das \, coroas, \, utiliza-se \, bronze \, fundido \, em \, areia, \, em \, coquilhas \, e \, centrifugados.$

São indicadas as seguintes pressões admissíveis de contato $\sigma_{c}\!\!:$

	Dureza do Parafuso Sem Fim			
Material	HRC < 45 $\sigma_{\rm c}$ [N/mm ²]	HCR \geq 45 σ_{c} [N/mm ²]		
Bronze Fundido em Areia SAE-65	130	150		
Bronze Fundido em Coquilha SAE-65	190	210		
Bronze Centrifugado DIN BZ 12	210	250		

9.7.2 - TORQUE DO SEM FIM

Para determinar o torque no sem fim, utiliza-se a fórmula seguinte:

$$M_{T} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$

Em que:

M_T - torque no eixo [N.mm]

P - potência transmitida [W]

n - rotação do parafuso sem fim [rpm]

9.7.3 - NÚMERO DE DENTES DA COROA

É determinado pelo produto entre o número de entradas do sem fim e a relação de transmissão.

$$Z_c = n_{esf} \cdot i$$

Em que:

Z_c - número de dentes da coroa

n_{esf} - número de entradas do sem fim

i - relação de transmissão

Para que não haja interferência, indica-se o número mínimo de dentes $Z_c \ge 20$.

9.7.4 - NÚMERO DE ENTRADAS DO SEM FIM

Quanto menor a relação de transmissão, maior o número de entradas.

Utilizam-se de três a quatro entradas quando a relação de transmissão estiver próxima de 10; e de uma a duas entradas quando a relação estiver próxima de 100.

Apenas como orientação pode ser estabelecido que:

10 ≤ i ≤ 100

i ≤ 30 (utilizar 3 a 4 entradas)

i > 30 (utilizar 1 a 2 entradas)

Estes valores são flexíveis e podem ser alterados a critério do projetista.

9.7.5 - DISTÂNCIA ENTRE CENTROS

$$C = \left(\frac{Z_{c}}{q^{\star}} + 1\right) \cdot 2,17 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{54}{\frac{Z_{c}}{q^{\star}}} \cdot \sigma_{mc}\right)^{2}} \cdot M_{T_{c}} \cdot k_{c} \cdot k_{d}$$

Em que:

C - distância entre centros [mm]

Z_c - número de dentes da coroa [adimensiona])


q* - número de dentes aparentes do sem fim, número de módulos contidos no sem fim [adimensional]

 $\sigma_{\!_{CM}}$ - tensão máxima de contato [N/mm²]

M_{Tc} - torque no eixo da coroa [N.mm]

K_e - fator de concentração de carga [adimensional]

Κ₁ - fator dinâmico de carga [adimensional]

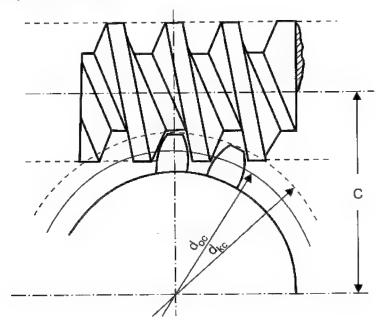

9.7.5.1 - FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE CARGA K

K_c = 1 para carga normal

K_c = 2 para serviço pesado

9.7.5.2 - FATOR DINÂMICO DE CARGA

 $K_d = 1,0 \text{ a } 1,1 \text{ para } v_{coroa} < 3\text{m/s}$

 $K_{rl} = 1.1 \text{ a } 1.2 \text{ para } v_{coroa} \ge 3\text{m/s}$

O fator dinâmico é definido por meio da velocidade periférica da coroa.

9.7.6 - PRESSÃO DE CONTATO

Dimensiona-se, normalmente, a coroa para os critérios de resistência ou pressão de contato.

No sem fim, verifica-se a deformação que é causada pelas componentes da transmissão.

Determina-se a tensão de contato máxima por meio de:

$$\sigma_{cm} = \sigma_{c} \cdot k$$

Em que:

 $\sigma_{\!_{CM}}$ - pressão de contato máxima [N/mm²]

 $\sigma_{\!_{\! C}} \ \ \, \text{--} \ \, \text{pressão}\,\text{de}\,\text{contato}\,\text{admissível}\,[\text{N/mm}^2]$

k - fator de atuação de carga [adimensional]

9.7.6.1 - FATOR DE ATUAÇÃO DE CARGA K

É definido por meio de:
$$k = \sqrt[8]{\frac{10^7}{n_{ci}}}$$

Número de ciclos de carga: n_{ci} = 60.h.n.n_{ev}

Em que:

- n_{ci} número de ciclos de aplicação de carga [adimensional]
- n rotação do eixo [rpm]
- h horas de solicitação [h]
- n_{ev} número de engrenamentos do dente por volta [adimensional]

9.7.7 - CARACTERÍSTICAS DO SEM FIM

Diâmetro primitivo dosf = m·q

Em que:


- d_{osf} diâmetro primitivo do sem fim [mm]
- módulo [mm]
- número de vezes que o módulo está contido no primitivo [adimensional] q

Módulo frontal do sem fim: $m_f = m \cdot tg \beta = \frac{m}{tg\lambda}$

Em que:

- m, módulo frontal [mm]
- m módulo[mm]
- λ ângulo de inclinação do filete [graus]
- β complemento do ângulo de inclinação (λ) [graus]



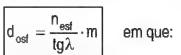

$$q^* = \frac{n_{esf}}{tg\lambda}$$

Rendimento:

O rendimento da transmissão é expresso por:

$$\eta = \frac{tg\lambda}{tg(\lambda + p)}$$

Em que:

- η rendimento
- λ ângulo de inclinação do filete
- p ângulo de atrito

9.7.8 - VELOCIDADE DE DESLIZAMENTO DO SEM FIM

Para eixos defasados 90°:
$$v_{desl} = \frac{\pi \cdot d_o \cdot n}{60 \cdot 1000 \cdot \cos \lambda}$$

Em que:

v_{desi} - velocidade de deslizamento [m/s]

 π - constante trigonométrica [3,1415...]

n - número de rotação do pinhão [rpm]

λ - ångulo de hélice

d_o - diâmetro primitivo do pinhão [mm]

Para o caso da transmissão coroa/parafuso sem fim do equivalente ao dosf

Tem-se então que:
$$v_{desi} = \frac{\pi \cdot d_{dosf} \cdot n_{sf}}{60 \cdot 1000 \cdot \cos \lambda}$$

Sendo:

 v_{desi} - velocidade de deslocamento [m/s]

d_{osf} - diâmetro primitivo do sem fim [mm]

n_{sf} - rotação do sem fim [rpm]

 λ - ângulo de inclinação da hélice

9.7.9 - RESISTÊNCIA À FLEXÃO

Verifica-se somente a flexão no pé do dente da coroa, pois o sem fim sempre terá uma resistência maior, dada a solicitação menos contundente nos filetes da rosca.

A flexão no pé do dente da coroa é determinada por meio de:

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{T}} \cdot \text{q}}{b \cdot \text{m}_{\text{n}} \cdot e \cdot \phi_{\text{r}}} \leq \overline{\sigma}_{\text{mat}}$$

Sendo:

b - largura do dente [mm]

F_T - carga tangencial [N]

m_n - módulo normal [mm]

e - fator de carga [adimensional]

φ_r - fator de correção de hélice [adimensional]

 $\sigma_{m\acute{a}x}$ - tensão máxima atuante [N/mm²]

σ_{mat} - tensão admissível do material [N/mm²]

TENSÃO ADMISSÍVEL (G)

Resistência à flexão

Materiais	Tensão Admissível [N/mm²]
Bronze fundido em areia SAE 65	30 a 40
Bronze fundido em coquilha SAE 65	40 a 60
Bronze centrifugado DIN BZ 124	45 a 65

9.7.10 - PERDAS DE POTÊNCIA

Qualquer sistema de transmissão acarreta perda de potência. No caso das transmissões coroa/parafuso sem fim, essa perda se apresenta de forma mais acentuada, pois o rendimento é sempre menor em relação a outros tipos de transmissão.

A potência dissipada, transformada em calor, é determinada por meio de:

$$Q = 465P_d$$

Sendo:

Q - quantidade de calor [Kcal/h]

P_d - potência dissipada [kW]

A perda de potência originada pela agitação do óleo lubrificante e refrigerante é determinada por:

Para sem fim em banho de óleo:

$$\boxed{ P_{d_o} \cong 8.83 \cdot 10^{-3} \cdot v_{psf} \cdot \ell \sqrt{\mu \cdot V_{psf}} }$$

Sendo:

 $P_{d_{\perp}}$ - potência dissipada pela agitação do óleo [kW]

 v_{psf} - velocidade periférica do sem fim [m/s]

comprimento do sem fim [cm]

μ - viscosidade dinâmica do óleo [cpoise]

9.7.11 - RENDIMENTOS (APROXIMADOS)

Número de Entradas do Sem Fim	Rendimento Aproximado
1	0,7 - 0,75
2	0,75 – 0,82
3 a 4	0,82 - 0,92

Rendimento total:
$$\eta_{TOTAL} = \frac{tg\lambda}{tg(\lambda + \rho)} \cdot \left(1 - \frac{P_{d_o}}{P}\right)$$

Em que:

 η_{TOTAL} - rendimento total [adimensional]

λ - ângulo de inclinação da hélice [graus]

ρ - ângulo de atrito [graus]

P_d - potência dissipada pela agitação do óleo [W]

P - potência total da transmissão [W]

9.8 - Esforços na Transmissão

(Veja capítulo Dimensionamento de Eixos à Flexão-Torção)

Exercícios Resolvidos

1) Dimensionar uma transmissão coroa/parafuso sem fim com as seguintes características:

O parafuso será acionado por motor elétrico com potência N = 22 kW (30 CV) e rotação n = 1140 rpm (ω = 38 π rad/s).

A rotação do eixo de saída será 60 rpm.

Características do parafuso:

Material ABNT 1045

Número de entradas nesf = 3 (relação de transmissão reduzida para esse tipo de mecanismo i < 30).

Dureza superficial: 50 HRC

Ângulo de inclinação da hélice λ = 17°

Características da coroa:

Material bronze SAE 65 fundido em coquilha

Características de transmissão:


Duração 10000 h

Serviço normal (e = 1)

Rendimento da transmissão $\eta = 0,92$

Eixos cruzados a 90°

cv = 735,5 W

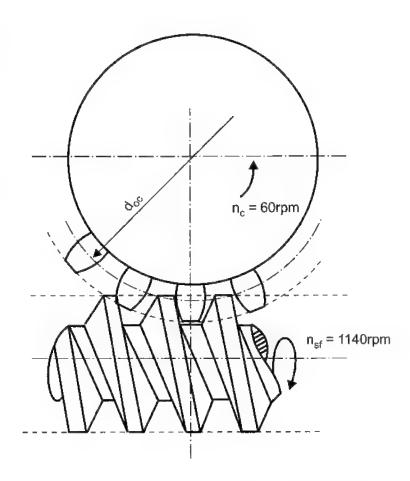

Dimensionamento da transmissão

1.1) Torque no parafuso sem fim

$$M_{T} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{N}$$

$$M_T = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{22000}{1140}$$

1.2) Relação de transmissão

$$i = \frac{n_{sf}}{nc} = \frac{1140}{60}$$

1.3) Número de dentes da coroa

$$Z_{c} = n_{esf} \cdot i = 3 \cdot 19$$

$$Z = 57 \text{ dentes}$$

$$Z = 57$$
 dentes

1.4) Pressão máxima de contato (σ_{mc})

$$\sigma_{mc} = \sigma \cdot k$$

$$k = 8\sqrt{\frac{10^7}{n_{ci}}}$$

$$n_{ci} = 60h \cdot n_c \cdot n_{ev}$$

Em que:

n_{ci} - número de ciclos de aplicação de cargas [adimensional]

h - duração em horas de serviço

n. - rotação da coroa [rpm]

n_{av} - número de engrenagens por volta [adimensional]

Como o bronze é menos resistente que o aço, a verificação da pressão máxima de contato baseia-se na coroa. Utilizando a pressão admissível de contato do bronze SAE 65, fundido em coquilha, e a dureza do parafuso sem fim em 50 HRC, portanto $\,\overline{\sigma}_{c}=210\,\text{N/mm}^{2}\,$ (tabela).

A vida útil prevista em $L_h = 10000 h$, rotação da coroa $n_c = 60 rpm$, número de engrenamento por volta $n_{ev} = 1$ implica em:

$$\sigma_{mc} = \sigma \cdot k$$

$$\sigma_{mc} = \sigma \cdot \sqrt[8]{\frac{10^7}{60 \cdot n_c \cdot n_{ev}}}$$

$$\sigma_{mc} = 210 \cdot \sqrt[8]{\frac{10^7}{60 \cdot 10^4 \cdot 60 \cdot 1}}$$

$$\sigma_{mc} = 179 \text{ N/mm}^2$$

1.5) Características do parafuso sem fim

Número de módulos do diâmetro primitivo do sem fim (q*)

$$q^* = \frac{n_{esf}}{tg\lambda}$$

Como $\lambda = 17^{\circ}$ e o número de voltas do sem fim $n_{esf} = 3$, tem-se que:

$$q^* = \frac{3}{tg17^\circ} \cong 9.8$$

Ângulo de atrito "p"

O rendimento de uma transmissão coroa/parafuso sem fim com três entradas encontra-se na faixa de 0,82 a 0,92, fixa-se η = 0,92 e tem-se que:

$$\eta = \frac{tg\lambda}{tg(\lambda + \rho)} \rightarrow tg(\lambda + \rho) = \frac{tg\lambda}{\eta}$$

$$tg\lambda + tg\rho = \frac{tg\lambda}{\eta}$$

$$tg\rho = \frac{tg\lambda}{n} - tg17^{\circ}$$

$$tg\rho = \frac{tg17^{\circ}}{0.92} - tg17^{\circ}$$

1.6) Distância entre centros

Por meio da pressão máxima de contato determina-se a distância entre centros. A carga é constante, portanto o fator de concentração de carga $k_c = 1$.

Como a v_{COBOA} < 3 m/s, utiliza-se k_d = 1,1 (fator dinâmico de carga).

Tem-se então que:

$$C = \left(\frac{Z_c}{q^*} + 1\right) \cdot 2,17 \cdot \sqrt{\left(\frac{54}{\frac{Z_c}{q^*} \cdot \sigma_{mc}}\right)^2 \cdot M_{T_c} \cdot k_c \cdot k_d}$$

1.6.1) Torque na coroa

$$M_{T_C} = M_{T_{sf}} \cdot i \cdot \eta$$

$$M_{T_C} = 184285 \cdot 19 \cdot 0,92$$

portanto, a distância entre centros é:

$$C = \left(\frac{57}{9.8} + 1\right) \cdot 2.17 \cdot \sqrt{\frac{54}{\frac{57}{9.8} \cdot 179}}^{2} \cdot 3.221300 \cdot 1 \cdot 1.1$$

1.7) Módulo do engrenamento

Como C = 314mm, $q^* = 9.8$ e ZC = 57 dentes, tem-se que:

$$r_{osf} + r_{oc} = 314$$

$$\frac{m \cdot q^*}{2} + \frac{m \cdot Z_c}{2} = 314$$

$$\frac{m}{2}(q^* + Z_c) = 314$$

$$m = \frac{314 \cdot 2}{(q + Zc)} = \frac{314 \cdot 2}{(9.8 + 57)}$$

fixa-se o módulo do engrenamento m = 10mm (tabela página 99).

1.8) Diâmetro primitivo da coroa

$$d_{oc} = m \cdot Z_c = 10 \cdot 57$$

$$d_{oc} = 570 \text{mm}$$

1.9) Diâmetro primitivo do sem fim

$$d_{osf} = m \cdot q^*$$

$$d_{osf} = 10 \cdot 9.8$$

1.10) Recálculo do centro a centro

$$C_{(R)} = r_{osf} + r_{oc}$$

$$C_{(R)} = \frac{98}{2} + \frac{570}{2}$$

$$C_{(R)} = 334 \,\mathrm{mm}$$

1.11) Velocidade periférica da coroa

$$v_{pc} = \frac{\pi \cdot d_{oc} \cdot n_{c}}{60 \cdot 1000} = \frac{\pi \cdot 570 \cdot 60}{60 \cdot 1000}$$

$$v_{pc} = 1,79 \text{m/s}$$

$$v_{pc} = 1,79 \text{m/s} < 3 \text{m/s} \Longrightarrow \text{fixa-se k}_d = 1,1$$

1.12) Velocidade de deslizamento do sem fim

$$\mathbf{v}_{\text{desl}} = \frac{\pi \cdot \mathbf{d}_{\text{osf}} \cdot \mathbf{n}_{\text{sf}}}{60 \cdot 1000 \cdot \cos \lambda} = \frac{\pi \cdot 98 \cdot 1140}{60 \cdot 1000 \cdot \cos 17^{\circ}}$$

$$\boxed{\mathbf{v}_{\text{desl}} \cong 6.1 \text{m/s}}$$

1.13) Comprimento do sem fim

$$\ell_{sf} = 2\left(1 + \sqrt{Z_c}\right) m \Rightarrow \ell_{sf} 2\left(1 + \sqrt{57}\right) 10$$

$$\ell_{sf} = 171 \text{mm}$$

1.14) Comprimento mínimo do sem fim

$$\ell_{\min} = 10 \cdot \text{m} \rightarrow \ell_{\min} = 10 \cdot 10$$

$$\ell_{\rm min}$$
 = 100mm

O comprimento do sem fim encontrar-se-á no intervalo de:

$$100 \leq \ell_{sf} \leq 171 \text{ [mm]}$$

- 2) Resistência à flexão no pé do dente (coroa)
 - 2.1) Força tangencial:

$$F_T = \frac{2M_{T_C}}{d_{oc}} = \frac{2 \cdot 3.221 \cdot 300}{570}$$

2.2) Fator de forma q:

Para determinar o fator de forma "q", é necessário calcular o número de dentes equivalentes em virtude da inclinação da hélice do parafuso sem fim.

O número de dentes equivalentes (Z_e) é obtido por meio de:

$$Z_e = \frac{Z_c}{(\cos \lambda)^3} = \frac{57}{(\cos 17^\circ)^3}$$

$$Z_e = 65$$
 dentes

Para $Z_e = 65$ dentes, obtém-se na tabela (página 102) fator de forma q = 2.7.

2.3) Fator de serviço "e"

O serviço é considerado normal, portanto fixa-se e = 1.

2.4) Fator de correção de hélice (φ_r)

O ângulo de hélice $\lambda = \beta_0 = 17^\circ$

 $\lambda \rightarrow$ o mesmo que β_0 (ECDH) \rightarrow tabela (página 134)

λ	Φ_r
15°	1,330
16°	1,334
17°	1.338
18°	1,342
19°	1,346
20°	1,350

O incremento da tabela é dado por:

$$I = \frac{1,350 - 1,330}{5} = 0,004$$

para o ângulo de inclinação

$$\lambda = 17^{\circ} \rightarrow \phi_r = 1,338$$

- 2.5) Tensão máxima atuante no pé do dente da coroa
 - 2.5.1) Largura útil da coroa

$$b_c = 2m\sqrt{\frac{d_{osf} + 1}{m}}$$

$$b_{c} = 2 \cdot 10 \sqrt{\frac{98 + 1}{10}}$$

$$b_c = 66 \text{mm}$$

2.5.2)Tensão máxima atuante

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{\textbf{F}_{\text{T}} \cdot \textbf{q}}{\textbf{b}_{\text{e}} \cdot \textbf{m}_{\text{n}} \cdot \textbf{e} \cdot \boldsymbol{\phi}_{\text{r}}}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{11303 \cdot 2,7}{66 \cdot 10 \cdot 1 \cdot 1,338}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = 33,3 \text{N/mm}^2$$

Como a tensão admissível do bronze SAE 65 fundido em coquilha encontra-se no intervalo de 40 a 60 N/mm², recomenda-se a diminuição da largura, pois a coroa encontra-se superdimensionada.

2.5.3) Redimensionamento da largura

Fixa-se a tensão admissível do bronze SAE 65 fundido em coquilha $\overline{\sigma}_{65} = 50 \text{N/mm}^2$. Tem-se então que:

$$b_{c(R)} = \frac{F_T \cdot q}{m \cdot e \cdot \phi_r \cdot \overline{\sigma}_{66}}$$

$$b_{c(R)} = \frac{11303 \cdot 2,7}{10 \cdot 1 \cdot 1,338 \cdot 50}$$

$$b_{c(R)} \cong 46mm$$

2.5.4) Características geométricas

Parafuso sem fim (mm):

Número de entradas do sem fim: n_{esf} = 3

• Passo do sem fim:
$$T = m \cdot \pi = 10\pi = 31.41$$

• Módulo normal:
$$m = m \cdot \cos 17^\circ = 10 \cos 17^\circ = 9.56$$

• Avanço do sem fim:
$$H = n_{esf} \cdot T = 3 \cdot 31,41 = 94,24$$

• Diâmetro primitivo:
$$d_{osf} = \frac{m_n \cdot n_{esf}}{sen\lambda} = \frac{9,56 \cdot 3}{sen17^\circ} = 98$$

• Altura da cabeça do dente: para
$$\lambda = 17^{\circ}$$
 $h_{K} = m_{n} = 9,56$

• Altura do pé do dente: para
$$\lambda = 17^{\circ}$$
 $h_f = 1,2m = 1,2 \cdot 9,56$ $h_f = 11,47$

• Altura total do dente: para
$$\lambda = 17^{\circ} h_z = 2.2 \text{m} h_z = 2.2 \cdot 9.56 h_z = 21,03$$

para
$$\lambda = 17^{\circ}$$
 $h_K = M_n$

$$d_{ksf} = 98 + 2 \cdot 9,56$$
 $d_{ksf} = 117,12$

• Diâmetro interno:
$$d_{fsf} = d_{osf} = 2h_{f}$$

para
$$\lambda = 17^{\circ}$$
 $h_i = 1.2 M_n$

$$d_{fsf} = 98 - 2 \cdot 1,2 \cdot 9,56$$
 $d_{fsf} = 75,04$

• Comprimento do sem fim:
$$100 \le \ell_{sf} \le 171 \text{ (ver 1.13 e 1.14)}$$

Coroa (mm):

• Passo:
$$t = m \cdot \pi = 10\pi = 31,41$$

• Módulo normal:
$$m_n = m \cdot \cos \lambda = 10\cos 17^{\circ}$$
 $m_n = 9,56$

• Passo normal:
$$t_n = m_n \cdot \pi = 9,56 \quad t_n = 30$$

• Altura da cabeça: para
$$\lambda = 17^{\circ}$$
 $h_{K} = m_{n} = 9,56$

• Altura do pé do dente: para
$$\lambda = 17^{\circ}$$
 $h_f = 1,2m_n = 1,2 \cdot 9,56$ $h_f = 11,47$

• Altura total do dente: para
$$\lambda = 17^{\circ} h_{z} = 2.2 \text{m} h_{z} = 2.2 \cdot 9.56 h_{z} = 21,03$$

$$d_{oc} = Z_c \cdot m$$

$$d_{\infty} = 57 \cdot 10 = 570$$

$$d_{ke} = d_{oc} + 2h_k$$

$$d_{ke} = 570 + 2 \cdot 9,56$$

$$d_{ke} = 589,12$$

$$d_{ke} \cong d_{ke} + M$$

$$d_{kc} \cong 589,12 + 10$$

$$d_{kc} \cong 599,12$$

$$d_{fc} = d_{gc} - 2 hf$$

$$d_{fc} = 570 - 2 \cdot 11,47$$

$$d_{fc} = 548,06$$

$$C = \frac{d_{osf} + d_{oc}}{2} \Rightarrow C = \frac{98 + 570}{2}$$

$$C = 334$$

Exercício Proposto

- 1) Dimensionar um redutor de velocidade coroa/parafuso sem fim com as seguintes características:
 - A transmissão será acionada por um motor elétrico com potência:

A rotação do eixo de saída será 50rpm

Características do parafuso:


- material: ABNT 1045
- número de entradas nesf = 2 (relação de transmissão i > 30)
- dureza superficial 50 HRC
- ângulo de inclinação da hélice λ = 18°

Características da coroa:

• material bronze SAE 65 fundido em coquilha

Características da transmissão:

- ◆ duração 10.000 h
- serviço normal (e = 1)
- rendimento da transmissão η = 0.9
- eixos cruzados a 90°

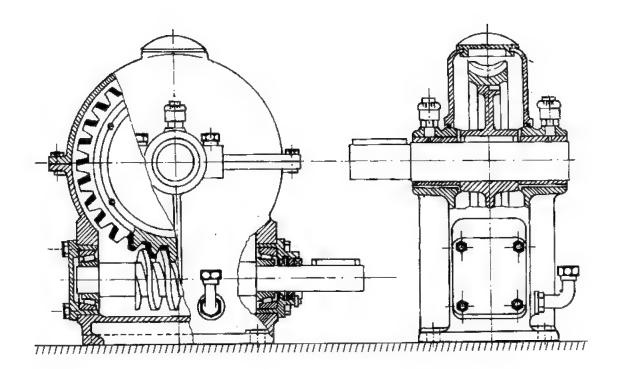

Molas





Molas são elementos de máquinas, que se caracterizam por apresentarem grandes deformações sem que o material ultrapasse o limite elástico.

10.1 - APLICAÇÕES COMUNS

- 1) Armazenamento de cargas
- 2) Amortecimento de choques
- 3) Controle dos movimentos

Material empregado

- ◆ Aço carbono e aço liga
- Plastiprene


Tipos de solicitação


As molas, normalmente, são submetidas a esforços de tração e compressão, flexão e torção.

10.2 - TIPOS DE MOLA

10.2.1 - MOLAS HELICOIDAIS

Utilizadas em esforços de tração e compressão.

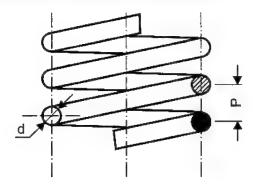

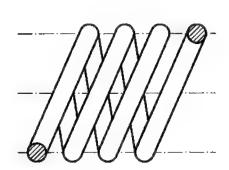


Utilizações na prática:

- Suspensão de automóveis
- Sistemas de segurança de elevadores
- Controle de fluxo em válvulas, torneiras etc.

10.2.2 - MOLAS PRATO


São também utilizadas para cargas axiais, substituindo as molas helicoidais, quando houver pouco espaço.

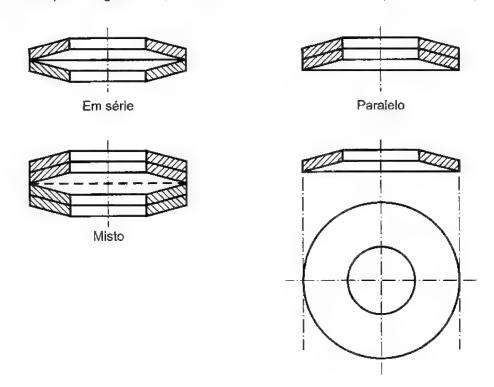

Na prática, são frequentemente utilizadas em ferramentas de estampagem.

10.2.3 - MOLAS DE LÂMINAS


São utilizadas para esforços de flexão.

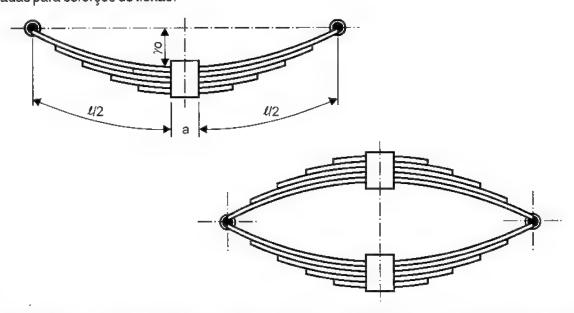

Esse tipo de mola comumente é utilizado no amortecimento de choques em ônibus, automóveis, caminhões etc.

10.2.4 - MOLAS DE TORÇÃO

São utilizadas nos casos em que há necessidade de absorver uma carga P com uma pequena deformação.

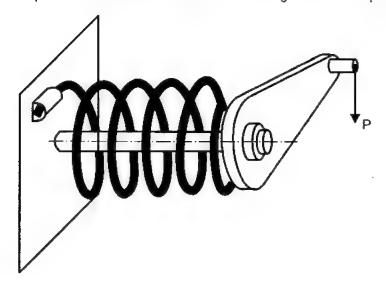

Utilizações na prática:

- Fechamento automático de portas
- · Capô de automóveis
- Ratoeiras etc.

MOLAS HELICOIDAIS


1) Dimensionamento

1.1) Tensão de cisalhamento

$$\tau = k_w \cdot \frac{8 \cdot F \cdot d_m}{\pi \cdot d_a^3} = k_w \cdot \frac{8 \cdot F \cdot C}{\pi d_a^2}$$


Em que:

- tensão de cisalhamento na mola [N/mm²]
- F carga axial atuante [N]
- d_m diâmetro médio da mola [mm]
- C índice de curvatura [adimensional]
- k_w fatorde Wahl
- d_a diâmetro do arame (mm)

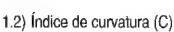

É definido pela relação entre o diâmetro médio da mola (d_m) e o diâmetro do arame (d_a) .

$$C = \frac{d_m}{d_a}$$

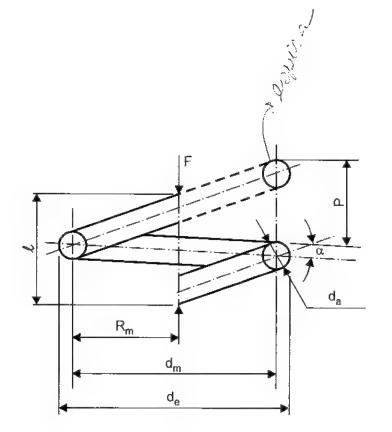

Em que:

C - índice de curvatura [adimensional]

d_m - diâmetro médio da mola [mm]

d_a - diâmetro do arame [mm]

A inclinação da espira, juntamente com a sua curvatura, aumenta a tensão de cisalhamento.

Para minimizar essa tensão, são adotados para cálculo os seguintes valores de C:

- Molas de uso industrial comum $8 \le C \le 10$ (a qualidade de trabalho será melhor se C > 9)
- Molas de válvulas e embreagens C = 5
- ◆ Casos extremos C = 3

1.3) Fator de Wahl (k,,)

$$k_{w} = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0,615}{C}$$

Em que:

kw - fatorde Wahl [adimensional]

C - índice de curvatura [adimensional]

O termo $\frac{4C-1}{4C-4}$ leva em consideração o aumento de tensão devido à curvatura.

O termo $\frac{0.615}{C}$ corrige o esforço cortante.

1.4) Ângulo de inclinação da espira (λ)

$$\lambda = \text{arc tg} \frac{p}{\pi \cdot d_m} < 12^{\circ}$$

Em que:

p - passo das espiras [mm]

d_m - diâmetro médio da mola [mm]

λ - ângulo de inclinação da espira [graus]

1.5) Deflexão da mola (flecha)

$$\delta = \frac{8 \cdot F \cdot d_{m}^{3} \cdot n_{a}}{d_{a}^{4} \cdot G} = \frac{8 \cdot F \cdot C^{3} n_{a}}{d_{a} \cdot G}$$

Em que:

δ - deflexão da mola (flecha) [mm]

F - carga axial atuante [N]

d_m - diâmetro médio da mola [mm]

n_a - número de espiras ativas [adimensional]

d_a - diâmetro do arame [mm]

G - módulo de elasticidade transversal do material [N/mm²]

1.6) Constante elástica da mola (k)

$$k = \frac{F}{\delta} \implies k = \frac{d_a \cdot G}{8 \cdot C^3 \cdot n_a}$$

Em que:

k - constante elástica da mola [N/mm] (deflexão unitária)

F - carga axial atuante [N]

δ - deflexão da mola (flecha) [mm]

d_a - diâmetro do arame [mm]

G - módulo de elasticidade transversal do material [N/mm²]

C - índice de curvatura da mola [adimensional]

n_a - número de espiras ativas [adimensional]

1.7) Número de espiras ativas

$$n_a = \frac{d_a^4 \cdot G \cdot \delta}{8F \cdot d_m^3} = \frac{d_a \cdot G \cdot \delta}{8 \cdot F \cdot C^3} = \frac{d_a^4 \cdot G}{8 \cdot d_m^3 \cdot k} = \frac{da \cdot G}{8C^3 k}$$

Em que:

n_a - número de espiras ativas [adimensional]

da - diâmetro do arame [mm]

G - módulo de elasticidade transversal do material [N/mm²]

 δ - delexão da mola (flecha) [mm]

C - índice de curvatura da mola [adimensional]

F - carga axial atuante [N]

d_m - diâmetro médio da mola [mm]

1.8) Número total de espiras

$$n_t = n_a + n_i$$

Em que:

nt - número total de espiras [adimensional]

n_a - número de espiras ativas [adimensional]

n_i - número de espiras inativas [adimensional]

O número de espiras inativas é decorrente do tipo de extremidade da mola.

Tipos de E	xtremidade	Esp	iras	Comprimer	ito da Mola
	2	Total	Inativas	Livre ℓ	Fechada ℓ_{f}
Em ponta		n _T = n _a	0	$\ell = pn_a + d_a$	$\ell_{\rm f} = d_{\rm a} \left(n_{\rm a} + 1 \right)$
Em ponta esmerilhada		$n_{T} = n_{a}$	0	$\ell = \operatorname{pn}_a$	$\ell_{\mathrm{f}} = d_a \cdot n_a$
Em esquadro		$n_T = n_a + 2$	2	$\ell = pn_a + 3d_a$	$\ell_{\rm f} = d_{\rm a} \left(n_{\rm a} + 3 \right)$
Em esquadro e esmerilhada		$n_T = n_a + 2$	2	$\ell = pn_a + 2d_a$	$\ell_f = d_a (n_a + 2)$

Observação

- 1) As extremidades em pontas devem ser evitadas.
- 2) As extremidades em esquadros são satisfatórias.
- Extremidades em ponta, esmerilhadas, não oferecem muita vantagem, comparando-as com as em "pontas" simplesmente.
- Extremidades em esquadro esmerilhadas são indicadas quanto se deseja precisão no trabalho da mola, ou quando há possibilidade de flambagem.
- 5) Obtem-se bom trabalho com C > 9.
- 1.9) Comprimento mínimo da mola $\left(\ell_{\,\mathrm{min}}\right)$

No comprimento mínimo da mola deve haver uma folga de no mínimo 15% da deflexão máxima.

$$\ell_{\rm min} = \ell_{\rm f} + 0.15 \, \delta_{\rm max}$$

Em que:

 ℓ_{min} - comprimento mínimo da mola [mm]

 ℓ_i - comprimento da mola fechada [mm]

 $\delta_{\text{máx}}$ - deflexão máxima da mola [mm]

1.10) Passo da mola

$$p = d_a + \frac{\delta}{n_a} + \text{folga}$$

Como a folga estabelecida por norma é 15% da deflexão por espira ativa, conclui-se que:

$$p = d_a + \frac{\delta}{n_a} + 0.15 \frac{\delta}{n_a}$$

Em que:

p - passo da mola [mm]

 $\frac{\delta}{n_n}$ - deflexão por espira ativa [mm]

d_a - diâmetro do arame [mm]

1.11) Comprimento máximo da mola

$$\ell_{\text{max}} = 4 \cdot d_{\text{m}}$$

Em que:

 $\ell_{\text{máx}}$ - comprimento máximo da mola [mm]

d_m - diâmetro médio da mola [mm]

1.12) Carga máxima com a mola fechada

$$F_{\text{máx}} = \frac{\delta_{\text{máx}} \cdot d_{\text{a}} \cdot G}{8 \, C^3 \cdot n_{\text{a}}}$$

Em que:

F_{máx} - carga máxima atuante na mola fechada [N]

 $\delta_{\text{max}}~$ - deflexão máxima da mola fechada [mm]

 d_a - diâmetro do arame [mm]

G - módulo de elasticidade transversal do material [N/mm²]

N_a - número de espiras ativas [adimensional]

c indice de curvatura da mola [adimensional]

1.13) Deflexão máxima da mola (fechada)

$$\delta_{\text{máx}} = \ell - \ell_{\text{f}}$$

Em que:

 $\delta_{m\acute{a}x}$ - deflexão máxima da mola [mm]

ℓ - comprimento da mola [mm]

ℓ_f - comprimenro da mola fechada [mm]

1.14) Tensão máxima atuante com a mola fechada

$$\tau_{\text{max}} = \frac{8 \, F_{\text{max}} \cdot C \cdot k_{\text{w}}}{\pi \cdot d_{\text{a}}^2}$$

Em que:

 $au_{\text{máx}}$ - tensão máxima atuante (mola fechada) [N/mm²]

F_{máx} - carga máxima atuante na mola [N]

C - índice de curvatura [adimensional]

kw - fator de Wahl [adimensional]

π - constante trigonométrica 3,1415....

d_a - diâmetro do arame [mm]

Exercícios Resolvidos

A mola helicoidal representada na figura é de aço, possui d_m = 75 mm e d_a = 8 mm. O número de espiras ativas é n_a = 17 espiras e o número total de espiras n_T = 19 espiras. A carga axial a ser aplicada é de 480 N. O material utilizado é o SAE 1065.

Considere: G_{aco} = 78400 N/mm²

- Serviço médio
- Extremidade em esquadro e esmerilhada

Determinar:


- a) índice de curvatura (C)
- b) fator de Wahl (kw)
- c) tensão atuante de cisalhamento (τ)
- d) deflexão por espira ativa $\binom{\delta}{n_a}$
- e) passo da mola (p)
- f) comprimento livre da mola (ℓ)
- g) comprimento da mola fechada (ℓ_i)
- h) deflexão máxima da mola $(\delta_{m\acute{a}x})$
- i) carga máxima atuante (mola fechada) (F_{máx})
- j) tensão máxima atuante (mola fechada) $(\tau_{máx})$
- k) deflexão da mola (δ)
- l) constante elástica da mola (k)
- m) ângulo de inclinação da espira (λ)

Resolução:

a) Índice de curvatura (C)

$$C = \frac{d_m}{d_a} = \frac{75}{8}$$

$$C = 9,375$$

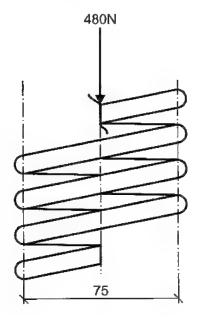

b) Fator de Wahl (k,,)

$$k_w = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0,615}{C}$$

$$k_{w} = \frac{4 \cdot 9,375 - 1}{4 \cdot 9,375 - 4} + \frac{0,615}{9,375}$$

$$k_w = 1,155$$

c) Tensão de cisalhamento atuante (τ)

$$\tau = \frac{8 \cdot F \cdot C \cdot k_w}{\pi \cdot d_a^2} = \frac{8 \cdot 480 \cdot 9,375 \cdot 1,155}{\pi \cdot 8^2}$$

$$\tau \cong 207 \ \frac{N}{mm^2}$$

d) Deflexão por espira ativa $\left(\frac{\delta}{n_a}\right)$

$$\frac{\delta}{n_a} = \frac{8 \cdot F \cdot C^3}{d_a \cdot G} = \frac{\cancel{8} \cdot 480 \cdot (9,375)^3}{\cancel{8} \cdot 78400}$$

$$\frac{\delta}{n_a} \cong 5,04 \text{mm/espira ativa}$$

e) Passo da mola (p)

$$p = d_a + \frac{\delta}{n_a} + 0.15 \frac{\delta}{n_a}$$

$$p = 8 + 5,04 + 0,15 \cdot 5,04$$

f) Comprimento da mola (ℓ)

$$\ell = p \cdot n_a + 2d_a$$
 (página 182)

$$\ell = 13.8 \cdot 17 + 2 \cdot 8$$

g) Comprimento da mola fechada (ℓ_f)

$$\ell_f = d_a (n_a + 2)$$
 (página 182)

$$\ell_{\rm f} = 8 \ (17 + 2)$$

$$\ell_{\rm f}$$
= 152mm

h) Deflexão máxima da mola $\left(\delta_{\text{máx}}\right)$

$$\delta_{\text{max}} = \ell - \ell_{\text{f}}$$

$$\delta_{\text{máx}} = 250 - 152$$

$$\delta_{\text{max}} = 98 \text{mm}$$

i) Carga máxima atuante (mola fechada) (F_{máx})

$$F_{m\acute{a}x} = \frac{\delta_{m\acute{a}x} \cdot d_a \cdot G}{8 \cdot C^3 \cdot N_a}$$

$$F_{\text{max}} = \frac{98 \cdot \cancel{8} \cdot 78400}{\cancel{8} \cdot (9,375)^3 \cdot 17}$$

$$F_{\text{máx}} \cong 549N$$

j) Tensão máxima atuante (mola fechada) ($\tau_{máx}$)

$$\tau_{\text{max}} = \frac{8 \cdot F_{\text{max}} \cdot C \cdot k_{\text{w}}}{\pi \cdot d_{\text{a}}^2}$$

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{8 \cdot 549 \cdot 9,375 \cdot 1,155}{\pi \cdot 8^2}$$

$$\tau_{\text{máx}}\!\cong\!237\text{ N/mm}^2$$

Como a $\tau_{\text{máx}} = 237 \, \text{N/mm}^2 < \overline{\tau} = 630 \, \text{N/mm}^2$, conclui-se que a mola encontra-se superdimensionada, (tabela da página 189).

k) Deflexão da mola (δ)

Como a deflexão por espira ativa é $\frac{\delta}{n_a} = 5.04$ mm, tem-se então que:

$$\delta = 5.04 \cdot n_a$$

$$\delta = 5.04 \cdot 17$$

$$\delta$$
=85,7mm

I) Constante elástica da mola (k)

$$k = \frac{F}{\delta} = \frac{480}{85}$$

m) Ângulo de inclinação da espira (λ)

$$\lambda = arc \ tg \frac{p}{\pi \cdot d_m}$$

$$\lambda = \text{arc tg} \frac{13.8}{\pi \cdot 75}$$

Como λ < 12°, o ângulo de inclinação da espira está correto.

2) A mola helicoidal de aço, representada na figura, possui diâmetro médio d_m = 52 mm e diâmetro do arame d_a = 5,6 mm, o número de espiras ativas é n_a = 16 espiras e o número total de espiras é n_T = 18 espiras.

A carga axial que atua na mola é F = 360 N. O material da mola é o SAE 1065.

Considere:

- $G_{aco} = 78400 \text{ N/mm}^2$
- Extremidade em esquadro
- · Serviço médio

Determinar:

- a) índice de curvatura (C)
- b) fator de Wahl (k_w)
- c) tensão de cisalhamento atuante (au)
- d) deflexão por espira ativa $\left(\frac{\delta}{n_a}\right)$
- e) passo da mola (p)
- f) comprimento livre da mola (ℓ)
- g) comprimento da mola fechada $\left(\ell_{\,\mathrm{f}}\right)$
- h) deflexão máxima da mola $\left(\delta_{\text{máx}}\right)$
- i) carga máxima atuante com a mola fechada (F_{máx})
- j) tensão máxima atuante com a mola fechada $\left(au_{ ext{máx}}
 ight)$
- k) deflexão da mola (δ)
- I) constante elástica da mola (k)
- m) ângulo de inclinação da espira (λ)

Resolução:


a) Índice de curvatura (c)

$$C = \frac{d_m}{d_a} = \frac{52}{5.6}$$

b) Fator de Wahl (kw)

$$k_{w} = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0,615}{C}$$

$$k_w = \frac{4 \cdot 9,29 - 1}{4 \cdot 9,29 - 4} + \frac{0,615}{9,29}$$

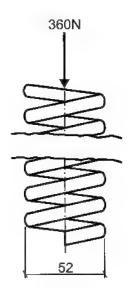

c) Tensão de cisalhamento atuante na mola (τ)

$$\tau = \frac{8 \cdot F \cdot C \cdot k_{w}}{\pi \cdot d_{a}^{2}} = \frac{8 \cdot 360 \cdot 9,29 \cdot 1,156}{\pi \cdot 5,6^{2}}$$

$$\tau \cong 314 \ N/mm^2$$

Como a tensão admissível para SAE 1065 serviço médio é $\overline{\tau}=520~\text{N/mm}^2~\left(\text{d}_a=5,6\text{mm}\right)$, concluise que $\tau<\overline{\tau}$, portanto a mola está correta na condição livre (ver tabela da página 189).

d) Deflexão por espira ativa
$$\left(\frac{\delta}{n_a}\right)$$

$$\frac{\delta}{n_a} = \frac{8 \cdot F \cdot C^3}{d_a \cdot G} = \frac{8 \cdot 360 \cdot 9,29^3}{5,6 \cdot 78400}$$

$$\frac{\delta}{n_a} \cong 5,26$$
mm/espira ativa

e) Passo da mola (p)

$$p = d_a + \frac{\delta}{n_a} + 0.15 \frac{\delta}{n_a}$$

$$p = 5.6 \div 5.26 + 0.15 \cdot 5.26$$

$$p = 11.65 \text{mm}$$

f) Comprimento livre da mola (ℓ)

Como a mola é em esquadro, o comprimento livre é dado por:

$$\ell = p \cdot n_a + 3d_a$$
 (página 182).
 $\ell = 11,65 \cdot 16 + 3 \cdot 5,6$

$$\ell = 203.2 \text{mm}$$

g) Comprimento da mola fechada ($\ell_{\rm f}$)

Mola em esquadro encontra-se na página 182

$$\ell_f = d_a (n_a + 3)$$

 $\ell_f = 5.6 (16 + 3)$
 $\ell_f = 106.4 \text{mm}$

h) Deflexão máxima da mola $\left(\delta_{\text{máx}}\right)$

$$\delta_{ ext{máx}} = \ell - \ell_{ ext{f}}$$

$$\delta_{ ext{máx}} = 203,2 - 106,4$$

$$\delta_{ ext{máx}} = 96,8 \text{mm}$$

i) Carga máxima atuante com a mola fechada (F_{máx})

$$F_{\text{máx}} = \frac{\delta_{\text{máx}} \cdot d_{\text{a}} \cdot G}{8 \cdot C^{3} \cdot n_{\text{a}}} = \frac{96.8 \cdot 5.6 \cdot 78400}{8 \cdot 9.29^{3} \cdot 16}$$

$$\boxed{F_{\text{máx}} = 414N}$$

j) Tensão máxima atuante com a mola fechada $\left(au_{\text{máx}} \right)$

$$\tau_{\text{max}} = \frac{8 \cdot F_{\text{max}} \cdot C \cdot kw}{\pi \cdot d_a^2}$$
$$\tau_{\text{max}} = \frac{8 \cdot 414 \cdot 9,29 \cdot 1,156}{\pi \cdot 5.6^2}$$

$$\tau_{\text{máx}} = 361 \text{N/mm}^2$$

Como a tensão máxima atuante com a mola fechada é $\tau_{máx} = 361 \text{N/mm}^2$ e a tensão admissível indicada na tabela é $\tau_{máx} = 640 \text{N/mm}^2$ pois o material é o SAE 1065, o serviço é considerado médio e o diâmetro do arame $d_a = 5,6$ mm, portanto a mola encontra-se superdimensionada, pois $\tau_{máx} <<<\overline{\tau}$ (página 189).

k) Deflexão da mola (δ)

Do item d, tem-se que a deflexão por espira ativa $\frac{\delta}{n_a} = 5.26 \text{mm} \quad \text{espira ativa, portanto a deflexão}$ da mola será:

$$\delta = 5,26 \cdot n_a$$

$$\delta = 5,26 \cdot 16$$

$$\delta = 84,2mm$$

Constante elástica da mola (k)

$$k = \frac{F}{\delta} = \frac{360}{84,2}$$
$$k \approx 4.28 \text{N/mm}$$

m) Ângulo de inclinação da espira (λ)

$$\lambda = \arctan \operatorname{tg} \frac{p}{\pi \cdot d_{m}}$$

$$\lambda = \arctan \operatorname{tg} \frac{11,65}{\pi \cdot 52}$$

$$\lambda = 4^{\circ} 5^{\circ}$$


Com $\lambda \cong 4^{\circ}$ 5" ... < 12° a mola está apta ao funcionamento.

Exercícios Propostos

1) Dimensionar uma mola helicoidal de aço, para que suporte com segurança a carga axial F = 480N. Por limitação de espaço, o diâmetro médio da mola fica estabelecido em d_m = 50mm.

Considere:

- Serviço leve
- Extremidade em esquadro e esmerilhada
- Material a ser utilizado SAE 1065
- Módulo de elasticidade transversal do aço G_{aço} = 78400 N/mm²
- Índice de curvatura C = 10

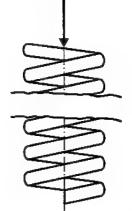

480N

Respostas:

$$d_a = 5mm$$

$$k_w = 1,145$$

$$\tau = 560 \text{N/mm}^2$$

$$\frac{\delta}{n_a}$$
 = 9,8 mm/ espira ativa

$$p = 16,27$$
mm

$$\ell_{\text{máx}} = 200 \text{mm}$$

$$n_a = 11$$
 espiras

$$n_T = 13$$
 espiras

$$\ell_{\rm f}\cong\,65mm$$

$$\delta_{\text{máx}} = 124 \text{mm}$$

$$F_{\text{máx}} = 552N$$

$$\tau_{\text{máx}}\!\cong\!644\text{N/mm}^2$$


$$\delta = 107.8 \text{mm}$$

$$k = 4.45 \text{ N/mm}$$

2) Dimensionar a mola helicoidal de aço SAE 1065 para que possa suportar uma carga axial F = 900 N. A tensão admissível de cisalhamento indicada é $\tau = 500$ N/mm².

Considere:

- C = 10 (índice de curvatura)
- G_{aço} = 78400 N/mm2
- Mola em esquadro

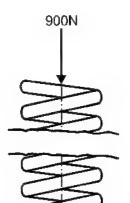

Respostas:

$$k_w = 1,14$$

$$d_a = 8mm$$

$$d_m = 80 \text{mm}$$

$$\frac{\delta}{n_a}$$
 = 11,48mm/espira ativa

$$\ell_{\text{máx}} = 320 \text{mm}$$

$$n_a = 14$$
 espiras

$$n_{T} = 16$$
 espiras

$$\ell_{\rm f}$$
 = 136mm

$$\lambda \cong 4^{\circ}50'$$

$$\delta = 160,72 \text{mm}$$

$$k = 5.6 \text{ N/mm}$$

$$F_{max} = 1030 \text{ N}$$

$$\tau_{\text{máx}} = 467 \text{N/mm}^2$$

	; ;	,	 -	ensões Adm	issíveis e Te	snsões com	Tensões Admissíveis e Tensões com a Mola Fechada	da				
Diâmetro do Fio		Corda de Piano ASTM - A 228 SAE 1	① Corda de Piano ASTM - A 228 SAE 1095			② Temperado em Óleo ASTM - A - 229 SAE 1065	② Temperado em Óleo TM - A - 229 SAE 1065			© Aço Cromo-Vanádio ASTM - A - 231 SAE 61	© Aço Cromo-Vanádio ASTM - A - 231 SAE 6150	
		Serviço		Mola Fechada		Serviço		Mola Fechada		Serviço		Mola Fechada
ָ ס	а	Σ			۵	Σ	7		<u>a</u>	Σ	7	
(ww)	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\binom{N}{mm^2}$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	mm ²	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\frac{N}{mm^2}$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$	$\left(\frac{N}{mm^2}\right)$
d ≤ 1,0	200	006	1050	1150	580	770	875	086	089	840	950	1050
1,0 < d ≤ 2,0	009	800	006	1000	200	670	740	820	260	740	840	910
2,0 < d ≤ 3,0	540	740	850	920	450	009	680	760	200	670	760	850
3,0 < d ≤ 4,0	510	700	800	860	420	260	640	710	480	630	710	800
4,0 < d ≤ 6,0	,	,		. 1	390	520	929	640	430	009	029	740
6,0 < d ≤ 7,5	1	!	ı		360	200	260	630	420	929	640	710
7,5 < d < 10,0	1]		360	490	550	610	390	260	630	700

Recomendações para utilizar a tabela anterior:

 Este é o melhor material para molas pequenas. Não deve ser empregado em baixas temperaturas (abaixo de 15°C) nem em altas (acima de 120°C).

Dureza recomendada: 42 a 46 Rockwell C.

Características:

$$E = 210.000 N/mm^2$$
; $G = 84000 N/mm^2$; $\gamma = 78.5 N/dm^3$; $\sigma_r = 2000 N/mm^2$

2) Para uso geral, este é o material mais empregado. Pode ser usado até 200°C, sendo mais empregado nos diâmetros de 3 a 12mm. Dureza recomendada: 42 a 46 Rockwell C.

Características:

$$E = 210.000 \, N/mm^2; \;\; G = 78.400 \, N/mm^2; \;\; \gamma = 78.5 \, N/dm^3; \;\; \sigma_r = 1800 \, N/mm^2; \;\; \sigma_e = 1000 \, N/mm^2$$

3) Muito empregado pela boa resistência à fadiga que apresenta. Pode trabalhar em temperaturas até 215°C. Dureza recomendada: de 43 a 49 Rockwell C.

Características:

$$E = 210000 N / mm^2; \; G = 78400 N / mm^2; \; \gamma = 78,5 N / dm^3; \; \sigma_r = 1700 N / mm^2; \; \sigma_e = 1330 N / mm^2$$

Diâmetros de arames e barras normalizados DIN 2076 - 2077

	***	Diâmetros	Normaliza	dos d [mm]	1	
0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16,0	18,0	20,0	22,5	25,0	28,0	32,0
36,0	40,0	45,0	50,0			

Rolamentos






1) Tipo a ser utilizado no projeto

Para escolher o tipo de rolamento a ser utilizado na construção mecânica, torna-se indispensável conhecer o tipo de solicitação que vai atuar no rolamento.


- 1.1) Quanto às solicitações, existem três tipos: radial, axial e combinada.
 - 1.1.1) Carga radial (F,)

É a carga que atua na direção dos raios do rolamento.

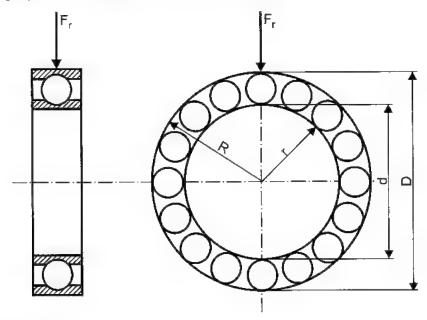


1.1.2) Carga axial (F_a)

É a carga que atua na direção do eixo longitudinal do rolamento.

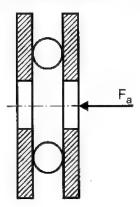


1.1.3) Carga combinada

Neste caso, as cargas radial e axial atuam simultaneamente no rolamento, originando uma suposta carga resultante, denominada equivalente.

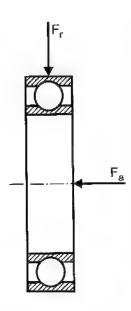

11.1 - INDICAÇÃO DE TIPOS

11.1.1 - ROLAMENTO DE ESFERAS

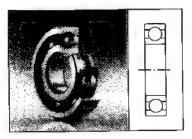


Rolamento fixo de esferas de uma carreira DIN 625.

Rolamento fixo de uma carreira de esferas

Suporta carga radial de intensidade média e carga axial leve simultaneamente, sendo ainda recomendado para altas rotações.

Devido à sua versatilidade e custo reduzido, é amplamente utilizado.

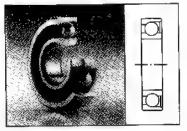


Rolamento radial separável de esferas DIN 615.

Rolamento radial separável de esferas

Esse tipo de rolamento é separável, o que favorece a montagem em série.

O diâmetro interno máximo desse tipo de rolamento é d = 25mm.

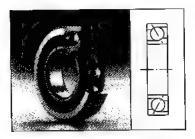


Rolamento de contato angular de esfera de uma carreira DIN 628.

Rolamento de contato angular de esferas

Esse tipo suporta carga axial em um único sentido. Por este motivo é montado contraposto a outro rolamento que suporta carga no sentido oposto.

Os rolamentos de esferas de contato angular não são desmontáveis.


A utilização desse tipo de rolamento é freqüente em fusos de máquinas--ferramenta.

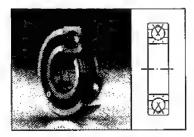

Rolamento de quatro pistas DIN 628.

Rolamento de quatro pistas

Gaiolas de poliamida reforçada com fibras de vidro são adequadas para suportar temperaturas de serviço constantes de até 120° C.

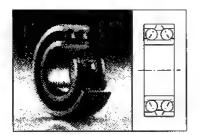


Rolamento autocompensador de esferas DIN 630.

Rolamento autocompensador de esferas

Possui dupla carreira de esferas com anel externo esférico côncavo. O furo pode ser cilíndrico ou cônico.

A utilização desse tipo de rolamento é indicada quando houver necessidade de compensar desalinhamentos das flexões do eixo ou deformação da caixa.

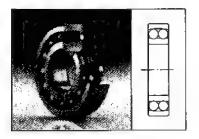


Rolamento de contato angular de esferas de duas carreiras DIN 628.

Rolamento de contato angular de esferas de duas carreiras

Esse tipo de rolamento é indicado quando houver atuação simultânea de carga radial (F_r) e carga axial (F_a).


O tipo bipartido é indicado para carga axial elevada.

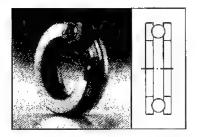

Rolamento axial de esferas de escora simples DIN 711.

Rolamento axial de esferas com escora simples


Indicado para carga axial em um único sentido. Por ser um rolamento desmontável, não suporta carga radial.

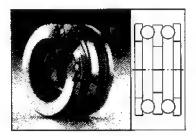

Rolamento axial de esferas de escora dupla DIN 715.

Rolamento axial de esferas com escora dupla

Indicado para carga axial com sentido duplo. Como no caso anterior, não suporta cargas radiais.

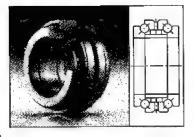


Rolamento axial de contato angular de esferas de escora dupla DIN 616.

Rolamento axial de contato angular de esferas

Destina-se a mancais de fusos roscados com porcas de esferas em máquinasferramenta.

Com os rolamentos axiais de contato angular de esferas, consegue-se montar fusos roscados com porcas de esferas que avançam com pouco atrito e sem solavancos, permitindo, desta forma, alta precisão no posicionamento. Esses rolamentos não são separáveis.


11.2 - ROLAMENTOS DE ROLOS

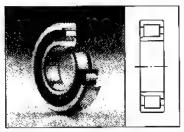

Rolamento de rolos cilíndricos de uma carreira DIN 5412.

Rolamento de rolos cilíndricos de uma carreira


Esse tipo é separável, o que facilita montagem e desmontagem.

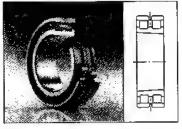

Rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras DIN 5412.

Rolamento de rolos cilíndricos de dupla carreira


Características idênticas ao anterior.

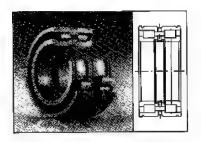

Rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras sem gaiola DIN 5412.

Rolamento de rolos cilíndricos sem gaiola


Esse rolamento é desmontável, indicado para altas rotações.

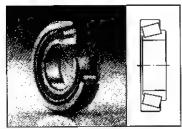

Rolamento de rolos cônicos DIN ISO 355 DIN 720.

Rolamento de rolos cônicos

Esse rolamento é separável e admite carga axial em um único sentido. Por este motivo é montado aos pares, em "x" ou em "o", como será demonstrado posteriormente.

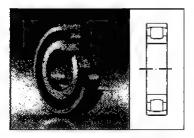


Rolamento de rolos esféricos DIN 635.

Rolamento de rolos esféricos

O rolamento de rolos esféricos é indicado para aplicações com alta capacidade de carga radial e compensações de alinhamento, absorvendo choques na direção radial.

A capacidade desse tipo de rolamento em absorver carga axial é reduzida.


Nesse rolamento é possível encontrar dois tipos de furo: cilíndrico ou cônico.

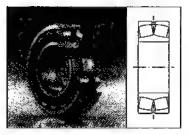

Rolamento autocompensador de rolos DIN 635.

Rolamento autocompensador de rolos

Indicado para altas cargas, inclusive cargas vibratórias, compensando desalinhamentos entre o eixo e o alojamento.

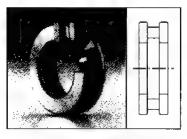


Rolamento axial de rolos cilíndricos DIN 722.

Rolamento axial de rolos cilíndricos

O rolamento axial de rolos cilíndricos é utilizado quando os rolamentos axiais de esferas forem insuficientes, ou os axiais de agulhas. Esse rolamento suporta altas cargas axiais aplicadas em um único sentido.

Por ser um rolamento desmontável, não suporta carga radial.

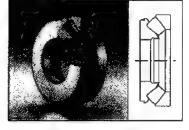


Rolamento axíal autocompensador de rolos DIN 728 ISO 104.

Rolamento axial autocompensador de rolos

É indicado para suportar altas cargas axiais e altas rotações. Consegue ainda suportar carga radial desde que ela não ultrapasse a intensidade de 55% da carga axial.

11.3 - ROLAMENTOS DE AGULHAS

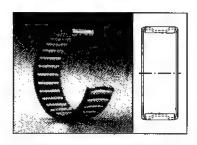


Coroa de agulhas de uma carreira ISO 3030 DIN 5405.

Coroa de agulhas de uma carreira

É indicada para construções compactas e extremamente leves.


Admite somente cargas radiais.

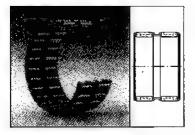

Coroa de agulhas com dupla carreira ISO 3030 DIN 5405.

Coroa de agulhas com dupla carreira

Indicações idênticas à de uma carreira, porém admite carga radial maior.

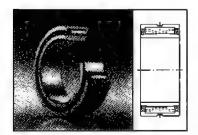


Rolamento de agulhas de uma carreira ISO 1206 DIN 617.

Rolamento de agulhas de uma carreira

Indicado quando houver a necessidade de suportar altas cargas em espaço reduzido.


Recomendado somente para carga radial.

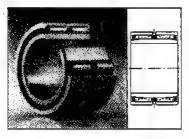

Rolamento de agulhas de duas carreiras ISO 1206 DIN 617.

Rolamento de agulhas de dupla carreira

Indicações idênticas ao anterior, porém com maior capacidade de carga.

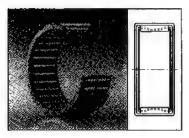


Bucha de aguihas sem fundo ISO 3245 DIN 618.


Bucha de agulhas com fundo e sem fundo

São compostas por coroa de agulhas e uma capa fina, de chapa de aço, temperada, com o anel externo. As buchas de agulhas sem fundo são abertas de ambos os lados.

São indicadas para assentamento de pontas de eixo.

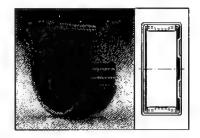


Bucha de agulhas com fundo ISO 3245 DIN 618.

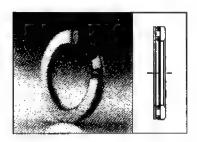

Rolamento axial de agulhas ISO 3031 DIN 5405.

Rolamento axial de agulhas


Indicado para carga axial em espaço reduzido.

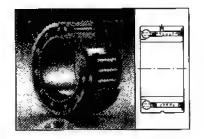

Rolamento de aguihas de contato angular de esferas DIN 5429.

Rolamentos de agulhas combinados

São compostos por um rolamento de aguihas agindo como rolamento radial e um de esferas ou rolos cilíndricos agindo como rolamento axial.

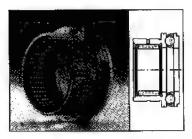


Rolamento de agulhas axial de esferas DIN 5429.


11.4 - DISPOSIÇÃO DOS ROLAMENTOS

Mancal Fixo-Livre


Par de rolamentos de contato angular da execução universal como rolamento fixo.
 a = disposição em O, b = disposição em X, c = disposição em Tandem (não apropriado como rolamento fixo, porque possibilita a guia axial em uma só direção)

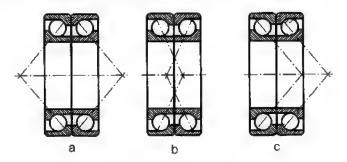

Rolamento para fusos da execução universal como rolamento fixo.
 a = disposição em O, b = disposição em X, c = disposição em Tandem (não adequado para rolamento fixo, por possibilitar a guia axial em uma só direção), d = disposição em Tandem-O

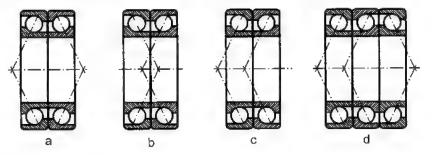


Par de rolamentos de rolos cônicos como rolamento fixo.
 a = disposição em O, b = disposição em X

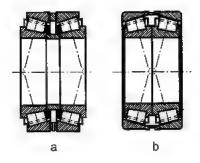


Mancal ajustado com rolamentos de rolos cônicos na disposição X (a) e seus vértices do cone dos rolos.


Mancal ajustado com rolamentos de rolos cônicos na disposição O,
em que os vértices dos cones dos rolos coincidem (b),
em que os vértices dos cones dos rolos não se cortam (c),
em que os vértices dos cones dos rolos não se encontram (d).

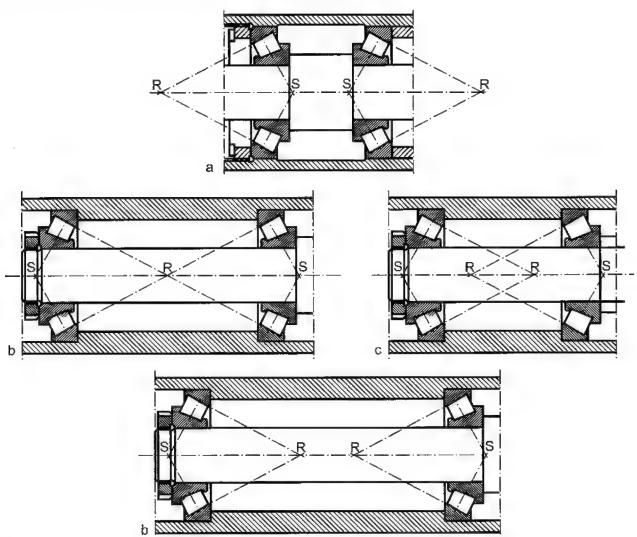


Mancal ajustado na disposição em O (a).
 Mancal ajustado na disposição em X (b).

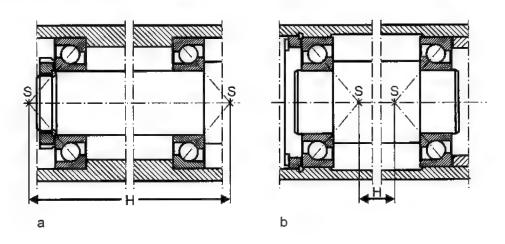


Exemplos para uma disposição - rolamento fixo-livre

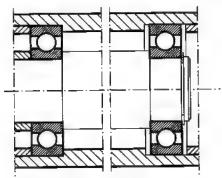


a) rolamento fixo: rotamento livre: fixo de esferas

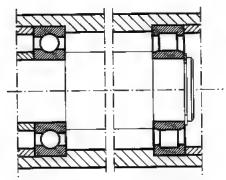


c) rolamento fixo: rolamento livre: de fixo de esferas rolos cilíndricos, série NU

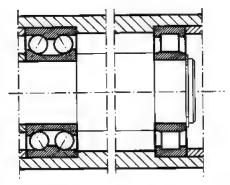


 e) rolamento fixo: rolamento livre: de de contato angular de esferas, série NU de 2 carreiras

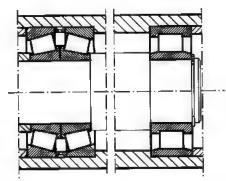


g) rolamento fixo: rolamento livre: de dois rolamen- rolos cilíndricos, tos de rolos cô- série NU nicos

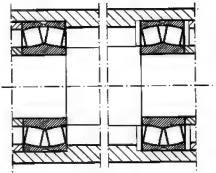


 b) rolamento fixo: rolamento livre: autocompenautocompensasador de rolos

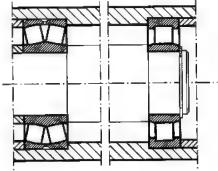

d) rolamento fixo: rolamento livre: de autocompensador de rolos série NU

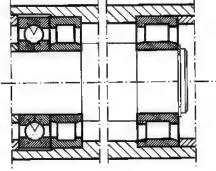

f) rolamento fixo: rolamento livre: de de 4 pistas e rolos cilíndricos, de rolos cilíndricos, série NU

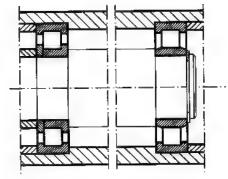

h) rolamento fixo: rolamento livre: de de rolos cilíndricos, série NUP série NU

11.4.1 - TIPO CONSTRUTIVO DO ROLAMENTO

Tabela: tipos construtivos e suas características

Aptidão muito born to muito born to com restrições to born normal / possível Tipo construtivo	carga axial	carga axial de 2 direções carga axial coperativos carga axial	compensação linear dentro do rolamento	compensação linear por ajuste deslizante	rolamentos separáveis	compensação de desvios angulares	precisão elevada	alta rotação	giro silencioso	furo cônico	vedação de um ou de ambos os lados	alta rigidez	reduzido atrito	rolamento fixo	rolamento livre
fixo de esferas	•	•	0	•	0	Đ	•	•	•	0	•	•	•	•	•
[8]	•	•	0	•	0	0	Đ	0	•	0	•	•	•	•	•
separável de esferas	•		Đ	•	•	•	•	0	•	0	0	•	4	•	0
de contato angular 🖸 🔯 🖸	●	3 !	0	<u> </u>	0	0	•	ŏ	•	0	0	•	•	• •	⊕
	⊕	إ	0	⊕	0	0	•	•	•	0	0	•	•	e	•
de quatro pistas	Đ	•	0	0	•	0	จ	Đ	•	0	0	•	•	•	0
de contato angular de (ZZC) esferas de duas carreiras	•	•	0	•	•	0	•	•	Đ	0	•	•	•	•	•
autocompensador Code esferas	•	•	0	•	0	•	0	•	Đ	•	•	•	•	•	-
de rolos cilindricos	•	0	•	0	•	€	•	•	•	•	0	•	•	0	•
CH+UN'(N)	•		Đ	0	•	€	•	٥	•	0	0	•	• p	•	•
NUP, NJ + HJ	•	•	0	•	•	Đ	•	٥	Đ	0	0	•	•	•	•
NNU, NN	•	0	•	0	•	0	•	•	•	•	0	•	•	0	•
NCF, NJ23VH	•		Đ	•	•	₽	0	0	0	0	0	•	0	•	•
NNC, NNF	•	•	0	•	0	0	0	0	0	0	•	•	0	•	•
de rolos cônicos	•		0	⊕	•	•	•	9	•	0	0	•	•	60	1
JKOS na disposição em 0	•	•	0	0	0	0	0	•	•	0	•	•	0	•	0
rolamentos individuais e a) montage e rolamentos na disposição em Tandem em uma direção	em aos pares	ত ত	b) reduzida carga axial c) aptidão reduzida na montagem aos pares	carga ax eduzida	rial na mont	agem	d) taml e de	d) também com buchas de fixação e de desmontagem	n bucha stagem	s de fixa	ção				

Tabela: tipos construtivos e suas curvas características

	Adequado para:	o para:			rolame		p								
multo bom (1) com restrições bom (2) impróprio normal / possível	carga axial	carga axial de 2 direções	pensação linear tro do rolamento	pensação linear ajuste deslizante	entos separáveis	ompensação de svios angulares	recisão elevada	alta rotação	giro silencioso	furo cônico	vedação de um ambos os lados	alta rigidez	reduzido atrito	rolamento fixo	rolamento livre
rolos esféricos	•	0			0	•	0	•	•	•	0	•	•	•	•
autocompensador de rolos	•	3	0	•	0	•	0	•	•	•	•	•	•	•	@
axial de esferas	0	9	0	0	•	e	9	•	•	0	0	•	•	•	
	0	•	0	0	•	9	0	€	0	0	0	•	€	•	
axial de contato angular	0	9	0	0	0	Đ	•	ů	Đ	0	0	•	•	•	0
de esferas	0	•	0	0	•	0	•	•	•	0	0	•	•	•	0
axial de rolos cilíndricos	0	•	0	0	•	0	•	Đ	0	0	0	•	0	•	0
	0	•	0	0	•	•	0	•	0	0	0	•	Đ	•	0
de roios de fixacão rávida	•	0	Đ	Đ	0	0	0	Đ	0	0	•	•	0	•	0
	•	0	•	0	0	0	•	•	•	0	• t	•	Đ	0	•
bucha de aguihas	•	0	•	0	•	0	•	•	•	0	•	•	Đ	0	•
de agulhas	•	0	•	0	•	0	9	•	•	0	•	•	•	0	•
rolos de apoio e	•	•	0	0	•	•	Đ	•	•	0	•	•	•	0	
de agulha, combinado	•	9	0	0	•	0	₽	•	•	0	•	•	€	•	0
coroa axial de agulhas	0	•	0	0	0	0	•	•	₽	0	0	•	0	•	0
rolamentos individuais e a) montagem aos pares rolamentos na disposição em Tandem em uma direção	aos pares	© 0		aptidão reduzida na sos pares também com bucha e de desmontagem	na mor chas de em	ntagem fixação	e) ro 60 f) ve	e) rolamentos contraplaca f) vedação DH	s de fixe as com	ıção ráp sensam	ida e axi desalint	ial de esi namento	e) rolamentos de fixação rápida e axial de esferas com contraplacas compensam desalinhamento na montagem f) vedação DH	n lagem	

11.5 - DIMENSIONAMENTO DO ROLAMENTO

Para dimensionar um rolamento, é importante definir inicialmente o tipo de solicitação ao qual estará submetido, carga estática ou dinâmica.

Na carga estática, o rolamento encontra-se parado ou oscila lentamente (n < 10 rpm). Na carga dinâmica, o rolamento se movimenta com (n \geq 10 rpm).

11.5.1 - CARGA ESTÁTICA

Quando o rolamento estiver atuando parado ou com oscilações, é dimensionado por meio da capacidade de carga estática (C_0) .

11.5.1.1 - CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA (Co)

É a carga que provoca no elemento rolante e na pista, uma deformação plástica da ordem de 1/10000 do diâmetro do elemento rolante. Em condições normais de oscilação, isso corresponde a uma pressão de superfície Hertz de 4000 MPa.

$$C_o = f_s \cdot P_o \quad [kN]$$

Em que:

C_o - capacidade de carga estática [kN]

f_s - fator de esforços estáticos [adimensional]

Po - carga estática equivalente [kN]

11.5.1.2 - CARGA ESTÁTICA EQUIVALENTE (P.)

É uma suposta carga resultante, determinada em função das cargas axial e radial, que atuam simultaneamente no rolamento.

Quando o rolamento for solicitado por uma carga radial ou axial isoladamente, esta será a carga equivalente.

Na atuação simultânea das cargas axial e radial, a carga equivalente é determinada pela fórmula:

$$P_o = X_o F_r + Y_o F_a$$
 [kN]

Em que:

P_o - carga estática equivalente [kN]

X_o - fatorradial[adimensional]

Yo - fatoraxial[adimensional]

F_r - carga radial [kN]

F_a - carga axial [kN]

11.5.1.3 - FATOR DE ESFORÇOS ESTÁTICOS (FS)

É um coeficiente de segurança que preserva a ocorrência de deformações plásticas excessivas nos pontos de contato, entre os corpos rolantes e a pista. São indicados os seguintes valores:

1,5 ≤ f_s ≤ 2,5 para exigências elevadas

 $1.0 \le f_s \le 1.5$ para exigências normais

 $0.7 \le f_s \le 1.0$ para exigências reduzidas

11.5.1.4 - CARGA DINÂMICA

Quando o rolamento atuar com movimento ($n \ge 10$ rpm), é dimensionado pela capacidade de carga dinâmica (C).

11.5.1.5 - CAPACIDADE DE CARGA DINÂMICA (C)

É a carga sob a qual 90% de um lote de rolamentos aicança um milhão de rotações, sem apresentar sinais de fadiga.

A capacidade de carga dinâmica dos diversos tipos de rolamento é encontrada nas tabelas que compõem os catálogos.

A capacidade de carga dinâmica que deve ter o rolamento para suportar com segurança as cargas aplicadas é determinada por:

$$C = \frac{f_{\ell}}{f_n} - P$$

Emque:

C - capacidade de carga dinâmica [kN]

P - carga dinâmica equivalente [kN]

f, - fator de rotação [adimensional]

f, - fator de esforços dinâmicos [adimensional]

11.5.1.6 - CARGA DINÂMICA EQUIVALENTE (P)

Determina-se a carga dinâmica equivalente quando houver a atuação simultânea de cargas radial e axial no rolamento.

A carga dinâmica equivalente constitui-se de uma suposta carga resultante, sendo definida por meio de:

$$P = xF_r + yF_a$$

Em que:

P - carga dinâmica equivalente [kN]

F_r - carga radial [kN]

F_a - carga axial [kN]

x - fatorradial[adimensional]

y - fatoraxial [adimensional]

11.5.1.7 - ROLAMENTOS EXPOSTOS A ALTAS TEMPERATURAS

Nos rolamentos expostos a altas temperaturas, torna-se necessário considerar um fator de temperatura (ft). Nesse caso, para determinar a capacidade de carga dinâmica, utiliza-se:

$$C = \frac{f_{\ell}}{f_n \cdot f_t} \cdot P$$

Em que:

C - capacidade de carga dinâmica [kN]

P - carga dinâmica equivalente [kN]

f - fator de esforços dinâmicos [adimensional]

f, - fator de rotação [adimensional]

f - fator de temperatura [adimensional]

Fator de temperatura

Temperatura máxima de serviço	120°C	200°C	250°C	300°C
Fator de temperatura (f _t)	1,0	0,73	0,42	0,22

11.6 - VIDA ÚTIL DO ROLAMENTO

A vida útil do rolamento compreende o período no qual ele desempenha corretamente a sua função. A vida útil termina quando ocorre o desgaste causado pela fadiga do material.

Duração até a Fadiga

A vida nominal de um rolamento L_h é determinada pela norma DIN-622. As recomendações da ISO permitem considerar no cálculo a melhoria na qualidade dos aços e a influência da lubrificação na fadiga do material.

Tem-se então, que:

$$L_{na} = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot L_h \tag{h}$$

Sendo:

Lna - duração até fadiga (h)

a₁ - fator de probabilidade

a₂ - fator de matéria-prima [adimensional]

a₃ - fator das condições de serviço [adimensional]

L_n - vida nominal do rolamento (página 228) [adimensional]

Fator a, (probabilidade de falha)

O fator a₁ que prevê a probabilidade de falhas do material devido à fadiga é regido por leis estatísticas, sendo obtido na tabela seguinte:

Probabilidade de falha (%)	10	5	4	3	2	1
Duração	L ₁₀	L ₅	L ₄	L ₃	L ₂	L ₁
Fator a ₁	1	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21

Fator a₂ (matéria-prima)

O fator a₂ considera as características da matéria-prima e o respectivo tratamento térmico.

Para os aços de alta qualidade (FAG), recomenda-se $a_2 = 1$.

O fator a, se altera para altas temperaturas.

Fator a₃ (condições de serviço)

As condições de serviço influem na vida do rolamento.


A duração prolonga-se quando o ambiente de trabalho é limpo, a lubrificação é adequada e a carga atuante não é excessiva. O término da vida útil do rolamento ocorre quando há formação de "pittings" (erosão produzida por cavitação), originada na superfície das pistas.

Fator a₂₃

Com a interdependência dos fatores de adequação para matéria-prima (a_2) e as condições de serviço (a_3) , é conveniente que seja indicado um único valor para o conjunto a_{23} .

Tem-se que
$$a_{23} = a_2 a_3$$
, portanto $\begin{bmatrix} \mathbf{L_{na}} = \mathbf{a_1} & \mathbf{a_{23}.L_h} \end{bmatrix}$ (h).

O fator a_{23} é determinado com a utilização dos diagramas seguintes:

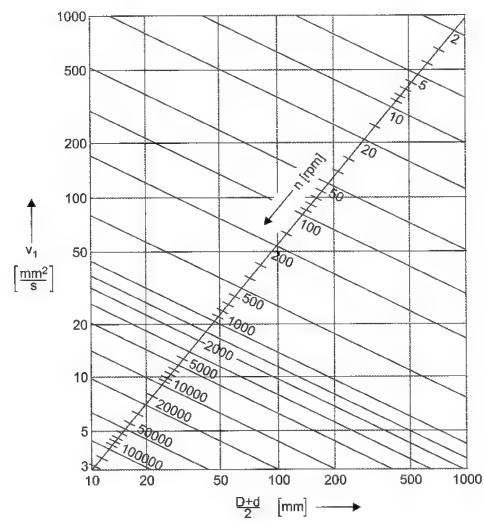

• Fator de temperatura f,

Temperatura de serviço	Fator de temperatura f _t
150°C	1
200°C	0,73
250°C	0,42
300°C	0,22

Diagrama ①


Determina-se a viscosidade relativa do óleo (v_1) pelo diâmetro médio do rolamento que se localiza no eixo das abscissas. As linhas inclinadas representam a velocidade de trabalho (rotação em rpm).

Conhecido o diâmetro médio do rolamento, traça-se uma vertical até o ponto que representa a velocidade de trabalho.

Definido o ponto, faz-se a sua projeção no eixo das ordenadas e encontra-se, desta forma, a viscosidade relativa v_i .

Exemplo:

Supondo que o diâmetro médio do rolamento seja (D + d)/ 2 = 60 mm e a rotação n = 360 rpm, é preciso localizar (D + d)/2 = 60 mm no eixo das abscissas. Traça-se uma vertical até encontrar a reta inclinada que representa 360 rpm (reta localizada no diagrama posteriormente por meio de estimativa). Pelo ponto encontrado, traça-se uma paralela ao eixo das abscissas até encontrar o eixo das ordenadas υ_1 . O ponto de encontro entre a paralela e o eixo das ordenadas define a viscosidade relativa υ_1 .

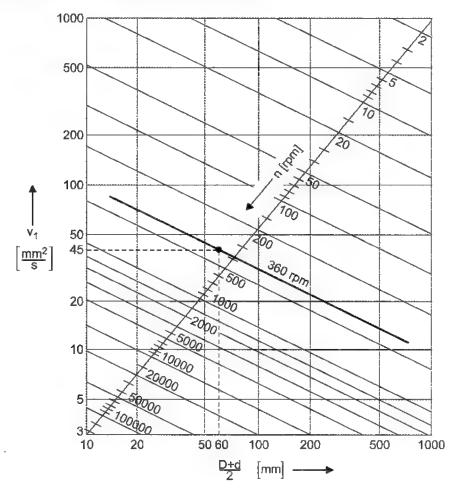

Tem-se então que: υ₁ = 45cSt

Diagrama ②


O diagrama $\upsilon-\mathsf{T}$ é utilizado para determinar a viscosidade de serviço do óleo lubrificante.

São conhecidas:

- 1) A temperatura de serviço;
- 2) A viscosidade cinemática do óleo a 40°C.

Procede-se da seguinte forma:

O eixo das ordenadas representa a temperatura de serviço. As linhas inclinadas representam a viscosidade cinemática do óleo a 40°C. Localiza-se no eixo das ordenadas a temperatura de serviço.

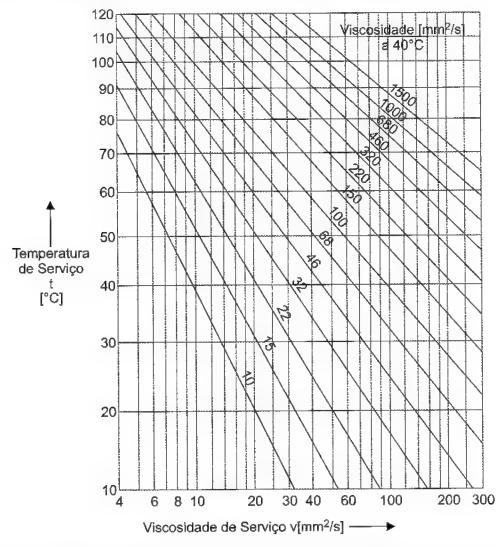

Traça-se uma reta horinzontal até encontrar a viscosidade do óleo a 40°C. Projeta-se o ponto encontrado no eixo das abscissas, para encontrar a viscosidade de serviço do óleo na temperatura de trabalho.

Exemplo:

Supondo que a temperatura de serviço de um determinado mecanismo seja 70°C e a viscosidade do óleo lubrificante a 40°C 180 cSt, determinar a viscosidade de serviço.

Procedimento:

Localiza-se 70°C no eixo das ordenadas. Traça-se uma paralela ao eixo das abscissas até o encontro com a reta inclinada que represente 180 cSt. Essa reta encontra-se aproximadamente no ponto médio entre as retas que representam 150 a 220 cSt.

O ponto determinado pela concorrência entre as retas da temperatura e da viscosidade é projetado para o eixo das abscissas, resultando na viscosidade de serviço.

Tem-se então que a viscosidade de serviço é v = 45 cSt.

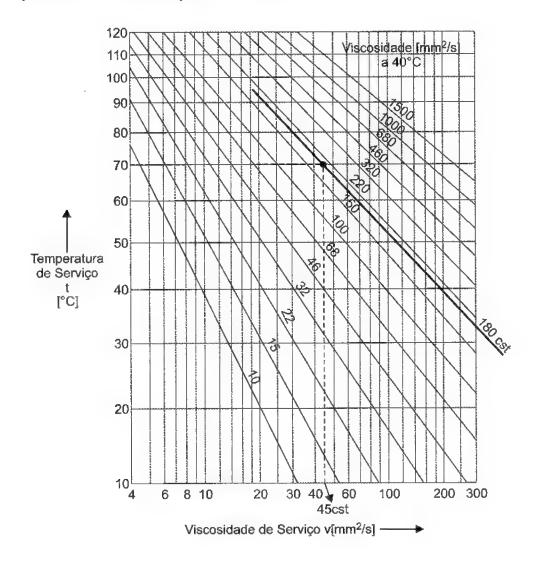


Diagrama 3

Determinadas a viscosidade relativa υ_1 no diagrama ① e a viscosidade de serviço no diagrama ②, faz-se a relação υ/υ_1 , visando encontrar no diagrama ③ o fator a_{23} .

Exemplo:

Supondo que os exemplos dos diagramas ① e ② pertençam à resolução do diagrama ③ e o campo de atuação indicado seja II.


Sabe-se que:

 $\upsilon_1 = 45 \text{ cSt (diagrama } \odot)$

υ = 45 cSt (diagrama ②)

A relação entre as viscosidades: $\frac{\upsilon}{\upsilon_1} = \frac{45}{45} = 1$

Localiza-se a relação $\upsilon/\upsilon_1=1$ no eixo das abscissas. Por meio de uma vertical partimos para a zona II. Nesse campo, indica-se a utilização do limite superior, supondo que as condições sejam ideais para trabalho (limpeza, lubrificante com aditivos etc.). Projetando o limite superior para o eixo das ordenadas, encontra-se:

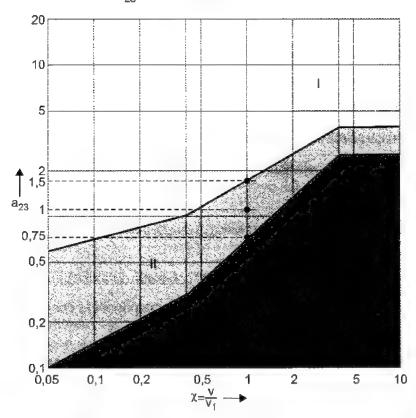

Análise dos valores obtidos do fator a₂₃ para o exemplo em questão:

Obtida a relação $\upsilon/\upsilon_{\dagger}=$ 1, traça-se o segmento de reta vertical até a faixa 1.

No ponto superior da faixa, encontra-se $a_{23} = 1,5$ que corresponde a uma expectativa otimista da duração do rolamento.

No ponto médio do segmento de reta na faixa 1 tem-se uma expectativa média de duração do rolamento que resulta num fator $a_{23} = 1$.

No ponto inferior do segmento na faixa 1 tem-se uma expectativa pessimista de vida do rolamento, o que ocorre nas lubrificações com graxa. Para este exemplo tem-se $a_{23} = 0,75$.

Especificação dos Campos do Diagrama 3

Campo ①

Zona de transição para durabilidade permanente que vale para condições ideais de serviço.

Campo ②

É o mais importante do diagrama. Define o que é obtido na prática com a utilização de lubrificantes adequados e com aditivos.

Campo 3

Indica que pode ser obtido um prolongamento de vida útil ao melhorar o grau de limpeza, lubrificação e vedação.

Recomendações

No campo @, podem ser utilizados valores a_{23} no limite superior, desde que apresentem baixo componente de atrito por deslizamento, boa limpeza nos condutos de lubrificação e lubrificante com aditivos adequados.

Quando $v/v_1 < 1$ e quando houver risco de contaminação do lubrificante, recomenda-se a utilização do limite inferior da faixa.

Ao utilizar graxa, recomenda-se a utilização do limite inferior da faixa.

A zona II limita-se à relação $\upsilon/\upsilon_{\textrm{i}}$ < 4; acima de 4 entra-se na zona I, em que se torna imprescindível rigorosa limpeza na aplicação.

Para temperaturas de serviço acima de 120°C, a vida útil diminui.

Nesses casos, corrige-se o valor a23 pelo fator de redução f1.

Limitação no cálculo da duração

O cálculo da vida útil somente corresponderá, na prática, à duração de serviço do rolamento se forem observadas as condições seguintes:

- 1) A lubrificação admitida no cálculo deve permanecer constante durante todo o período de funcionamento.
- 2) A rotação e os esforços utilizados nos cálculos devem corresponder às condições efetivas de serviço.
- 3) A temperatura de serviço deve ser admitida corretamente.
- 4) A contaminação no lubrificante deve ser reduzida no período de funcionamento.
- 5) A vida útil, limitada pela interrupção de lubrificação ou desgaste, não deve ser inferior ao tempo de duração até a fadiga.

11.7 - EXPRESSÕES DAS CARGAS

11.7.1 - ROLAMENTOS FAG FIXOS DE ESFERAS


11.7.1.1 - CARGA EQUIVALENTE - MEDIDAS DE MONTAGEM

Carga Estática Equivalente

Rolamentos fixos de esferas de uma e de duas carreiras:

$$P_o = F_r$$
 [kNi] para $\frac{F_a}{F_r} \le 0.8$

$$P_0 = 0.6 \cdot F_r + 0.5 \cdot F_a$$
 [kN] para $\frac{F_a}{F_r} > 0.8$

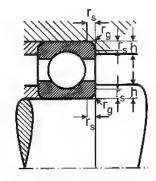

Medidas de montagem conforme DIN 5418.

Medidas de Montagem

Os anéis do rolamento somente podem assentar no eixo, no furo da caixa e nas superfícies laterais. Não devem, portanto, encostar nos raios de arredondamento. Consequentemente, o maior raio $r_{\rm g}$ da peça contígua deve ser menor do que a menor dimensão de canto $r_{\rm smín}$ do rolamento fixo de esferas.

A altura do encosto lateral deve ser tal que, mesmo com máxima medida r_s da dimensão de canto do rolamento, ainda haja uma superfície de encosto suficiente. Na tabela seguinte estão indicados os valores máximos de r_a e mínimos da altura de encosto h.

R _s	R_g	h		
min	máx	min		
		Série do ro	olamento	
		618	62, 622	64
		160	63, 623	
		161	42	
mm		60	43	
0,15	0,15	0,4	0,7	
0,2	0,2	0,7	0,9	
0,3	0,3	1	1,2	
0,6	0,6	1,6	2,1	
1	1	2,3	2,8	
1,1	1	3	3,5	4,5
1,5	1,5	3,5	4,5	5,5
2	2 -	4,4	5,5	6,5
2,1	2,1	5,1	6	7
3	2,5	6,2	7 .	8
4	3	7,3	8,5	10
5	4	9	10	12

Carga Dinâmica Equivalente

Rolamentos fixos de esferas de uma e de duas carreiras:

Rolamentos com dupla carreira de esferas:

$$P_0 = 0.6 \cdot F_r + 0.5 \cdot F_a$$
 [kN] para $F_a / F_r \le 0.3$

Fatores radiais e axiais dos rolamentos fixos de esferas:

	Folga	do Ro	lament	o Normal			Folga	do Rola	amento C	3		Folga	do Rola	mento C	4
F _a C _o	е	F _a s	≤ e	$\frac{F_a}{F_r} > e$		е	F _a	≤e	$\frac{F_a}{F_c} > e$	-	е	F _a F _r	≤e	$\frac{F_a}{F_f} > 6$	•
		Χ	Υ	Х	Υ		Х	Υ	Х	Υ		Х	Υ	Х	Υ
0,025	0,22	1	0	0,56	2	0,31	1	0	0,46	1,75	0,4	1	0	0,44	1,42
0,04	0,24	1	0	0,56	1,8	0,33	1	0	0,46	1,62	0,42	1	0	0,44	1,36
0,07	0,27	1	0	0,56	1,6	0,36	1	0	0,46	1,46	0,44	1	0	0,44	1,27
0,13	0,31	1	0	0,56	1,4	0,41	1	0	0,46	1,3	0,48	1	0	0,44	1,16
0,25	0,37	1	0	0,56	1,2	0,46	1	0	0,46	1,14	0,53	1	0	0,44	1,05
0,5	0,44	1	0	0,56	1	0,54	1	0	0,46	1	0,56	1	0	0,44	1

11.7.2 - ROLAMENTOS FAG DE CONTATO ANGULAR DE ESFERAS E ROLAMENTOS PARA FUSOS

11.7.2.1 - CARGA EQUIVALENTE

Rolamentos para fusos, séries B719C, B70C e B72C com ângulo de contato $\alpha = 15^{\circ}$.

Rolamento individual:

O fator axial Y e o valor e dependem, devido ao pequeno ângulo de contato $\alpha = 15^{\circ}$, da relação $\frac{f_{o} \cdot F_{a}}{i \cdot C_{o}}$

f _c · F _a	е	Υ
0,3	0,4	1,4
0,5	0,43	1,31
0,9	0,45	1,23
1,6	0,48	1,16
3	0,52	1,08
6	0,56	1

f - valor indicado no diagrama

C_o - capacidade de carga estática do rolamento individual [kN]

i - número de rolamentos

Par de rolamentos nas disposições em O ou X:


O fator axial Y e o valor e dependem, devido ao pequeno ângulo de contato α = 15°, da relação $\frac{f_o \cdot F_a}{C_o}$

$\frac{f_c \cdot F_a}{C_o}$	е	F _a /F _r ≤e	F _a /F _r > e
		Υ	Υ
0,3	0,4	1,56	2,26
0,5	0,43	1,47	2,15
0,9	0,45	1,38	2,02
1,6	0,48	1,31	1,9
3	0,52	1,21	1,78
6	0,56	1,12	1,66

f, - valor indicado no diagrama

C_o - capacidade de carga estática do rolamento individual [kN]

Fator f_0 para rolamentos para fusos com o ângulo de contato $\alpha = 15^{\circ}$.

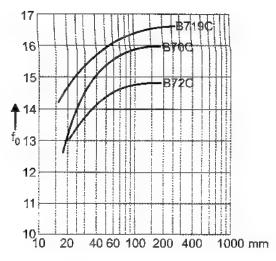

Rolamentos para fusos, séries B719E, B70E e B72E com ângulo de contato $\alpha = 25^{\circ}$.

Rolamento individual:

Par de rolamentos nas disposições em O ou X:

Determinação da Força Axial em um Rolamento Individual

Devido às pistas inclinadas, uma carga radial, que atua em rolamentos de contato angular de esferas, gera forças axiais de reação, que deverão ser consideradas na determinação de carga equivalente. A carga axial é calculada com as fórmulas da tabela seguinte. O rolamento que recebe o esforço axial externo K_a, não considerando forças radiais, é denominado rolamento "A", o outro, rolamento "B".

Capacidade de Carga Dinâmica C para Rolamentos de Contato Angular de Esferas e Rolamentos para Fusos Pareados

Se vários rolamentos de contato angular de esferas ou rolamentos para fusos, de mesmo tamanho e execução, forem montados justapostos, a capacidade de carga do grupo de rolamento é:

$$C = i^{0,7} \cdot C_{\text{rolamento individual}} \qquad \text{[kN]}$$

C - capacidade de carga dinâmica do grupo de rolamentos [kN]

i - número de rolamentos

Para pares de rolamentos teremos:

$$C = 1,625 \cdot C_{rolamento\ individual} \quad \text{[kN]}$$

11.7.2.2 - CARGA DINÂMICA EQUIVALENTE

Rolamentos de contato angular de esferas, séries 72B e 73B com ângulo de contato $\alpha = 40^{\circ}$.

Rolamento individual:

$$\boxed{P = F_r} \qquad [kN] \quad \text{para } \frac{F_a}{F_r} \le 1,14$$

$$P = 0.35 \cdot F_r + 0.57 \cdot F_a$$
 [kN] para $\frac{F_a}{F_r} > 1.14$


Par de rolamentos nas disposições em O ou X:

$$P = F_r + 0.55 \cdot F_a$$
 [kN] para $\frac{F_a}{F_r} \le 1.14$

$$P = 0.57 \cdot F_r + 0.93 \cdot F_a$$
 [kN] para $\frac{F_a}{F_r} > 1.14$

11.7.3 - ROLAMENTOS FAG DE CONTATO ANGULAR DE ESFERAS E ROLAMENTOS FAG PARA FUSOS

11.7.3.1 - CARGA EQUIVALENTE - CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA

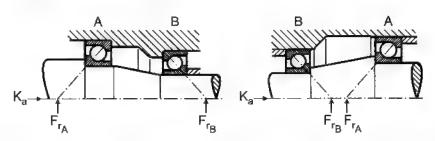

Condições de Carga	Força Axial F _a a Ser Considerada no C	Cálculo da Carga Dinâmica Equivalente
	Rolamento A	Rolamento B
$\frac{F_{rA}}{Y_A} \le \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F_{a} = K_{a} + 0.5 \cdot \frac{F_{rB}}{Y_{B}}$	-
$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F_{a} = K_{a} + 0.5 \cdot \frac{F_{rB}}{Y_{B}}$	_
$K_a > 0.5 \cdot \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B}\right)$		
$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$		$F_{a} = 0.5 \cdot \frac{F_{rA}}{Y_{A}} - K_{a}$
$K_a \le 0.5 \cdot \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B}\right)$		

Os valores Y devem ser tomados das fórmulas da carga dinâmica equivalente (página 195). O valor Y é o fator do componente de esforço axial F_a . Nos casos para os quais não são indicadas fórmulas, a força axial F_a não é considerada.

No cálculo de rolamentos para fusos pré-carregados também deve ser considerada a força pré-carga. Veja as publicações FAG Nr. WL41 119/5 e WL 41 127.

Capacidade de Carga Estática C_0 para Dois Rolamentos de Contato Angular de Esferas e Rolamentos para Fusos Pareados

$$C_o = 2 \cdot C_{o \text{ rolemento individual}}$$
 [kN]

11.7.3.2 - CARGA ESTÁTICA EQUIVALENTE

Rolamentos de contato angular de esferas, séries 72B e 73B com ângulo de contato $\alpha = 40^{\circ}$.

Rolamento individual:

Par de rolamentos nas disposições em O ou X:

$$P_0 = F_r + 0.52 \cdot F_a$$
 [kN]

Rolamentos para fusos, séries B719C, B70C e B72C com ângulo de contato $\alpha = 15^{\circ}$.

Rolamento individual:

Par de rolamentos nas disposições em O ou X:

$$\boxed{P_o = F_r + 0.92 \cdot F_a}$$
 [kN]

Rolamentos para fusos, séries B719E, B70E e B72E com ângulo de contato $\alpha = 25^{\circ}$.

Rolamento individual:

$$\begin{array}{ccc}
P_o = F_r & [kN] & para & \frac{F_a}{F_r} \le 1,3 \\
P_o = 0.5 \cdot F_r + 0.38 \cdot F_a & [kN] & para & \frac{F_a}{F_r} > 1,3
\end{array}$$

Par de rolamentos nas disposições em O ou X:

$$\boxed{\mathbf{P}_{o} = \mathbf{F}_{r} + 0.76 \cdot \mathbf{F}_{a}}$$
 [kN]

11.7.4 - ROLAMENTOS FAG AUTOCOMPENSADORES DE ESFERAS

11.7.4.1 - CARGA EQUIVALENTE - MEDIDAS DE MONTAGEM

Tratamento Térmico

Os rolamentos FAG autocompensadores de esferas têm um tratamento térmico que possibilita a sua aplicação em temperaturas de serviço de até 150°C. Nos rolamentos com gaiola de poliamida, deve ser respeitado o limite de aplicação desse material.

Pesos

Os pesos mencionados nas tabelas valem para rolamentos com furo cilíndrico. Os pesos indicados para rolamentos com bucha de fixação incluem o peso da bucha.

Carga Dinâmica Equivalente

Os valores Y e e estão indicados nas tabelas dos rolamentos.

Carga Estática Equivalente

$$P_o = F_r + Y_o \cdot F_a$$
 [kN]

Os fatores axiais Yo estão indicados nas tabelas dos rolamentos.

Medidas de Montagem

Os anéis do rolamento somente podem assentar no eixo, no furo da caixa e nas superfícies laterais, mas não encostar nos raios de arredondamento. Conseqüentemente, o maior raio r_g da peça contígua deve ser menor do que a menor dimensão de canto $r_{\rm smín}$ do rolamento autocompensador de esferas. A altura do encosto lateral deve ser tal que, mesmo com máxima medida $r_{\rm s}$ da dimensão de canto do rolamento, ainda haja uma superfície de encosto suficiente. Na tabela seguinte, estão indicados os valores máximos de $r_{\rm g}$ e mínimos de altura do encosto h.

Na montagem de rolamentos autocompensadores de esferas com bucha de fixação, há que se considerar as medidas do anel de apoio.

Em alguns rolamentos autocompensadores, as esferas sobressaem lateralmente. Os seguintes rolamentos apresentam saliências maiores:

Rolamento	Saliência
	mm
1319M	1,6
1320M	2,4
1321M	2,5



11.7.5 - ROLAMENTOS FAG DE ROLOS CILÍNDRICOS

11.7.5.1 - CARGA EQUIVALENTE

Carga Dinâmica Equivalente

Para rolamentos de rolos cilíndricos carregados puramente de forma radial vale a seguinte relação:

$$P = F_r$$
 [kN]

Se, além da força radial, agir uma força axial F_a , ela deve ser considerada da seguinte forma no cálculo de vida dos rolamentos, sendo $F_a \le F_{az}$ (F_{az} = força axial permitida):

Série de Medidas	Relação de Carga	Carga Dinâmica Equivalente
	$F_a/F_r \le 0.11$	P = F,
19, 10, 2, 2E, 3, 3E, 4	$F_a / F_r > 0,11$	$P = 0.93 \cdot F_r + 0.69 \cdot F_a$
	$F_{a}/F_{r} \le 0.17$	P = F,
29V, 22, 22E, 23, 23E, 23VH	$F_{a}/F_{r} > 0.17$	$P = 0.93 \cdot F_r + 0.45 \cdot F_a$
	$F_a/F_r \le 0.23$	P = F,
30V	$F_a/F_\tau > 0.23$	$P = 0.93 \cdot F_r + 0.33 \cdot F_a$
	$F_a/F_r \le 0.08$	P = F _r
50B, 50C	$F_a/F_r > 0.08$	$P = 0.96 \cdot F_r + 0.5 \cdot F_a$

11.7.6 - ROLAMENTOS FAG DE ROLOS CÔNICOS

11.7.6.1 - CAPACIDADE DE CARGA DINÂMICA - CARGA EQUIVALENTE

Carga Dinâmica Equivalente

Rolamento individual:

Em rolamentos de rolos cônicos de uma carreira e em pares de rolamentos na disposição em Tandem, há que se considerar forças de reação. Os valores Y e e são indicados nas tabelas de rolamentos.

As fórmulas para os rolamento de rolos cônicos de uma carreira também se aplicam para os rolamentos integrais, já que estes são considerados como rolamentos individuais.

Par de rolamentos nas disposições em O ou X:

 F_r e F_a são as forças atuantes sobre o par de rolamentos. Os valores Y e e são obtidos das tabelas para rolamentos de uma carreira.

Rolamentos de rolos cônicos pareados conforme a Prescrição FAG N11CA:

 \mathbf{F}_{r} e \mathbf{F}_{a} são as forças atuantes sobre o par de rolamentos. Os valores Y e e valem para o par de rolamentos.

Capacidade de Carga Dinâmica C para um Par de Rolamentos de Rolos Cônicos

Ao montar dois rolamentos de rolos cônicos, do mesmo tamanho e execução na disposição em O ou em X justapostos, obtém-se a capacidade de carga do par de rolamentos de acordo com:

$$C = 1,715 \cdot C_{rolamento individual} [kN]$$

Para os rolamentos de rolos cônicos pareados de acordo com a Prescrição FAG N11CA, são indicadas nas tabelas as capacidades de carga para o par de rolamentos.

Nos rolamentos de rolos cônicos integrais, cada rolamento é considerado por si. As tabelas contêm as capacidades de carga dos rolamentos individuais.

11.7.7 - ROLAMENTOS FAG DE ROLOS ESFÉRICOS

11.7.7.1 - EXECUÇÕES - CARGA EQUIVALENTE - MEDIDAS DE MONTAGEM

Carga Dinâmica Equivalente


$$P = F_r + 9.5 \cdot F_a$$
 [kN]

Carga Estática Equivalente

$$P_{o} = F_{r} + 5 \cdot F_{a}$$
 [kN]

• Medidas de montagem conforme DIN 5418

R _s mín	R _g máx	h mín Série do r	olamento
mm		202 203	204
1	1	2,8	
1,1	1	3,5	
1,5	1,5	4,5	5,5
2	2	5,5	6,5
2,1	2,1	6	7
3	2,5	7	8
4	3	8,5	10
5	4	10	

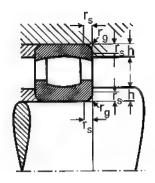

Na montagem de rolamentos de rolos esféricos com bucha de fixação, devem-se observar as medidas do anel de apoio.

11.7.8 - ROLAMENTOS FAG AXIAIS DE ESFERAS

11.7.8.1 - CARGA AXIAL MÍNIMA

Com elevado número de rotações, as forças de massa das esferas prejudicam o giro do rolamento, se a força axial F_a for menor que um valor mínimo. Essa carga axial F_{amin} é calculada segundo a fórmula:

$$F_{amin} = M \cdot \left(\frac{n_{máx}}{1000}\right)^2$$
 [kN]

A constante de carga mínima M é indicada nas tabelas. Como n máx deve-se tomar o número de rolamentos.

Carga Dinâmica Equivalente

Os rolamentos axiais de esferas transmitem somente forças axiais, para o que vale:

$$P = F_a$$

[kN]

Carga Estática Equivalente

Os rolamentos axiais de esferas transmitem somente forças axiais, para o que vale:

$$P_o = F_a$$

[kN]

11.7.9 - ROLAMENTOS FAG AXIAIS DE ROLOS CILÍNDRICOS

11.7.9.1 - CARGA AXIAL MÍNIMA - CARGA EQUIVALENTE

Capacidade de Carga Dinâmica

$$P = F_a$$

[kN]

Capacidade de Carga Estática

$$P_o = F_a$$

[kN]

Carga Axial Mínima

Para que não ocorram deslizamentos entre os rolos e os anéis, os rolamentos axiais de rolos cilíndricos devem estar sempre axialmente carregados. Se a carga externa for insuficiente, deve-se pré-carregar o rolamento, por exemplo, com molas. A carga axial mínima F_{amin} é de $F_{amin} = 0.1 \cdot C_o / 2200$ [kN]

Veja a capacidade de carga C_0 [kN] nas tabelas dos rolamentos.

11.7.10 - COROAS FAG DE AGULHAS

11.7.10.1 - CARGA EQUIVALENTE

Carga Dinâmica Equivalente

As coroas de agulhas admitem somente cargas radiais, portanto $|P = F_r|$



[kN]

Carga Estática Equivalente

As coroas de agulhas admitem somente cargas radiais, portanto $|P_0 = F_r|$



[kN]

11.7.11 - ROLAMENTOS FAG DE AGULHAS, COMBINADOS

11.7.11.1 - Carga axial Mínima - Lubrificação - Carga Equivalente - Medidas de Montagem

Carga axial mínima para rolamentos de agulhas axiais de rolos cilíndricos

A carga axial mínima F_{amin} dos rolamentos de agulhas axiais de rolos cilíndricos é calculada segundo a fórmula:

$$F_{amin} = C_o / 2200$$

C_n = a capacidade de carga estática [kN]

Carga Estática Equivalente

Rolamentos de agulhas-contato angular de esferas, séries NJA59, DNJB59, NKJA59 e NKJB59.

Carreira de agulhas

$$P_o = F_r$$

[kN]

Carreira de esferas

$$P_o = F_a$$

[kN]

A carga axial não pode ser superior a 0,25 Fr.

Rolamentos de agulhas-axiais de esferas, séries NAXK e NAXK.Z.

Carreira de agulhas

$$P_o = F_r$$

[kN]

Carreira de rolos cilíndricos

$$P_o = F_a$$

[kN]

Rolamentos de agulhas-axiais de rolos cilíndricos, séries NAXK e NAXK.Z.

Carreira de agulhas

 $P_o = F_r$

[kN]

Carreira de rolos cilíndricos

 $P_o = F_a$

[kN]

Carga Dinâmica Equivalente

Rolamentos de agulhas-contato angular de esferas, séries NJA59, DNJB59, NKJA59 e NKJB59.

Carreira de agulhas

 $P = F_r$

[kN]

Carreira de esferas

 $P = 1.5 \cdot F_a$

[kN]

A carga axial não pode ser superior a 0,25 · F_r

Rolamentos de agulhas axiais de esferas, séries NAXK e NAXK.Z.

Carreira de agulhas

 $P = F_r$

[kN]

Carreira de esferas

 $P = F_a$

[kN]

Rolamentos de agulhas axiais de rolos cilíndricos, séries NAXR e NAXR.Z.

Carreira de agulhas

 $P = F_r$

[kN]

Carreira de rolos cilíndricos

 $P = F_a$

[kN]

11.7.12 - COROAS FAG AXIAIS DE AGULHAS

11.7.12.1 - EXECUÇÕES - CARGA AXIAL MÍNIMA - CARGA EQUIVALENTE - MEDIDAS DE MONTAGEM

Carga Axial Mínima

A carga axial mínima F_{amin} das cargas axiais de agulhas é calculada mediante a fórmula:

$$F_{amin} = C_o/2200$$

[kN]

C_o = a capacidade de carga estática [kN]

Carga Dinâmica Equivalente

 $P = F_a$

[kN]

 $P_o = F_a$

[kN]

Determinação do Tamanho dos Rolamentos

Valores orientativos para f_L e condições usuais de carga

Aplicação	Valor f _L a ser alcançado	Condições usuais de ca	rga
Veículos automotores motocicletas carros de passageiro leves carros de passageiro pesados caminhões leves caminhões pesados ônibus	0,9 1,6 1,4 1,8 1 1,6 1,8 2,4 2 3 1,8 2,8	Acionamento Regime máximo de rotação do motor, considerando-se o momento de torção (torque) a ser transmitido. O valor méde f_L é obtido dos valores individuais de f_{L1} , f_{L2} , f_{L3} relativos às diferentes velocidades da caixa de câmbio e quotas de tempo q_1 , q_2 , q_3 (%) em que cada uma dela utilizada. $f_L = \sqrt[3]{\frac{100}{f_{L1}^3} + \frac{q_2}{f_{L2}^3} + \frac{q_3}{f_{L3}^3} + \dots}}$ Rolamentos das rodas Carga de eixo admissíve! K estat em velocidade média. Va f médio (conforme anteriormente) resultante das três seguintes condições de rodagem: em linha reta, com boa pista com K estat em linha reta, com pista irregular com K estat f_Z em curva, com K_{estat} f_Z m	
Motor de combustão interna	1,2 2	Tipo de veículo Carros de passageiro, ônibus, motocicleta Furgão, caminhão, cavalo mecânico Caminhão, trator agrícola Veículos com pneu maciço de borracha O fator m considera a aderência ao solo Tipos de roda Rodas dirigíveis Rodas não dirigíveis Esforços máximos (pressão dos gases, fo ponto morto superior com carga máxima, Regime de rotação máximo Fator ₂ Sistema Gasolina dois tempos 0,35 quatro tempos 0,3	1,5 1,5 1,7 1,7 Fator m 0,6 0,35

Valores orientativos para f_L e condições usuais de carga

Aplicação	Valor f _L a ser alcançado	Condições usuais de carga	
Veiculos ferroviários			
Mancais de rolamentos para vagões de extração bondes	2,5 3,5 3,5 4	Carga estática sobre eixo com fator de correção f _z (depende da velocidade máxima, tipo de veículo e superestrutura da via permanente).	
vagões de passageiro	3 3,5	Tipo de veículo F ₇	
vagões de carga	3 3,5		
vagões de escombro carros motor/carros tração locomotivas/rolamento externo locomotivas/rolamento interno Caixa de engrenagem de veículos	3 3,5 3,5 4 3,5 4 4,5 5	vagões de escombo vagões de extração vagões de mineração vagões de carga vagões de passageiro carros motor/carros tração bondes locomotivas 1,2 1,5 1,2 1,5 1,2 1,5	
ferroviários	3 4,5	Grupos de carga com seus correspondentes números médios de rotação. Valor fL médio (veja tabela acionamentos de veículos automotores).	
Construção naval Rolamento de empuxo da hélice do navio Rolamento do eixo da hélice do navio Grandes redutores marítimos Pequenos redutores marítimos Reversores para barcos	3 4 4 6 2,5 3,5 2 3 1,5 2,5	Empuxo máximo da hélice, número de rotações nominal Peso proporcional do eixo, número de rotações nominal Potência nominal, número de rotações nominal Potência nominal, número de rotações nominal Potência nominal, número de rotações nominal Potência nominal, número de rotações nominal Rolamentos de leme de navio solicitados estaticamente por peso do leme, esforço do le e esforço do acionamento	
Máquinas agrícolas Tratores agricolas Máquinas automotrizes Máquinas de uso temporário	1,5 2 1,5 2 1 1,5	igual a veículos automotores igual a veículos automotores potência máxima, número de rotações nominal	

Valores orientativos para f_L e condições usuais de carga

Aplicação	Valor f _L a ser alcançado	Condições usuais de carga
Maquinaria de construção		
tratores de esteira, carregadoras	2 2,5	igual a veículos automotores
escavadeiras/mecanismo propulsor	1 1,5	valor médio do acionamento hidrostático,
escavadeiras/mecanismo giratório	1,5 2	número médio de rotações
Rolos compressores vibratórios,		•
Compactadores	1,5 2,5	Força centrífuga · f _z = 1,1 1,3
Excitadores	1 1,5	
Motores elétricos		
Motores elétricos para aparelhos eletrodomésticos	1,5 2	Peso do motor · f _z , número de rotações nominal
Motores de série	3,5 4,5	Fator para motores estacionários f _z = 1,5 2 motores de
Motores de grande porte	4 5	tração f _z = 1,5 2,5 para acionamentos por pinhão:
Motores de tração	3 3,5	_
,	0 0,0	esforços generalizados
Laminadores e equipamentos siderúrgicos		
Laminadores	13	Pressão média de laminação, velocidade de laminação
		(valor f ₁ conforme tipo de laminador e programa de
		laminação) potência nominal, número de rotações nomina
		Taminação, potencia nominal, número de rotações nominal
Acionamento de laminadores	3 4	
Mesa de rolos	2,5 3,5	Peso do material a laminar, choques, velocidade de
		laminação
Máquinas de fundição por centrifugação	3,5 4,5	Peso, desbalanceamentos, número de rotações nominal
		Convertedor
		Solicitação estática por peso máximo
		Constagas ostation per post maximo
Máquinas-ferramenta		
Fusos de tornos, fusos de fresadoras	3 4,5	Potência de corte, potência de acionamento, pré-carga
Fusos de furadeiras	3 4	Peso da peça, número de rotações de serviço
Fusos de retificadoras	2,5 3,5	
Fusos de porta-peças de retificadores	3,5 5	
Caixas de engrenagens de máquinas-	3 4	Datância nominal admost de retorãos nominal
-ferramenta	3 4	Potência nominal, número de rotações nominal
Prensas/Volante	3,5 4	Peso do volante, número de rotações nominal
Prensas/eixo excêntrico	3 3,5	Potência de prensagem, quotas de tempo, número de rotações nominal
Ferramentas elétricas e de ar	2 3	Potência de corte e acionamento, número de rotações
comprimido		nominal
Máquinas de beneficiamento de madeira		
Fusos fresadores e eixos porta-facas	3 4	Força de corte e de acionamento, número de rotações nominal
Rolamento principal de engenhos de serra	3,5 4	Força de inércia, número de rotações nominal
Rolamento de biela de engenhos de	25. 2	Force de inérgia número de retenãos naminal
serra	2,5 3	Força de inércia, número de rotações nominal

Valores orientativos para \mathbf{f}_{L} e condições usuais de carga

Aplicação	Valor f _L a ser alcançado	Condições usuais de carga
Acionamento de máquinas em geral		
Redutores universais	2 3	Potência nominal, número de rotações nominal
Motores de acionamento	2 3	Potência nominal, número de rotações nominal
Engrenagens de grande porte, estacionárias	3 4,5	Potência nominal, número de rotações nominal
Equipamentos de transporte e extração		
Acionamento de correias transportadoras	4,5 5,5	Potência nominal, número de rotações nominal
Rolos de apoio de correias transportadoras, trabalho de superfície	4,5 5	Peso da cinta e da carga, número de rotações de serviço
Rolos de apoio de correías transportadoras, em geral	2,5 3,5	Peso da cinta e da carga, número de rotações de serviço
Tambores para correias transportadoras	4 4,5	Força da cinta, peso da cinta e da carga, número de rotações de serviço
Escavadeiras de roda de pás, propulsão	2,5 3,5	Potência nominal, número de rotações nominal
Escavadeiras de roda de pás, roda de pás	4,5 6	Esforços de escavamento, peso, número de rotações de serviço
Escavadeira de roda de pás, acionamento da roda de pás	4,5 5,5	Potência nominal, número de rotações nominal
Polia de cabos transportadores	4 4,5	Esforços no cabo, número de rotações nominal (DIN 22410)
Bombas, sopradores, compressores		
Ventiladores, sopradores	3,5 4,5	Empuxo axiaí ou radial, peso do rotor, desbalanceamento
Sopradores de grande porte	4 5	Desbalanceamento = peso do rotor - f _z ,
•		número de rotações nominal
		Fator f _z = 0,5 para sopradores de ar fresco
		Fator f _z = 0,8 1 para sopradores de gases quentes
Bomba de pistão	3,5 4,5	Potência nominal, número de rotações nominal
Bomba centrifuga	3 4,5	Empuxo axial, peso do rotor, número de rotações nominal

Valores orientativos para f_L e condições usuais de carga

Aplicação	Valor f _L a ser alcançado	Condições usuais de carga
Bomba hidráulica axial de pistão e Bomba hidráulica radial de pistão	1 2,5	Pressão nominal, número de rotações nominal
Bombas de engrenagens	1 2,5	Pressão de serviço, número de rotações nominal
Compressores	2 3,5	Pressão de serviço, força de inércia, número de rotações nominal
Centrífugas, misturadores		
Centrifuga	2,5 3	Peso, desbalanceamento, número de rotações nominal
Misturadores de grande porte	3,5 4	Peso, força de acionamento, número de rotações nominal
Britadores, moinhos, peneiras e. o.		
Britador de cone, rebritador de rolos	3 3,5	Força de trituração, número de rotações nominal
Britadores de mandibulas	3 3,5	Potência de acionamento, raio de excentricidade, número de rotações nominal
Moinho misturador ou moinho de carga intermitente	3,5 4,5	Peso do rotor \cdot f_z , número de rotações nominal $f_z = 2 \dots 2,5$
Moinhos de martelos	3,5 4,5	Peso do rotor \cdot f _z , número de rotações nominal f _z = 2,5 3
Moinho de impacto ou impactador	3,5 4,5	Peso do rotor · f _z , número de rotações nominal f _z = 3
Moinho de bolas (tubulares)	4 5	Peso total · f ₂ , número de rotações nominal f ₂ = 1,5 2,5
		Força centrífuga · f ₂₁ número de rotações nominal
Moinhos vibratórios	2 3	f ₂ = 1,2 1,3
		Esforço de pressão · f ₇ , número de rotações nominal
Moinhos verticais de rolos e pistas (Roller Mills)	4 5	f _z = 1,5 2
Moinho de bola e pistas (Ball - Rice Mills)		
Peneiras vibratórias	2,5 3	Força centrífuga · f_z , número de rotações nominal – $f_z = 1,2$

Determinação do Tamanho dos Rolamentos

Valores orientativos para f_L e condições usuais de carga

Aplicação	Valor f _L a ser alcançado	Condições usuais de carga
Prensas de briquetagem	3,5 4	Esforço de pressão, número de rotações nominal
Roletes para fornos giratórios	3,5 5	Carga dos roletes · f _z , número de rotações nominal
		Fator para cargas excêntricas f _z = 1,2 1,3
		Em casos de cargas elevadas, examinar também capacidade de carga estática
Máquinas de papel e impressoras		
Máquinas de papel/ parte úmida	5 5,5	Tração de peneira, tração de feltro, pesos dos cilindros, força de compressão, número de rotações nominal
Máquinas de papel/ parte secadora	5,5 6	
Máquinas de papel/ parte refinadora	5 5,5	
Máquinas de papel/ calandras	4,5 5	
Impressoras	4 4,5	Peso dos cilindros, força de compressão, número de rotações nominal
Maquinaria têxtil		
Fiadeiras, fusos de teares, máquinas de malharia	3,5 4,5 3 4	Desbalanceamento, número de rotações nominal, força de acionamento, desbalanceamento, forças de massa, número de rotações nominal
Máquinas para processamento de plásticos		
Extrusoras	3 3,5	Pressão máxima de injeção, número de rotações de serviço. Em máquina de injeção de plásticos deve-se verificar também a capacidade de carga estática
Calandras de borracha e material plástico	3,5 4,5	Pressão média de laminação, número médio de rotações (temperatura)
Transmissões por correias e cabos		Força tangencial · f _z (devido à pré-carga e aos choques)
Transmissão por corrente		f _z = 1,5
Correias em v		f _z = 2 2,5
Correias em fibra		f ₇ = 2 3
Correias em couro	1	f ₂ = 2,5 3,5
Cintas de aço		f ₂ = 3 4
Correias dentadas		f ₂ = 1,5 2



Determinação do Tamanho dos Rolamentos

Vida nominal $L_{\rm h}$ e fator de rotação $f_{\rm n}$ para rolamentos de esferas

– Valore	s f ₁ para rola	mentos de e	esferas						
L _h	$f_{ m L}$	L _h	f	L_h	f_L	L_{h}	${\sf f}_{\sf L}$	L _h	ťL
h		h		h		h		h	
100	0,585	420	0,944	1700	1,5	6500	2,35	28000	3,83
110	0,604	440	0,958	1800	1,53	7000	2,41	30000	3,91
120	0,621	460	0,973	1900	1,56	7500	2,47	32000	4
130	0,638	480	0,986	2000	1,59	8000	2,52	34000	4,08
140	0,654	500	1	2200	1,64	8500	2,57	36000	4,16
150	0,669	550	1,03	2400	1,69	9000	2,62	38000	4,24
160	0,684	600	1,06	2600	1,73	9500	2,67	40000	4,31
170	0,698	650	1,09	2800	1,78	10000	2,71	42000	4,38
180	0,711	700	1,12	3000	1,82	11000	2,8	44000	4,45
190	0,724	750	1,14	3200	1,86	12000	2,88	46000	4,51
200	0,737	800	1,17	3400	1,89	13000	2,96	48000	4,58
220	0,761	850	1,19	3600	1,93	14000	3,04	50000	4,64
240	0,783	900	1,22	3800	1,97	15000	3,11	55000	4,79
260	0,804	950	1,24	4000	2	16000	3,17	60000	4,93
280	0,824	1000	1,26	4200	2,03	17000	3,24	65000	5,07
300	0,843	1100	1,3	4400	2,06	18000	3,3	70000	5,19
320	0,862	1200	1,34	4600	2,1	19000	3,36	75000	5,31
340	0,879	1300	1,38	4800	2,13	20000	3.42	80000	5,43
360	0,896	1400	1,41	5000	2,15	22000	3,53	85000	5,54
380	0,913	1500	1,44	5500	2,22	24000	3,63	90000	5,65
400	0,928	1600	1,47	6000	2,29	26000	3,73	100000	5,85

n mín ⁻¹	f _n	n min ⁻¹	F _n	n mín ⁻¹	F _π	n mín ⁻¹	Fn	n min ⁻¹	Fn
10	1,49	55	0,846	340	0,461	1800	0,265	9500	0,152
1 1	1,45	60	0,822	360	0,452	1900	0,26	10000	0,149
12	1,41	65	0,8	380	0,444	2000	0,255	11000	0,145
13	1,37	70	0,781	400	0,437	2200	0,247	12000	0,141
14	1,34	75	0,763	420	0,43	2400	0,24	13000	0,137
15	1,3	80	0,747	440	0,423	2600	0,234	14000	0,134
16	1,28	85	0,732	460	0,417	2800	0,228	15000	0,131
17	1,25	90	0,718	480	0,411	3000	0,223	16000	0,128
18	1,23	95	0,705	500	0,405	3200	0,218	17000	0,125
19	1,21	100	0,693	550	0,393	3400	0,214	18000	0,123
20	1,19	110	0,672	600	0,382	3600	0,21	19000	0,121
22	1,15	120	0,652	650	0,372	3800	0,206	20000	0,119
24	1,12	130	0,635	700	0,362	4000	0,203	22000	0,115
26	1,09	140	0,62	750	0,354	4200	0,199	24000	0,112
28	1,06	150	0,606	800	0,347	4400	0,196	26000	0,109
30	1,04	160	0,593	850	0,34	4600	0,194	28000	0,106
32	1,01	170	0,581	900	0,333	4800	0,191	30000	0,104
34	0,993	180	0,57	950	0,327	5000	0,188	32000	0,101
36	0,975	190	0,56	1000	0,322	5500	0,182	34000	0,099
38	0,957	200	0,55	1100	0,312	6000	0,177	36000	0,097
40	0,941	220	0,533	1200	0,303	6500	0,172	38000	0,095
42	0,926	240	0,518	1300	0,295	7000	0,168	40000	0,094
44	0,912	260	0,504	1400	0,288	7500	0,164	42000	0,092
46	0,898	280	0,492	1500	0,281	8000	0,161	44000	0,091
48	0,886	300	0,481	1600	0,275	8500	0,158	46000	0,089
50	0,874	320	0,471	1700	0,27	9000	0,155	50000	0,087

Determinação do Tamanho dos Rolamentos

Vida nominal $L_{\rm h}$ e fator de rotação ${\rm f_n}$ para rolamentos de rolos e de agulhas

L_h	f	L _{in}	\mathbf{f}_{L}	L _h	$f_{\underline{L}}$	L _h	f_L	L _h	f _L
h	\mathfrak{f}_{L}	h	'L	h	'L	h	h	Ί.	
100	0,617	420	0,949	1700	1,44	6500	2,16	28000	3,35
110	0,635	440	0,962	1800	1,47	7000	2,21	30000	3,42
120	0,652	460	0,975	1900	1,49	7500	2,25	32000	3,48
130	0,668	480	0,988	2000	1,52	8000	2,3	34000	3,55
140	0,683	500	1	2200	1,56	8500	2,34	36000	3,61
150	0,697	550	1,03	2400	1,6	9000	2,38	38000	3,67
160	0,71	600	1,06	2600	1,64	9500	2,42	40000	3,72
170	0,724	650	1,08	2800	1,68	10000	2,46	42000	3,78
180	0,736	700	1,11	3000	1,71	11000	2,53	44000	3,83
190	0,748	750	1,13	3200	1,75	12000	2,59	46000	3,88
200	0,76	800	1,15	3400	1,78	13000	2,66	48000	3,93
220	0,782	850	1,17	3600	1,81	14000	2,72	50000	3,98
240	0,802	900	1,19	3800	1,84	15000	2,77	55000	4,1
260	0,822	950	1,21	4000	1,87	16000	2,83	60000	4,2
280	0,84	1000	1,23	4200	1,89	17000	2,88	65000	4,3
300	0,858	1100	1,27	4400	1,92	18000	2,93	70000	4,4
320	0,875	1200	1,3	4600	1,95	19000	2,98	80000	4,58
340	0,891	1300	1,33	4800	1,97	20000	3,02	90000	4,75
360	0,906	1400	1,36	5000	2	22000	3,11	100000	4,9
380	0,921	1500	1,39	5500	2,05	24000	3,19	150000	5,54
400	0,935	1600	1,42	6000	2,11	26000	3,27	200000	6,03

n mín ^{–1}	f_n	n min ⁻¹	f_n	n min ⁻¹	f_n	n min ⁻¹	f _n	n min ⁻¹	f_n
***	4.44		0.004		0.400	1800	0,302	9500	0,183
10	1,44	55	0,861	340	0,498	1900	0,302	10000	0,18
11	1,39	60	0,838	360	0,49	2000	0,297	11000	0,18
12	1,36	65	0,818	380	0,482	2200		12000	0,17
13	1,33	70	0,8	400	0,475		0,285	13000	0,17
14	1,3	75	0,784	420	0,468	2400	0,277	14000	0,16
15	1,27	80	0,769	440	0,461	2600	0,271		
16	1,25	85	0,755	460	0,455	2800	0,265	15000	0,16
17	1,22	90	0,742	480	0,449	3000	0,259	16000	0,15
18	1,2	95	0,73	500	0,444	3200	0,254	17000	0,15
19	1,18	100	0,719	550	0,431	3400	0,25	18000	0,15
20	1,17	110	0,699	600	0,42	3600	0,245	19000	0,14
22	1,13	120	0,681	650	0,41	3800	0,242	20000	0,14
24	1,1	130	0,665	700	0,401	4000	0,238	22000	0,14
26	1,08	140	0,65	750	0,393	4200	0,234	24000	0,13
28	1,05	150	0,637	800	0,385	4400	0,231	26000	0,13
30	1,03	160	0,625	850	0,378	4600	0,228	28000	0,13
32	1,01	170	0,613	900	0,372	4800	0,225	30000	0,13
34	0,994	180	0,603	950	0,366	5000	0,222	32000	0,12
36	0,977	190	0,593	1000	0,36	5500	0,216	34000	0,12
38	0,961	200	0,584	1100	0,35	6000	0,211	36000	0,12
40	0,947	220	0,568	1200	0,341	6500	0,206	38000	0,12
42	0,933	240	0,553	1300	0,333	7000	0,201	40000	0,11
44	0,92	260	0,54	1400	0,326	7500	0,197	42000	0,11
46	0,908	280	0,528	1500	0,319	8000	0,193	44000	0,11
48	0,896	300	0,517	1600	0,313	8500	0,19	46000	0,11
50	0,885	320	0,507	1700	0,307	9000	0,186	50000	0,11

Rolamentos -


Importante

Na prática, é de fundamental importância para o projetista que, ao dimensionar um rolamento, possua um catálogo de rolamentos, para que possa indicar corretamente o ideal a ser utilizado no projeto.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1) O rolamento fixo de uma carreira de esferas, indicado no redutor da figura, funcionará submetido à ação de uma carga radial 6kN atuando com uma rotação de 450 rpm. O diâmetro do eixo é de 45 mm. A temperatura de funcionamento encontra-se em torno de 80°C.

A viscosidade do óleo a 40°C é de 200cSt.

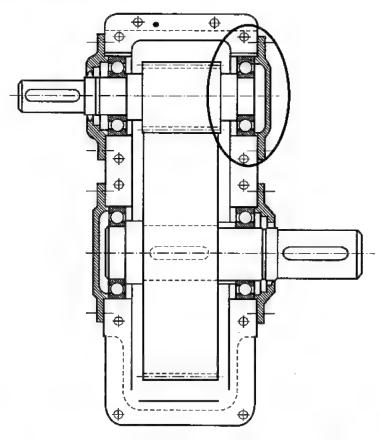

Dimensionar o rolamento. Determinar a sua vida útil, supondo uma probabilidade de falha de 5% e campo de atuação na faixa II.

Para diâmetro do eixo 45 mm, encontram-se no catálogo os seguintes rolamentos: (FAG 41500/25A Sup. 41 ST 500 PB).

Designação	Capacidad	Diâmetro Externo	
Designação	C (kN)	C _o (kN)	D (mm)
61809	6,4	5,1	58
16009	15,6	10,6	75
6009	20,0	12,5	75
6209	32,5	17,6	85
6309	53,0	27,5	100
6409	76,5	39,0	120

- 1.1) Dimensionamento do rolamento
- 1.2) Fator de Esforços Dinâmicos f

Para redutores universais encontra-se na tabela (página 225) $2,0 \le f_1 \le 3,0$

Fixa-se $f_1 = 2,0$ para iniciar cálculos.

Fator de rotação f_n depende exclusivamente da rotação.

Para n = 450 rpm encontra-se na tabela (página 228) $f_n = 0,420$.

- 1.3) Capacidade de Carga Dinâmica (C)
 - 1.3.1) Carga dinâmica equivalente

Como não existe carga axial, a carga dinâmica equivalente é a própria carga radial.

$$P = F_r = 6kN$$

1.3.2) Cálculo da capacidade de carga dinâmica

$$C = P \cdot \frac{f_1}{f_n}$$
 \Rightarrow $C = 6 \cdot \frac{2,0}{0,420}$ \Rightarrow $C = 28,5 \text{kN}$

O rolamento FAG 6209 possui C = 32,5 kN e será o utilizado, pois ele possui carga dinâmica superior mais próxima do valor obtido nos cálculos do rolamento.

1.4) Fator de Esforços Dinâmicos do Rolamento f

$$f_1 = \frac{C}{P} \cdot f_n \implies f_1 = \frac{32,5}{6} \cdot 0,420 \implies f_1 = 2,27$$

portanto, f, encontra-se no intervalo indicado, donde se conclui que 6209 é o rolamento ideal.

A et la Politici de Serie de la Selection de la response de la colonia de la representación de la representación

11.8 - VIDA ÚTIL DO ROLAMENTO

11.8.1 - FATOR a

Supondo uma probabilidade de falha de 5%, encontra-se na tabela, fator $a_1 = 0.62$.

Probabilidade de falha (%)	10	5	4	3	2	1
Duração	L ₁₀	<u>L</u> 5	L ₄	L ₃	L-2	L ₁
Fator a ₁	1	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21

11.8.2 - FATOR A23

No diagrama 1, determina-se a viscosidade relativa υ_1 em função do diâmetro médio do rolamento e da rotação.

Diâmetro médio do rolamento:

O diâmetro externo do rolamento 6209 é 85 mm (veja tabela 230).



Portanto:

$$d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{85+45}{2} \Rightarrow d_m = 65mm$$

Obtido o diâmetro médio, marca-se no eixo das abscissas:


$$d_m = 65 \, \text{mm}$$

As retas inclinadas representam as rotações. No ponto médio entre as retas que representam 400 e 500 rpm, traça-se uma reta intermediária paralela às outras duas, que representa 450 rpm. A partir do $d_m = 65$ mm, traça-se uma vertical até o encontro com a reta de 450 rpm.

Projetando o ponto obtido no eixo das ordenadas, encontra-se a viscosidade relativa υ_1 .

Para o caso, $v_1 = 35$ cSt.

Diagrama ①

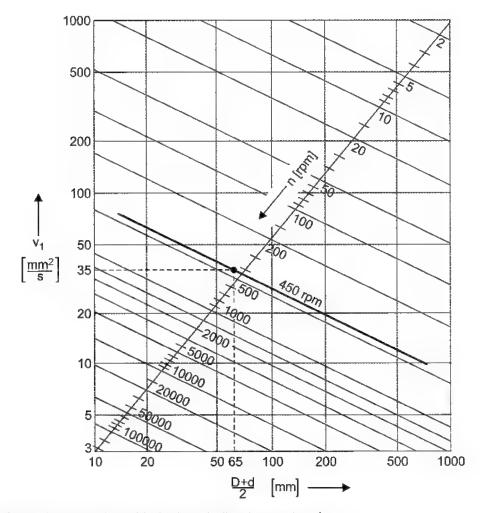

No diagrama ② determina-se a viscosidade de trabalho da seguinte forma:


O eixo das ordenadas representa a temperatura de serviço (°C).

A temperatura de serviço foi estimada em ~80°C. Marca-se 80 no eixo.

As retas inclinadas representam a viscosidade do óleo a 40°C.

Como o óleo utilizado possui uma viscosidade de 200 cSt a 40°C, torna-se necessário traçar uma reta entre 150 e 220 cSt, que represente 200 cSt, como mostra a figura seguinte.


Diagrama ②

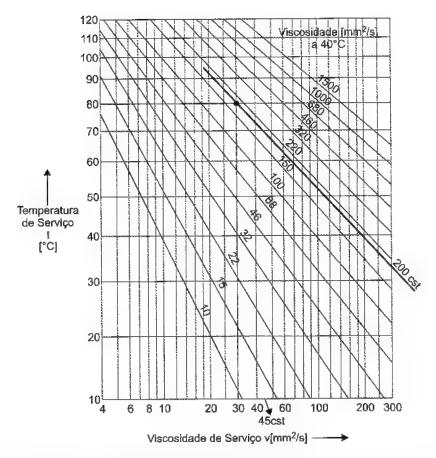

A partir de 80°C, traça-se uma reta paralela ao eixo das abscissas até concorrer com a reta que representa 200 cSt.

Projeta-se o ponto de concorrência no eixo das abscissas e determina-se, desta forma, a viscosidade de serviço.

Para o caso do exercício:

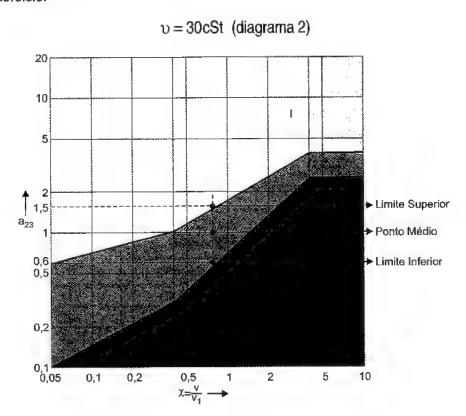

Determinadas a viscosidade relativa $v_1 = 35 \text{cSt}$ no diagrama ① e a viscosidade de serviço v = 30 cSt no diagrama ②, partimos para o diagrama ③, visando determinar o fator a_{23} .

A relação entre as viscosidades é:

$$\frac{v}{v_1} = \frac{30}{35} \Rightarrow \frac{v}{v_1} \approx 0.85$$

O valor obtido é transportado para o eixo das abscissas no diagrama 3.

Traçando uma vertical, encontramos na faixa (1) os limites superior e inferior do fator a23.

Como $v/v_1 = 0.85 < 1$, indica-se a utilização do limite inferior.

Projetando o limite inferior no eixo das ordenadas, encontramos $a_{23} = 0.6$.

Vida útil

$$L_{na} = a_1 \cdot a_{23} \cdot L_h$$

Como f_1 = 2,27, encontra-se na tabela da página 212 de vida nominal, L_h = 5.850 h (interpolando os valores). Portanto:

$$L_{na_{min}} = 0,62 \cdot 0,6 \cdot 5.850$$
 $L_{na_{min}} \cong 2.200 h$

O resultado corresponde a uma estimativa mínima de vida para o rolamento. Se optarmos por uma estimativa de vida média, utiliza-se $a_{23} = 1$ e tem-se que:

$$L_{n_{med}} = 0.62 \cdot 1 \cdot 5.850$$


$$L_{n_{med}} = 3.600h$$

O rolamento a ser utilizado é o FAG 6209, com estimativa de vida média de 3.600 h e vida mínima de 2.200 h.

O rolamento fixo de uma carreira de esferas funcionará em um redutor universal, submetido à ação de uma carga radial 8 kN e uma axial de 2 kN, atuando com uma rotação de 300 rpm. O diâmetro do eixo é 60 mm. A temperatura de serviço admite-se em torno de 80°C. A viscosidade do óleo a 40°C é de 220 cSt.

Dimensionar o rolamento.

Designação	Capacidad	Capacidade de Carga				
2 oo gaayaa	C (kN)	C ₀ (kN)	D (mm)			
61812	9,3	8,5	78			
16012	20,0	15,3	95			
60124	29,0	20,0	95			
62124	52,0	31,0	110			
63124	81,5	45,0	130			
64124	110,0	60,0	150			

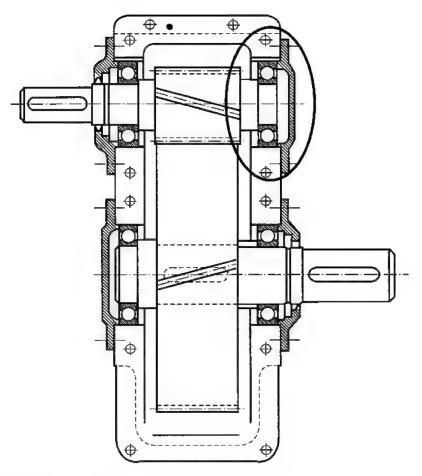

1) Dimensionamento do rolamento

1.1) Fator de esforços dinâmicos f

Para redutores universais encontra-se na tabela $2 \le f_{\ell} \le 3$.

Fixa-se inicialmente $f_\ell=$ 2,0 para iniciar os cálculos como no exercício anterior.

1.2) Fator de rotação f_n depende exclusivamente da rotação.

Para n = 300 rpm encontra-se na tabela $f_n = 0.481$

1.3) Capacidade de carga estática (C_0)

Como o rolamento encontrar-se-á solicitado por cargas (radial e axial), torna-se indispensável determinar a capacidade de carga estática C_o , pois será necessária para determinar a relação F_a/C_o .

1.3.1) Carga estática equivalente (P)

Relação entre as cargas F_a/F_r:

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{2}{8} = 0.25$$

Portanto:

$$P = F_r$$
, pois $\frac{F_a}{F_r} < 0.8$ $P_o = F_r = 8kN$

1.3.2) Cálculo da capacidade de carga estática (Co)

Para exigência normal 1,0 \leq f $_{\rm s}$ \leq 1,5 (página 203).

Fixa-se $f_s = 1,2$, obtendo desta forma:

$$C_o = f_s \cdot P_o$$

$$C_0 = 1.2 \cdot 8 = 9.6 \,\text{kN}$$

$$C_o = 9.6 \text{kN}$$

1.4) Capacidade de carga dinâmica (C)

1.4.1) Carga dinâmica equivalente (P)

A relação F_a/C_o define a expressão que deve ser utilizada para determinar a carga dinâmica equivalente (P).

$$F_a/C_o = \frac{2}{9.6} \cong 0.21$$

Interpolando os valores, encontra-se que:

0,134	0,31
0,144	0,315
0,154	0,32
0,164	0,325
0,174	0,33
0,184	
0,194	0,34
0,204	0,345
0,214	
0,224	0,355
0,234	
0,244	
0,254	

Para
$$F_a/C_o = 0.21$$

$$e = 0.35$$

Como
$$F_{a}/F_{r} = 0.25$$
,

portanto

$$x = 1 e y = 0$$

A carga dinâmica equivalente é a própria carga radial.

$$P = Fr = 8 kN$$

Capacidade de carga dinâmica (C)

$$C = P \cdot \frac{f_{\ell}}{f_n}$$
 \Rightarrow $C = 8 \cdot \frac{2,0}{0,481}$ \Rightarrow $C = 33,26 \text{kN}$

O rolamento a ser utilizado é o FAG 6212 com carga dinâmica C = 52 kN.

1.5) Fator de esforços dinâmicos do rolamento

$$f_{\ell} = \frac{C}{P} \cdot f_n \quad \Rightarrow \quad f_{\ell} = \frac{52}{8} \cdot 0,481 \quad \Rightarrow \quad f_{\ell} = 3,13$$


Como $f_{\ell} = 3,13$, e está próximo ao limite máximo indicado $2 \le f_{\ell} \le 3$, conclui-se que o rolamento está bem dimensionado.

1.6) Vida útil do rolamento

1.6.1) Fator a₁

Para uma probabilidade de falha de 5%, o fator $a_1 = 0,62$.

Probabilidade de falha (%)	10	5	4	3	2	1
Duração	L _{to}	L ₅	L ₄	L ₃	L ₂	L ₁
Fator a ₁	1	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21

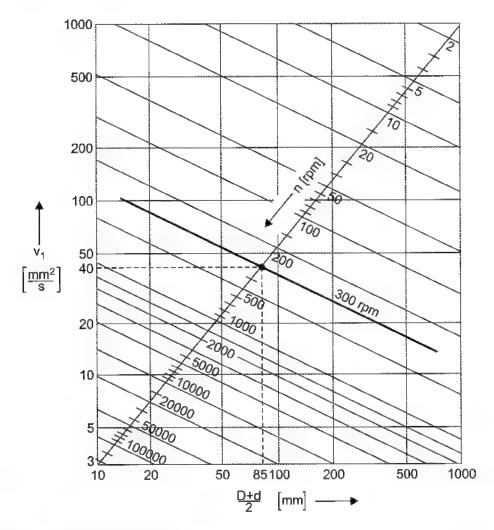

O diâmetro médio do rolamento FAG 6212 é:

$$d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{110+60}{2} \Rightarrow d_m = 85mm$$


A rotação n = 300 rpm

Analogamente ao exercício anterior, obtém-se no diagrama

$$v_1 = 38cSt$$

No diagrama ②, tem-se que:

A temperatura de serviço a 80°C e viscosidade do óleo a 40°C - 220 cSt resulta uma viscosidade de serviço: v = 38 cSt.

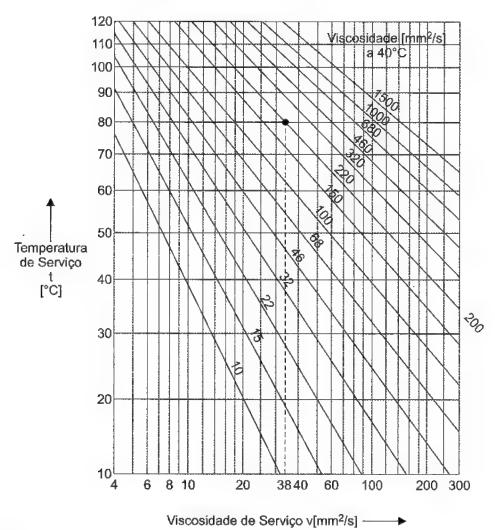


No diagrama ③, tem-se que:

A relação entre as viscosidades é: $\frac{\upsilon}{\upsilon_1} = \frac{38}{40} \Rightarrow 0.95 < 1$

Indica-se a utilização do limite inferior da faixa do fator a_{23} , que no caso é $a_{23} = 0.7$ (analogicamente ao exercício anterior).

Fator a₂₃

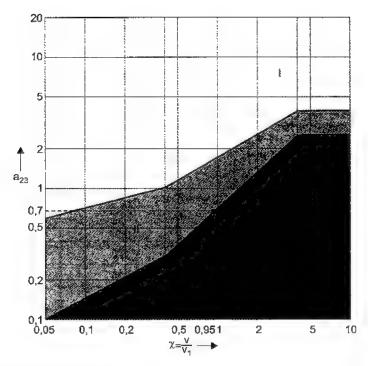

1.6.2) Duração em horas de trabalho

$$L_{na} = a_1 \cdot a_{23} \cdot L_h$$

Vida nominal (Lh)

Para
$$f_{\ell} = 3,11$$
 $L_{h} = 15.000 \text{ h}$

$$L_{\rm h} = 15.000 \, \rm h$$

$$f_{\ell} = 3,17$$

$$L_h = 16.000 \text{ h}$$

Valores transcritos da tabela (página 228)

Interpolando os valores, tem-se que:

f_ℓ	L_h (h)
3,11	15.000
3,12	15.167
3,13	15.334
3,14	15.500
3,15	15.667
3,16	15.834
3,17	16.000

Portanto, para fl = 3,13, L_h = 15.334 h ou então, L_h = 15.300 h (arredondado por ser um cálculo estimativo).

$$L_{na} = 0.62 \cdot 0.7 \cdot 15.300$$

$$L_{\rm ma}=6.640 \, \rm h$$

Como o cálculo é estimativo, arredonda-se o valor L_{na} para 7.000 h.

1.7) Especificação e vida nominal do rolamento

O rolamento a ser utilizado é o FAG 6212, com previsão de vida útil em torno de 7.000 h.


EXERCÍCIOS

 Na construção de um tambor para cabos, utiliza-se no "mancal tivre" um rolamento radial de rolos cilíndricos que irá suportar uma carga radial F_r = 30kN.

A rotação do rolamento é n=40 rpm. O diâmetro do eixo é d=40 mm.

Dimensionar o rolamento.

Designação	Capacidad	Capacidade de Carga				
Doorginagae	C (kN)	C _o (kN)	D (mm)			
MU 214	80	91,5	125			
UM 2214	116	146	125			
MI 314	160	170	150			
MU 2314	224	260	150			
UM 414	224	232	180			

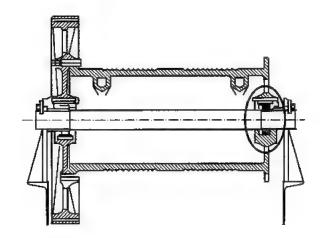

Resolução:

- 1) Dimensionamento do rolamento
 - 1.1) Fator de esforços dinâmicos f

Para tambores de cabos indica-se na tabela

$$4,0 \le f_{\ell} \le 4,5.$$

Fixa-se
$$f_{\ell} = 4,25$$

1.2) Fator de rotação (f_n)

A rotação n = 40 rpm resulta em um fator de rotação $f_n = 0,947$ (rolamento de rolos).

- 1.3) Capacidade de carga dinâmica (c)
 - 1.3.1) Carga dinâmica equivalente

$$P = F = 30 \text{ kN}$$

1.3.2) Capacidade de carga dinâmica necessária ao rolamento


$$C = P \cdot \frac{f_{\ell}}{f_n} \qquad C = \frac{30 \cdot 4,25}{0,947}$$

O rolamento a ser utilizado é o M 314 com C = 160 kN.

2) Em um "moitão" para ponte rolante é utilizado rolamento axial de esferas, que deve suportar uma carga F_a=20 tf. O rolamento sofre oscilações; supor trabalho com exigências elevadas f_s=2,0. O diâmetro do guincho no suporte é d = 85 mm.

Dimensionar o rolamento.

Designação	Capacidade de Carga		Diâmetro Externo
	C (kN)	C _o (kN)	D (mm)
5117	45,5	114	110
51217	98,0	212	125
53217	98,0	212	125
51417 MP	320	655	180

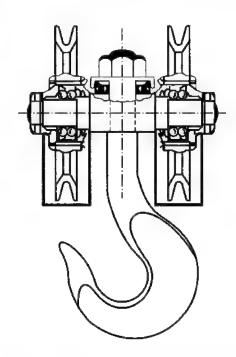

Resolução:

1) Dimensionamento do rolamento

Como o rolamento trabalha apenas com algumas oscilações, é dimensionado somente em função da carga estática.

1.1) Carga estática equivalente

$$P_0 = F_a = 20tf$$

$$P_0 = 20 \, \text{tf} \cong 200 \, \text{kN}$$

1.2) Capacidade de carga estática

$$C_0 = f_s \cdot P_0$$

$$C_0 = 2.200 = 400 \text{kN}$$

O rolamento a ser utilizado é o 51.417 MP, cuja capacidade de carga estática é C_o = 655 kN.

Procure sempre trabalhar a favor da segurança.

Eixos e Eixos-Árvore





12.1 - CONCEITOS GERAIS

Eixos são elementos de construção mecânica, que se destinam a suportar outros elementos de construção (polias, engrenagens, rolamentos, rodas de atrito etc.), com a finalidade de transmitir movimento.

São classificados em dois tipos:

Eixos (trabalham fixos). Exemplo: o eixo dianteiro de um veículo com tração traseira.

Eixos-árvore (trabalham em movimento). Exemplo: eixos que compõem a caixa de mudanças de um veículo.

12.2 - FABRICAÇÃO

Os eixos-árvore com d < 150mm são torneados ou trefilados a frio. Os materiais indicados são:

Aco-carbono

(DIN 1611)

DIN	COMPOSIÇÃO (Teores médios %)	ABNT
St 42,11	C 0,25 Si 0,2 Mn 0,6	1025
St 50,11	C 0,35 Si 0,2 Mn 0,7	1035
St 60,11	C 0,45 Si 0,2 Mn 0,8	1045
St 70,11	C 0,50 Mn 0,8	1060

Aço liga

DIN	COMPOSIÇÃO (Teores médios %)	ABNT	
20 Mn Cr ₄	C 0,2 Mo 0,5 Cr0,4	4120	
25 Mo Cr ₄	C 0,3 Mo 0,5	4130	
50 Cr V ₄	C 0,5 Sì 0,3 Mn 0,9 Cr V0,2	6150	

Eixos e Eixos-Árvore-

Tensões (DIN 1611)

Aços para construção de máquinas (eixos e eixos-árvore)

Aço-carbono

Designação	Tensão de ruptura ♂ (N/mm²)	Tensão de escoamento σ _e (N/mm²)	Dureza Brinell HB (N/mm²)
St 42,11	500	230	1200/ 1400
St 50,11	600	270	1400/ 1700
St 60,11	700	300	1700/ 1950
St 70,11	850	350	1950/ 2400

Aço Liga (DIN 17210)

Designação	Tensão de ruptura σ (N/mm²)	Tensão de escoamento ⊙ _e (N/mm²)	Dureza Brinell HB (N/mm²)
20 Mo Cr ₄	100	600	207
25 Mo Cr ₄	1200	700	217
50 Cr V ₄	1200	700	220

Para St 5011 (ABNT 1035), recomenda-se a utilização das tensões admissíveis:

$$\sigma_{\text{fad}} = 40 \text{ a } 50 \text{ N/mm}^2 \text{ (flexão)}$$

$$\tau_{\text{tad}} = 30 \text{ a } 50 \text{ N/mm}^2 \text{ (torção)}$$

Para os demais aços, utilizar os seguintes coeficientes de segurança (k):

$$5 \le k \le 7$$
 (flexão)


$$6 \le k \le 9$$
 (torção)

Fatores que serão aplicados em relação à tensão de escoamento do material $\sigma_{\rm e}$.

12.3 - ESFORÇOS NAS TRANSMISSÕES

12.3.1 - ENGRENAGENS CILÍNDRICAS

12.3.1.1 - ENGRENAGENS CILÍNDRICAS DE DENTES RETOS

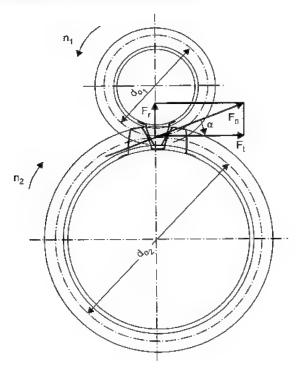

Força Tangencial (F_T)

A força tangencial que atua na transmissão é a carga responsável pelo movimento, sendo definida por meio de:

$$F_{T} = \frac{2M_{T}}{d_{o}}$$

$$F_{T} = \frac{P}{v_{p}}$$

Em que:

F_T - força tangencial [N]

M_T - torque[Nmm]

d_o - diâmetro primitivo [mm]

P - potência [W]

 v_p - velocidade periférica [m/s]

Torque

$$M_{T} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$

Sendo:

 M_T - torque [Nmm]

P - potência[W]

n - rotação[rpm]

π - constante 3,1415...

Velocidade Periférica

$$v_p = \frac{\pi \cdot d_o \cdot n}{60 \cdot 1000}$$

Em que:

P - potência [W]

n - rotação [rpm]

d_o - diâmetroprimitivo[mm]

v_p - velocidade periférica (m/s)

 $\pi\,$ - constante 3,1415...

Carga Radial (F,)

O acionamento da engrenagem motora dá origem a uma carga radial na engrenagem movida que, por sua vez, reage na motora com uma carga de mesma intensidade e sentido contrário.

A relação entre a carga radial e a tangencial resulta na tangente do ângulo de pressão α .

$$\frac{\mathsf{F}_{\mathsf{r}}}{\mathsf{F}_{\mathsf{T}}} = \mathsf{t}\mathsf{g}\alpha \qquad \Longrightarrow \mathsf{F}_{\mathsf{r}} = \mathsf{F}_{\mathsf{T}} \cdot \mathsf{t}\mathsf{g}\alpha$$

Em que:

F_r - carga radial [N]

 F_T - força tangencial [N]

 α - ângulo de pressão [graus]

Carga Resultante (F,)

É a resultante das cargas radial e axial, que se obtém por meio de:

$$\overline{F_n = \sqrt{F_T^2 + F_r^2}}$$

$$F_n = \frac{F_T}{\cos \alpha}$$
 ou $F_n = \frac{F_r}{\sin \alpha}$

Em que:


F_n - carga resultante [N]

F_T - carga tangencial [N]

F, - carga radiai [N]

 α - ângulo de pressão [graus]

Esquematização dos esforços nas engrenagens e mancais, como mostra a figura ao lado:

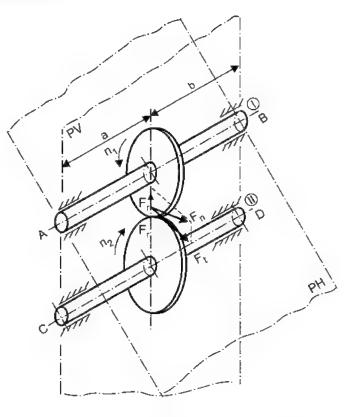


Eixo-Árvore ()


Plano Vertical (PV)

Na figura anterior, tem-se que:

O momento fletor no plano vertical é determinado em função da carga radial que atua no mecanismo.

Como as fibras do eixo sofrem esforços alternados (tração e compressão), admite-se o giro de 180° e a utilização da representação ao lado:

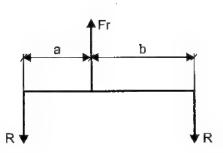

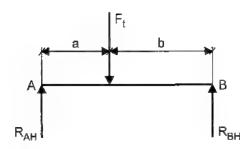


Quando se utilizam engrenagens helicoidais, cônicas ou parafuso sem fim, surge outro esforço na transmissão que é a carga axial, originada pela inclinação do ângulo da hélice.

Tem-se então:

Esforço axial

$$\frac{\overline{F_a}}{F_T} = tg\beta_o$$

$$F_a = F_T \cdot tg\beta_o$$

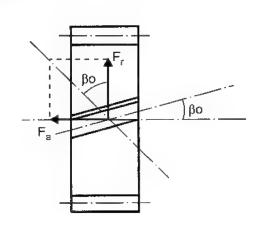

Esforços Tangecial e Radial

Força tangencial:

$$F_{T} = \frac{2M_{T}}{d_{o}}$$

Força radial:

$$F_r = F_T \cdot tg\alpha$$




F_a - carga axial [N]


 F_T - carga tangencial [N]

F_r - carga radial [N]


lpha - ångulo de pressão

β_o - ângulo de inclinação da hélice

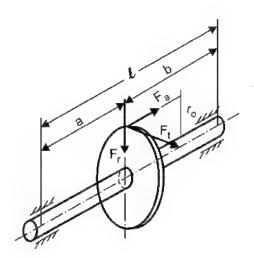

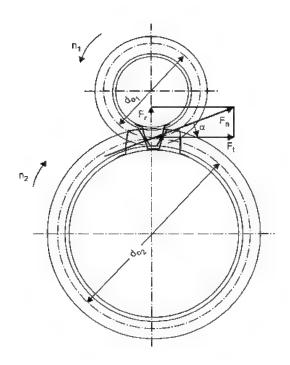

Momento Fletor no PV

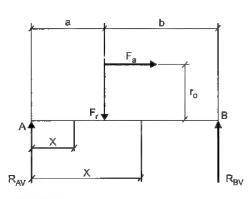

Esforços nos mancais:

$$\sum M_A = 0$$

$$R_{VB}(a+b)+F_1\cdot a+F_a\cdot r_o=0$$

$$R_{VB}(a+b)+F_1 \cdot a+F_a \cdot r_o = 0 \qquad \qquad R_{VB} = \frac{F_r \cdot a+F_a \cdot r_o}{(a+b)}$$

$$\sum M_B = 0$$

$$R_A \cdot (a+b) - F_r \cdot b + F_a \cdot r_o = 0$$

$$R_A \cdot (a+b) - F_r \cdot b + F_a \cdot r_o = 0$$
 $R_{AV} = \frac{F_r \cdot b - F_a \cdot r_o}{a+b}$

Momento fletor:

$$0 < x < a$$

$$M = R_{AV} \cdot x$$

$$x > 0 \rightarrow M = 0$$

$$x = a \rightarrow M = R_{AV} \cdot a$$


$$a < x < a + b$$

$$M = a \rightarrow M = R_{AV} \cdot a + F_a \cdot r_o - F_r (x - a)$$

$$x = a \rightarrow M = R_{AV} \cdot a + F_a \cdot r_o$$

$$x = a + b \rightarrow M = 0$$

Momento Fletor no PH

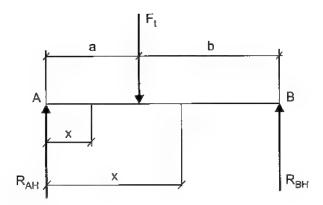

Esforços nos mancais:

$$\sum M_A = 0$$

$$R_{BH}(a+b) = F_T \cdot a$$
 $R_{BH} = \frac{F_T \cdot a}{(a+b)}$

$$R_{BH} = \frac{F_T \cdot a}{(a+b)^2}$$

$$R_{AH} = (a+b) = F_T \cdot b$$
 $R_{AH} = \frac{F_T \cdot b}{(a+b)}$

$$R_{AH} = \frac{F_T \cdot b}{(a+b)}$$

Momento fletor

$$0 < x < a$$

$$M = R_{AH} \cdot x$$

$$x = 0 \rightarrow M = 0$$

$$x = a \rightarrow M = R_{AH} \cdot a$$

$$a < x < a + b$$

$$M = R_{AH} \cdot x - F_{T} (x - a)$$

$$x = a + b \rightarrow M = 0$$

Momento fletor resultante

$$M_{R} = \sqrt{M_{vm\acute{a}x}^{2} + M_{Hm\acute{a}x}^{2}}$$

Momento resultante é aquele que será utilizado para determinar o momento ideal, visando dimensionar o eixo.

Dimensionamento

Para dimensionar uma árvore (flexo-torção), utiliza-se a seqüência apresentada em seguida:

1) Determinam-se as grandezas:

- 1.1) Torque no eixo
- 1.2) Esforços na transmissão
- 1.3) Momento fletor no PV
- 1.4) Momento fletor no PH
- 1.5) Momento fletor resultante (M,)

$$M_r = \sqrt{M_{\text{vmáx}}^2 + M_{\text{Hmáx}}^2}$$

1.6) Momento ideal (Mi)

$$M_{i} = \sqrt{M_{r}^{2} + \left(\frac{a}{2} \cdot M_{T}\right)^{2}}$$

1.6.1) Coeficiente de Bach (a)

$$a = \frac{\sigma_{\text{fad}_{m}}}{\tau_{\text{tad}_{m}}}$$

1.7) Diâmetro da árvore


$$d \ge 2,17 \sqrt[3]{\frac{b \cdot M_i}{\sigma_{fad_m}}}$$

1.7.1) Fator de forma (b)

$$b = 1 \rightarrow Eixo maciço$$

$$b = \frac{1}{1 - \left(\frac{d}{D}\right)^4} \rightarrow \text{Eixo vazado}$$

$$b = 1,065 \text{ quando } \frac{d}{D} = 0,5$$

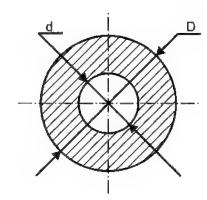

Em que:

D - diâmetro externo da árvore vazada [mm]

d - diâmetro interno da árvore vazada ou diâmetro externo da árvore maciça [mm]

b - fator de forma [adimensional]

M_i - momento ideal [Nmm]

 σ_{fad_m} - tensão admissível de flexão [N/mm²]

 $\tau_{\text{tad}_{m}}$ - tensão admissível na torção [N/mm²]

M_T - torque na árvore [Nmm]

M_r - momento fletor resultante [Nmm]

M_{V,més} - momento fletor máximo no PV [Nmm]

 $M_{H_{fmáx}}$ - momento fletor máximo no PH [Nmm]

a - coeficiente de Bach [adimensional]

Exercícios Resolvidos

 A transmissão representada na figura é movida por um motor elétrico, assíncrono, de indução, trifásico, com potência P = 3 kW (~ 4 cv) e rotação n = 1730 rpm.

Dimensionar o diâmetro da árvore ① da transmissão, sabendo-se que o material a ser utilizado é o ABNT 1035 (st 5011).

As engrenagens são ECDR e possuem as seguintes características geométricas:

pinhão ①
$$\rightarrow$$
 Z₁ = 25 dentes

coroa ②
$$\rightarrow$$
 Z₂ = 64 dentes

ângulo de pressão: $\alpha = 20^{\circ}$


módulo: m = 2mm

Para o ABNT 1035 (st 5011) são indicadas as seguintes tensões admissíveis:

$$\sigma_{fad_m} = 50 \text{ N/mm}^2 (50\text{MPa})$$

$$\tau_{tad_m} = 40 \text{ N/mm}^2 (40\text{MPa})$$

Desprezar as perdas.

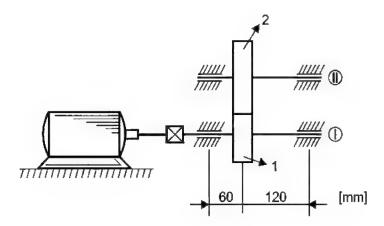

Resolução:

1) Torque na árvore ①

Como a árvore ① está acoplada ao eixo do motor, conclui-se que o torque do motor é o torque da árvore ①, pois as perdas estão desprezadas.

A potência do motor é P = 3kW, portanto P = 3000W.

$$M_{T_1} = M_{T_{motor}} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$

$$M_{T_1} = M_{T_{motor}} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{3000}{1730}$$

$$M_{T_1} = M_{T_{motor}} \cong 16.560 \text{Nmm}$$

- 2) Esforços na transmissão
 - 2.1) Força tangencial

$$F_T = \frac{2M_{T_1}}{d_{o_1}}$$

2.1.1) Diâmetro primitivo do pinhão ①

$$d_{o_4} = m \cdot Z1$$

$$d_{0_1} = 2.25$$

$$d_{o_1} = 50 \, \text{mm}$$

2.1.2) Cálculo da força tangencial

$$F_T = \frac{2 \cdot 16560}{50}$$

$$F_T \cong 662N$$

2.2) Força radial (F,)

$$F_r = F_T \cdot tg\alpha$$

$$F_{_T} = F_{_T} \cdot tg20^{\circ}$$

$$F_r = 662 \cdot tg20^\circ$$


$$F_r = 240N$$

2.3) Força resultante (F_n)

$$F_n = \sqrt{F_T^2 + F_r^2}$$

$$F_n = \sqrt{662^2 + 240^2}$$

$$F_n \cong 704N$$

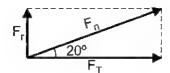

3) Momento fletor

3.1) Momento fletor resultante (M,)

Como a transmissão está construída com um único par de engrenagens, podemos partir direto para determinar o momento resultante por meio da força resultante (F_p).

3.1.1) Reações de apoio

$$\sum MA = 0$$

$$180 R_B = 704 \cdot 60$$

$$R_B \cong 235N$$

$$\sum Fy = 0$$

$$R_A + R_B = 704$$

$$R_A \cong 469N$$


3.1.2) Cálculo do momento fletor resultante (M,)


$$Q = R_A = 469 \text{ N}$$

$$\mathsf{M}=\mathsf{R}_\mathsf{A}\cdot\mathsf{x}$$

$$x = 0 \rightarrow M = 0$$


$$x = 60 \rightarrow M_{r(m\acute{a}x)} 28140 \text{ Nmm}$$

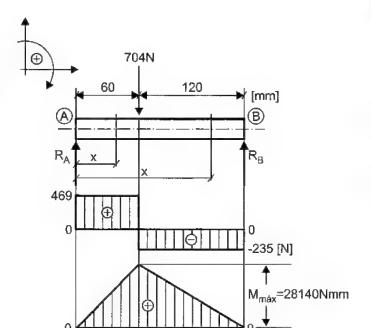

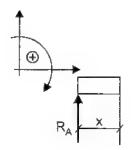

$$60 < x < 180$$

 $Q = R_A - 704$
 $Q = -235 \text{ N}$
 $M = R_A \cdot x - 704 (x - 60)$
 $x = 180 \rightarrow M_c = 0$

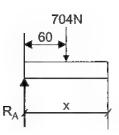

Observação

No ponto x = 180 → M_r = 0, pois o desvio observado no desenvolvimento da equação (pará caso - 60 Nmm) foi originado pelo arredondamento das reações.

4) Momento ideal (Mi)

$$\mathbf{M_i} = \sqrt{\mathbf{M_r^2_{(m\acute{a}x)}} + \left(\frac{a}{2}\mathbf{M_T}\right)^2}$$

4.1) Coeficiente de Bach

$$a = \frac{\sigma_{fad_{m}}}{\tau_{tad_{m}}} = \frac{50}{40}$$

$$a = 1,25$$

$$M_{i} = \sqrt{28140^{2} + \left(\frac{1,25}{2} \cdot 16560\right)^{2}}$$

$$M_{i} = 29.983 \text{ Nmm}$$

5) Diâmetro da árvore ①

$$d \geq 2,17_{3}\sqrt{\frac{b \cdot M_{i}}{\sigma_{fad_{m}}}}$$

b = 1 eixo maciço

$$d \ge 2,17\sqrt[3]{\frac{1 \cdot 29983}{50}}$$

A árvore possuirá d = 20 mm.


2) A transmissão representada na figura é movida por um motor elétrico, assíncrono, de indução, trifásico, com potência P = 3,7 kW (~5cv) e rotação n = 1140 rpm.

Dimensionar o diâmetro da árvore (II), sabendo-se que a árvore é maciça e o material utilizado é o ABNT 1045 (st 60.11).

As engrenagens são ECDR e possuem as seguintes características geométricas:

- Z₁ 23 dentes
- Z₂ 49 dentes
- Z₃ 28 dentes
- Z₄ 47 dentes
- m 2,5 mm (módulo)
- α 20° (ângulo de pressão)

As tensões admissíveis indicadas são:

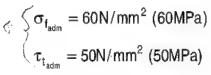

Desprezar as perdas.

1) Torque na árvore ①

$$M_{T_2} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n} \cdot \frac{Z_2}{Z_1}$$


A potência do motor.

$$P = 3.7 \text{ kW} = 3700 \text{ W}$$

portanto,

$$M_{T_2} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{3700}{1140} \cdot \frac{49}{23}$$

$$M_{T_2} = 66.030 \text{ Nmm}$$

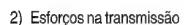

- 2.1) Força tangencial (F_T)
 - 2.1.1) Força tangencial (primeiro par)

$$F_{T_1} = \frac{2M_{T_2}}{d_{\sigma_2}}$$

Diâmetro primitivo (d_o,


$$d_{o_2} = m_n \cdot Z_2$$

$$d_{o_2} = 2.5 \cdot 49$$

$$d_{o_2} = 122,5 \text{mm}$$

$$F_{T_1} = \frac{2.66030}{122.5}$$

$$F_{T_1} = 1078N$$

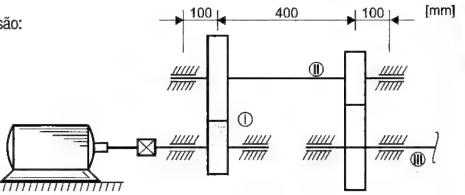

2.1.2) Força tangencial (segundo par)

$$\mathsf{F}_{\mathsf{T}_{2}} = \frac{2\,\mathsf{M}_{\mathsf{T}_{2}}}{\mathsf{d}_{\mathsf{o}_{3}}}$$

diâmetro primitivo (d_{0_q})

$$d_{0_3} = m \cdot Z_3$$

$$d_{0_3} = 2.5 \cdot 28$$

$$d_{0_3} = 70 \text{mm}$$

portanto,

$$F_{T_2} = \frac{2 \cdot 66030}{70}$$

- 2.2) Força radial (F,)
 - 2.2.1) Força radial (primeiro par)

$$F_{r_i} = F_{T_i} \cdot tg20^\circ$$

$$F_{r_i} = 1078 \cdot tg20^{\circ}$$

2.2.2) Força radial (segundo par)

$$F_{r_2} = F_{T_2} \cdot tg20^{\circ}$$

$$F_{r_2} = 1887 \cdot tg20^{\circ}$$

$$F_{r_2} = 687N$$

- 3) Momentofletor
 - 3.1) Plano vertical (PV)
 - 3.1.1) Reações de apoio

$$\sum\! M_A=0$$


$$600R_{BV} = 687 \cdot 500 + 392 \cdot 100$$

$$R_{BV} \cong 638N$$

$$\sum_{i} F_{v} = 0$$

$$R_{AV} + R_{BV} = 392 + 687$$


$$R_{AV} \cong 441N$$

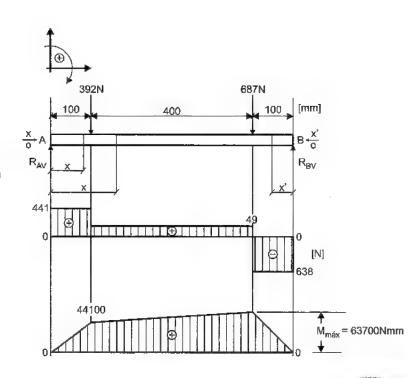

3.1.2) Momento fletor

$$Q = R_{AV} = 441 N$$


$$M = R_{AV} \cdot x \begin{cases} x = 0 \rightarrow M = 0 \\ x = 100 \rightarrow M = 44.100 Nmm \end{cases}$$

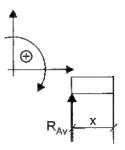

$$Q = R_{AV} - 392 = 49N$$

$$M = R_{AV} \cdot x - 392(x - 100)$$

$$x = 500 \rightarrow M_{V(m\acute{a}x)} = 63.700 \text{Nmm}$$

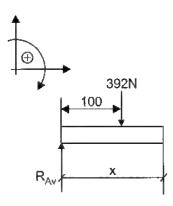


$$Q = -R_{BV} = -638N$$

$$M = R_{BV} \cdot x^{r}$$

$$x^{\tau} = 0 \rightarrow M = 0$$


$$x'=100 \rightarrow M=63800Nmm$$

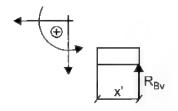

Observe que o ponto x = 500 e o mesmo ponto x' = 100, um desvio de 100 Nmm entre os resultados foi originado pelo arredondamento das reações.

Para o caso utiliza-se por opção $M_{V(m\acute{a}x)} = 63700 Nmm$

3.2) Plano horizontal (PH)

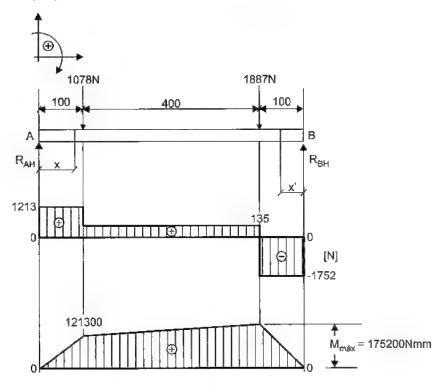

3.2.1) Reações de apoio

$$\sum M_A = 0$$

$$600~R_{BH}^{} = 1887 \cdot 500 \pm 1078 \cdot 100$$

$$R_{BH} \cong 1752 \, N$$

$$\sum F_v = 0$$

$$R_{AH} + R_{BH} = 1078 + 1887$$

$$R_{AH} = 1213N$$

3.2.2) Momento fletor no (PH)

$$Q = R_{AH} = 1213N$$

$$M = R_{AH} \cdot x$$

$$x = 0 \rightarrow M = 0$$

$$x = 100 \rightarrow M = 121300 \text{ Nmm}$$

$$Q = R_{BH} = -1752N$$

$$M = R_{BH} \cdot x'$$


$$x'=0 \rightarrow M=0$$

$$x'=100 \rightarrow M_{H(max)} = 175200Nmm$$



$$M_{r(m\acute{a}x)} = \sqrt{M_{V(m\acute{a}x)}^2 + M_{H(m\acute{a}x)}^2}$$

$$M_{r(m\acute{a}x)} = \sqrt{63700^2 + 175200^2}$$

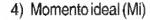



$$Mi = \sqrt{M_{r(m\acute{a}x)}^2 + \left(\frac{a}{2}M_{T}\right)^2}$$

coeficiente de Bach (a)

$$a\!=\!\frac{\sigma_{\text{fadm}}}{\tau_{\text{tadm}}}\!=\!\frac{60}{50}$$

$$a = 1,2$$

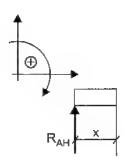

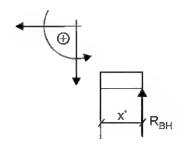

$$Mi = \sqrt{186420^2 + \left(\frac{1,2}{2} \cdot 66030\right)^2}$$

5) Diâmetro da árvore ®

$$d \ge 2,17 \sqrt[3]{b \cdot \frac{Mi}{\sigma_{fadm}}}$$

b = 1 → eixo maciço

$$d \ge 2,17 \sqrt[3]{1 \cdot \frac{190583}{60}}$$

A árvore possuirá d = 32mm.

3) Dimensionar o eixo-árvore de entrada I da transmissão representada na figura; o acionamento será efetuado por meio de um motor elétrico de potência P = 7,5 kW (~10 cv) e rotação n = 1150 rpm.

As engrenagens são cilíndricas de dentes helicoidais (ECDH) e possuem as seguintes características geométricas:

$$Z_1 = 21; Z_2 = 49$$

$$m_n = 3mm$$
 (ferramenta)

$$\alpha_0 = 20^{\circ}$$
 (ângulo de pressão)

$$\beta_0 = 20^{\circ}$$
 (ângulo de hélice)


O material a ser utilizado é o ABNT 1035 (st 50 · 11) e as tensões admissíveis indicadas são:

$$\sigma_{fadm} = 50N/mm^2 (50MPa)$$

$$\sigma_{tadm} = 40 \text{N/mm}^2 (40 \text{MPa})$$

Desprezar as perdas.

1) Torque na árvore ①

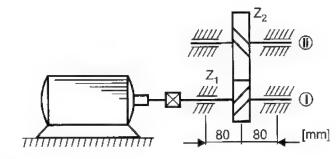

Como as perdas estão desprezadas e a árvore ① está acoplada ao motor, conclui-se que o torque do motor é o torque do eixo-árvore ①.

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{n}$$

$$M_{T_1} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{7500}{1150}$$

$$M_{T} = 62.278 Nmm$$

- Esforços na transmissão
 - 2.1) Diâmetro primitivo do pinhão ①

$$d_{o_1} = m_s \cdot Z_1 = \frac{m_n}{\cos \beta o} \cdot Z_1$$

$$d_{o_1} = \frac{3}{\cos 20^{\circ}} \cdot 21$$

$$d_{o_1} = 67 \text{mm}$$

2.2) Força tangencial (F_⊤)

$$F_{T} = \frac{2M_{T_{1}}}{d_{o_{s}}} = \frac{2 \cdot 62278}{67}$$

$$F_{T} = 1859 \text{Nmm}$$

2.3) Força radial (F,)

$$F_r = F_T \cdot tg\alpha = 1859 \cdot tg20^{\circ}$$

$$F_r = 677N$$

2.4) Força resultante (F_n)

$$F_n = \sqrt{F_T^2 + F_r^2}$$

$$F_n = \sqrt{1859^2 + 677^2}$$

$$F_n = 1978N$$

2.5) Força axial (F_a)

$$F_a = F_T \cdot tg \beta o$$

$$F_a = 1859 \cdot ig \ 20^\circ$$

$$F_a = 677N$$

- 3) Momento fletor resultante
 - 3.1) Reações de apoio

$$\sum F_X = 0$$

$$\sum_{X} F_{X} = 0$$


$$R_{AX} = 677N$$

 $\mathsf{R}_{\mathsf{AX}}\,$ não influi na determinação do momento fletor.

$$\sum M_A = 0$$

$$160 R_B = 1978 \cdot 80 + 677 \cdot 33,5$$

$$R_B = 1.130N$$

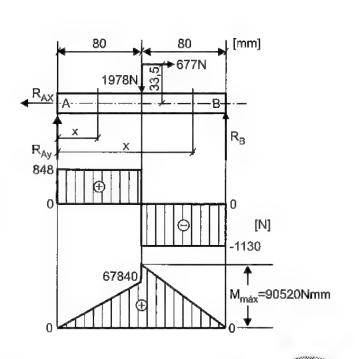

$$\sum F_{\nu}=0$$

$$R_{Ay} + R_B = 1978$$

$$R_{Av} = 1978 - 1130$$

$$R_{Ay} = 848N$$

3.2) Momento fletor (M_r)

$$\mathbf{Q} = \mathbf{R}_{\mathsf{A}\mathsf{y}} = 848\mathsf{N}$$

$$M_r = R_{Ay} \cdot x$$

$$x = 0 \rightarrow M = 0$$

$$x = 80 \rightarrow M_r = 67840 Nmm$$

$$M = R_{Ay} \cdot x - 1978(x - 80) + 677 \cdot 33,5$$

$$x = 80 \rightarrow M_{r(m\acute{a}x)} = 90520 Nmm$$

$$x = 160 \rightarrow M_r = 0$$



$$Mi = \sqrt{M_{r(m\acute{a}x)}^2 + \left(\frac{a}{2} \cdot M_T\right)^2}$$


4.1) Coeficiente de Bach

$$a = \frac{\sigma_{fadm}}{\tau_{tadm}} = \frac{50}{40}$$

$$a = 1,25$$


4.2) Momento ideal no eixo-árvore


$$Mi = \sqrt{90520^2 + \left(\frac{1,25}{2} \cdot 62278\right)^2}$$

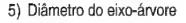

$$d \ge 2,17 \sqrt[3]{b \cdot \frac{Mi}{\sigma_{fadm}}}$$

$$d \ge 2,17 \sqrt[3]{1 \cdot \frac{98534}{50}}$$

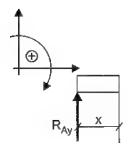

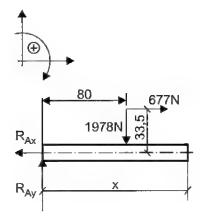

b = 1, pois a árvore é maciça

 $d \ge 27,2mm$

O eixo-árvore possuirá d = 28mm.

Exercícios Propostos

 Dimensionar o eixo-árvore ® da transmissão representada na figura. O material a ser utilizado é o sf 5011 (ABNT 1035).

As engrenagens são cilíndricas de dentes retos (ECDR) e possuem as seguintes características geométricas:

$$Z_1 = 21; Z_2 = 49; Z_3 = 25; Z_4 = 57$$

m = 3mm

 $\alpha = 20^{\circ}$

As polias possuem:

 $d_1 = 200 mm$

 $d_2 = 500 \, \text{mm}$

O motor que aciona a transmissão possui potência P =15 kW (~20 CV) e rotação n = 1140 rpm.

As tensões admissíveis indicadas são:

$$\sigma_{\text{fadm}} = 50 \text{N/mm}^2 \; \big(50 \, \text{MPa}\big)$$

$$\tau_{tadm} = 40 \text{N/mm}^2 (40 \text{MPa})$$

Desprezar as perdas.

Respostas:

$$M_{\rm T}\cong 732950~\text{Nmm}$$

$$F_{r_a} \cong 7114N$$

$$M_{Hmáx} \cong 1.364.200 \text{ Nmm (PH)}$$

$$F_{T_1} \cong 9972N$$

$$F_{r_s} \cong 3630N$$

$$M_{Vm\acute{a}x} \cong 496.500 \text{ Nmm (PV)}$$

300

100


[mm]

$$M_{rmax} \cong 1.451.742 \text{ Nmm (PR)}$$

Observação

As respostas estão arredondadas e pode ocorrer algum desvio nos resultados.

 Dimensionar o eixo-árvore ① da transmissãorepresentada na figura. O material a ser utilizado é o st 5011 (ABNT 1035).

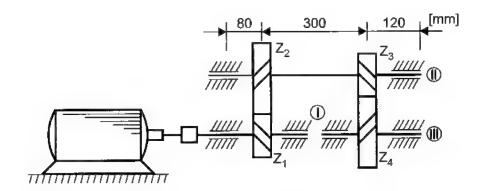

As engrenagens são cilíndricas de dentes helicoidais (ECDH) e possuem as seguintes características geométricas:

$$Z_1 = 25$$
; $Z_2 = 51$; $Z_3 = 27$; $Z_4 = 63$

$$m_n = 4 \, \text{mm}$$

$$\alpha = 20^{\circ}$$
 (ângulo de pressão)

$$\beta_0 = 20^{\circ}$$
 (ângulo de hélice)

O motor elétrico que aciona a transmissão possui potência $P = 18,5 \text{ kW } (\sim 25 \text{ CV})$ e rotação n = 1740 rpm.

As tensões admissíveis indicadas são:

$$\sigma_{\text{fadm}} = 50 \, \text{N/mm}^2 \, (50 \text{MPa})$$

$$\tau_{tadm} = 40 \text{ N/mm}^2 (40 \text{MPa})$$

Desprezar as perdas.

Respostas:

$$T_2 = 210.000 \text{ Nilling}$$

$$F_{r_o} \cong 1330 \,\mathrm{N}$$

 $F_{T_2} = 3660 \text{ N}$

$$F_{a_2} = 1330 \,\text{N}$$

$$M_{H \text{ máx}} = 372000 \text{ Nmm}$$

$$Mi = 417500 Nmm$$

$$F_{T_c} = 1940 \,\text{N}$$

$$F_{r_1} = 700 \, \text{N}$$

$$F_{a_1} = 700 \,\text{N}$$

$$M_{rmáx} = 396200 \text{ Nmm}$$

$$d = 45 \text{ mm}$$

Observação

As respostas estão arredondadas e pode ocorrer algum desvio nos resultados.

Cabos de Aço






São elementos de construção mecânica, utilizados em transporte de carga, tais como: guindaste, elevador, ponte rolante, escavadeira, bate-estacas etc.

Quanto à composição, classificam-se em três tipos:

- Warrington;
- Seale;
- Filler.

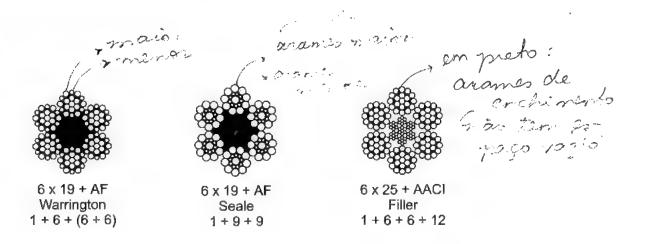


anaron = 2 mingras

13.1 - Torção dos Cabos


Pernas torcidas da esquerda para a direita: "torção à direita"

Pernas torcidas da direita para a esquerda: "torção à esquerda"

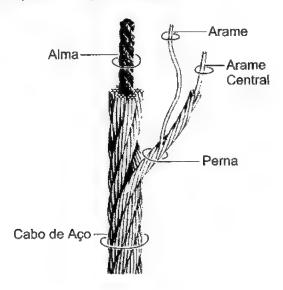

Torção Regular - os fios de cada perna são torcidos em sentido oposto à torção das pernas.

Torção Lang - os arames de cada perna são torcidos no mesmo sentido das pernas.

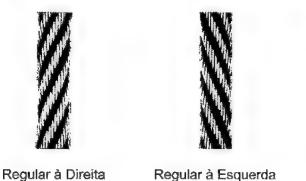





Lang à Direita

dermination in the straightful with the dermination will be all and the entry of the contract of the straightful straightful and the straightful strai


Lang à Esquerda

13.2 - ALMA DOS CABOS

Alma de Fibra

São utilizadas fibras naturais (AF) de sisal ou rami, ou fibras artificiais de polipropileno.

As fibras artificiais (AFA) são utilizadas em cabos especiais, por seu custo ser superior ao da fibra natural, porém apresentam vantagens em relação às outras fibras, pois não se deterioram em contato com a água ou substâncias agressivas e não absorvem umidade.

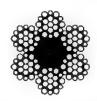


Cabo com Alma de Fibra AF (Fibra Natural) ou AFA (Fibra Artificial)



Cabo com Alma de Aço formado por Cabo Independente **AACI**

Alma de Aço

As almas de aço garantem maior resistência aos amassamentos e aumentam a resistência à atração.

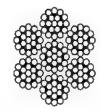



Cabo com Alma de Aço formado por uma perna AA

13.3 - CLASSIFICAÇÃO CONSTRUTIVA DOS CABOS

Cordoalhas

Cabos

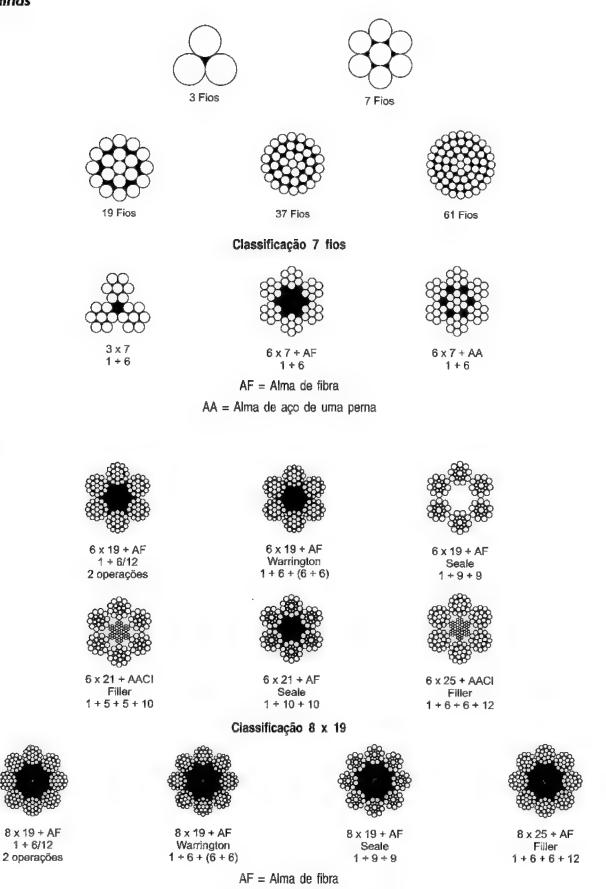

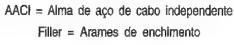

Classificação 6 x 37



6 x 31 + AF Warrington-Seale 1 + 6 + (6 + 6) + 12



6 x 41 + AF Filler 1 + 8 + 8 + 8 + 16



6 x 36 + AF Warrington-Seale 1 + 7 + (7 + 7) + 14



6 x 46 + AF Filler 1 + 9 + 9 + 9 + 18



6 x 37 + AF 1 + 6/12/18 3 operações



6 x 47 + AF Warrington-Seale 1 + 6/8 + (8 + 8) + 16



6 x 37 + AF Warrington 1 + 6 + (6 + 6)/18 2 operações



6 x 49 + AF Filler-Seale 1 + 8 + 8 + 16 + 16

Classificação 6 x 61



6 x 61 + AF 1 + 6/12/18/24 4 operações



6 x 61 + AF Warrington 1 + 6 + (6 + 6)/18/24 3 operações

Filler = Arames de enchimento

AF = Alma de fibra

Não Rotativos



18 x 7 + AF 1 + 6



19 x 7 ou 18 x 7 + AA 1 + 6



34 x 7



6 x 12 + 7 AF 12 + AF



6 x 24 + 7 AF 9/15 2 operações



6 x 42 + 7 AF 6 x 7 + AF 2 operações



6 x 12 + AF 3/9 2 operações



6 (6 + Fibra) + 7 AF 6 + Fibra + AF

AF = Alma de fibra

AA = Alma de aço de uma perna

13.4 - RESISTÊNCIA DOS CABOS

Carga de Ruptura Teórica

É determinada pelo produto entre a tensão de ruptura dos arames e a área total da secção transversal de todos os arames.

Carga de Ruptura Efetiva

É menor que a carga teórica, em virtude do encablamento dos arames. Essa constatação ocorre em laboratório, quando o cabo é submetido a teste de ruptura.

Relação entre as Car	Relação entre as Cargas Efetiva e Teórica em %		
Porcentagem %	Construção do Cabo		
96	Cordoalha de 3 a 7 fios		
94	Cordoalha de 19 fíos		
90	6 x 12,0		
87,5	6 x 24,0		
86	6 x 7,0		
82,5	6 x 25,6 x 19,8 x 19,0		
80	6 x 41,6 x 37,0		
72	6 x 42,18 x 7,0		

13.5 - CARGAS DE TRABALHO E FATORES DE SEGURANÇA

A carga de trabalho para cabo, em casos gerais, não deve exceder 1/5 da carga de ruptura mínima efetiva especificada para ele.

Fator de Segurança

A utilização do fator de segurança ideal acarreta:

- segurança da operação, evitando rupturas;
- aumento da vida útil do cabo.

Seguem os fatores de segurança, indicados para as diferentes aplicações (páginas 267/268).

Aplicações	Fatores de Segurança
cabos e cordoalhas estáticas	3 a 4
cabo para tração horizontal	4a5
guinchos	5
pás, guindastes, escavadeiras	5
pontes rolantes	6 a 8
talhas elétricas e outras	7

Deformação Elástica

A deformação elástica é medida pela lei de Hooke, ou seja:

$$\Delta_{\ell} = \frac{\mathbf{F} \cdot \ell}{\mathbf{A}_{\mathsf{m}} \cdot \mathsf{E}}$$

Em que:

F_I - carga aplicada [N]

 ℓ - comprimento do cabo [mm]

A_m - área metálica (mm)²

E - módulo de elasticidade [N/mm²]

 Δ_{ℓ} - alongamento [mm]

Área Metálica

A área metálica do cabo é definida por meio de:

$$A = F \cdot d^2$$

Sendo:

A - área metálica [mm²]

F - fator de construção do cabo [adimensional]

d - diâmetro nominal do cabo de aço ou da cordoalha [mm]

Co	nstru	ıção (do Cabo de Aço	Fator "F"
6	Х	7		0,380
6	Χ	19	(2 operações)	0,395
6	X	19	Warrington	0,395
6	X	19	Seale	0,395
6	Х	21	Filler	0,395
6	Х	25	Filler	0,405
6	Χ	31	WS	
6	Х	36	WS	0,405
6	Х	37	Warrington	0,400
6	Χ	41	Filler	0,405
6	X	41	WS	0,405
8	Х	19	Warrington	0,352
8	Χ	19	Seale	0,352
18	Х	7	-não rotativo	0,426
1	Х	7	-cordoalha	0,596
1	Х	19	-cordoalha	0,580

Observação

Para cabos de seis pernas com AACI adicionar 15% à área metálica, com AA adicionar 20% e para cabos de oito pernas com AACI adicionar 20% a sua área metálica.

De uma maneira geral, pode-se estimar em 0,25% a 0,50% a deformação elástica de um cabo de aço, quando ele for submetido a uma tensão correspondente a 1/5 de sua carga de ruptura, dependendo de sua construção.

▶ Nota

A deformação elástica é proporcional à carga aplicada, desde que ela não ultrapasse o valor do límite elástico do cabo. Esse limite para cabos de aço usuais é de aproximadamente 55% a 60% da carga de ruptura mínima efetiva dele.

13.6 - MÓDULOS DE ELASTICIDADE DE CABOS DE AÇO

O módulo de elasticidade de um cabo de aço aumenta durante a sua vida em serviço, dependendo de sua construção e condições sob as quais é operado, como intensidade das cargas aplicadas, cargas constantes ou variáveis, dobragens e vibrações às quais ele é submetido.

O módulo de elasticidade é menor nos cabos sem uso, e para cabos usados ou novos pré-esticados o módulo de elasticidade aumenta cerca de 20%.

Em seguida, apresentamos os módulos de elasticidade aproximados de construções usuais de cabos de aço novos:

Cabos de Aço com Alma de Fibra				
Classificação	E – em N/mm²			
6 x 7	90.000 a 100.000			
6 x 19	85.000 a 95.000			
6 x 37	75.000 a 85.000			
8 x 19	65.000 a 75.000			


Cabos de Aço com Alma de Aço				
Classificação	E – em N/mm ²			
6 x 7	105.000 a 115.000			
6 x 19	100.000 a 110.000			
6 x 37	95.000 a 105.000			

Cordoalhas Galvanizadas			
Classificação	E – em N/mm²		
7 fios	145.000 a 155.000		
19 fios	130.000 a 140.000		
37 flos	120.000 a 130.000		

Escolha da Composição em Vista da Aplicação

A flexibilidade de um cabo de aço está em proporção inversa ao diâmetro dos seus arames externos, enquanto a resistência à abrasão é diretamente proporcional a esse diâmetro. Em conseqüência, escolher-se-á uma composição com arames finos quando prevalecer o esforço à fadiga de dobramento, e uma composição de arames externos, mais grossos, quando as condições de trabalho exigirem grande resistência à abrasão.

Em regra geral, vale o quadro seguinte:

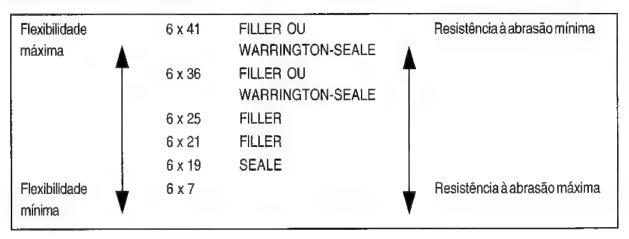

Pelo quadro, o cabo 6 x 41 é o mais flexível, graças ao menor diâmetro dos seus arames externos, porém é o menos resistente à abrasão, enquanto o contrário ocorre com o cabo 6 x 7.

Diâmetros Indicados para Polias e Tambores

Existe uma relação entre o diâmetro do cabo e o diâmetro da polia ou tambor que deve ser observada, a fim de garantir uma duração razoável do cabo. A tabela seguinte indica a proporção recomendada e a mínima entre o diâmetro da polia ou do tambor e o diâmetro do cabo, para as diversas composições de cabos.

Composição do Cobo		Composição do Cabo	Diâmetro da Polia do Tambor		
	Composição do Cabo		Recomendado	Mínimo	
6	х	7	72	42 vezes ο φ do cabo	
6	х	19 Seale	51	34 vezes o φ do cabo	
18	х	7 não rotativo	51	34 vezes ο φ do cabo	
6	χ	21 Filler	45	30 vezes ο φ do cabo	
6	Х	25 Filler	39	26 vezes ο φ do cabo	
6	Х	19 (2 operações)	39	26 vezes ο φ do cabo	
8	Χ	19 Seale	39	26 vezes o φ do cabo	
6	Х	36 Filler	34	23 vezes o φ do cabo	
6	Х	41 Filler ou Warrington-Seale	31	21 vezes o φ do cabo	
8	Х	25 Filler	31	21 vezes o φ do cabo	
6	Х	37 (3 operações)	27	18 vezes o φ do cabo	
6	х	43 Filler (2 operações)	27	18 vezes o φ do cabo	
6	х	61 Warrington (3 operações)	21	14 vezes o φ do cabo	


13.7 - ÂNGULO DE DESVIO MÁXIMO DE UM CABO DE AÇO

Esse ângulo não deve exceder 1°30′ quando o enrolamento é feito em um tambor liso (sem canais) e 2° quando tiver canais (figura ao lado).

No caso de o ângulo de desvio ser maior do que o máximo recomendado e o tambor tiver canais, teremos dois inconvenientes:

- 1) O cabo raspa na flange da polia, aumentando o desgaste de ambos.
- 2) Durante o enrolamento, o cabo raspa na volta adjacente já enrolada no tambor, aumentando o seu desgaste.

No caso de o tambor ser liso e o ângulo de desvio maior do que o recomendado, teremos o inconveniente de o cabo deixar vazios entre as voltas de enrolamento no tambor, fazendo com que a camada superior entre nesses vazios, proporcionando um enrolamento desordenado com todas suas más conseqüências para a vida do cabo.

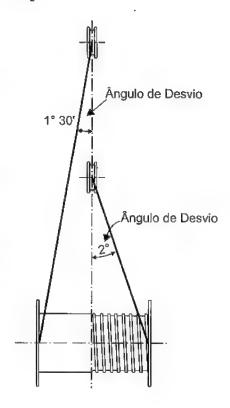

13.8 - Inspeção e Substituição dos Cabos de Aço em Uso

INSPEÇÃO

Os cabos de aço, quando em serviço, devem ser inspecionados periodicamente, a fim de que a sua substituição seja determinada sem que o seu estado chegue a apresentar o perigo de uma ruptura.

Em geral, uma inspeção correta compreende as seguintes observações:

I) Número de Arames Rompidos

Deve-se anotar o número de arames rompidos em um passo ou em cinco passos do cabo. Observar se as rupturas estão distrbuídas uniformemente, ou se estão concentradas em uma ou duas pernas apenas. Nesse caso, há perigo de essas pernas se romperem antes do cabo. É importante também observar a localização das rupturas; se são externas, internas ou no contato entre as pernas.

2) Arames Gastos por Abrasão

Mesmo que os arames não cheguem a se romper, podem atingir um ponto de desgaste tal, que diminua consideravelmente o coeficiente de segurança do cabo de aço, tornando o seu uso perigoso.


Na maioria dos cabos flexíveis, o desgaste por abrasão não constitui um motivo de substituição, se não apresentarem arames partidos. Quando se observa uma forte redução da seção dos fios externos e, conseqüentemente, do diâmetro do cabo, deve-se verificar periodicamente o coeficiente de segurança, para que ele não atinja um mínimo perigoso.



3) Corrosão

Durante a inspeção, deve-se verificar cuidadosamente se o cabo de aço não sofre corrosão. É conveniente também uma verificação no diâmetro do cabo em toda sua extensão, para investigar qualquer diminuição brusca. Essa redução pode ser devido à decomposição da alma de fibra por ter secado e deteriorado, mostrando que não há mais lubrificação interna no cabo e, conseqüentemente, pode existir também uma corrosão interna.

As informações técnicas deste capítulo foram compiladas do catálogo C-8 da CIMAF.

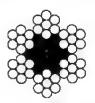


6 x 7 + AF 1 + 6

		Carga de Ruptura Mínima Efetiva em N	
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m	Plow Stell (PS)	Improved Plow Stell (iPS)
		1600 – 1800 N/mm ²	1800 - 2000 N/ mm
5/64"	0,13	2080	2360
3/32"	0,19	3000	3400
1/8"	0,34	5200	6000
3/16"	0,78	11.800	13.500
1/4"	1,40	20.900	23.900
5/16"	2,20	32.300	37.200
3/8"	3,10	46.300	53.200
7/16"	4,30	62,600	71.900
1/2"	5,60	81.300	93.400
9/16"	7,10	102.000	118.000
5/8"	8,80	126,000	144.000
3/4"	12,50	180.000	206.000
7/8"	17,10	242.000	278.000
1"	22,30	313.000	360.000
1.1/8"	28,30	393.000	452.000
1.1/4°	34,80	481.000	553.000
1,3/8"	42,30	577.000	663.000
1.1/2"	50,30	680.000	782.000


Observação: Esses cabos podem ser fornecidos com alma de aço. Nesse caso a carga de ruptura aumenta 7,5% e o seu peso aproximadamente 10%.

Com alma de aço de cabo independente (AACI)

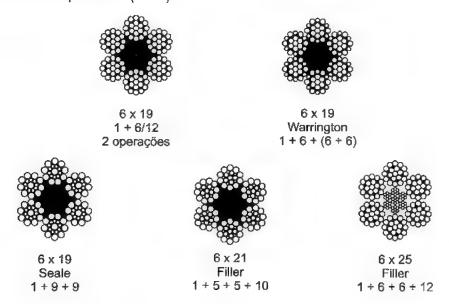

		Carga de Ruptura Mínima Efetiva em N		
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m	Plow Stell (PS) 1600 - 1800 N/mm ²	Improved Plow Stell (IPS) 1800 – 2000 N/ mm	
* 1/8"	0,43	6600	7700	
* 3/16"	0,96	15.000	17.300	
1/4"	1,71	26.600	30.800	
5/16°	2,67	41.500	47.800	
3/8"	3,82	59.400	68.450	
7/16"	5,28	80.600	92.500	
1/2"	6,84	104.100	120.650	
9/16"	8,78	131.100	152.400	
5/8"	10,71	162.300	186.850	
3/4"	15,48	232.200	266.700	
7/8"	21,13	313.900	361.050	
1"	27,53	407.400	469.000	
1.1/8"	34,82	512.800	589.65 0	
1.1/4"	43,00	629.900	724.850	
1.3/8"	52,08	757.900	870.900	
1.1/2"	61,90	897.600	1.034.200	
1.5/8°	72,51	1.044.000	-	
1.3/4"	84,28	1.204.000	-	
1.7/8"	96,53	1.376.000	-	
2"	110,05	1.558.700	-	
2.1/8"	124,25	1.741.500	-	
2.1/4"	139,28	1.945.700	-	
2.3/8"	155,15	2.100.000		

Com alma de fibra (AF)

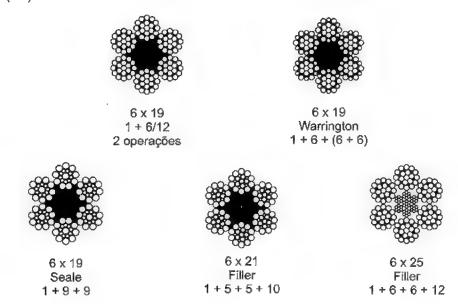

		Carga de Ruptura Mínima Efetiva em N		
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m	Mild Plow Stell	improved Plow Stell (IPS)	CIMAX
		1400 – 1600 N/mm²	1800 – 2000 N/ mm ²	$1900 - 2100 \text{ N/ mm}^2$
1/8"	0,39	-	6200	6600
3/16"	0,88		14.000	14.800
1/4"	1,56	-	24.800	26.300
5/16"	2,44	-	38.600	40.900
3/8"	3,51	-	55.300	58.600
7/16"	4,76	-	75.000	79.500
1/2"	6,25		97.100	102.900
9/16"	7,88	-	122.000	129.900
5/8"	9,82	114.000	151.000	160.000
3/4"	14,13	163.000	216.000	229.000
7/8"	19,19	220.000	292.000	309.500
1"	25,00	-	379.000	401.700
1.1/8°	31,69	-	477.000	506.000
1.1/4"	39,13	-	586.000	621.100
1.3/8"	47,32	-	705.000	749.000
1.1/2"	56,25	-	835.000	885.000
1.5/8"	66,07	-	971.000	de
1.3/4"	76,64	•	1.120.000	-
1.7/8"	87,95	-	1.280.000	
2"	100,00	-	1.450 .000	-
2.1/8"	112,95	-	1.620.000	-
2.1/4"	126,64	-	1.810.000	-
2.3/8"	141,07	-	1.950.000	-

Com alma de aço de cabo independente (AACI)



6 x 31 Warrington-Seale 1 + 6 + (6 + 6) + 12



6 x 36 Warrington-Seale 1 + 7 + (7 + 7) + 14



6 x 41 Filler 1 + 8 + 8 + 16



Warrington-Seale 1 + 8 + (8 + 8) + 16



6 x 37 Warrington 1 + 6 + (6 + 6)/18



6 x 37 + AF 1 + 6/12/18



6 x 43 Filler 1 + 6/9 + 9 + 18



6 x 47 Warrington-Seale 1 + 6/8 + (8 + 8) + 16

		Carga de Ruptura Mínima Efetiva em N		
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em	Plow Ste	Plow Stell (PS)	Extra Improved Plow Stell CIMAX – Faixa Amarela
, ologadas		1800 – 2000 N/mm ²	(EIPS) 2000 - 2300 N/ mm ²	
* 3/16"	0,96	15.000	17.300	
1/4"	1,71	26.600	30.800	
5/16"	2,67	41.500	47.800	
3/8"	3,82	59.400	68.450	
7/16"	5,28	80.600	92.500	
1/2"	6,84	104.100	120.650	
9/16"	8,78	131.100	152.400	
5/8"	10,71	162.300	186.850	
3/4"	15,48	232.200	266.700	
7/8"	21,13	313.900	361.050	
1"	27,53	407.400	469.000	
1.1/8"	34,82	512.800	589.650	
1.1/4"	43,00	629.900	724.850	
1.3/8"	52,08	757.900	870.900	
1.1/2"	61,90	897.600	1.034.200	
1.5/8"	72,51	1.044.000	1.197.500	
1.3/4"	84,28	1.204.000	1.388.000	
1.7/8"	96,53	1.376.000	1.578.500	
2 ⁿ	110,05	1.558.700	1.796.250	
2.1/8"	124,25	1.741.500	2.004.850	
2,1/4"	139,28	1.945.700	2.240.700	
2.3/8"	155,15	2.100.000	2.400.000	
** 2.1/2"	171,93	2.350,000	2.650.000	

Notas: * Esse cabo é fabricado com alma de aço formada por uma perna (AA).

^{**} Esse cabo é fabricado na construção 6 x 67.

Com alma de fibra (AF)



6 x 31 Warrington-Seale 1 + 6 + (6 + 6) + 12



6 x 36 Warrington-Seale 1 + 7 + (7 + 7) + 14



6 x 41 Filler 1 + 8 + 8 + 16



6 x 41 Warrington-Seale 1 + 8 + (8 + 8) + 16



6 x 37 + AF Warrington 1 + 6 + (6 + 6)/18



6 x 37 + AF 1 + 6/12/18



6 x 43 Filler 1 + 6/9 + 9 + 18



6 x 47 Warrington-Seale 1 + 6/8 + (8 + 8) + 16

		Carga de Ruptura Minima Efetiva em kN Improved Plow Stell (IPS)	
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m		
• <i>g</i>		1800 - 2000 N/mm ²	
3/16"	0,88	14	
1/4"	1,56	24,8	
5/16"	2,44	38,6	
3/8"	3,51	55,3	
7/16"	4,76	7,5	
1/2"	6,25	97,1	
9/16"	7,88	122	
5/8"	9,82	151	
3/4"	14,13	216	
7/8"	19,19	292	
1*	25,00	379	
1.1/8"	31,69	477	
1.1/4"	39,13	586	
1.3/8*	47,32	705	
1.1/2"	56,25	835	
1.5/8"	66,07	971	
1.3/4*	76,54	1120	
1.7/8"	87,95	1280	
2°	100,00	1450	
2.1/8"	112,95	1620	
2.1/4"	126,64	18 10	
2.3/8"	141,07	1960	
2.1/2"	156,33	2160	

Com alma de fibra (AF)







8 x 19 Warrington 1 + 6 + (6 + 6)



8 x 19 Seale 1 + 9 + 9



8 x 25 Filler 1 + 6 + 6 + 12

		Carga de Ruptura Mínima Efetiva em N
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m	Improved Plow Stell (IPS)
-		1800 — 2000 N/mm ²
1/4"	1,46	21.300
5/16"	2,23	33.100
3/8"	3,27	47.500
7/16"	4,46	64.300
1/2"	5,80	83.700
9/16"	7,44	105.000
5/8"	9,08	130.000
3/4"	13,10	186.000
7/8"	17,85	251.000
1"	23,40	326.000
1.1/8"	29,60	411.000
1.1/4"	36,46	505.000
1.3/8"	44,20	609.000

Notas: Esses cabos podem ser fabricados com alma de aço (AACI). Nesse caso, a carga de ruptura aumenta 10% e o seu peso 20% aproximadamente.

Cabo de Aço Polido

Especial para elevadores



8 x 19 + AF Seale 1 + 9 + 9

Qualidade:	Qualidade: Arame de Aço Próprio para Elevadores (TRACTION STEEL)									
Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m	Carga de ruptura mínima efetiva em kN								
3/8"	3,15	37,2								
1/2"	5,60	65,8								
5/8"	8,80	104,0								

Cabo de Aço Polido - Construção 6 x 42 + 7 AF

(Tiller Rope) composto de 6 cabos 6 · 7 + AF mais uma AF central



8 x 19 + AF Seale 1 + 9 + 9

Diâmetro em Polegadas	Peso Aprox. em N/ m	Carga de Ruptura Mínima Efetiva em kN Improved Plow Steel (IPS)				
1/4"	1,0	13,7				
5/16"	1,6	21,3				
3/8"	2,4	30,6				
7/16"	3,1	41,5				
1/2"	4,2	54,1				
9/16"	5,2	68,1				
5/8"	6,4	83,9				

Observação: Esse cabo pode ser fornecido com acabamento galvanizado. Nesse caso, a carga de ruptura mínima efetiva diminui 10%.

Cordoalhas de 19 e 37 Fios Galvanizados

Para tirantes e fins estruturais



19 Fios 1 + 6/12



37 Fios 1 + 6/12/18

Diâmetro Nominal Polegadas	Construção da Cordoalha	Peso Aproximado em N/m	Carga de Ruptura Mínima Efetiva em kN	
1/2"	1 x 19	7,74	130	
9/16"	1 x 19	9,82	170	
5/8"	1 x 19	12,20	210	
11/16"	1 x 19	14,73	260	
3/4"	1 x 37	17,56	290	
7/8"	1 x 37	23,96	400	
1"	1 x 37	31,25	500	
1.1/8"	1 x 37	39,58	600	

Observação: Essas cordoalhas podem ser fornecidas pré-esticadas (pré-deformadas) a fim de terem o menor alongamento possível em serviço (páginas 52 e 53).

Escolha o Cabo de Aço Ideal Para Seu Trabalho


Aplicação	Cabo de Aço Ideal
Pontes rolantes	6 x 41 Warrington Seale + AF (cargas frias) ou AACI (cargas quentes), torção regular, preformado, IPS, polido
Monta -carga (guincho de obra)	6 x 25 Filler + AACI, torção regular, EIPS, polido
Perfuração por percussão	6 x 19 Seale + AFA (alma de fibra artificial), torção regular à esquerda, IPS, polido
Cabo trator teleférico	6 x 19 Seale + AFA, torção lang, IPS, polido
Elevadores de passageiros	8 x 19 Seale, + AF, torção regular, traction steel, polido
Pesca	6 x 19 Seale + AFA e 6 x 7 + AFA, torção regular, galvanizado, IPS
Guindastes e gruas	6 x 25 Filler + AACl ou 19 x 7, torção regular, EIPS, polido
Laços para uso geral	6 x 25 Filler + AF ou AACI, ou 6 x 41 Warrington Seale + AF ou AACI, polido
Bate-estacas	6 x 25 Filler + AACI, torção regular EIPS, polido

EXERCÍCIOS

 A ponte rolante da figura será projetada para transportar carga máxima P = 200 kN (~20 tf).

Determinar o diâmetro do cabo que vai levantar a carga. O projeto prevê o levantamento de cargas frias.

Para pontes rolantes (cargas frias) o tipo de cabo indicado é o 6 x 41 Warrington Seale + AF, torção regular, preformado, IPS, polido (catálogo CIMAF).

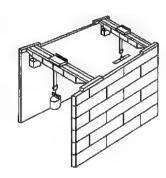

Solução:

1) Carga no cabo

Como a ponte transportará carga máxima P = 200 kN, tem-se que no "moitão" a carga divide-se metade para cada ramificação do cabo, portanto a força axial no cabo é: $F_{\text{cabo}} = 100 \text{ kN}$.

2) Coeficiente de segurança (k)

O coeficiente de segurança (k) indicado para ponte rolante é $6 \le k \le 8$ (catálogo CIMAF).

Para desenvolver os cálculos, adota-se k = 6.




A carga mínima da ruptura do cabo será:

$$F_{min} = F_{cabo} \cdot k$$

$$F_{min} = 100 \cdot 6$$

$$F_{min} = 600kN = 600.000N$$

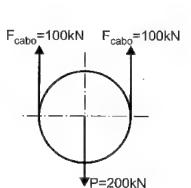

O cabo a ser utilizado é $d=1\frac{3}{8}^{\frac{3}{8}}$ (d \cong 35mm) 6 x 41 W.S. IPS (improved plow steel) polido, torção regular preformado, cuja carga mínima de ruptura é $F_{min_{fam}} = 705 \, kN$.

4) Coeficiente de segurança (k) real do cabo


$$k = \frac{F_{min_{(rup)}}}{F_{cabo}} = \frac{705 \text{kM}}{100 \text{kN}}$$
$$k = 7,05$$

Como o coeficiente de segurança k = 7,05 está no intervalo indicado, ou seja, $6 \le k \le 8$, conclui-se que o cabo está bem dimensionado.

5) Como fazer o pedido do cabo. Suponhamos que para esse projeto haja a necessidade de 30 m de cabo.
Para fazer o pedido, procede-se da seguinte forma:

30 m de cabo $d = 1\frac{3}{8}$ (35mm) 6 x 41 W.S. (AF) torção regular, preformado, IPS (improved plow steel) polido.

2) Dimensionar o cabo (C), utilizado para segurar a lança do guindaste representado na figura. A carga máxima que atuará no cabo é F = 30 kN (-3 tf).

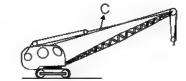

Para guindastes a norma recomenda utilização do cabo 6 x 25 Filler AACI ou 19 x 7 torção regular, EIPS, polido.

Solução:

- 1) Coeficiente de segurança (k). Para guindastes a norma ASME/ AMSI B30.5 1989 indica k = 5.
- 2) Carga mínima de ruptura do cabo.

$$\begin{aligned} F_{min_{(rup)}} &= k \cdot F_{cabo} \\ F_{min_{(rup)}} &= 5 \cdot 30 \\ \\ F_{min_{(rup)}} &= 150 \, kN = 150000N \end{aligned}$$

- 3) Dimensionamento do cabo. Por meio da carga mínima de ruptura $F_{min_{(nup)}}$ =150000 N encontra-se na tabela de cabo de aço polido da classificação 6 x 19, que o cabo indicado é $d = \frac{9}{16}$ (d \cong 15mm) com carga mínima de ruptura F = 152400 N.
- 4) Coeficiente de segurança (k) do cabo.

$$k = \frac{F_{\text{rup}_{cabo}}}{F_{cabo}} = \frac{152400N}{30000N}$$
$$k = 5,08$$

5) Como fazer o pedido

Suponha que o projeto necessite de 5 m de cabo. Nesse caso, o pedido é feito da seguinte forma (instruções CIMAF):

5 m de cabo 6 x 25 Filler, alma de aço (AACI), torção regular, preformado, CIMAX - faixa amareia.

3) A figura representa um elevador de carga utilizado na construção de edifícios. A carga máxima de elevação prevista para transporte é P = 12 kN (~1,2tf).

Determinar:


- a) o diâmetro do cabo
- b) o diâmetro do tambor

O cabo indicado para elevador de obra é o 6 x 25 Filler AACI, torção regular, EIPS, polido.

Solução:

1) Coeficiente de segurança (k)

No dimensionamento de cabos para elevadores de baixa velocidade (carga), o coeficiente de segurança k varia de 8 a 10.

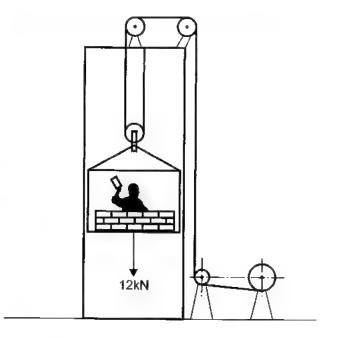

Para iniciar os cálculos, adota-se k = 8. O cabo a ser utilizado terá carga igual ou superior ao valor obtido nos cálculos.

2) Dimensionamento do diâmetro do cabo


2.1) Carga atuante no cabo

A carga que atua no cabo é:

$$\sum F_v = 0$$

$$F_{cabo} = \frac{12}{2}$$

$$F_{cabo} = 6kN$$

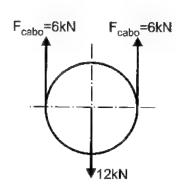

2.2) Carga mínima de ruptura no cabo

$$F_{min} = k \cdot F_{cabo}$$

$$F_{min} = 8 \cdot 6$$

$$F_{min} = 48kN$$

2.3) Diâmetro do cabo

O cabo indicado para o projeto possuirá $d = \frac{3}{8}^{"}$ (~ 10mm), 6 x 25 Filler AACI, torção regular, EIPS, polido.

3) Coeficiente de segurança do cabo

$$k = \frac{F_{min_{rup}}}{F_{cabo}} = \frac{68450 M'}{6000 M}$$
 $k = 11.4$

Como se percebe, o coeficiente (k) ultrapassou a faixa a favor da segurança. No caso, apresenta-se como a melhor opção, pois o cabo anterior fica aquém do coeficiente de segurança indicado.

4) Diâmetro do tambor

A relação recomendada entre diâmetro do tambor e diâmetro do cabo é:

$$d_{tambor} = 39d_{cabo}$$
 $d_{tambor} = 39 \cdot 10$
 $d_{tambor} \cong 390mm$

A relação mínima recomendada é:

$$d_{tambor} = 26 \cdot d_{cabo}$$
 $d_{tambor} = 26 \cdot 10$
 $d_{tambor} = 260mm$

portanto, o diâmetro do tambor para esse projeto estará entre:

$$260 \le d_{tambor} \le 390 \quad [mm]$$


Exercícios Propostos

 Dimensionar o cabo do guincho do transportador de toras de madeira, representado na figura. A carga máxima que atuará no cabo é F_{cabo} = 30kN(~ 3tf).

Dimensionar o tambor (d_{médio} = 30 dcabo).

A CIMAF indica para esse trabalho os cabos:

6 x 25 Filler, alma de aço (AACI), torção regular preformado Cimax faixa amarela ou 6 x 31 Warrington-Seale, alma de aço (AACI), torção regular preformado, Cimax-faixa amarela ou 6 x 36 Warrington-Seale, alma de aço (AACI), torção regular, preformado Cimax-faixa amarela.

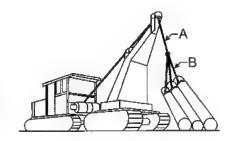


Respostas:

 $O_{cabo} = 9/16$ " (d $\cong 15$ mm), como um dos especificados no enunciado.

$$d_{tambor} = 16,875^{\text{u}}$$
 ou 430mm

2) Dimensionar o cabo de elevação do transportador de minério representado na figura. A carga máxima que atua no cabo é: F_{cabo} = 20kN (~2 tf). Dimensionar o tambor.

Os cabos indicados para essa atividade são:

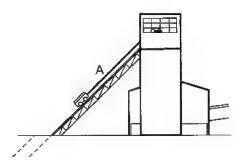

6 x 19 Seale, alma de fibra (AF), torção regular, preformado, Cimax 6 x 21 Filler, alma de fibra, torção regular, preformado Cimax.

$$d_{tambor} = 50 d_{cabo}$$

$$d_{tambor} = 45 d_{cabo}$$

Respostas:

$$d_{cabo} = 1/2" \rightarrow d_{cabo} \cong 13 \text{ mm}$$

$$d_{tambor}$$

$$d_{tambor} = 25^{\circ}$$
 ou 635 mm

$$d_{tambor} = 22,5$$
" ou $\cong 570$ mm

3) Dimensionar o cabo de elevação da caçamba (A) da escavadeira, representada na figura. A carga máxima que atuará no cabo é:

$$F_{cabo} = 100 \text{ kN } (\sim 10 \text{ tf})$$

Dimensionar o tambor $(d_{tambor} \cong 30 d_{cabo})$

Para esse trabalho encontra-se indicado no catálogo que:

- 1) Até 1 1/8" inclusive, utilizar 6 x 25 Filler, alma de aço (AACI), torção Lang, preformado Cimax - faixa amarela.
- 2) Maior que 1 1/8" utilizar 6 x 41 Warrington-Seale ou 6 x 47 Warringtom-Seale alma de aço (AACI), torção Lang, preformado, IPS ou Cimax-faixa amarela.



$$d_{cabo} = 1 \ 1/8" \rightarrow d_{cabo} \cong 28,5 \ mm$$

$$d_{tambor} = 33,75$$
" ou


$$d_{tambor}\!\cong\!850\,mm$$

13.9 - O QUE É A CONSTRUÇÃO DE UM CABO DE AÇO?

Os cabos de aço apresentam diversas construções. A construção do cabo é determinada pelo número de pernas que o compõem, e pelo número de fios de cada perna. O cabo 6 x 19, por exemplo, é composto por 6 pernas de 19 fios cada.


Já a alma do cabo pode ser identificada pelas seguintes siglas: AF (alma de fibra natural), AFA (alma de fibra artificial), AA (alma de aço formada por uma perna) e AACI (alma de aço de cabo independente).

É importante saber que os cabos de aço CIMAF estão consagrados há muitos anos por sua alta durabilidade nas mais diferentes aplicações. Como maior fabricante da América Latina, a CIMAF produz cabos de aço cuja qualidade é reconhecida em todo o mundo, em todos os tipos e construções, com diâmetro de até 6 polegadas (154 milímetros) e em bobinas com até 100 toneladas de cabo em um único lance.

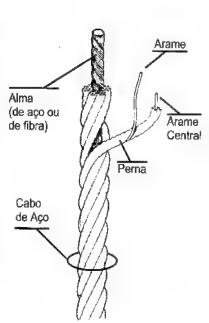


13.10 - O QUE É O PASSO DE UM CABO?

O passo de um cabo é a distância na qual uma perna dá uma volta completa em torno da alma do cabo. Veja o exemplo:

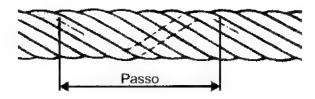

13.11 - Como Medir o Diâmetro de um Cabo?

O diâmetro de um cabo é aquele de sua circunferência máxima. Assim, atenção quando for medi-lo:

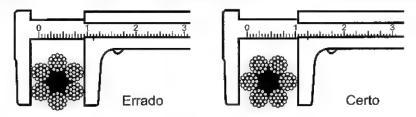


13.12 - Os Cabos de Aço Têm Diversas Composições

A composição dos cabos varia de acordo com os diversos tipos fabricados: Seale, Filler ou Warrington, ou ainda suas combinações. Chama-se composição a forma de disposição dos fios em cada perna.

13.13 - CUIDADOS PARA AUMENTAR A DURABILIDADE DOS CABOS DE AÇO

1- MANUSEIE CORRETAMENTE

Como enrolar e desenrolar um cabo de aço.

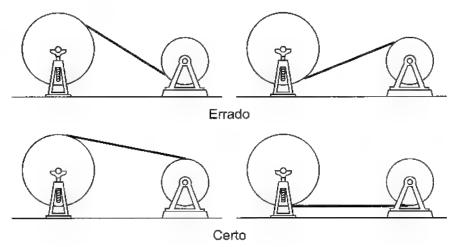

a) Com Cavaletes

Para desenrolar um cabo, coloque a bobina em um eixo horizontal sobre dois cavaletes. O repassamento da bobina para o tambor do equipamento nunca deve ser feito no sentido inverso de enrolamento do cabo (formando um S), porque isso provoca tensões internas prejudiciais à sua vida útil. O melhor repassamento é aquele que obedece ao sentido original de enrolamento do cabo na bobina.

b) Com Mesas Giratórias

Outra boa forma de desenrolar cabos é com a ajuda de mesas giratórias. Cuidado, porém, com o caso ilustrado na figura 2, em que a bobina e o rolo estão fixos.

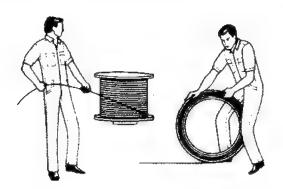


Figura 1 - Certo

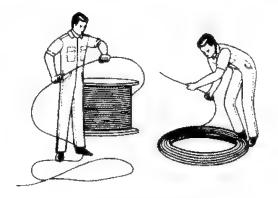


Figura 2 - Errado

2- VERIFIQUE SEMPRE AS POLIAS

A seção transversal do canal da polia deve permitir um perfeito assentamento do cabo, figura 3.

O canal das polias não pode apresentar desgaste ou defeitos superficiais, figura 4.

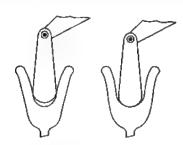


Figura 3 - Assentamento do cabo na polia.

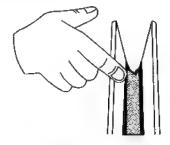


Figura 4 - Inspeção da polia deve ser periódica.

3- CUIDADO COM OS NÓS

Nunca deixe que o cabo de aço tome a forma de um pequeno laço, figura 5. Ele é o começo de um nó e por isso deve ser imediatamente desfeito. Com o nó feito, figura 6, a resistência do cabo é reduzida ao mínimo.



Figura 5

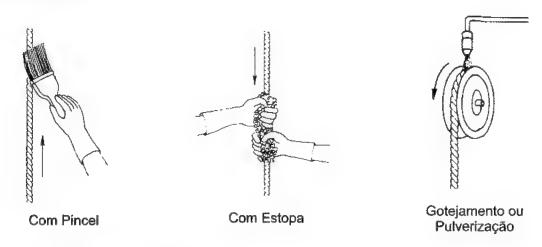


Figura 6

4- A LUBRIFICAÇÃO É IMPORTANTE

Lubrifique periodicamente cabos de aço e laços feitos com cabos de aço. A boa lubrificação protege contra a corrosão e aumenta a durabilidade do cabo. Para essa operação, nunca use óleo queimado. Prefira os lubrificantes especialmente desenvolvidos para isso.

Exemplo de lubrificação




5- COLOCAÇÃO DOS GRAMPOS (CLIPES)

Lembre-se: USE APENAS GRAMPOS DO TIPO PESADO!

Confira em seguida os erros mais comuns na aplicação de grampos aos cabos de aço. Observe que a maneira correta é com a base colocada no trecho mais comprido do cabo, ou seja, aquele que vai em direção ao outro olhal.

Para cabos de diâmetro até 5/8 (16 mm) use, no mínimo, três grampos. Este número deve ser aumentado para cabos de diâmetros maiores.

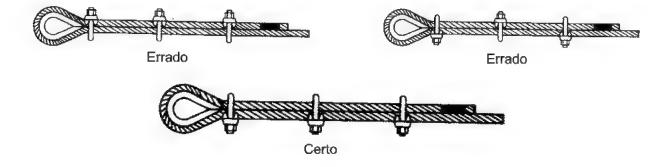

13.14 - SUBSTITUA O CABO QUANDO

1) Os arames rompidos visíveis no trecho mais prejudicado atingirem os seguintes limites:

Seis fios rompidos em um passo;

Três fios rompidos em uma única perna.

- 2) Aparecer corrosão acentuada.
- 3) Os arames externos se desgastarem mais do que 1/3 de seu diâmetro orginal.
- 4) O diâmetro do cabo diminuir mais do que 5% em relação ao seu diâmetro nominal.
- 5) Aparecerem sinais de danos por alta temperatura no cabo.

6) Aparecer qualquer distorção no cabo (como dobra, amassamento ou "gaiola de passarinho").
Distorções mais comuns







"Gaiola de Passarinho"

13.15 - CUIDADOS DE SEGURANÇA NO USO DOS CABOS DE AÇO

É lamentável, mas muita gente é enganada quando compra cabos de aço. Alguns distribuidores inescrupulosos fornecem cabos de segunda mão como se fossem novos, especificações erradas ou com marcas falsificadas, que podem causar acidentes graves ou, no mínimo, grandes prejuízos financeiros.

Veja algumas dicas simples para se defender de quem quer lhe vender "gato por lebre".

I- OLHO VIVO NOS CABOS DE AÇO DOS EQUIPAMENTOS E NOS LAÇOS!

Em guinchos, guindastes, bate-estacas e laços (slings), é necessário usar cabos da construção 6 x 19 ou 6 x 25, o que significa que possuem seis pernas com 19 ou 25 arames cada uma.



Verifique (visualmente ou por meio do certificado de qualidade) se não foram entregues cavos 6x7, que apresentam baixa flexibilidade e sofrem ruptura por fadiga em pouco tempo de uso!




2- PONTES ROLANTES: NÃO DEIXE POR MENOS!

Para uso em pontes rolantes, são necessários os cabos da construção 6 x 36, 6 x 41 ou 6 x 47.

É importante verificar se não estão lhe fornecendo cabos de outras construções, com menor número de arames por perna. Apesar de mais baratos, esses cabos não têm a resistência à fadiga exigida em pontes rolantes.

Também é importante saber se o cabo foi fabricado em uma única operação, conforme exigem as normas brasileiras e internacionais de segurança.

Éfundamental verificar com atenção todos esses fatores. Só assim você terá garantia de que seu trabalho ficará 100% livre de acidentes.

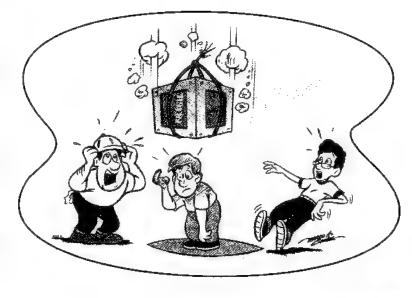

3- USADO, NEM DE GRAÇA!

É comum venderem cabos de aço usados como se fossem novos. Os cabos são engraxados novamente para enganar o comprador.

Cuidado outra vez!

Exija a marca CIMAF Faixa Amarela aparente (uma das pemas do cabo deve conter graxa de cor amarela).



Outra dica de segurança

Com a ajuda de um solvente, limpe um trecho de 10 cm do cabo de aço para verificar se os arames estão desgastados ou se os fios estão partidos(sinal de que o cabo já foi usado).



4- MANUAIS E CATÁLOGOS AJUDAM

Os manuais dos equipamentos que utilizam cabos de aço normalmente trazem a especificação correta dos cabos para que o usuário possa fazer a reposição de forma adequada. Verifique sempre o manual do fabricante do equipamento antes de especificar a compra do cabo de aço para reposição.

Se você tiver dúvida, consulte o catálogo e as tabelas de aplicação de cabos de aço fornecidos pela CIMAF. Verifique também se o seu equipamento exige o uso de cabos com alma de aço, e no recebimento confirme se a especificação foi atendida.

Lembre-se

Nunca é demais prestar atenção na hora de comprar cabos de aço. Sua segurança e a segurança de seu trabalho têm que estar acima de tudo!

Transmissões por Corrente (DIN 8180) DIN 8187; 8180; 8188; 8181






14.1 - APLICAÇÕES

Nos locais em que transmissões por meio de engrenagens ou correias não sejam possíveis.


Quando houver a necessidade de acionamento de vários eixos por um único eixo motor. Nesse caso, torna-se de fundamental importância que todas as rodas dentadas pertençam a um mesmo plano.

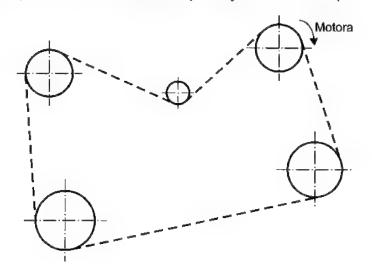

14.2 - TIPOS DE CORRENTE

14.2.1 - CORRENTES DE ROLOS

- 1) roda dentada
- 2) pino
- 3) bucha
- 4) rolo
- 5) tala

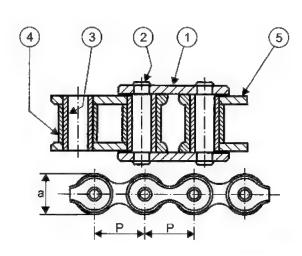

Em que:


- d, diâmetro do rolo [mm]
- S espessura[mm]
- t passo da corrente [mm]
- b_z largura do dente [mm]
- b₁ largura interna da corrente [mm]
- b largura externa da corrente [mm]
- d_B diâmetro do pino [mm]
- d_H diâmetro da bucha [mm]

14.2.2 - CORRENTES DE BUCHAS

São correntes constituídas de buchas e pinos, suportam mais carga, porém se desgastam com maior facilidade.


Em que:

- t passo da corrente
- b_a largura da corrente

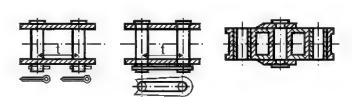


14.2.3 - CORRENTES DE DENTES

Nesses tipos de corrente, as talas se dispõem sobre os rolos, podendo construir correntes mais largas.

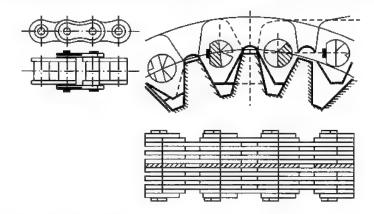

14.2.4 - CORRENTES COM ELOS FUNDIDOS

De aplicação rudimentar, são utilizadas em baixas velocidades (v < 2 m/ s), aparecem com freqüência em máquinas agrícolas, consistindo em elos fundidos em forma de correntes com pinos de aço.

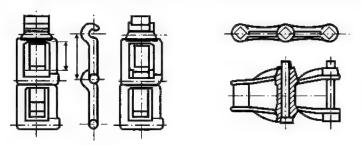

14.3 - RODAS DENTADAS PARA CORRENTES

Em que:

$$\mbox{Diâmetro primitivo: } \mbox{d}_{\mbox{\scriptsize o}} = \frac{t}{\mbox{sen}\alpha}$$


mas
$$\alpha = 180/z$$
 $d_0 = \frac{t}{sen180/z}$

diâmetro de base:
$$d_q = d_o \cos \alpha$$

diâmetro interno:
$$d_f = d_o - 1,01d_r$$

percurso do rolo no engrenamento do elo da corrente.

Espessura axial do dente (medida do primitivo) $\ell = 0.95b - 0.25d_r$

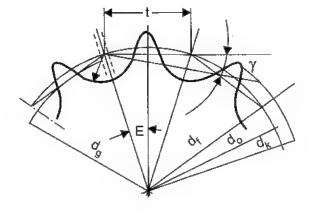

Em que:

b - largura interna da corrente [mm]

d, - diâmetro do rolo [mm]

ℓ - espessura axial [mm]

diâmetro externo:
$$d_k = d_o + 0.7d_r (Z < 12)$$

 $d_k = d_o + 0.83d_r (12 < Z < 25)$
 $d_k = d_o + 0.87d_r (25 < Z < 38)$
 $d_k = d_o + 0.90d_r (Z < 38)$

diâmetro de divisão: $2\alpha = \frac{360^{\circ}}{Z}$ ângulo dos flancos γ

14.4 - RENDIMENTO

O rendimento das transmissões por correntes varia de 0.98 a 0,99.

14.5 - DIMENSIONAMENTO (NORMA GOST-URSS)

14.5.1 - Critério de Desgaste

O desgaste é o principal critério que deve ser levado em conta nas transmissões por correntes. Os valores encontrados para a roda dentada e a corrente nesse critério asseguram o perfeito funcionamento da transmissão.

Durabilidade

Considera-se a transmissão desgastada quando ocorrer alongamento provocado pelo estiramento das talas e o desgaste das articulações, no momento em que o alongamento atingir aproximadamente 3% do comprimento original.

14.5.2 - NÚMERO MÍNIMO DE DENTES

A utilização de um número reduzido de dentes na engrenagem menor diminui a vida da corrente e aumenta sensivelmente o ruído. Para que não ocorra esse incoveniente, utiliza-se a tabela seguinte, que determina o número de dentes da engrenagem menor por meio da relação de transmissão.

Tabela 1

Tipo de Corrente	Relação de Transmissão									
Tipo de corrente	1	2	3	4	5	6				
Corrente de rolos	31	27	25	23	21	17				
Corrente silenciosa	40	35	31	27	23	19				

Observação

Se for necessário utilizar em algum projeto engrenagem com o número de dentes inferior aos valores indicados na tabela, devemos utilizar os limites mínimos seguintes:

Número mínimo de dentes:

correntes de rolos - $Z_{min} \ge 9$

correntes silenciosas - $Z_{min} \ge 13$

Número máximo de dentes:

correntes de rolos - Z_{máx} ≤ 120

correntes silenciosas - Z_{máx} ≤ 140

Passo da Corrente

Quanto menor for o passo, melhor para a transmissão (choques, força centrífuga e atrito) que tem diminuída a sua intensidade. O número de dentes da engrenagem e o passo da corrente limitam a rotação da engrenagem menor.

Correntes Dentadas

A rotação máxima do pinhão para o passo correspondente será:

Tabela 2

passo	1/2"	5/8"	3/4"	133	1 1/4"
rpm máx	3300	2650	2200	1650	1300

A velocidade periférica não pode exceder os limites seguintes:

correntes de rolos - $v_p = 12 \text{ m/s}$

correntes dentadas - v_p = 16 m/s

Carga Máxima na Corrente

Corrente de rolos:

$$F_{m\acute{a}x} = \frac{F_{rup}}{n_s \cdot k}$$

Corrente dentada:

$$F_{\text{máx}} = \frac{F_{\text{rup}} \cdot b}{10 \cdot n_{s} \cdot k}$$

Em que:

F_{máx} - carga máxima que deve atuar na corrente [N]

F_{up} - carga de ruptura da corrente (para correntes dentadas é a carga de ruptura atuante em 10 mm da largura) [N]

n_s - coeficiente de segurança [adimensional]

k - fator de operação [adimensional]

b - largura da corrente [mm]

Tabela 3 - Coeficientes de segurança n_s

Danas		RPM da Engrenagem Menor										
Passo	50	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000			
Cor. de rolos 1/2" – 5/8"	7,0	7,8	8,6	9,4	10,2	11,0	11,7	13,2	14,8			
3/4" - 1/4"	7,0	8,2	9,4	10,3	11,7	12,9	14,0	16.3				
1 1/4" – 1 1/2"	7,0	8,6	10,2	13,2	14,8	16,3	19,5	_				
Cor. Dentadas 1/2" - 5/8"	20,0	22,2	24,4	28,7	29,0	31,0	33,4	37,8	42,0			
3/4" - 1/4"	20,0	23,4	26,7	30,0	33,4	36,8	40,0	46,5	53,5			

Fator de Operação k

$$k = k_s \cdot k_{(l)} \cdot k_{po}$$

 k_s - fator de serviço

 k_s - 1,0 carga constante, operação intermitente

k - 1,3 com impactos, operação contínua

 k_s - 1,5 impactos fortes, operação contínua

k_(n) - fator de lubrificação

k_(I) - 1,0 lubrificação contínua

k_(I) - 1,3 lubrificação periódica

k_{no} - fator de posição

 k_{po} - 1,0 \rightarrow quando a linha de centro da transmissão é horizontal, ou possui uma inclinação de até 45° com relação à horizontal

 k_{po} - 1,3 \rightarrow quando a linha de centro da transmissão possui uma inclinação superior a 45 $^{\circ}$ em relação à horinzontal

Tabela 4 - Número máximo de rotações (rpm)

Tipo de Corrente	Nº de Dentes	Passo da Corrente t (mm)							
Tipo de Corrente	do Pinhão	12	15	20	25	30			
	15	2300	1900	1350	1150	1000			
Rolos	19	2400	2000	1450	1200	1050			
	23	2500	2100	1500	1250	1100			
Cilíndricos	27	2550	2150	1550	1300	1100			
Cillidicos	30	2600	2200	1550	1300	1100			
		12,70	15,87	19,05	25,40	31,75			
Elos Dentado	s 15 a 35	3300	2650	2200	1650	1300			


Distância entre Centros (Estimativa)

$$C = (30 \text{ a } 50)t$$

Em que:

C - distância entre centros [mm] (estimativa)

t - passo da corrente [mm]

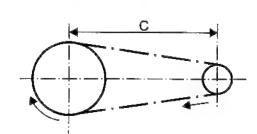

Número de Elos

O número de elos é determinado pela expressão:

$$y = \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \frac{2C}{t} + \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{t}{C}$$

Em que:

y - número de elos [adimensional]

Z₁ - número de dentes do pinhão

Z₂ - número de dentes da coroa

t - passo[mm]

C - distância entre centros [mm]

π - constante trigonométrica (3,14...)

Distância entre Centros Correta

$$C = \frac{t}{4} \left[y - \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \sqrt{\left(y - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right)^2 - 8 \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2} \right]$$

O valor de A pode ser diminuído de 2 a 5 mm para ajuste da transmissão.

Força na corrente (força tangencial):

$$F_T = \frac{P}{v_c}$$
 [N]

É determinada por meio de:

$$F_{T} = \frac{2M_{T}}{d_{o}}$$
 [N]

Comprimento da Corrente

Em que:

F_T - força tangencial [N]

P - potência transmitida [W]

v_c - velocidade periférica da corrente [m/s]

M_T- torque[N.mm]

d_o - diâmetro primitivo da engrenagem [mm]

Velocidade da Corrente

$$v_c = \frac{Z_1 \cdot t \cdot n_1}{60 \cdot 100}$$
 (m/s)

Em que:

v_c - velocidade da corrente [m/s]

Z₁ - número de dentes do pinhão [adimensional]

t - passo da corrente [mm]

n - rotação[rpm]

Informações Técnicas

As transmissões por corrente devem ser utilizadas somente em eixos paralelos. A relação de transmissão máxima a ser utilizada $i \le 10$, sendo a faixa ideal $i \le 6$.

A potência máxima que se tem conhecimento, que foi transmitida até hoje por corrente, é de 5000 cv $(\sim3700 \text{ kW})$ e rotação n = 5000 rpm.

Lubrificação

A lubrificação das transmissões por correntes pode ser periódica ou contínua. A lubrificação periódica se realiza com uma azeiteira ou pincel, sendo recomendada para velocidade v < 4 m/s.

Nos casos em que a velocidade oscilar de 4 a 6 m/s, aconselha-se submergir a corrente em determinados intervalos, introduzindo o ramal conduzido no lubrificante.

Pressão Admissível

rolos cilíndricos: P_{adm} = 35 N/mm² para n < 50 rpm [pinhão]

 $P_{adm} = 13.7 \text{ N/mm}^2 \text{ para n} < 2800 \text{ rpm [pinhão]}$

elos dentados: $P_{adm} = 7.8 \text{ N/mm}^2 \text{ para n} < 2800 \text{ rpm}$

Área da Superfície de Contato

$$A_s = 0.5 d_r \cdot b_r$$
 - articulação simples

Em que:

A_s - área da superfície de contato [mm²]

d_r - diâmetro do rolo [mm]

b_r - largura do rolo [mm]

Para corrente duplex:

$$A_s = 0.76 d_r \cdot b_r$$

Carga Atuante no Eixo

A carga atuante no eixo-árvore é determinada por meio de:

$$\mathsf{F}_{\mathsf{arv}} = \mathsf{F}_{\mathsf{T}} + 2\mathsf{k}_{\mathsf{o}} \cdot \mathsf{q} \cdot \mathsf{C}$$

Sendo:

F_{arv} - carga atuante no eixo [N]

F_T - carga tangencial [N]

k, - fator de posição [adimensional]

q - peso da corrente [N/m]


C - distância entre centros [m]


Fator de Posição k

k_o - 1 (na posição vertical)

k_o - 2 (a 45°)

k_o - 4 (na posição horizontal)

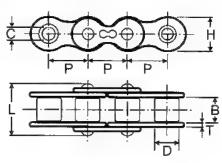

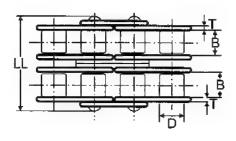


Correntes de Rolo Série S.

CIVIN	ACA	-	Ro	olo	Late	ral		Largura	Carga de			
GKW Nº	ASA Nº	Passo	Largura B	Diâmetro D	Espessura T	Altura H = mm	Piso G	L / LĻ mm	ruptura N			
'				SIMI	PLEX							
Import.	40	1/2"	5/16"	5/16°	1,5 mm	12,0	5/32*	15,5	15.000			
Import.	50	5/8"	3/8"	0,400"	2,0 mm	15,2	3/16"	20,2	20.000			
S 401	60	3/4"	1/2"	15/32°	2,5 mm	18,4	1/4"	24,6	25.000			
S 501	80	1"	5/8	5/8"	1/8"	24,4	5/16"	32,5	43.000			
S 601	100	1 1/4"	3/4	3/4"	3/16"	29,0	3/8"	41,5	70.000			
S 701	120	1 1/2"	1"	7/8"	3/18"	34,0	7/16"	48,5	100.000			
S 801	140	1 3/4"	1"	f "	1/4"	42,0	1/2"	57,0	135.000			
S 901	160	2"	1 1/4"	1 1/8"	1/4"	47,6	9/16*	63,5	170.000			
S 901 R	160 H	2"	1 1/4"	1 1/8"	5/16"	47,6	9/16"	70,0	200.000			
S 901 RR	-	2"	1 1/4"	1 1/8"	3/8"	47,6	3/4"	77,0	260.000			
S 1001	200	2 1/2"	1 1/2"	1 9/16"	5/16"	57,0	51/64"	76,0	275.000			
	DUPLEX											
Import.	D 40	1/2"	5/16"	5/16"	1,5 mm	12,0	5/32"	31,5	250.000			
Import.	D 50	5/8"	3/8"	0,400"	2,0 mm	15,2	3/16"	39,2	40.000			
S 402	D 60	3/4"	1/2"	15/32"	2,5 mm	18,4	1/4"	47,2	50.000			
S 502	D 80	1 "	5/8"	5/8"	1/8"	24,4	5/16"	65,0	86.000			
S 602	D 100	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/16"	29,0	3/8"	78,5	140.000			
S 702	D 120	1 1/2"	1°	7/8"	3/16"	34,0	7/16"	93,5	200.000			
S 802	D 140	1 3/4"	1 "	1"	1/4"	42,0	1/2"	138,0	270.000			
S 902	D 160	2"	1 1/4"	1 1/8"	1/4"	47,6	9/16*	122,5	340.000			
S 1002	D 200	2 1/2"	1 1/2"	1 9/16*	5/16"	57,0	51/64"	147,0	550.000			
				TRI	PLEX							
S 403	E 60	3/4"	1/2"	15/32"	2,5 mm	18,4	1/4"	70,7	75.000			
S 503	E 80	1"	5/8"	5/8"	1/8"	24,4	5/16"	95,0	129.000			
S 603	E 100	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/16"	29,0	3/8"	117,5	210.000			
S 703	E 120	1 1/2"	4,8	7/8"	3/16"	34,0	7/16"	139,5	300.000			
S 803	E 140	1 3/4"	1°	1"	1/4"	42,0	1/2*	161,0	405.000			
S 903	E 160	2 ⁿ	1 1/4"	1 1/8"	1/4"	47,6	9/16"	181,5	510.000			
S 1003	E 200	2 1/2"	1 1/2"	1 9/16"	5/16"	57,0	51/64"	218,0	825.000			



As correntes com passo de 3/4" até 2 1/2" podem ser fornecidas com contrapinos.

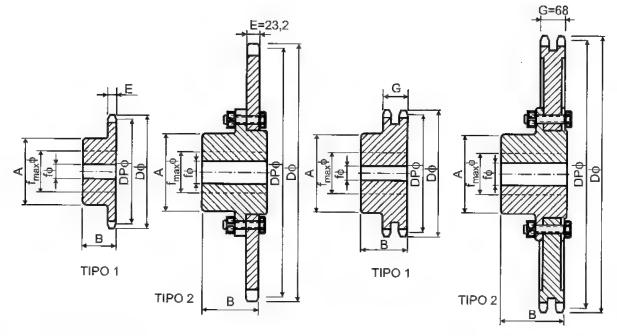


Engrenagens Standart para Correntes de Rolo, passo 1 1/2".

Tipo 1 = Em aço SAE-1020

Tipo 2 = Disco em aço SAE-1020, conjugado com flange aparafusada

Nº de	Diâmetro primitivo	Diâmetro externo			SIMPLEX					DUPLEX		
Dentes	D _p φ	Dφ	Tipo	Α	В	F atd	F máx	Tipo	Α	В	Fatd	F máx
12	147,21	164,5	1	106	50	15/16"	2 11/16"	1	106	95	15/16"	2 11/16"
13	159,21	176,5	1	116	55	15/16"	3"	1	116	100	15/16"	3"
14	171,22	188,5	1	116	55	15/16"	3"	1	120	100	15/16"	3"
15	183,25	200,5	1	120	60	15/16"	3"	1	126	100	15/16"	3"
16	195,29	212,5	1	120	60	15/16"	3″	1	126	100	15/16"	3"
17	207,35	225	1	120	60	1 3/16"	3"	1	130	105	1 3/16"	3"
18	219,41	237	1	120	60	1 3/16"	3"	1	130	105	1 3/16"	3"
19	231,47	249	2	110	65	1"	2 1/4"	1	130	105	1 3/16"	3"
20	243,54	263	2	110	65	1"	2 1/4"	1	130	105	1 3/16"	3"
21	255,63	272	2	138	89	1 1/4"	3"	1	130	105	1 3/16"	3"
23	279,81	298	2	164	99	1 1/4"	3 1/2"	1	130	105	1 3/16"	3"
25	303,99	321	2	170	103	1 1/2"	3 1/2"	1	130	110	1 3/16"	3"
30	364,49	383	2	170	103	1 1/2"	3 1/2"	2	170	130	1 1/2"	3 1/2"
38	461,37	480	2	170	103	1 1/2"	3 1/2"	2	170	130	1 1/2"	3 1/2"
45	546,18	566	2	206	118	1 1/2"	4"	2	206	140	1 1/2"	4"
57	691,6	712	2	206	118	1 1/2"	4"	2	206	140	1 1/2"	4"
76	921,3	942	2	206	118	1 1/2"	4"	2	250	140	1 1/2"	5"

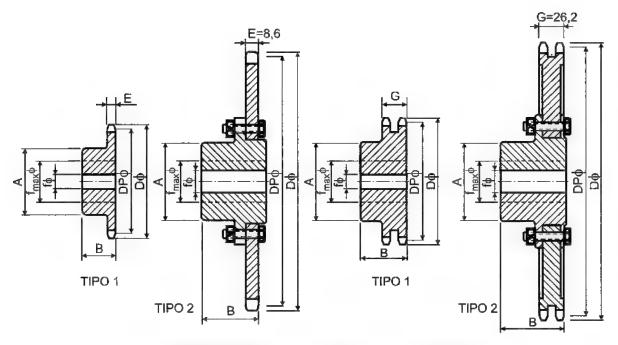


Engrenagens Standart para Correntes de Rolo, passo 5/8".

Tipo 1 = Em aço SAE-1020

Tipo 2 = Disco em aço SAE-1020, conjugado com flange aparafusada

Nº de	Diâmetro	Diâmetro			SIMPLEX					DUPLEX		
Dentes	primitivo D _p φ	externo Dφ	Tipo	Α	В	F atd	F máx	Tipo	Α	В	F atd	F máx
12	61,34	69	1	43	30	3/4"	1 1/16"	1	43	45	3/4"	1 1/6"
13	66,34	74	1	48	30	3/4"	1 1/4"	1	48	45	3/4"	1 1/4"
14	71,34	79	1	51	30	3/4"	1 3/8"	1	51	45	3/4"	1 3/8"
15	76,35	84	1	58	30	3/4"	1 1/2"	11	58	45	3/4"	1 1/2"
16	81,37	89	1	64	30	3/4"	1 5/8"	1	64	45	3/4"	1 5/8"
17	86,39	94	1	68	30	3/4"	1 3/4"	1	68	45	3/4"	1 3/4"
18	91,42	99	1	73	30	3/4"	1 7/8"	1	73	45	3/4"	1 7/8"
19	96,45	104	1	73	30	3/4"	1 7/8"	1	78	4 5	3/4"	2"
20	101,48	109,2	1	73	35	3/4"	1 7/8"	1	80	50	3/4"	2"
21	106,51	114,3	1	75	35	3/4"	1 7/8"	1	83	50	3/4"	2 1/8"
23	116,59	124,5	1	75	35	3/4"	1 7/8"	1	83	50	3/4"	2 1/8"
25	126,67	135	2	62	39	5/8"	1 1/4"	1	83	50	3/4"	2 1/8"
30	151,87	160	2	62	39	5/8"	1 1/4"	1	83	50	7/8"	2 1/8"
38	192,25	201	2	73	46	3/4"	1 1/2"	1	83	60	7/8"	2 1/4"
45	227,58	236	2	75	46	3/4"	1 1/2"	2	94	69	7/8"	1 3/4"
57	228,19	297	2	75	46	3/4"	1 1/2 ⁿ	2	110	75	1"	2 1/4"
76	384,15	393	2	94	56	7/8"	1 3/4"	2	110	75	1"	2 1/4"
95	480,74	490	2	94	56	7/8"	1 3/4"	2	110	75	1"	2 1/4"
114	576	585	2	94	56	7/8"	1 3/4"	2	130	85	1 1/4"	2 1/4"

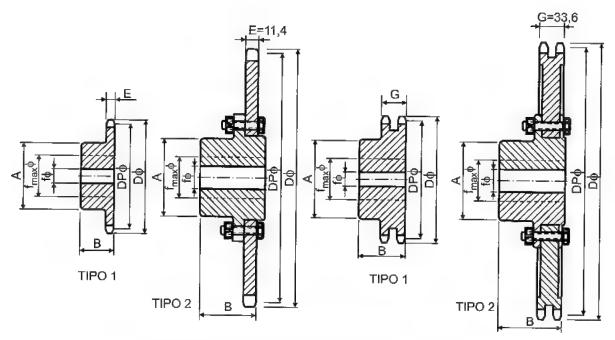


Engrenagens Standart para Correntes de Rolo, passo 3/4".

Tipo 1 = Em aço SAE-1020

Tipo 2 = Disco em aço SAE-1020, conjugado com frange aparafusada

Nº de		Diâmetro			SIMPLEX	(DUPLEX		
Dentes	primitivo D _p ¢	externo D φ	Tipo	А	В	F atd	F máx	Tipo	А	В	Fatd	F máx
12	73,60	83,0	1	55	35	3/4"	1 5/16"	1	55	55	15/16"	1 5/16"
13	79,60	89,9	1	59	35	3/4"	1 1/2"	1	59	55	15/16"	1 1/2"
14	85,61	95,0	1	65	35	3/4"	1 11/16"	1	65	55	15/16°	1 11/16'
15	91,62	101,0	1	70	35	3/4"	1 3/4"	1	70	55	15/16"	1 13/16
16	97,65	107,2	1	76	35	3/4"	2 ⁿ	1	76	55	15/16"	2"
17	103,67	113,2	1	82,5	40	3/4"	2 1/8"	1	82,5	60	15/16"	2 1/8"
18	109,71	119,3	1	82,5	40	3/4"	2 1/8"	1	89	60	15/16"	2 1/4"
19	115,74	125,3	_ 1	82,5	40	3/4"	2 1/8"	1	95	60	15/16"	2 7/16"
20	121,78	131,3	1	82,5	40	3/4"	2 1/8"	1	95	60	15/16"	2 1/8"
21	127,82	137,4	1	82,5	40	3/4"	2 1/8"	1	95	60	15/16"	2 1/8"
23	139,90	150	2	62	41	5/8"	1 1/4"	1	95	60	15/16"	2 1/8"
25	151,99	162	2	62	41	5/8"	1 1/4"	1	95	60	15/16"	2 1/8"
30	182,25	192	2	75	51	3/4"	1 1/2"	1	100	70	15/16"	2 1/4"
38	230,69	241	2	75	51	3/4"	1 1/2"	1	100	70	15/16"	2 1/4"
45	273,10	284	2	94	60	7/8"	1 3/4"	2	110	80	1"	2 1/4"
57	345,82	357	2	94	60	7/8"	1 3/4"	2	130	90	1 1/4"	2 1/2"
76	460,98	472	2	94	60	7/8"	1 3/4"	2	130	90	1 1/4"	2 1/2"
95	576,15	587	2	94	60	7/8"	1 3/4"	2	138	94	1 1/4"	3"
114	691,4	703	2	106	80	1"	2 1/4"	2	158	110	1 1/4"	3 1/2"

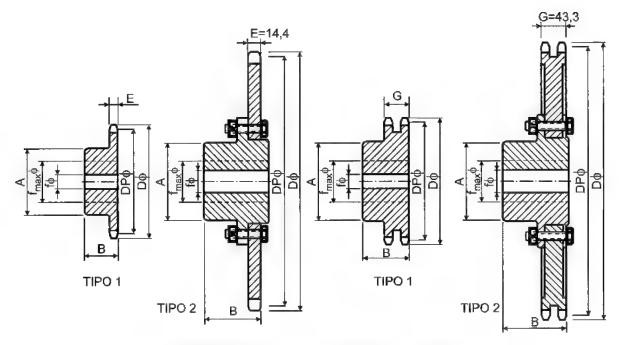


Engrenagens Standart para Correntes de Rolo, passo 1".

Tipo 1 = Em aço SAE-1020

Tipo 2 = Disco em aço SAE-1020, conjugado com flange aparafusada

Nº de	Diâmetro				SIMPLEX					DUPLEX		
Dentes	primitivo D _p o	externo D φ	Tipo	Α	В	F atd	F máx	Tipo	А	В	Fatd	F máx
12	98,14	110,5	1	70	35	15/16"	1 3/4"	1	70	60	15/16"	3 1/4"
13	106,14	118,5	1	78	40	15/16"	2"	1	78	65	15/16"	2"
14	114,15	126,5	1	88	40	15/16"	2 1/4"	1	88	65	15/16"	2 1/4"
15	122,17	134,5	1	95	40	15/16"	2 1/2"	1	95	65	15/16"	2 1/2"
16	130,20	142,9	1	102	45	15/16"	2 3/4"	1	104	70	15/16"	2 3/4"
17	138,23	151,0	1	102	45	15/16"	2 3/4"	1	111	70	15/16"	2 7/8"
18	146,27	159,0	1	102	45	15/16"	2 3/4"	1	114	70	15/16"	3"
19	154,34	167	2	75	50	3/4"	1 1/2"	1	114	70	15/16"	3"
20	162,36	174	2	75	50	3/4"	1 1/2"	1	114	70	15/16"	3"
21	170,44	183	2	75	50	3/4"	1 1/2"	1	114	75	15/16"	3"
23	186,54	200	2	94	61	7/8"	1 3/4"	1	114	75	15/16"	3"
25	202,67	215	2	94	61	7/8"	1 3/4"	1	114	75	15/16"	3"
30	243	256	2	110	65	1"	2 1/4"	1	114	85	15/16"	3 1/4"
38	307,59	321	2	110	65	1"	2 1/4"	2	138	100	1 1/4"	3"
45	364,13	378	2	110	65	1"	2 1/4"	2	138	100	1 1/4"	3"
57	461,09	475	2	130	75	1 1/4"	2 1/2"	2"	164	110	1 1/4"	3"
76	614,63	629	2	138	77	1 1/4"	3"	2"	170	120	1 1/2"	3 1/2"
95	768,2	782	2	138	77	1 1/4"	3"	2"	200	130	1 1/2"	4"
114	921,8	936	2	164	89	1 1/4"	3 1/2"	2"	200	130	1 1/2"	4"

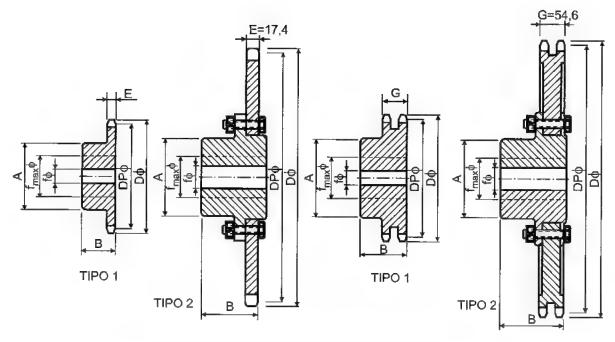


Engrenagens Standart para Correntes de Rolo, passo 1 1/4".

Tipo 1 = Em aço SAE-1020

Tipo 2 = Disco em aço SAE-1020, conjugado com flange aparafusada

Nº de	Diâmetro primitivo				SIMPLEX					DUPLEX		
Dentes	D _p φ	Dφ	Tipo	A	В	F atd	F máx	Tipo	Α	В	F atd	Fmáx
12	122,67	137,5	1	88	40	15/16"	2 1/4"	1	88	75	15/16"	2 1/4"
13	132,67	147,5	1	98	45	15/16"	2 7/16"	1	98	75	15/16"	2 7/16"
14	142,69	157,9	1	108	45	15/16"	2 3/4"	1	108	80	15/16"	2 3/4"
15	152,71	157,5	1	110	45	15/16"	2 3/4"	1	118	80	15/16"	3 1/16"
16	162,74	177,5	1	110	45	15/16"	2 3/4"	1	128	80	15/16"	3 3/8"
17	172,79	187,5	1	110	50	15/16"	2 3/4"	1	128	80	15/16"	3 3/8"
18	182,84	197,5	1	115	50	15/16"	2 3/4"	1	128	80	15/16"	3 3/8"
19	192,91	208	2	120	55	1"	2 1/4"	1	130	86	15/16"	3 1/2"
20	203,27	218	2	120	55	1"	2 1/4"	1	130	86	13/16"	3 1/2"
21	213,03	228	2	110	71	1"	2 1/4"	1	130	86	13/16"	3 1/2"
23	233,17	248	2	138	81	1 1/4"	3"	1	130	86	13/16"	3 1/2"
25	253,31	268	2	138	81	1 1/4"	3"	1	130	100	13/16"	3 1/2"
30	303,73	320	2	138	81	1 1/4"	3"	2	130	100	1 1/4"	3 1/2"
38	384,48	400	2	138	81	1 1/4"	3"	2	138	100	1 1/4"	3"
45	455,17	472	2	164	91	1 1/4"	3 1/2"	2	164	110	1 1/4"	3 1/2"
57	576,32	593	2	164	91	1 1/4"	3 1/2"	2	170	130	1 1/2"	3 1/2"
76	768,3	788	2	164	110	1 1/2"	3 1/2"	2	200	130	1 1/2"	4"

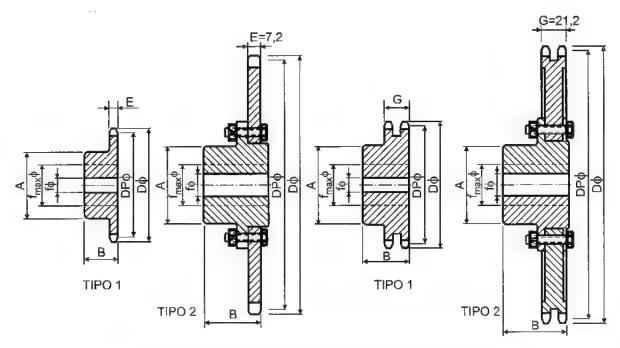



Engrenagens Standart para Correntes de Rolo, passo 1 1/2".

Tipo 1 = Em aço SAE-1020

Tipo 2 = Disco em aço SAE-1020, conjugado com flange aparafusada

Nº de		Diâmetro			SIMPLEX		!			DUPLEX		
Dentes	primitivo D _p φ	externo Dφ	Tipo	Α	В	F atd	Fmáx	Tipo	Α	В	Fatd	F máx
12	49,07	55,5	1	35	25	5/8"	7/8"	1	35	40	5/8"	7/8"
13	53,07	59,0	1	39	25	5/8"	1"	1	39	40	5/8"	1 ¹⁰
14	57,07	63,5	1	43	25	5/8"	1 1/8"	1	43	40	5/8"	1 1/8"
15	61,08	67,5	1	47	25	5/8"	1 1/4"	1	47	40	5/8"	1 1/4"
16	65,10	71,5	1	51	25	5/8"	1 3/8"	1	51	40	5/8"	1 3/8"
17	69,12	75,5	1	55	25	5/8"	1 7/16"	1	55	40	5/8"	1 7/16"
18	73,14	79,5	1	59	25	5/8"	1 9/16"	1	59	40	5/8"	1 9/16"
19	77,16	83,5	1	63	25	5/8"	1 11/16"	1	63	40	5/8"	1 11/16"
20	81,18	87,6	1	65	30	5/8"	1 11/16"	1	65	45	5/8"	1 3/4"
21	85,21	91,6	1	66	30	5/8"	1 3/4"	1	70	45	5/8"	1 3/4"
23	93,27	99,6	1	66	30	5/8"	1 3/4"	1	70	45	5/8"	1 3/4"
25	101,33	107,7	1	66	30	5/8"	1 3/4"	1	76	45	5/8"	1 3/4"
30	121,49	128	2	62	48	5/8"	1 1/4"	1	83	45	7/8"	1 3/4"
38	153,80	160	2	62	48	5/8"	1 1/4"	1	83	45	7/8"	1 3/4"
45	182,07	189	2	62	48	5/8"	1 1/4"	1	94	66	7/8"	1 3/4"
57	230,53	238	2	75	56	3/4"	1 1/2"	2	94	66	7/8"	1 3/4"
76	307,06	314	2	75	56	3/4"	1 1/2"	2	94	66	7/8"	1 3/4"
95	384,10	391	2	75	56	3/4"	1 1/2"	2	110	72	1"	2 1/4"
114	460,91	468	2	75	56	3/4"	1 1/2"	2	110	72	1"	2 1/4"

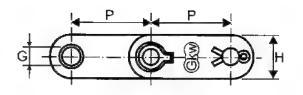

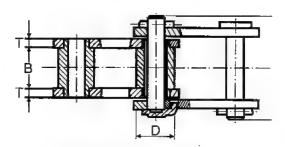

Correntes de Rolos Fixos Série B.

GKW nº	Pass	so em	Carga de ruptura aproxim.	Diâmetro do rolo	Largura interna	Lateral externo	Lateral interno	Diâmetro do pino
	Poleg.	mm.	N	D	В	TxH		G
B 12		20,00	20.000	15/32"	19/32"	1/8" x 11/16"	1/8" x 11/16"	5/16"
B 15	1"	25,40	18.000	1/2"	1/2"	1/8" x 24,4"	1/8" x 24,4"	3/16"
B 16	1"	25,40	18.000	1/2"	5/8"	1/8" x 24,4"	1/8" x 24,4"	3/16"
B 17	1,375"	34,90	45.000	9/16"	5/8"	1/8" x 7/8"	5/32" x 7/8"	5/16"
B 171	1,375"	34,90	45.000	3/4"	3/4"	1/8" x 1"	5/32" x 1"	13/32"
B 22	1,625"	41,30	55.000	3/4"	3/4"	3/16" x 1"	3/16" x 1"	3/8"
B 221	1,625"	41,30	70.000	13/16"	1"	3/16" x 1 1/8"	3/16" x 1 1/8"	7/16"
B 26	1,624"	42,00	70.000	13/16"	1"	3/16" x 1 1/8"	3/16" 1 1/8"	13/32"
B 28	2,250"	57,15	125.000	1 1/8"	1 3/4"	1/4" x 1 1/2"	5/16" x 1 1/2"	5/8"
B 31	2,308"	58,60	92.000	3/4"	3/4"	3/16" x 1"	1/4" x 1"	1/2"
B 310	2,308	58,60	120.000	3/4"	1"	1/4" x 1 1/4"	5/16" x 1 1/4"	1/2"
B 370	2,609	66,30	109.000	7/8"	1 1/32"	1/4" x 1 1/4"	5/16" x 1 1/4"	1/2"
B 40	3,075"	78,10	175.000	1 1/4"	1 3/16"	5/16" x 1 1/2"	3/8" x 1 1/2"	5/8"
B 41	3,075"	78,10	199.000	1 1/4"	1 3/16"	3/8" x 1 1/2"	1/2" x 1 1/2"	5/8"
B 102	4"	101,60	150.000	1"	2 1/8"	3/8" x 1 1/2"	3/8" x 1 1/2"	5/8"
B 103	4"	101,60	181.000	1"	2 7/8"	3/8" x 1 5/8"	3/8" x 1 5/8"	5/8"
B 110	4,04"	102,60	241.000	1 1/4"	2 1/4"	3/8" x 2"	3/8" x 2"	3/4"
B 111	4,04"	102,60	236.000	1 3/8"	3"	3/8" x 2"	3/8" x 2"	3/4"
B 613	6"	152,40	226.000	1 1/2"	1 7/8"	3/8" x 2"	3/8" x 2"	3/4"
B 615	6"	152,40	147.000	1 1/4"	2 1/8"	3/8" x 1 1/2"	3/8" x 1 1/2"	5/8"
B 616	6"	152,40	255.000	1 1/2"	2 1/4"	3/8" x 2"	3/8" x 2"	3/4"
B 618	6"	152,40	211.000	1 3/4"	1 1/4"	3/8" x 2"	3/8" x 2"	7/8"
B 619	6,05°	153,67	187.000	1 3/4"	4 5/16"	1/2" x 2"	1/2" x 2"	1"
B 6220	6,05"	153,67	347.000	1 3/4"	3 5/16"	1/2" x 2 1/2"	1/2" x 2 1/2"	1"
B 621	6,05"	153,67	187.000	1 3/4"	3 1/8"	1/2" x 2"	1/2" x 2"	1"
B 6300	7,09"	180,00	170.000	1 1/4"	1 11/32"	1/4" x 2"	5/16" x 2"	7/8"

Exercício Resolvido

 Um compressor será acionado por uma transmissão por corrente, por um motor de 15·kW (~20 cv) que possui uma rotação nominal de 1200 rpm e uma rotação efetiva de 1160 rpm.

Um motor elétrico com potência P = 15kW (~20 cv) e rotação n = 1160 rpm aciona um compressor através de uma transmissão por corrente.

O volante do compressor deve girar com 290 rpm. O trabalho é considerado normal e a distância entre centros estimada em 600 mm. Considere a linha de centros com inclinação inferior a 45° em relação à horizontal. A lubrificação é contínua.

Dimensionar a transmissão.

Especificar o lubrificante.

Solução:

1) Relação de transmissão i

Como a corrente de rolos cilíndricos é mais simples e possui o menor custo, opta-se por esse tipo de corrente. Nesse caso, a v_p fica limitada no máximo a 12 m/s (v_p < 12 m/s).

$$i = \frac{n_{motor}}{n_{compressor}} = \frac{1160}{290} \qquad i = 4$$

2) Número de dentes do pinhão

Para i = 4, encontra-se na tabela 1, que $Z_1 = 23$ dentes.

Número de dentes da coroa:

$$Z_2 = Z_1 \cdot i = 23 \cdot 4 = 92$$
 dentes

 $\label{eq:como} \textit{Como}\,\,\textit{Z}_{\textrm{m\'ax}} = \textit{120}, \, \textrm{conclui-se}\,\,\textrm{que}\,\,\textrm{a}\,\,\textrm{coroa}\,\,\textrm{com}\,\,\textrm{92}\,\,\textrm{dentes}\,\,\textrm{encontra-se}\,\,\textrm{no}\,\,\textrm{intervalo}\,\,\textrm{de}\,\,\textrm{perfeito}\,\,\textrm{funcionamento}.$

3) Passo da corrente

O pinhão possui $Z_1 = 23$ dentes e gira com n = 1160 rpm. A tabela 4 (página 294) indica que, com exceção do t = 30 mm, qualquer outro passo pode ser utilizado. Quanto menor o passo, melhor para a transmissão, pois diminuem os choques, a força centrífuga e o atrito. Por essas razões, escolhe-se o passo

$$t = 1/2$$
" = 12,7 mm.

4) Velocidade periférica da corrente

$$v_p = \frac{Z_1 \cdot t \cdot n_1}{60 \cdot 1000} = \frac{23 \cdot 12,7 \cdot 1160}{60 \cdot 100}$$
 vp = 5,65 m/s, portanto

 $v_n < 12$ m/s, está verificada a condição.

5) Fator de operação k

O fator de operação leva em consideração as condições de trabalho.

$$\mathbf{k} = \mathbf{k_s} \cdot \mathbf{k_\ell} \cdot \mathbf{k_{po}}$$

Fator de serviço ks

k_s - 1,0 carga constante

ke - fator de lubrificação

k - 1,0 lubrificação contínua

kpo - fator de posição

kpo - 1, pois a linha de centros tem inclinação inferior a 45 em relação à horizontal

$$k = k_s \cdot k_\ell \cdot k_{po} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow k = 1$$

6) Carga tangencial na corrente

$$F_T = \frac{P}{v_p} = \frac{15000}{5,65}$$

 $F_T = 2655N$ (carga máxima atuante na corrente)

7) Carga de ruptura da corrente

$$F_{rup} = F_{m\acute{a}x} \cdot n_s \cdot k$$

Na tabela 3 (página 293), obtém-se que:

$$n_s = 11,7$$
, pois
$$\begin{cases} n = 1160 \text{rpm} \\ t = 1/2^u = (12,7 \text{mm}) \end{cases}$$

portanto,

$$F_{rup} = 2655 \cdot 11,7 \cdot 1$$

$$F_{rup} = 31.063N$$

Consultando o catálogo da GKW, observa-se que se as correntes de t = 1/2" (t = 12,7 mm) forem utilizadas, o projeto perderá sua qualidade com a diminuição do coeficiente de segurança.

Aumentando o passo para t = 5/8"(15,875 mm), recalcula-se o projeto.

8) Velocidade periférica

$$v_{p} = \frac{Z_{1} \cdot t \cdot n_{1}}{60 \cdot 100} = \frac{23 \cdot 15,875 \cdot 1160}{60 \cdot 100}$$
$$v_{p} = 7,05 \,\text{m/s}$$

portanto, v_D < 12 m/s está verificada a condição.

9) Carga tangencial na corrente

$$F_T = \frac{P}{v_p} = \frac{15000}{7,05}$$

F_T = 2128N (carga máxima atuante na corrente)

10) Carga de ruptura da corrente

$$F_{rup} = F_{max} \cdot n_s .k$$

Na tabela 3 (página 293), obtém-se que:

$$n_s = 11,7$$
, pois
$$\begin{cases} n = 1160 \text{rpm} \\ t = 5/28 = (15,875 \text{mm}) \end{cases}$$

portanto,

$$F_{rup} = 2128 \cdot 11,7 \cdot 1$$

$$F_{rup} \cong 25.000N$$

Utiliza-se uma corrente GKW duplex DSO (ASA) F_{rup} = 40000 N

Especificar:

GKW duplex 5/8" 40000 norma ASA D50

11) Verificação da distância entre centros

$$C = (30 \text{ a } 50) \text{ t}$$

$$\frac{C}{t} = \frac{600}{15.875} = 37.8$$

A relação está no intervalo especificado (30 a 50), de onde conclui-se que a distância entre centros será mantida.

12) Número de elos

$$y = \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \frac{2C}{t} + \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{t}{C}$$

$$y = \frac{23 + 92}{2} + \frac{2 \cdot 600}{15,875} + \left(\frac{92 - 23}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{15,875}{600}$$

$$\boxed{y = 136 \text{ elos}}$$

13) Comprimento da corrente

$$\ell = y \cdot t \rightarrow \ell = 136 \cdot 15,875$$

$$\ell = 2159 \text{ mm}$$

14) Carga no eixo-árvore

ko = 2 (inclinação próxima a 45°)

 $q \approx 20 \text{ N/m}$ (DIN 8187) para corrente duplex com t = 5/8" (15,875 mm)

C = 0,6 m (distância entre centros)

$$F_{any} = 2128 + 2 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 0,6$$

$$F_{arv} = 2176N$$

Engrenagens

Pinhão: Número de dentes $Z_1 = 23$

Diâmetro primitivo:

$$d_{0_1} = \frac{t}{\frac{\text{sen180}^{\circ}}{Z_f}} = \frac{15,875}{\frac{\text{sen180}^{\circ}}{23}} \qquad d_{0_1} = 116,58 \text{mm}$$

Diâmetro externo:

$$\begin{split} d_{k_1} &= d_{o_1}^{} + 0.83 d_r \left(\!12 \!<\! Z_1^{} \!<\! 25\right) \\ d_{k_1} &= 116.58 + 0.83 \cdot 0.4 \cdot 25.4 \qquad d_{k_1}^{} = 125 mm \end{split}$$

Diâmetro da base:

$$d_{g_4} = d_{o_4} \cos \alpha$$

Em que:

$$2\alpha = \frac{360^{\circ}}{Z_1} = \frac{360}{23} = 15^{\circ}40'$$

$$\alpha = 7^{\circ}50^{\circ}$$

$$d_{g_1} = 116,58\cos 7^{\circ}50^{\circ}$$

$$d_{g_1} = 115,5mm$$

Diâmetro interno:

$$d_{f_1} = d_o - 1.01d_r$$

$$d_{f_i} = 116,58 - 1,01 \cdot 0,4 \cdot 25,4$$

$$d_{f_4} = 106,3mm$$

Coroa: Número de dentes $Z_2 = 92$

Diâmetro primitivo:

$$d_{o_2} = \frac{t}{\frac{\text{sen180}^{\circ}}{Z_2}} = \frac{15,875}{\frac{\text{sen180}^{\circ}}{92}} \qquad d_{o_2} \cong 465 \text{mm}$$

Diâmetro de base:

$$d_{g_2} = d_{g_2} \cos \alpha$$

$$d_{g_3} = 460,66 \text{mm}$$

Diâmetro externo:

$$d_{k_2} = d_{o_2} + 0.9d_r$$

$$d_{k_a} = 465 + 0.9 \cdot 0.4 \cdot 25.4$$

$$d_{k_a} = 474,14 \text{ mm}$$

Diâmetro interno:

$$d_{f_2} = d_{o_2} - 1.01d_r$$

$$d_{f_a} = 465 - 1,01 \cdot 0,4 \cdot 25,4$$

$$d_{f_a} = 454,73 \text{ mm}$$

Lubrificação

Pressão específica:

$$p = \frac{F_T}{A_s} = \frac{F_T}{0.76d_r \cdot b_r}$$

$$p = \frac{2128}{0.76 \cdot 0.4 \cdot 25.4 \cdot 3/8 \cdot 25.4}$$

$$d_r = 0.4 \cdot 25.4$$
 e $b = 3/8 \cdot 25.4$ (tabela de correntes GKW)

$$p = 28.9 \text{ N/mm}^2$$

Escolha do Lubrificante

A lubrificação é manual, a pressão específica na articulação da corrente é de 28,9 N/mm 2 e a velocidade da corrente é v = 7,05 m/s, de onde se conclui que a viscosidade do óleo a 50 $^{\circ}$ C é de 80 cSt.

Exercício Proposto

1) O acionamento de um redutor é efetuado pela transmissão por correntes, movido por um motor elétrico de potência P = 22 kW (~30 cv) e rotação n = 1180 rpm.

A rotação do eixo de entrada do redutor é 600 rpm. O trabalho é considerado normal e a distância entre centros admitida em 500 mm. Considere a linha de centro na vertical. A lubrificação é contínua. Dimensionar a transmissão. Especificar o lubrificante.

Será utilizada a corrente de rolos cilíndricos por ser mais simples e possuir o menor custo. A **vp** fica limitada a 12 m/s (vp < 12 m/s).

Respostas:

$$Z_1 = 27$$
 dentes

$$Z_2 = 53$$
 dentes

$$F_T = 267 \text{ kgf}$$

$$P_{\text{rup}} = 4061 \text{ kgf}$$

$$y = 104$$
 elos

$$\ell = 1651 \, \text{mm}$$

$$P_{arv} = 269 \, kgf$$

Corrente ASA D 50

Engrenagens

Pinhão:

$$d_{o_s} = 136,75 \, \text{mm}$$

$$d_{k_1} = 145,59$$

$$d_{g_1} = 135,82 \, \text{mm}$$

$$d_{f_1} = 126,49$$

Coroa:

$$d_{o_2} = 267,98 \text{ mm}$$

$$d_{g_2} = 266,17 \,\mathrm{mm}$$

$$d_{k_2} = 277,12 \text{ mm}$$

$$d_{f_9} = 257,71 \text{ mm}$$

Lubrificação:

$$p = 3,63 \text{ kgf/mm}^2$$

Óleo a ser utilizado:

$$v = 60 \text{ cSt}$$

Junções do Eixo-Árvore com o Cubo





15.1 - VALORES DE REFERÊNCIA

Valem para eixos com material St 42.

Comprimento do cubo

 $\ell = 2x \cdot \sqrt[3]{M_T}$

Espessura do cubo

 $S = 2y \cdot \sqrt[3]{M_T}$

Em que:

ℓ - comprimento do cubo [mm]

M_⊤ - torque [N.mm]

x e y - fatores de serviço

S - espessura do cubo [mm]

15.1.1 - FATORES X E Y

	Material do Cubo							
Tipo de Ajuste	Fofo C	inzento	F	\ço				
	x	у	х	у				
Ajuste a quente, prensado ou cônico	0,42 - 0,53	0,21 - 0,30	0,21 - 0,35	0,18 - 0,26				
Ajuste de cunha de mola ou de aperto	0,53 - 0,70	0,18 - 0,21	0,35 - 0,46	0,14 - 0,18				
Eixo ranhurado, série média DIN 5463	0,21 - 0,30	0,14 - 0,18	0,13 - 0,21	0,12 - 0,16				

Quando houver esforços basculantes, torna-se necessário aumentar o comprimento do cubo, dimensionamento indicado para uniões com chavetas e chavetas tangenciais.

15.1.2 - JUNÇÕES POR ATRITO

Sempre que houver atrito entre o cubo e o assento, recomenda-se a utilização de:

$$M_{T} = 0.5\pi d^{2} \cdot \ell \cdot p \cdot \mu$$

Em que:

M_T - torque [N.mm]

d - diâmetro do eixo [mm]

ℓ - comprimento do cubo [mm]

p - pressão de contato (cubo-eixo) [N/mm²]

μ - coeficiente de atrito [adimensional]

 π - constante trigonométrica 3,1415...

15.1.2.1 - TIPOS DE JUNÇÃO POR ATRITO

As junções por atrito podem ocorrer nas seguintes condições: a quente, do tipo cone, de aperto, chaveta côncava e anel de aperto.

15.1.3 - JUNÇÕES POR LIGAÇÃO DE FORMA

Quando houver (n) superfícies de sustentação (exemplo: eixos ranhurados) com uma altura útil de sustentação (h) e uma pressão de contato p, utiliza-se:

$$\boldsymbol{M}_{T} = 0.5 d \cdot \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{h} \cdot \boldsymbol{\ell} \cdot \boldsymbol{p}$$

Em que:

M_T - torque [Nmm]

d - diâmetro do eixo [mm]

n - número de superfícies de sustentação

h - altura útil de sustentação [mm]

ℓ - comprimento do cubo [mm]

p - pressão de contato (cubo-eixo) [N/mm²]

15.1.3.1 - TIPOS DE LIGAÇÃO POR FORMA

Esses tipos de ligação ocorrem por meio de: molas de ajuste,

polígono,

eixo ranhurado,

entalhe dentado.

Exercícios

1) Dimensionar o cubo de um pinhão que transmite um torque $M_T = 94000$ Nmm e se encontra unido ao eixo por meio da chaveta simples.

Materiais utilizados:

pinhão SAE 8640

considere o ajuste prensado

1) Fatores x e y

Por meio da tabela de fatores x e y, encontramos que para cubo de aço tem-se:

$$x - 0.21 a 0.35$$

$$y - 0.18 a 0.26$$

2) Comprimento do cubo

para
$$x = 0.21$$
, tem-se:

$$\ell = 2x \cdot \sqrt[3]{M_T}$$

$$\ell = 2.0.21 \cdot \sqrt[3]{94000}$$

$$\ell \cong 20mm$$

para x = 0,35, tem-se:

$$\ell = 2x \cdot \sqrt[3]{M_T}$$

$$\ell = 2 \cdot 0.35 \cdot \sqrt[3]{94000}$$

portanto, o comprimento do cubo pode variar 20 a 34 mm.

Fixa-se um valor médio, por exemplo, $\,\ell\,$ = 25 mm.

3) Espessura do cubo

No item 1 da resolução, encontra-se na tabela de fatores que:

$$0,18 \le y \le 0,26$$

para
$$y = 0.18$$
 tem-se:

$$S = 2y \cdot \sqrt[3]{M_{T}}$$

$$S = 2 \cdot 0,18 \cdot \sqrt[3]{94000}$$

para y = 0.26 tem-se:


$$S = 2y \cdot \sqrt[3]{M_T}$$

$$S = 2 \cdot 0.26 \cdot \sqrt[3]{94000}$$

$$S\cong 24\,mm$$

portanto, a espessura do cubo pode variar de 17 a 24 mm.

Fixa-se um valor médio, por exemplo, S = 20 mm.

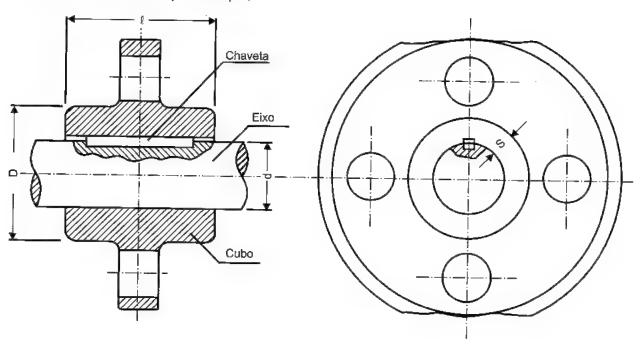

Chavetas





Chaveta Plana	DIN6885
Chaveta Inclinada	DIN6886
Chaveta Meia Lua	DIN6888
Chaveta Tangencial	DIN271
Chaveta Inclinada com Cabeça	DIN6887

Características:

Chaveta Plana É mais comum, sendo indicada para torque de sentido único.

Chaveta Inclinada O cubo é montado à força. O torque transmissível é maior que nas chavetas planas.


Chaveta Meia Lua Ajusta-se automaticamente, tornando-se mais econômica. Utiliza-se esse tipo de

chaveta em máquinas operatrizes, automóveis e em transmissões em geral com o


torque médio.

Chaveta Tangencial Admite aplicações de torque nos dois sentidos.

Dimensionamento:

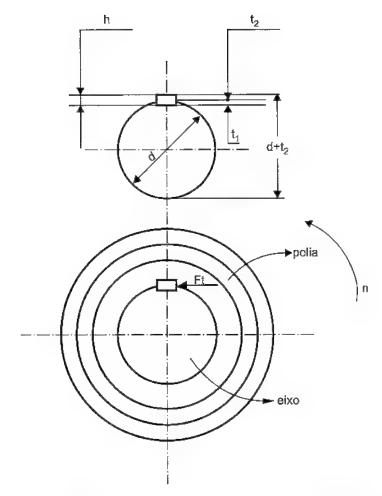

A carga tangencial atuante tende a provocar cisalhamento na superfície b · ℓ da chaveta.

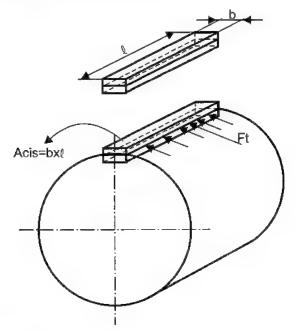

A tensão do cisalhamento é dada por:

$$\tau \!=\! \frac{F_T}{A_{cis}} \!=\! \frac{F_T}{b \cdot \ell}$$

$$\tau = \frac{F_T}{b \cdot \ell}$$

A pressão de contato entre o cubo e a chaveta, que pode acarretar o esmagamento da chaveta e do próprio rasgo no cubo, é dada por:

$$\sigma_{d} = \frac{F_{T}}{A_{esm}} = \frac{F_{T}}{\ell(h - t_{1})}$$

Material indicado para chavetas é o st60 ou st80 (ABNT 1050 ou 1060)


Pressão média de contato $\overline{\sigma}_d = 100 MPa$.

Tensão admissível de cisalhamento $\bar{\tau} = 60 MPa$.


Exemplo

O eixo-árvore de uma máquina possui diâmetro d=20 mm, o seu material é o ABNT 1050 (st60.11), irá transmitir uma potência P=3 kW (~4 cv), girando com rotação n=1730 rpm, por meio de engrenagem chavetada ao eixo.

Dimensionar chaveta para a transmissão (DIN 6885).

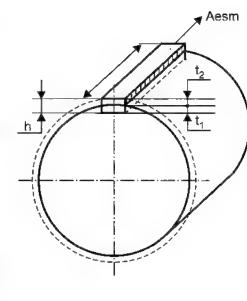

Solução:

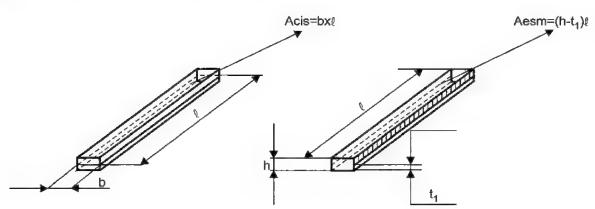

Por meio do DIN 6885 (chaveta plana) encontram-se os seguintes valores:

$$d_{eixo} = 20 mm \longrightarrow chaveta \begin{cases} b = 6 mm \\ h = 6 mm \\ t_1 = 3,5 mm \end{cases}$$

O material especificado na norma é o st60 (ABNT 1050) e as tensões admissíveis indicadas são:

 $\bar{\tau} = 60 \text{N/mm}^2$ (tensão admissível de cisalhamento)

 $\overline{\sigma}_d = 100 \text{N/mm}^2$ (pressão média de contato)

1) Torque na árvore

$$M_{T} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{P}{D}$$

$$M_{T} = \frac{30000}{\pi} \cdot \frac{3000}{1730}$$

2) Força tangencial (FT)


$$F_T = \frac{M_T}{r}$$

$$F_T = \frac{16560}{10}$$

$$F_{T} = 1656N$$

Raio da árvore



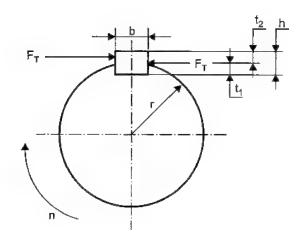

3) Dimensionamento do comprimento da chaveta

3.1) Cisalhamento

$$\overline{\tau} \!=\! \frac{F_T}{b \cdot \ell_c}$$

$$\ell_c = \frac{F_T}{b \cdot \overline{\tau}} = \frac{1656}{6 \cdot 60}$$

$$\ell_{\rm c} = 4,6$$
mm

3.2) Pressão de contato (esmagamento)

$$\sigma_{d} = \frac{F_{T}}{\ell_{e}(h-t_{1})} \Rightarrow \ell_{e} = \frac{F_{T}}{\sigma_{d}(h-t_{1})}$$

$$\ell_{\rm e} = \frac{1656}{100(6-3.5)} \Rightarrow \boxed{\ell_{\rm e} \cong 6.6 \text{mm}}$$

O comprimento mínimo da chaveta será $\ell_{\rm min}=7$ mm, pois $\ell_{\rm e}>\ell_{\rm c}$ e $\ell_{\rm e}\cong7$ mm. Acima de 7mm qualquer valor pode ser utilizado.

Por questão de estabilidade entre a árvore e o cubo da engrenagem, adota-se o comprimento da chaveta com o mesmo comprimento do cubo.


Então fica a pergunta:

Por que determinar o comprimento da chaveta se ela terá, em princípio, o mesmo comprimento do cubo?

Porque em vários casos o comprimento mínimo da chaveta será maior que o comprimento do cubo, e nesses casos podem ser adotadas duas ou três chavetas entre o cubo e a árvore.

Exercício Proposto

1) O eixo-árvore de uma máquina encontra-se chavetado a uma engrenagem, para transmitir uma potência P = 51,5kW (~70 cv), girando com rotação n = 1440 rpm. O diâmetro da árvore é d = 100 mm. Determinar o comprimento mínimo (ℓ_{min}) da chaveta.

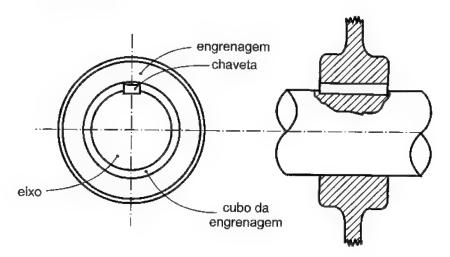

Resposta:

 $\ell_{m\acute{n}}\!\cong\!14mm$

Mancais de Deslizamento






Denomina-se mancal de deslizamento o conjunto eixo-casquilho.

Funcionamento

O eixo desenvolve movimento giratório, apoiado no casquilho de formato circular, separado dele por uma película de lubrificante.

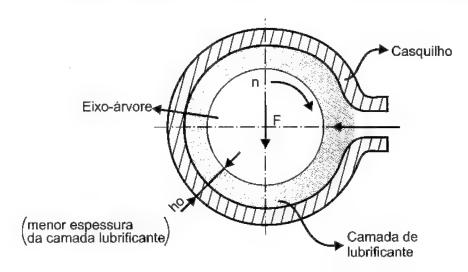

17.1 - COEFICIENTE DE SOMERFIELD (So)

$$S_o = \frac{p_m \cdot \phi^2}{\eta \cdot \omega}$$

Em que:

S_o - coeficiente de Somerfield [adimensional]

 p_m - pressão superficial média [N/mm²]

 ϕ - jogo relativo do mancal [adimensional]

η - viscosidade dinâmica do meio lubrificante [N.s/mm²]

ω - velocidade angular [rad/s]

Espessura da camada do lubrificante no ponto mais estreito (h_o)

$$h_o = \frac{C_1 \cdot \eta \cdot \omega}{p_m \cdot \varphi}$$

Com a introdução do coeficiente de Somerfield escreve-se que:

$$h_o = \frac{C_1 \cdot \phi}{S_o}$$

 h_{o} mínimo, igual à rugosidade média das superfícies de contato, que pode variar de 2 até 10 μm , sendo na maioria dos casos menor que $5\mu m$.

Em que:

h_o - camada mínima de lubrificante admissível [mm]

C₁ - coeficiente relativo a largura e diâmetro do mancal [adimensional]

φ - folga relativa do mancal [adimensional]

S_o - coeficiente de Somerfield [adimensional]

 $\eta - viscosidade dinâmica do meio lubrificante <math display="inline">\left\lceil \frac{N}{mm^2} \cdot S \right\rceil$

P_m - pressão superficial média [N/mm²]

ω - velocidade angular [rad/s]

17.2 - COEFICIENTE DE ATRITO μ

$$\boxed{\mu = C_2 \cdot \phi \cdot \sqrt{h_r}}$$

Em que:

μ - coeficiente de atrito [adimensional]

C₂ - coeficiente entre diâmetro e largura do mancal [adimensional]

 $\phi \ \ - \ folga\, relativa\, do\, mancal\, [adimensional]$

h, - espessura relativa da fenda [adimensional]

17.3 - ESPESSURA RELATIVA DA FENDA (hr)

$$h_r = \frac{h_o}{R - r}$$
 ou $h_r = \frac{h}{\phi \cdot r}$

Em que:

R - raio do orifício [mm]

h_r - espessura relativa da fenda [adimensional]


r - raio da árvore [mm]

h_o - espessura da camada de lubrificante no ponto mais estreito [mm]

h - espessura da película lubrificante [mm]

Ao passar pelo orifício de entrada, o óleo é carregado até a zona de estreitamento do arraste, em que a pressão atuante atinge o ponto máximo.

Ao ultrapassar o ponto mais estreito (ho), a pressão do óleo volta a ser nula.

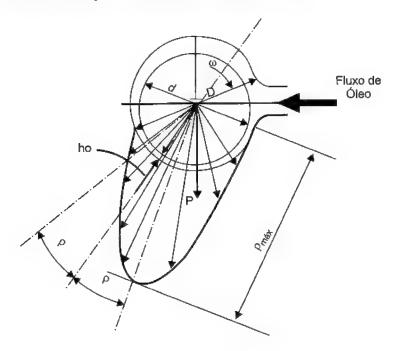


17.3.1 - ESPESSURA DA PELÍCULA LUBRIFICANTE (h)

h = 0,0 1 a 0,08mm ou Ra < h< 10 Ra

Utilização usual: 1,5 a 4,0 Ra

$$Ra = \sqrt{Ra_e^2 + Ra_m^2}$$

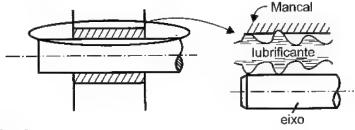


Em que: Ra - rugosidade do conjunto (eixo bucha) [µm]

Ra_e - rugosidade do eixo [μm]

 Ra_m - rugosidade do mancal [μm]

17.4 - Posição do Eixo em Relação ao Mancal em Função da Velocidade

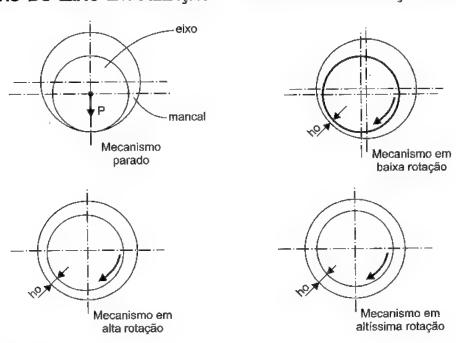

17.5 - FOLGA DO MANCAL ϕ

$$\varphi = \frac{R - r}{r} = \frac{D - d}{d}$$

Em que:

 ϕ - folga do mancal [adimensional]

R - raio do mancal [mm]

r - raio do eixo [mm]

D - diâmetro do mancal [mm]

d - diâmetro do eixo [mm]

Valores de φ recomendados em 10-3

 ϕ - independe do material, porém em face dos diferentes valores dos coeficientes de dilatação linear dos materiais, recomendam-se:

• metal branco $0.5 \le \phi \le 1.0$

• bronze de chumbo $1.0 \le \varphi \le 1.5$

• liga de Al $2,0 \le \varphi \le 3,0$

• Fe sintetizado $1,0 \le \varphi \le 2,0$

• material plástico $3.0 \le \varphi \le 4.0$

Materiais	Freqüência					
Materias	Baixa	Média	Elevada			
p _m médio	0,7 a 1,2	1,4 a 2,0	2,0 a 3,0			
p _m elevado	0,3 a 0,6	0,8 a 1,4	1,5 a 2,5			
Bronze ao chumbo		1,0 a 1,5				
Bronze ao estanho, bronze vermelho		≥1,7				
Ferro sinterizado		2,0				
Liga de zinco		1,5				
Materiais prensados		≥4,5				
Metal branco		0,5 a 1,0				

17.6 - DIMENSIONAMENTO DO MANCAL

Para dimensionar o mancal radial de deslizamento, utiliza-se a pressão média admissível.

$$p_m = \frac{F}{d \cdot b}$$

Em que:

 p_m - pressão média [N/mm²]

F - carga atuante [N]


d - diâmetro do eixo-árvore [mm]


b - largura do mancal [mm]

17.7 - Pressão Máxima de Deslizamento

	Valores Máximo	os Admissíveis	AB 4 3 8 AB 3 1000	5.1 7.1(1
Utilização	p _m [N/mm²]	v [m/s]	Material Mancal/Eixo	Relação b/d
	0,2	3,5	F _o F _o /aço	1 a 2
T 1	0,8	1,5	F₀F₀/ aço	1 a 2
Transmissões	0,5	6,0	metal branco/ aço	1 a 2
	1,5	2,0	metal branco/ aço	1 a 2
	0,6	0,5	resina sintética/ aço	1 a 2
Funcionamento contínuo	2,0	0,15	resina sintética/ aço	1 a 2
- 4 4.5.4	0,6	1,0	resina sintética/ aço	1 a 2
Funcionamento intermitente	4,0	0,15	resina sintética/ aço	1 a 2
Máquinas de levantamento				
roda, polia, tambor	6,0	-	F₀ F₀ / aço	0,8 a 1,8
roda, polia, tambor	12,0	_	bronze vermelho/ aço	0,8 a 1,8
Máquinas operatrizes	2,0 a 5,0	-	metal branco/ aço	1,2 a 2
•	!		bronze vermelho/ aço	1,2 a 2
			bronze/ aço	1,2 a 2
			F _o F _o / aço	1,2 a 2
Motores de automóveis e aviões				
de baixa rotação, biela	12,0		metal branco/ aço	0,5 a 0,6
de baixa rotação virabrequim	8,0	-	bronze ao chumbo/ aço	0,5 a 0,6
Motores diesel				
Mancal virabrequim, 4 tempos	5,5 a 13,0	-		0,45 a 0,90
Mancal de biela, 4 tempos	12,5 a 25,0	-	-	0,50 a 0,80
Mancal de virabrequim, 2 tempos	5,0 a 9,0	-	-	0,60 a 0,75
Mancal de biela, 2 tempos	10,0 a 15,0	-	-	0,55 a 0,6

Para os casos que não constarem da tabela, utilizar $0.5 \le \frac{b}{d} \le 1.0$.

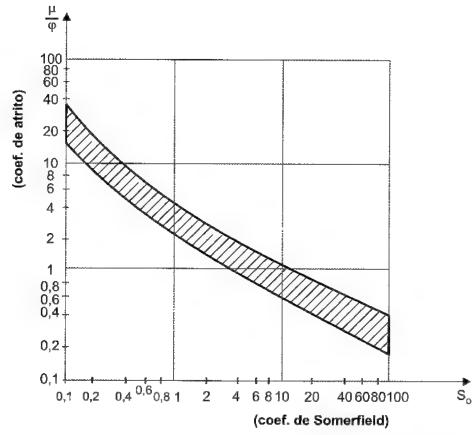

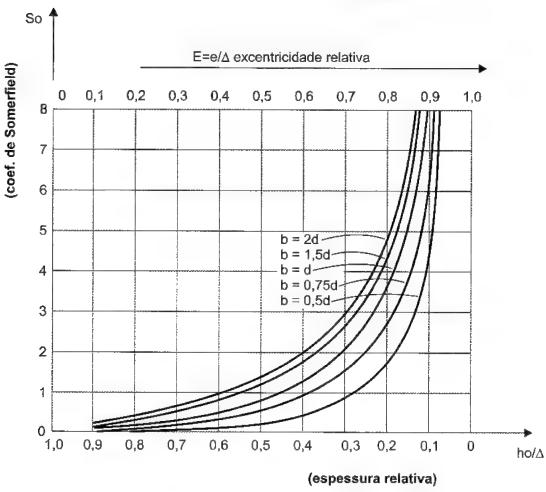

17.7.1 - MATERIAIS

17.7.1.1 - Trabalho nas Condições Críticas

Com atrito ou semifluido

Características principais:

Resistência Mecânica e à Fadiga

O mancal de delizamento é submetido a elevadas pressões hidrodinâmicas que podem causar trincas ou ruptura no mancal. Por essa razão, recomenda-se que o mancal seja fabricado com material de alta resistência à fadiga.

Coeficiente de Atrito

Os coeficientes de atrito a serem utilizados devem possuir valores baixos, visando facilitar o movimento de partida.

Compatibilidade

O atrito seco na partida pode vir a provocar riscos nas superfícies de contato, por meio da ligação dos seus picos microscópicos, diminuindo a vida do mancal. Para minimizar o atrito, recomenda-se a utilização de materiais não aderentes.

Incrustabilidade

É a capacidade de "absorver" impurezas, evitando riscamento e desgaste.

Materiais metálicos - têm boa incrustabilidade.

Os não metálicos - possuem menor incrustabilidade.

Condutividade Térmica

O atrito gerado no mancal deve ser dissipado em forma de calor para o meio ambiente. Materiais bons condutores de calor conseguem manter baixa a temperatura na película do óleo lubrificante, o que aumenta a resistência mecânica e a fadiga.

Resistência à Corrosão

Os componentes oxidantes dos lubrificantes atacam as ligas de cobre, cádmio, zinco e chumbo. Para a minimização do efeito, recomenda-se a aplicação de uma camada de índio (In) nas ligas de cádmio (Cd) ou chumbo (Pb).

Acrescentar estanho (Sn) à liga de Babbit ao chumbo (Pb) que normalmente não são afetados por óleos oxidados.

Conformabilidade

Denomina-se conformabilidade a característica do material em compensar desalinhamento ou algum outro erro geométrico originados por deformação elástica. Os materiais com baixo módulo de elasticidade têm boa conformabilidade.

Usinabilidade

A usinagem deve ser realizada por meio de processos convencionais sem utilizar operações complicadas, visando reduzir custo.

Retenção de Lubrificante

Visando evitar o atrito seco e as suas consequências, é necessário garantir um mínimo de lubrificante na partida.

17.7.2 - MATERIAIS UTILIZADOS

Na fabricação dos mancais desfizantes são utilizados os seguintes materiais:

- 1) Metais com base em chumbo e estanho (DIN 1703)
- 2) Bronze de chumbo fundido e bronze de chumbo e estanho fundido (DIN 1716)

Composição:

Cu (cobre) 60%

Pb (chumbo) ou Sn (estanho) até 10% (elemento de liga)

Ni (níquel) até 2,5% (elemento adicional)

Zn (zinco) até 3% (elemento adicional)

Bronze de Estanho

Composição: Cu (cobre) e Sn (estanho) desoxidados com P (fósforo) DIN 1705.

Em mancais, utilizam-se ligas plásticas de Cu (cobre), bronze de Sn (estanho) DIN 17662.

Bronze Vermelho (Tambaque) Rg 7 e GZ-Rg 7 DIN 1705

Composição de Cu (cobre) e Sn (estanho) ultrapassa 90%, sendo indicada para mancais com solicitação média e elevada.

Ligas de Alumínio

São indicadas na construção de motores e resistem a solicitações elevadas.

Metal Sinterizado

Pó de metal prensado sob altíssima pressão.

Composição: bronze ou ferro com 2 a 5% de Pb (chumbo); existem casos em que se adiciona 5% de grafite.

Os mancais de Fe possuem a mesma qualidade dos mancais de bronze.

Após a sinterização, mergulha-se a peça em óleo.

Fundição Gris

Material para mancais de deslizamento, devendo ser utilizado nas seguintes condições:

Baixa velocidade $v \le 3.5 \text{m/s}$

Baixa pressão $p_m \le 80 \text{N/cm}^2$

Temperatura de funcionamento t≤100°C

Nylon

Empregado em aplicações em que a lubrificação é problemática e o carregamento é reduzido.

Teflon (PTFE)

Pode ser utilizado isoladamente ou combinado com outros elementos, tais como:

Cobre - para melhorar a condutividade térmica.

Fibra de vidro - para aumentar a resistência mecânica.

Dissulfeto de molebidênio - como lubrificante.

São também utilizados recobrimentos de camada fina em que se utilizam liga de Cu, 5n, 5b, Teflon, Babbit, Prata etc. que são aplicados em camadas nos aços, F_oF_o e bronze, visando aumentar a pressão admissível, resistência à fadiga e diminuir o atrito.

Aplica-se esse processo para minimizar custo.

17.7.2.1 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Material	v (m/s)		_ p (N/mm²)		Dureza do Eixo	t _{máx} (°c)	
Material	V (JIII/S)	Q,	Q ₂	Q ₃	HB (N/mm²)		
Bronze fosforoso	8	4/5	20/30	250/ 300	4000	200	
Latão	6	4/5	25/40	200/ 250	3000	150	
Ferro fundido	5	10/ 12	20/ 25	30/40	2500	100	
Ligas de Al	5	1/ 1.5	4/6	250/350	3000	130	
Babbit ao Sn	8	-	-	55/ 110	4000	130	

Em que temos as vazões do óleo lubrificante:

Vazão (cm³/ mín)						
Q ₁	Q_2	Q_3				
0,2	3/6	10				

Vazão (mm³/ s)						
Q ₁	Q_2	Q_3				
3	50 a 100	150				

17.7.2.2 - CARACTERÍSTICAS DO BRONZE

v (m/s)	p (N/mm²)	(pv) _{máx} (N/mm² m/s)	Observação
8	-	30	Lubrificação forçada
3,5	-	2/3	Lubrificação com anel de óleo
0,9	-	2/3	Lubrificação à graxa
0,5	-	1,5/ 2,0	Utilização em rodas
0,3	-	1,5/ 2,0	Utilização em tambores e polias
0,05	15,0	-	Utilização em articulações
-	40,0		Utilização em máquinas manuais


Observação

- O (pv)_{máx} especificado será alterado conforme as condições de trabalho:
 - a) serviço pesado (plana carga, utilização frequente) reduzir 20%;
 - b) serviço leve (raramente a plena carga, utilização pouco frequente) aumentar em 20%.

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
9 5 7 3 1	(A)
1	The Later of the State of the Later of the L
200 3	L. VI JUSTAX
- 241 × 31	
201	The second secon
Sec. # 1974	The fact of the second second
100	M.
1 1 m a 1 d	the state of the state of


17.7.2.3 - RELAÇÃO b/d

b/d	b	Observação
0,3	0,3 d	utilizado quando d > 100 mm
0,8 a 1,2	(0,8 a 1,2) d	faixa de utilização normal
1,5 a 2,0	(1,5 a 2,0) d	utilização com eixos rígidos
		utilização bastante restrita
2,0 a 4,0	(2,0 a 4,0) d	utilização em máquinas operatrizes

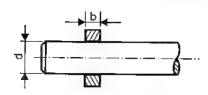

Para b/d = 0.3

Existe a possibilidade de fuga do lubrificante, pois as bordas estão muito próximas, portanto devem ser utilizados somente quando existem restrições quanto à dimensão axial.

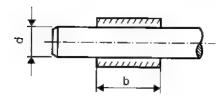


Para b/d = 1,5 a 2,0

São muito sensíveis ao desalinhamento, portanto a espessura da película lubrificante deve ser grande.

Desalinhamento ou flexão do eixo sobrecarregam as bordas do mancal.

Eixo de aço + lubrificante com:	μ	
Bronze	0,002/ 0,003	
Ferro fundido	0,005/ 0,008	
Ligas de Al	0,003/ 0,004	
Babbit ao Sn	0,001/ 0,002	

Ou μ pode ser obtido do gráfico, em função de hr e b/d.

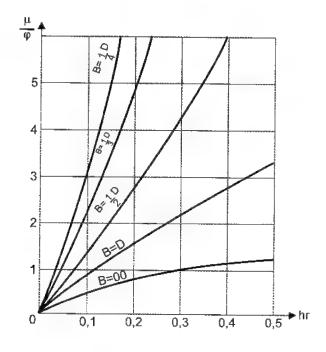

17.7.3 - TEMPERATURA DO FILME LUBRIFICANTE (tf)

A potência de atrito (Pat) é transformada em calor.

A dissipação do calor será feita por condução, por intermédio do mancal à carcaça e desta ao meio ambiente, e em alguns casos uma outra parte será levada pelo óleo lubrificante, sendo refrigerada por ar ou água antes de retornar ao mancal.

$$P_{at} = Q_{d_{ar}} + Q_{d_{oleo}}$$

$$\left[\frac{\text{Nmm}}{\text{s}}\right]$$

Potência de atrito - no equilíbrio térmico

$$Q_{d_{ar}} = \alpha \pi db \left(t_f - t_a \right)$$

$$\left[\frac{\mathsf{Nmm}}{\mathsf{s}}\right]$$

Quantidade de calor dissipada pela carcaça/segundo

$$\alpha$$
 - coeficiente de difusidade térmica [N/mm ${}^{\circ}C$]

$$\left(\frac{N}{^{\circ}C}\right) \rightarrow \frac{N}{\text{mm}^{\circ}C}$$

d - diâmetro do eixo

(mm)

b - largura do mancal

(mm)

t, - temperatura do filme lubrificante

(°C)

t_a - temperatura do ar ambiente

(°C)

Calor dissipado pelo óleo

$$Qd_{\text{oleo}} = \beta Q \left(t_{s} - t_{e}\right)$$

Quantidade de calor dissipada pelo óleo/segundo

Em que:

 β - coeficiente térmico do lubrificante

N/mm² °C

Qd_{óleo} - vazão do lubrificante

mm³/s

t temperatura de áleo na entras

(°C)

t - temperatura do óleo na entrada do mancal t - temperatura do óleo na saída do mancal

(°C)

Lubrificação forçada

$$t_{f} = \frac{P_{at} - \beta Q(t_{s} - t_{e})}{\alpha \pi db} + t_{a}$$

(°C)

Mancais Lubrificados pelo Ar (Lubrificação por Anel de Óleo ou Graxa)

Utilizar:
$$t_f = \frac{P_{at}}{\alpha \pi d \cdot b} + t_a$$
 [°C]

t - temperatura do filme lubrificante [°C]

P_{at} - potência de atrito [W]

t_a - temperatura ambiente [°C]

 $\alpha\pi$ - coeficiente de difusibilidade [N/mms°C]

d - diâmetro do eixo [mm]

b - largura do mancal [mm]

Coeficiente de difusibilidade térmica $(\alpha\pi)$

$\alpha\pi$ [N/mms °C]	Condições de refrigeração	
0,16	Mancais leves em ambiente sem ventilação	
0,44	Mancais pesados e com grande área para traca de calor	
2,2 Mancais com ventilação forçada		

$$t_s = 20 \text{ a } 110^{\circ}\text{C}$$

$$t_e = 35 \text{ a } 55^{\circ}\text{C}$$

$$\beta \cong 1,65 \frac{N}{mm^2 \circ C}$$

A expressão é válida quando conhecemos o valor de Q (vazão).


Nos casos em que o resfriamento é feito somente pelo mancal, $Q_{d_{Alon}} = 0$.

Nos casos em que o resfriamento é feito somente pelo óleo, $Q_{d_{af}}=0$.

Seleção do Lubrificante

Os lubrificantes para mancais de deslizamento podem ser óleo ou graxa.

No caso de óleo lubrificante, podemos utilizar os chamados "motor oil" (óleo para motores de combustão interna), que normalmente suprem as condições necessárias, além de serem facilmente encontrados. Para condições mais severas, poderemos recorrer aos chamados óleos industriais com aditivos específicos.

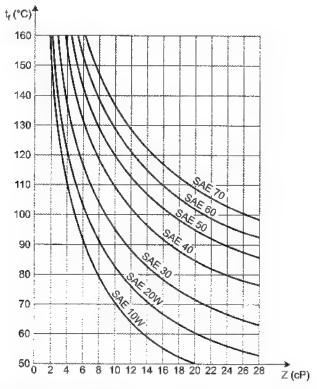

No caso de graxa, as mais utilizadas são à base de Cálcio, Sódio ou Lítio, com óleo mineral na viscosidade adequada e o número de consistência NGLI 1 ou 2.

Vazão do Lubrificante (Q)

A vazão necessária para manter as temperaturas do óleo lubrificante dentro dos limites de:

$$t_s = 90/110^{\circ}C$$

$$t_a = 35/55^{\circ}C$$
, é:

$$Q = \frac{d^2 b \mu n}{19.2\theta} \text{ [mm}^3/\text{s]}$$

Em que:

Q - coeficiente característico de aquecimento

d - diâmetro do eixo [mm]

b - largura do mancal [mm]


μ - coeficiente de atrito [adimensional]

n - rotação[rpm]


μ - coeficiente de a

0 - coeficiente de aquecimento

Q pode ser obtido pelo gráfico, em função de:

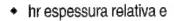

• relação B/ D

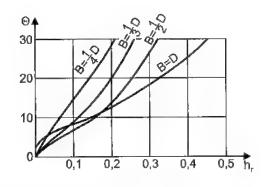

Observação

Lembrar que o lubrificante deve ser introduzido sempre na zona de baixa pressão, a fim de facilitar a alimentação.

Viscosidade Dinâmica do Lubrificante (Z)

Pode ser determinada pelo gráfico em função de

- hr espessura relativa e
- relação B/ D


Diâmetro Externo da Bucha para Casos Gerais


De = 1,25 Di

Em que:

De - diâmetro externo da bucha [mm]

Di - diâmetro interno da bucha [mm]

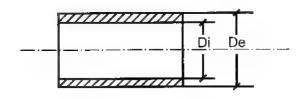

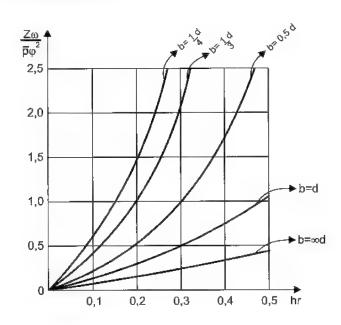

Exercício

- Dimensionar o mancal de virabrequim de automóvel que atuará com lubrificação forçada com rotação n = 2000rpm submetido à ação F = 20 kN. O diâmetro da árvore é d = 60mm. O mancal possui as seguintes características:
 - bucha de bronze ao chumbo
 - temperatura ambiente = 50°C

Admita para resolução:

$$\mu = 0,0025$$
 (coeficiente de atrito) $\frac{b}{d} = 0,5$

folga do mancal $\rightarrow \phi = 0,002$

espessura da pelícola lubrificante \rightarrow h = 5 μ m. Considere o mancal leve.



$$v = \frac{\pi r \cdot n}{30} \rightarrow$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{mm}$$

$$v = \frac{\pi \cdot 0.03 \cdot 2000}{30}$$

$$r = 0.03m$$

$$v = 6,28 \text{ m/s}$$

b) Pressão admissível (P)

$$(Pv)$$
máx = $3\frac{N}{mm^2} \cdot m/s \rightarrow tabela$ (C. do bronze)

$$\overline{P} = \frac{(Pv)m\dot{a}x}{v} = \frac{3N/mm^2 \cdot m/s}{6,28}$$

$$\overline{P} \cong 0.48 \text{N/mm}^2$$

c) Largura do mancal (b)


Por meio da página 309 admite-se $\frac{b}{d} = 0.5$ (fixado no enunciado)

$$b = 0.5 \cdot d$$

$$b = 0.5 \cdot 60$$

d) Diâmetro externo da bucha (De)

$$De = 1.25 \cdot 60 = 75$$
mm

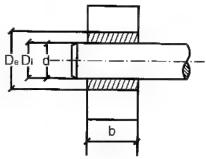

e) Espessura relativa da fenda do lubrificante (hr)

$$hr = \frac{h}{\phi \cdot r} = \frac{0,005 \text{ psrh}}{0,002 \cdot 30 \text{ psrh}}$$

f) Potência de atrito (Pat)


Coeficiente de atrito $\mu = 0,0025$. Tem-se então que:

Pat =
$$\mu \cdot F \cdot v$$

$$Pat = 0,0025 \cdot 20000 \cdot 6,28$$

g) Vazão do lubrificante (Q)

Coeficiente de aquecimento θ

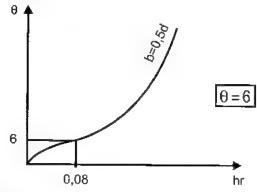

portanto,

$$Q = \frac{d^2 \cdot b \cdot \mu \cdot n}{19,2 \theta}$$

$$Q = \frac{60^2 \cdot 30 \cdot 0,025 \cdot 2000}{19.2 \cdot 6}$$

$$Q = 46.875 \text{mm}^3/\text{s}$$

Como $\ell = dm^3 = 10^6 mm^3$, conclui-se que:

$$Q = \frac{46875}{10^6} \ell / s.$$

$$Q = 47 \, \text{m} \, \ell \, / \, \text{s}.$$

h) Temperatura final do lubrificante (t,)

$$t_f = (t_s - t_e) + t_a$$

$$\Delta_{t} = (t_{s} - t_{e}) = \frac{pm \cdot \theta}{\beta}$$

pressão média

$$p_{m} = \frac{F}{d \cdot b} = \frac{20000N}{60mm \cdot 30mm}$$

$$p_{\rm m} = 11,1 \, {\rm N/mm^2}$$

$$\beta = 1,65 \frac{N}{mm^2 \circ C}$$

portanto,

$$\Delta t = (ts - te) = \frac{p_m \cdot \theta}{\beta} = \frac{11.1 \cdot 6}{1.65}$$

$$\Delta t \cong 40^{\circ}C$$

logo,

$$t_f = \Delta t + t_a$$

$$t_f = 40 + 50$$


$$t_f = 90^{\circ}C$$

i) Viscosidade dinâmica (z)

Por meio do Ábaco de viscosidade encontramos que,

para
$$\frac{b}{d} = 0.5 \text{ e h}_{r} = 0.08$$

$$\frac{z w}{\overline{p} \varphi^2} = 0.25$$

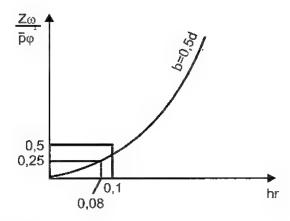

portanto,

$$z = \frac{0.25 \cdot \overline{p} \cdot \varphi^2}{\varphi}$$

como
$$\omega = \frac{\pi n}{30}$$
, tem-se que:

$$z = \frac{0.25 \cdot \overline{p} \cdot \varphi^2 \cdot 30}{\pi \cdot n}$$

$$z = \frac{0.25 \cdot 0.48 \cdot \left(2 \cdot 10^{-3}\right)^2 \cdot 30}{\pi \cdot 2000}$$

$$z = \frac{0.25 \cdot 0.48 \cdot 2^2 \cdot 10^{-6} \cdot 30}{\pi \cdot 2000}$$

$$z = \frac{0,25 \cdot 0,48 \cdot 4 \cdot 3}{\pi \cdot 200} \cdot 10^{-6}$$

$$z = 0.00229 \cdot 10^{-6} \ \frac{Ns}{mm^2}$$


$$z = 2,29 \cdot 10^{-9} \frac{\text{Ns}}{\text{mm}^2}$$

como
$$10^{-9} \frac{\text{Ns}}{\text{mm}^2} = \text{cP}$$
 tem-se que:

j) Escolha do lubrificante

No Ábaco da página 316 encontra-se que:

Para viscosidade dinâmica z = 2,29 cP, temperatura final $t_f = 90$ °C.

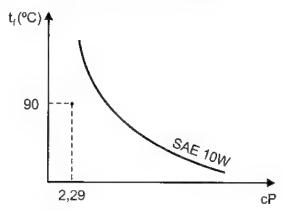

Utilizar óleo SAE 10W, pois o ponto definido pelas coordenadas está próximo à curva SAE 10W.

Exercício Proposto

Dimensionar o mancal de deslizamento de um motor elétrico com rotação n=1160 rpm submetido à carga radial F=6000N. O diâmetro do rotor é d=80mm. Considere a lubrificação em anel de óleo, rugosidade superficial $R_a=0,004$ mm, bucha de bronze ao chumbo e rotor de aço.

Admita: $\frac{b}{d} = 0.75$

 $\varphi = 0.002$ (folga do mancal)

h = 3Ra (espessura da película de óleo)

ta = 40°C (temperatura ambiente)

 $\alpha\pi$ = 0,44 (mancal pesado)

dimensionar:

a) largura do mancal

b) espessura da película de óleo (h)

c) espessura da fenda de óleo (hr)

d) velocidade periférica do rotor (v_p)


e) pressão admissível (p)

f) diâmetro externo da bucha (De)

g) potência de atrito (Pat)

h) temperatura da película do lubrificante (t,)

i) escolha do lubrificante

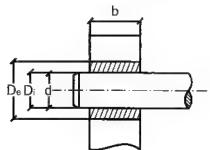

Respostas:

a) b = 60mm

b) h = 0.012

c) hr = 0.15

d) $v_p = 4,86 \text{m/s}$

e) $\overline{p} = 0.62 \text{N/mm}^2$

f) $D_0 = 100 \text{mm}$

g) Pat ≅ 88W

h) $t_f = 82^{\circ}C$

i) z = 5,1 cP


Óleo recomendado SAE 10W

Acoplamentos Elásticos (Teteflex)





18.1 - Acoplamentos Elásticos com Buchas Amortecedoras de Borracha Nitrílica

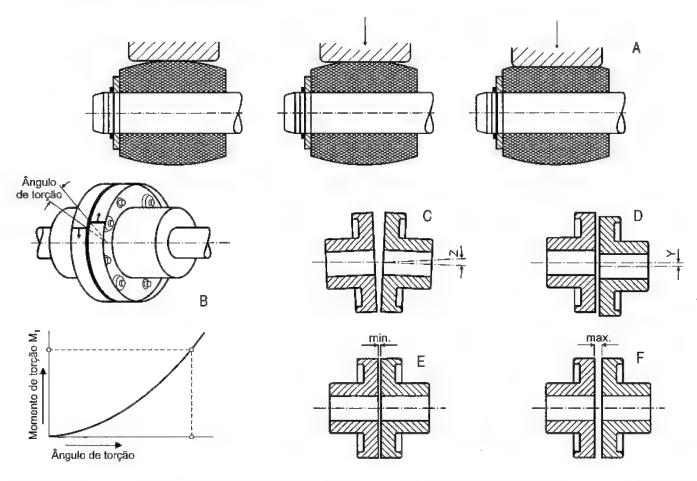

Teteflex é um acoplamento elástico de construção simples aprovada graças às ótimas características técnicas dos elementos elásticos de borracha nitrílica.

Consiste em dois flanges simétricos e inteiramente usinados, pinos de aço com superfícies retificadas e buchas amortecedoras de borracha nitrílica, à prova de óleo, fixadas por anéis Seeger de aço.

Absorve vibrações e choques, figura A; permite desalinhamento paralelo, figura D; angular, figura C e deslocamento longitudinal, figura E.

Tem grande elasticidade torcional, figura B, e não dá origem a forças axiais prejudiciais aos mancais.

É indicado para trabalhar em altas e baixas velocidades, em posições horizontal e vertical.

Pode ser facilmente adaptado em volantes, freios etc.

Permite desacoplar os eixos sem remover as máquinas ou o próprio acoplamento, pois os pinos e buchas são removíveis.

Remove as máquinas sem deslocá-las longitudinalmente.


Permite substituição das buchas amortecedoras sem desmontagem do próprio acoplamento.

Não requer manutenção nem lubrificação.

Não tem necessidade nem peças adicionais de proteção contra acidentes.

	Fu	ro (1)	d	D ^{2}	L	С	m	a	i	b	у	z	GD ⁽²⁾ Nm ⁽²⁾	p _n F	MT Nm	Peso (N)
	máx.	min.									máx. (3)	máx. (4)				
D-3	35	18	58	112	50	104	25	54	4 ± 1,5	27	0,4	1°00'	0,126	0,02	142	36
D-4	40	20	68	125	55	114	30	54	4 ± 1,5	27	0,4	1°00'	0,27	0,03	225	52
D-5	45	25	74	140	60	124	30	64	4 ± 1,5	35	0,4	1°00'	0,50	0,05	360	66
D-6	50	28	85	160	70	144	37	70	4±1,5	35	0,4	1°00'	0,98	0,08	550	99
D-7	60	30	98	170	80	164	45	74	4 ± 1,5	35	0,4	1°00'	1,5	0,13	900	131
D-9	76	35	125	225	95	197	50	97	7±2	48	0,4	1°00'	5,1	0,25	1800	284
D - 11	100	40	170	270	115	237	65	107	7±2	48	0,8	1°00'	15	0,5	3600	540
D - 13	130	55	220	360	145	300	80	140	10±2	67	8,0	1°00'	5,5	1	7200	1.170
D - 15	160	75	270	450	185	380	95	190	10±2	80	0,8	1°00'	175	2	14300	2.280
D - 17	195	90	330	560	225	462	115	232	12±2	100	0,8	1°00'	550	4	28600	4.300
D - 18	225	100	380	630	265	542	155	232	12±2	100	0,8	1°00′	970	5,6	40000	6.150

- Os acoplamentos podem ser fornecidos comos furos acabados (tolerância ISO) ou com furos simplesmente desbastados. Para usinagem dos furos, a centração deve ser em relação ao diâmetro externo D.
- Para velocidades periféricas, no diâmetro D, acima de 28 m/seg, recomendamos balanceamento dinâmico.
- e 4) Um alinhamento correto aumenta a vida dos elementos elásticos.

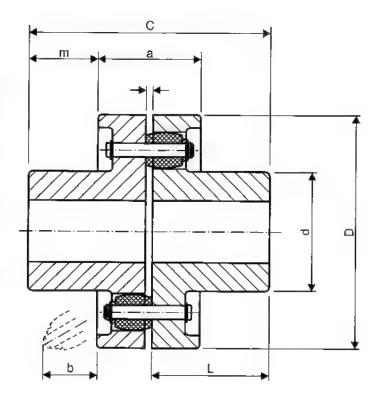

Fator T aplica-se para tempo de serviço. até 2 h/dia = 0,9 2 - 8 h/dia = 1,0 8 - 16 h/dia = 1,06 16 - 24 h/dia = 1,12		Misturadores Guinchos Máquinas para madeiras Monta-cargas Fornos e cilindros rotativos Betoneiras	1,6
Fator M aplica-se para acionamento com motor de combustão de: 1 - 3 cilindros = 1,5 4 - 6 cilindros = 1,2 Fator F = R . T . M		Centrifugas Máquinas lavadeiras Bombas de pistão com volante Transportadores de corrente Moinhos em geral Tambores e moinhos rotativos Pontes rolantes Elevadores de prédio	1,8
Fator R refere-se à máquina acionada com motor elétrico ou turbina. Geradores de luz Ventiladores Bombas centrígugas	1,2	Vibradores Estiragem de arame Galgas Grupos de máquinas de papel Prensas e tesouras	2,2
Elevadores de canecas Exaustores e ventiladores Máquinas ferramentas rotativas Turbocompressores Transportadores de correia Hélices marítimas	1,4	Britadores Misturadores de borracha Bombas de pistão sem volante Marombas Laminadores para metais	3,0

18.1.1 - ACOPLAMENTOS


EXERCÍCIO

1) O misturador da figura ao lado é acionado por um motor elétrico ① com potência P = 11kw (~15cv) e rotação n = 1750 rpm acoplado a um redutor ② com relação de transmissão i = 10.

Determinar o acoplamento Teteflex para as ligações:

- a) motor/redutor
- b) redutor/misturador

Considere o mesmo fator para os dois casos. Serviço 12h/dia.

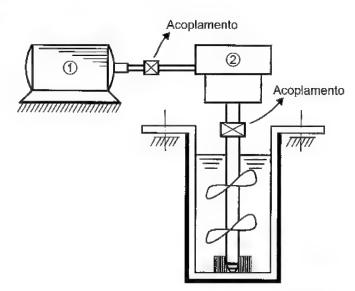

a) motor/redutor

Fatores:

R = 1,6 (misturador)

T = 1,06 (12h/dia)

M = Como a máquina é acionada por motor elétrico, o Fator M é desprezível.

FATOR F

$$F = R \cdot T$$

$$F = 1.6 \cdot 1.06$$

Potência/rotação

$$F \cong 1,7$$

$$\frac{P \cdot F}{n} = \frac{15 \cdot 1,7}{1750} \cong 0,015$$

Por meio da tabela Teteflex encontra-se que o acoplamento é o D – 3, pois $\frac{PF}{n}$ = 0,015 < 0,02 (página 338).

b) Redutor/misturador

Como os fatores são os mesmos, conclui-se que $F \cong 1,7$.

Potência/rotação

Com a relação de transmissão i = 10 conclui-se que a rotação do eixo-árvore do misturador é:

$$n_{\rm ea} = \frac{1750}{10} = 175 \text{rpm}$$
, portanto $\frac{P \cdot F}{n} = \frac{15 \cdot 1,7}{175} \cong 0,15$

Por meio da tabela Teteflex, conclui-se que o acoplamento é o D-9, pois p = 0.15 < 0.25 (trabalhe sempre o fator da segurança).

18.2 - Acoplamento Elástico com Cruzeta Amortecedora de Borracha Nitrílica

18.2.1 - UNIFLEX

- Consiste em dois flanges simétricos de ferro fundido, com dentes usinados e cruzeta amortecedora de borracha nitrílica à prova de abrasão e resistente a óleos naturais.
- Absorve vibrações e choques, trabalhando silenciosamente sem dar origem a forças axiais prejudiciais aos mancais.
- Apto para trabalho reversível em posição horizontal e vertical.
- Não requer manutenção nem lubrificação.
- ◆ Baixo peso unitário, resultando assim um momento de inércia (GD²) reduzido.




18.2.2 - FUROS ADMISSÍVEIS

Os acoplamentos são fornecidos normalmente sem furos. A pedido podem ser executados com furos acabados conforme tolerância ISO H7. Para usinagem dos furos a centração deve ser feita em relação ao diâmetro externo D.


Recomendamos o uso de canal de chavetas para transmissão do torque. Um parafuso sem cabeça para fixação axial somente como elemento auxiliar, quando a aplicação o requer.

Dimensões (tabela 1)

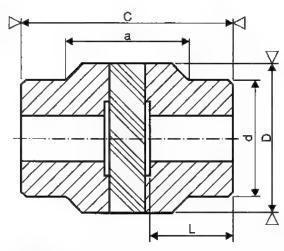


Tamanho	Furo máx.	a	С	d	ם	L	Peso (N)
E-10	20	32,4	65,4	36	48	24,5	5
E-12	25	40	83	45	60	31,5	10
E-16	32	52	104	56	75	40	21
E-20	40	59	120	70	95	45	38
E-20L	40	59	142	70	95	56	44
E-25	50	74	148	85	116	55	70
E-25L	50	74	180	85	116	71	83


Aplicação (tabela 2)

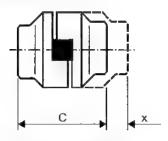

Deslocamento Axial.

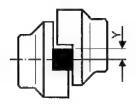

Deslocamento Paralelo.

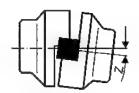

Deslocamento Angular.

Tamanho	х	Υ	z	n _{máx.}	$\frac{P}{n} \cdot R$	Mt	GD ²
E-10	8,0				0,00088	0,63	0,0085
E-12	0,8		-	3500	0,00175	1,26	0,0015
E-16	1.	Ì	1º máx.		0,0035	2,50	0,0049
E-20	4.05	±0,2		2000	0.007	5.0	0,0130
E-20L	1,25			3000	0,007	5,0	0,0152
E-25	1.6]	-	2000	0.014	40.0	0,370
E-25L	1,6			2000	0,014	10,0	0,0422

n_{max.} (rpm) - rotação máxima permitida

P (cv) - capacidade

Mt (mkgf) - momento de torção

GD² (kgf²) - momento de inércia

Um alinhamento correto do acoplamento aumenta a vida do elemento elástico.

Para rotações próximas de $n_{m\acute{a}x}$ recomenda-se usinagem dos cubos de acoplamento.

Fator R (tabela 3)

Refere-se à máquina acionada por motor elétrico. Geradores de luz Ventiladores N/n ≤ 0,1 Bombas centrífugas	1,2
Elevadores de canecas	
Exaustores e ventiladores N/n ≥ 0,1	
Máquinas ferramentas rotativas	1,4
Transportadores de correia	
Misturadores	
Guinchos	
Máquinas para madeíras	1,6
Monta-cargas	1,0
Fornos e cilindros rotativos	
Betoneiras	
Centrifugas	
Máquinas lavadeiras	
Bombas de pistão com volante	
Transportadores de corrente	1,8
Moinhos em geral	
Tambores e moinhos rotativos	
Pontes rolantes	

Exemplos de seleção:

Determine um acoplamento uniflex entre um motor elétrico com potência $P = 7,5 \text{ kw} (\sim 10 \text{cv})$ e uma bomba centrífuga que requer potência $P = 6,3 \text{ kw} (\sim 8,6 \text{cv})$.

1) Fator R

Por meio da tabela 3 (página 339) de fator R encontra-se que para bomba centrífuga R = 1,2.

2) Escolha do acoplamento $\frac{P}{n} \cdot R = \frac{8,6}{1720} \cdot 1,2 = 0,006$. Pela tabela 2 (página 341) é escolhido o acoplamento E - 20.


18.3 - ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS PEFLEX

18.3.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os acoplamentos flexíveis PTI modelo Peflex em seus 11 tamanhos reúnem características especiais que não são comuns aos acoplamentos tradicionais conhecidos no mercado. Podemos resumir nos seguintes pontos:

O elemento elástico está moldado em borracha natural que, como se sabe, é o material com maior grau de absorção de vibrações e melhor resposta elástica.

Sua forma compacta e a disposição dos parafusos roscados em aço SAE 1112, vulcanizados no corpo do elemento elástico, fazem com que o torque seja

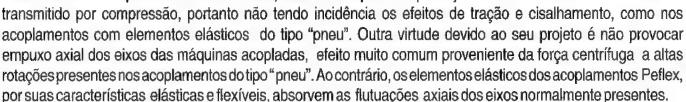

Devido à fixação dos cubos nos elementos elásticos ser por meio de insertos metálicos, os parafusos de fixação não possuem contato físico com a borracha, preservando-a de um desgaste por atrito, e ao mesmo tempo, permitindo o torque adequado dos parafusos, proporcionando melhor transmissão de força.

A manutenção é muito rápida e simples, pois a substituição do elemento elástico se efetua sem ter que deslocar as máquinas acopladas.

Os elementos elásticos de reposição são vendidos com seus correspondentes parafusos de fixação de aço de alta resistência 1038, rosca NF.



ção de laço de aixa resistencia 1036, fosca NF.

Fórmula para seleção:

POT EQUIVALENTE = POT REAL - fs

POT REAL: POTÊNCIA REAL transmitida na aplicação

18.4 - ACOPLAMENTOS MODELO PEFLEX

fs: Conforme tabela 1 - Fator de Servico - Máquinas Acionadas

Para definição do tamanho do acoplamento, o resultado encontrado na fórmula anterior (POT EQUIVALENTE) deve ser menor que o valor indicado na tabela 2 - Seleção do Acoplamento - para a rotação correspondente de trabalho.

18.4.1 - SELEÇÃO DO ACOPLAMENTO


Element	o para Seleção	Cálculo do Acoplamento
CV	cavalo/vapor	cv x Fs
kW	Kilowatt	Com o valor obtido, buscamos na finha rpm correspondente.
rpm	Rotação por minuto	(Tabela 1) até superar este valor, encontrando no topo dessa coluna o acoplamento adequado.
Fs	Fator de serviço	
1,36	Coeficiente k W - cv	kW · 1,36 · Fs

	Tabela 1 - Fator de Serviço - Máquinas Acionadas - Choques											
Máquinas Condutoras	Leves	Semipesadas	Pesadas	Extrapesadas	Reversão							
Motor Elétrico	1,2	1,5	2	2,5	3							
Turbina	1,5	2	2,5	3	3,5							
Motor a Diesel	2	2,5	3	3,5	4							


Tabela 2 - Seleção do Acoplamento (usar múltiplos e submúltiplos de 100 p/ rpm que não figuram)


RPM	Tamanho Potência Equivalente (cv)											
KPMI .	PE-1	PE-2	PE-3	PE-4	PE-5	PE-6	PE-7	PE-8	PE-9	PE-10	PE-11	
100	0,4	0,6	1,3	3,6	6,3	10,9	14,8	32,1	94,9	163,4	281,3	
580	2,3	3,6	7,3	21,1	38,4	63,2	85,8	186,3	550,7	947,5	1631,8	
1170	4,7	7,2	14,7	42,5	73,5	127,4	173,2	375,7	1110,9	1911,3	3291,7	
1450	5,9	8,9	18,2	52,6	91,1	157,9	214,6	465,7	136,7	2368,8	4079,5	
1750	7,1	10,8	22	63,5	110,0	190,6	259,0	562,0	1661,5	2858,8	4923,6	
2500	10,1	15,4	31,4	90,8	157,1	272,3	370,0	802,8	2373,6	4084,1	7033,6	
3000	12,1	18,4	37,7	108,9	188,5	326,7	444,0	963,4	2848,4	4900,9	8440,4	


Os tamanhos indicados pela linha grossa devem ser montados com os flanges para altas rotações, especialmente desenhadas pela PTI para esta finalidade.

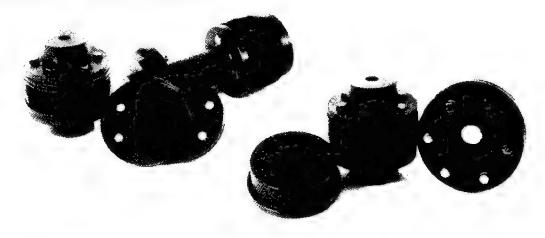

18.4.1.1 - DIMENSIONAL

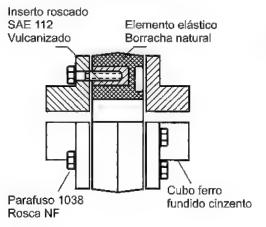

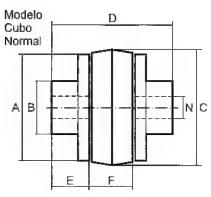

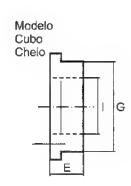

18.4.1.2 - MEDIDAS PRINCIPAIS

Tamanho	A	В	С	D	Е	F	G	Н	J
PE-1	60	25	63	63	22	19	52	15	32
PE-2	73	36	78	78	24	30	64	22	40
PE-3	94	50	100	98	29	40	80	30	50
PE-4	124	70	132	130	40	50	110	43	68
PE-5	150	85	161	171	53	65	140	53	87
PE-6	168	106	180	185	60	65	147	66	90
PE-7	212	120	220	215	60	95	180	75	112
PE-8	235	140	243	255	80	95	200	87	125
PE-9	287	190	298	320	100	120	265	118	165
PE-10	355	230	368	395	120	155	315	140	195
PE-11	435	280	451	465	140	185	400	175	250


18.4.1.3 - DADOS TÉCNIÇOS

	PE-1	PE-2	PE-3	PE-4	PE-5	PE-6	PE-7	PE-8	PE-9	PE-10	PE-11
Torque Nominal Nm	28,4	43	88	255	441	764	1039	2254	6664	11466	19747
Ângulo Torção Máxima (Graus)	10	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
RPM máximo com Carcaça AR com Balanceamento Dinâmico	5000	5000	5000	4800	4500	4500	4500	4500	4300	4000	3800
RPM máximo com Carcaça AR com Balanceamento Dinâmico	3500	3500	3000	2500	2500	2500	1700	1700	1500	1000	1000
GD2 - Elemento Elástico kgm2		-	-	0,020	0,055	0,75	0,274	0,379	1,02	3,11	7,42
Peso Elemento Elástico	0,120	0,240	0,550	1,150	2,130	2,340	5,380	6,420	11,5	23	36,5
Peso Cada Cubo Normal - Kg	0,180	0,330	0,690	1,650	2,940	4,680	7,280	11,5	25,5	42	80
Peso Cada Cubo Cheio - Kg	0,350	0,590	1,170	2,750	5,320	8	11,5	19	-	-	-

Ao montar o acoplamento, certifique-se de que as faces dos elementos ajustem-se perfeitamente entre os cubos. Quanto menores o desalinhamento e o desvio angular dos eixos, maior a vida útil dos acoplamentos. Revisar periodicamente os acoplamentos, quanto ao alinhamento e torque de aperto dos parafusos.

18.4.1.4 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Mecânica dos cubos: dimensões recomendadas: r Máx = 63% de \varnothing D (segundo dimensões de catálogo) rasgo chaveta normalizado, segundo DIN 6885.

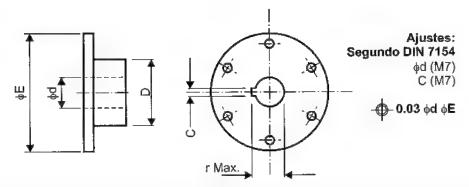


Tomar como referência para concentricidade entre diâmetros sobre o ØE. Não tomar referência sobre ØD. Recomenda-se ajustar por interferência tanto para o eixo como para o rasgo chaveta. Não se aconseiha ajuste deslizante.

18.4.1.5 - MONTAGEM


Os cubos devem ser montados com as faces alinhadas com as pontas dos eixos, ou a 3mm sobressaindo no máximo.

O elemento elástico deve se alojar entre os cubos (F) com uma folga de até 0,2mm. Ajustar os parafusos e a fixação ao torque correspondente ao seu tamanho, sabendo que eles são de alta resistência.

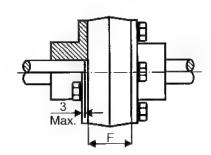

18.4.1.6 - ALINHAMENTO

O elemento elástico deve se alojar entre os cubos (F) com uma folga de até 0,2mm. A justar os parafusos de fixação ao torque correspondente ao seu tamanho, sabendo que eles são de alta resistência.

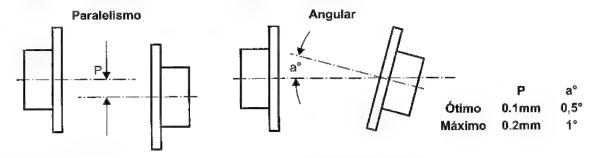


Importante

Durante as paradas dos equipamentos, verificar o torque dos parafusos de fixação, dado que todo o sistema pode estar sujeito a vibrações, o que origina desajustes.

18.4.1.7 - Instruções de Montagem


O elemento elástico deve se alojar entre o cubo e o espaçador de forma deslizante com uma folga até 0.2mm (F).

Os cubos devem estar montados segundo recomendações de montagem gerais dos acoplamentos Peflex, considerando a distância entre as extremidades dos eixos (D).

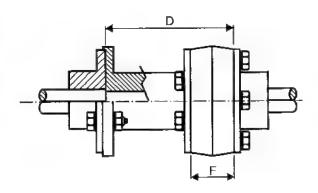

18.4.1.8 - ALINHAMENTO


Um alinhamento correto diminui as vibrações e aumenta a vida útil do elemento elástico.

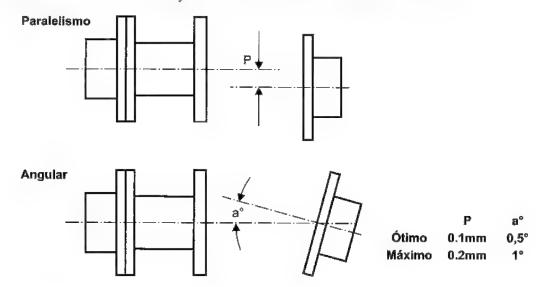

18.4.1.9 - CONFIGURAÇÃO

Aplicação: cubo (normais, cheios, normal com cubo cheio)


O acoplamento PTI modelo Peflex apresenta três formas de montagem:

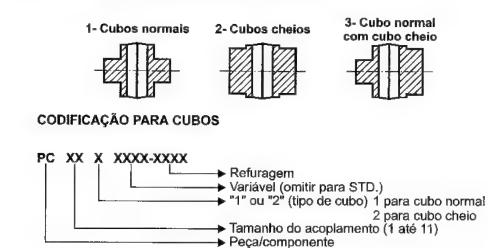

Cubos normais: A fixação ao centro do acoplamento é por meio de parafusos sextavados.


Cubos cheios: A fixação ao centro do acoplamento é por meio de parafusos Allen com cabeça cilíndrica e sextavado interno.



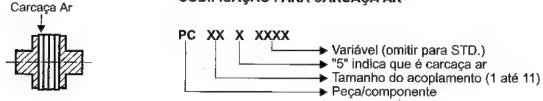

Essas carcaças estão colocadas entre o elemento elástico e os cubos.


18.4.1.10 - APLICAÇÃO COM ESPAÇADOR

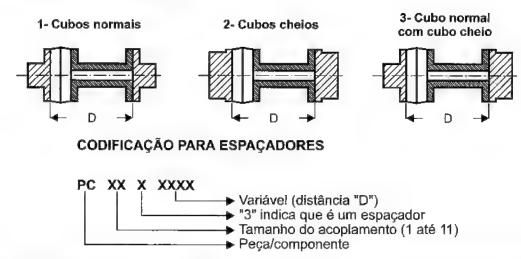


D = Distância entre as extremidades dos eixos. Esta dimensão será especificada segundo o espaço livre existente entre a extremidade do eixo da máguina motor e o da máguina movida.

Acoplamento		Distância entre	Pontas de Eixo	
Tamanho	D = 100mm	D = 140mm	D = 180mm	D = 250mm
PE-1].			
PE-2				
PE-3	1.			
PE-4				
PE-5				
PE-6				****
PE-7				
PE-8				
PE-9				

CODIFICAÇÃO PARA ELEMENTOS ELÁSTICOS

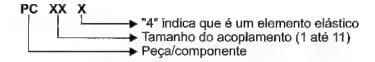

CODIFICAÇÃO PARA CONJUNTO MONTADO

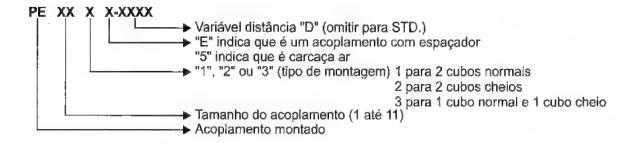


18.4.1.11 - PARAFUSOS

Cubos Normais

Parafusos UNF sextavados.


Material SAE 1038 Grau: 5 Segun SAE J429h Dimensões conforme ANSI B18.2.1 SAE J429

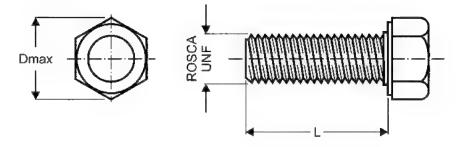

Cubos Cheios

Parafusos UNF Allen (com cabeça cilíndrica sextavada interna).

Material SAE 1038 Grau: 5 Segun SAE J429h Dimensões conforme ANSI B18.2.1 SAE J429

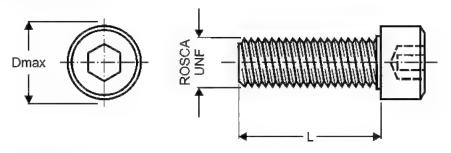

Dimensões e Torque de Ajuste de Parafuso

		Cubo Normal					Cubo Cheio					
	Parafuso l	JNF Sextavado		Torque		Parafuso UNF Allen						
Tamanho	Rosca	L mm-(in)	D máx. mm	Nm	Tamanho	Rosca	L mm-(in)	D máx. mm	Nm			
PE 1	1/4" NF	15,87-(5/8")	12,83	15	PE 1	1/4"NF	19,05-(3/4")	9,52	26			
PE 2	1/4" NF	19,05-(3/4")	12,83	15	PE 2	1/4" NF	25,4-(1")	9,52	26			
PE 3	5/16" NF	22,22-(7/8")	14,66	24	PE 3	5/16" NF	31,75-(1.1/4")	11,95	52			
PE 4	5/16" NF	25,4-(1")	14,66	24	PE 4	5/16" NF	38,1-(1.1/2")	11,95	52			
PE 5	3/8" NF	31,75-(1.1/4")	16,51	42,5	PE 5	3/8" NF	50,8-(2")	14,22	96			
PE 6	3/8" NF	31,75-(1.1/4")	16,51	42,5	PE 6	3/8" NF	50,8-(2")	14,22	96			
PE 7	1/2" NF	38,1-(1.1/2")	22	104	PE 7	1/2" NF	63,5-(2.1/2")	19,05	237			
PE 8	1/2" NF	38,1-(1.1/2")	22	104	PE 8	1/2" NF	63,5-(2.1/2")	19,05	237			
PE 9	5/8" NF	50,8-(2")	27,5	207								
PE 10	3/4" NF	63,5-(2.1/2")	33	36	Parafuso UNF Sextavado							
PE 11	3/4" NF	63,5-(2.1/2")	33	36	PE 9	5/8" NF	114(4.1/2")	27,5	207			

Exercício

Selecionar o acoplamento Peflex (1) e (2) do triturador de material sintético a ser utilizado na reciclagem de plástico. A máquina é acionada por um motor elétrico com potência P = 11kW (~15 cv) e rotação n = 1750 rpm acoplado a um redutor com relação de transmissão i 1:10 com rendimento $\eta = 0.8$. Admita serviço pesado.

1) Seleção dos acoplamentos - Acoplamento (1) (motor/redutor)

Como o serviço foi admitido como pesado e o acionamento é por meio do motor elétrico, encontra-se na tabela 1 (página 344) que, Fs = 2.0.


portanto, a potência equivalente (Pe) será:

$$P_{e(1)} = P \cdot fs$$

$$P_{e(1)} = 15 \cdot 2$$

$$P_{e(1)} = 30cv$$

Por meio da potência equivalente $P_{e(1)}=30$ cv e rotação n=1750, encontrase na tabela anterior o acoplamento Peflex PE-4 cuja potência equivalente é $P_{e(1)}=63,5$ cv.

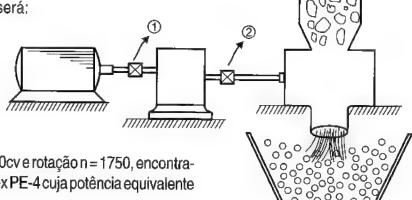

Observação

Escolha sempre o acoplamento ≥ ao valor calculado, desta forma a segurança do projeto estará confirmada.

Acoplamento (2) (reduto/triturador)

Como o rendimento do redutor é n = 0,8, a potência útil do dimensionamento será:

$$P_u = P_{motor} \cdot n$$

$$P_u = 15 \cdot 0.8$$

Rotação no eixo de saída do redutor:

$$n_{\text{saida}} = \frac{n_{\text{entrada}}}{i} = \frac{1750}{10}$$

portanto, a potência equivalente será:


$$P_{e(2)} = Pu \cdot fs$$

$$P_{e(2)} = 12 \cdot 2$$

Por meio da potência equivalente $P_{e(2)} = 24$ cv, de rotação e de saída do rotor $n_{saída} = 175$ rpm, encontra-se na tabela 2 que o acoplamento a ser utilizado é o Peflex PE - 8 cuja potência equivalente $P_e = 32,1$ cv a rotação n = 100rpm (rotação imediatamente inferior encontrada na tabela 2, página 344).

Tabelas de Elementos Normalizados



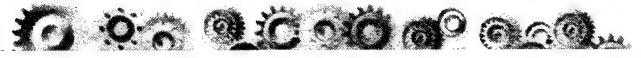


REBITES DE CABEÇA REDONDA PARA CONSTRUÇÕES DE AÇO DIN-124

Diâmetro do rebite em bruto	d	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Diâmetro da cabeça	D	16	19	22	25	28	32	36	40	43	48	53	58
Altura da cabeça	k	6,5	7,5	9	10	11,5	13	14	16	17	19	21	23
Raio da cabeça	R≈	8	9,5	11	13	14,5	16,5	18,5	20,2	22	24,5	27	30
Diâmetro do rebite acabado	d ₁	11	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37


d	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Comprimento acabado				Com	prim	ento	inicia	ıl do	rebit	е		
6	20											
7	22											
8	24	24										
9	24	26										
10	26	28	28									
11	26	28	28									
12	26	28	30	32								
13	28	30	32	32						İ		
14	28	30	32	34	36							
15	30	32	34	36	38							
16	32	34	36	38	38	40						
17	32	34	36	38	40	42						
18	34	36	38	40	42	45	48					
19	36	38	40	42	45	48	48					
20	38	38	40	42	45	48	50					
22	40	40	42	45	48	50	52	55				
24	42	42	45	48	50	52	55	58				
26	45	45	48	50	52	55	58	60	62			
28	48	48	50	52	55	58	60	62	65			
30	50	50	52	55	58	60	62	65	68	70		
32	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72		
34	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75		
36	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	
38	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	
40	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	82	85
42	62	65	65	68	70	72	75	78	80	82	85	90
44		65	68	70	72	75	78	80	82	85	90	95
46		68	70	72	75	78	80	82	85	90	90	95
48		70	72	75	78	80	82	85	85	90	95	95
50			75	78	80	82	85	85	90	90	95	100
52			78	80	82	85	85	90	90	95	95	105
54				82	85	85	90	90	95	95	100	105
56				85	85	90	90	95	95	100	105	105
58				85	90	90	95	95	100	100	105	110
60				90	90	95	95	100	100	105	110	110
62				90	95	95	100	100	105	105	110	115
64					95	100	100	105	105	110	115	115


d	20	22	24	27	30	33	36
Comprimento acabado	C	ompr	imen	to in	icial e	do rei	bite
66	100	105	105	110	110	115	115
68	105	105	110	110	110	115	120
70	105	110	110	110	115	120	120
72	110	110	110	115	115	120	125
74	110	110	115	115	120	125	125
76	110	115	115	120	120	125	130
78	115	115	120	120	125	130	130
80	115	120	120	125	130	130	135
82	120	120	125	130	130	135	135
84	120	125	130	130	135	135	140
86	125	130	130	135	135	135	140
88	130	130	135	135	135	140	140
90	130	135	135	135	140	140	145
92		135	135	140	140	145	145
94		135	140	140	145	145	150
96		140	140	145	145	150	150
98			145	145	150	150	155
100			145	150	150	155	155
102			150	150	155	155	160
104			150	155	155	160	160
106			155	155	160	160	165
108			155	160	160	165	165
110			160	160	165	165	170
112			160	165	165	165	170
114		<u>_</u>		165	170	170	175
116				170	170	170	175
118				170	175	175	180
120				175	175	175	180
122					175	180	180
124					180	180	185
126					180	185	185
128	lacksquare			_	185	185	190
130	$oxed{oxed}$				185	190	190
132				<u> </u>		190	190
134		_				190	195
136						195	200
138		L.				195	200

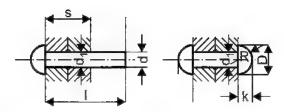


Designação de um rebite com d = 14mm e comprimento $\ell = 60$ mm

Rebite de cabeça redonda 14 · 60 DIN 124

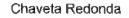


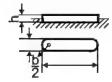


Chaveta Redonda com Parafuso de Retenção

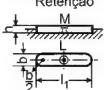



Chaveta Redonda com Parafusos de Retenção e de

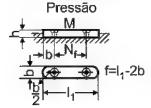

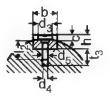



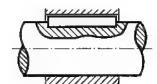

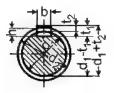

Chanfro e Arredondamento

Chanfro



Arredondamento





Designação da chaveta de formato A de largura b = 20mm altura h = 12mm e comprimento I = 48mm.


Chaveta 20 · 12 · 48 DIN 6885

Material: st 60 · 11 (ABNT 1045 com $\sigma_r = 600 MPa$)

CHAVETAS FORMA ALTA PARA MÁQUINAS-FERRAMENTA DIMENSÕES E APLICAÇÕES DIN 6885

40	22	150	170	40	14		40	8,2		8 d ₁ + 22																									701	-	-	1050	╁	1360	╁	┨
36	20	130	150	36	13.7	+0,3	36	6,5		d ₁ + 18	+0.3		-0,3																					521	578	662	747	860	973	1090	1200	3514
32	18	110	130	32	13		32	5,2		d ₁ + 15	0,0	9,0																					369	421	466	534	602	692	783	873	964	5
28	16	99	110	28	7		28	5,1	+0,2	d ₁ + 14 d ₁		0																				260	296	33.1	366	419	471	542	612	682	752	15
25	14	85	95	25	10		25	4,1	Ŧ	$d_1 + 12$																					177	205	232	260	287	328	370	425	480	535	589	. 18.50.5
22	14	75	85	22	10		22	4,1		7	0,0	9'0		as ≈ 7)																141	158	182	207	231	235	291	237	376	424	473	504	
20	12	65	75	20	80		20	4,1	[5 d ₁ + 11				1000 peç															6,76	111	124	143	162	180	199	227	256	293	331	369	Ana	
18	11	58	65	18	80		18	3,1		d ₁ + 8,5				rma Akg/														71,7	81,0	91,9	103	118	134	149	165	188	212	243	274	305		
16	10	50	58	16	7.5		16	2,6		1 + 8			2	Peso (7,85 kg dm³) para forma Akg/1000 peças													52,2	58,5	0'99	74,8	83,7	95,7	109	122	134	153	172	197	222			
14	6	44	50	14	6.5	+0,2	14	2,6		d1+7	10.2	0.6	-0,5	35 kg dm												36,6	41,5	46,5	52,4	59,3	66,2	76,1	86,0	95.9	106	121	135	155				
12	0	38	44	12	œ		12	2,1		d₁ + 6				Peso (7,8				1						22,2	25,2	28,2	32,0	35,8	40,3	45,6	50,9	58,4	62.9	73.5	81.0	92.3	104					
10	8	30	38	10	9		5	2,1	-	1 + 5,5	1											14,4	16,3	18.8	21,3	23,8	27,0	30,1	33,9	38,3	42,7	48,9	55,2	61.5	67.8							
8	7	22	30	8	5.4		80	1,7	+0,1	d ₁ + 4,5 d ₁	4.0	4.0						1		8,05	8,92	10,3	11,6	13,4	15,1	16,9	19,1	21,3	24,9	27,0	30,1	34,5	39,9							T		
9	9	17	22	9	4.4		ဖ	1,7		d1 + 4 c								4,16	4,73	5,29	5,86	6,71	7,55	8,68	9,84	10,9	12,3	13,7	15,4	17,4	19,4											
ıo.	5	12	17	5	3.8		ιΩ	1,3		1+3,5	-					2,14	2,54	2,93	3,32	3,71	4,11	4,70	5,29	6,07	6,85	7,64	8,62	09'6	10,8					T	İ		T			T	T	
4	4	10	12	4	m	+0,1	4	1,1		d ₁ + 3 c	+0.1	0.2	-0,1		1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,03	3,41	3,91	4,41	4,91	5,54										T			T	İ	
Largura b	Altura h	de	até	64 S	2	dif. adm.	6d 0	t ₂ ⁴)	dif. adm	mínima	dif adm	ے د	dif. adm.	dm. fêmea					+0,2						•			+0,3							_	_		5,0+	1	_	-	
	naveta	1	lxo dı	assento com folga	200	Profundidade	assento fixo	opopiosi posi	laidade		do chanfro	into da	sgo	dif. adm.					-0,2									-0,3										5,0				
	Secção da Chaveta		Diametro do eixo	Largura b	1	Profu	Largura b	Destin	LIGIT	d ₂	Arredondamento do chanfro	Arredondamento da	base do rasgo	Comprimento I ₁	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	20	56	63	70	80	06	100	110	125	140	160	180	200	000	
					ja o sex			Ras to ct			Arre			Cor																										-		

Recomendação: indicadas na construção de máquinas-ferramenta.

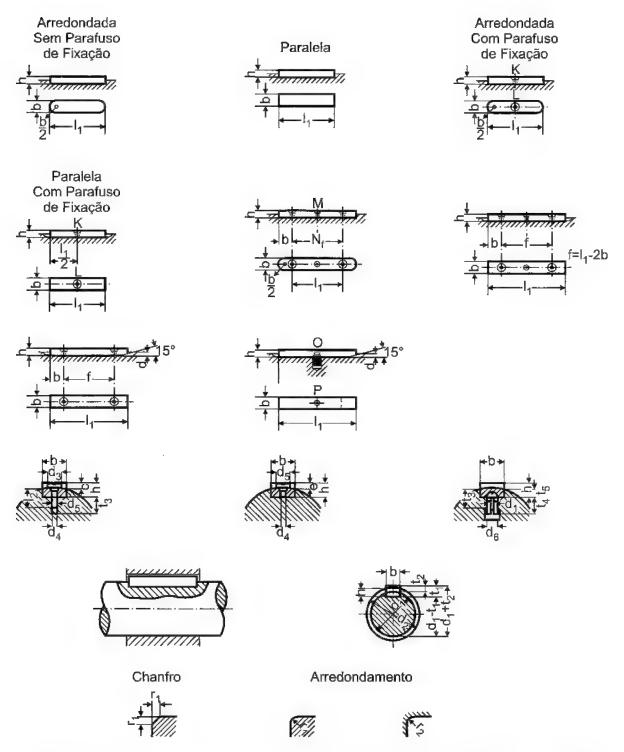

Designação de uma chaveta formato A de largura b = 12 mm, altura h = 8 mm e comprimento I = 48 mm.


Chaveta A 12 · 8 · 4 DIN 6885

Material: st 60 \cdot 11 (ABNT 1045 com $\sigma_{_{\Gamma}} =$ 600 MPa)

CHAVETAS FORMA ALTA DIMENSÕES E APLICAÇÕES DIN 6885

100 4440 100 30,4	100 19,8 18,7 20 d ₁ + 50				11000 1238 1395 15720
90 45 380 440 90 90 27,5	90 7,7 6,6 6,6 +45				7880 9920 11180 12600
80 330 380 80 80 80	80 15,6 14,5 dx+40	2 2			5520 6280 7030 7810 8910
22 20 22 22 22 22 23 20 22 22 23 20 22 23 20 22 23 20 22 23 20 22 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	70 14,2 +0,3 +0,3 14 d+ 35	+0,5 2,5			3800 4750 5320 5390 7600
63 2260 2260 63 63	63 12,6 11,5 13 d ₁ +32				2750 3370 3830 4290 6120
56 230 230 260 56 19 3		1,6			2080 2340 2600 2860 3250 4100 4100 5200
28 28 200 230 50 17	50 11,2 10,1 d ₁ +27				1540 1760 1760 1980 2420 2420 2420 3460 3460 4400
45 25 170 200 200 45 15,3	45 9,9 8,9 10 10 d ₁ +25	[-]위-]오			1100 1240 1410 1770 1770 1940 2210 2210 2780 3140 3530
40 150 170 40 13,5	40 8,7 7,7 9 9 0,+22				760 863 967 11240 1730 1930 2760
36 150 150 36 36 12,3	36 7,9 6,9 8 8 6+20				565 622 706 791 904 1020 1130 1240 1780 2010 2260
32 110 130 130 14,1	32 7,1 6,1 d + 18	위		1	452 462 633 723 814 904 1420 1610
28 95 95 95 95 95 95	8 2 4 9 +	0 0	B kg	281	35.7 38.7 38.7 38.7 70.3 38.7 70.3 1110 1110
25 41 88 85 95 25 25 8,7	25 5,4 4,6 +0 6,1 6,1		amoj e	192 220 241	27.5 27.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38
22 75 85 8,5 8,5	22 5,6 +0,2 4,8 5,5 di+14	9,0	ng) bau	152 193 193 193	247-247-247-247-247-247-247-247-247-247-
20 12 65 65 75 20 20	20 4,7 3,9 6,+12		Peso 7,85 (kg/dm³) para forma	119 119 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127	235 235 235 235 235 235 235 24 414 414
8 1 1 8 8 1 1 8 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1	18 4,3 3,5 d ₁ +11		30 7,85	87.0 87.0 109 124	243 243 243 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3
16 50 50 58 16 16 16 16		2 2		26.5 7.0.3 7.9.1 1.00 1.00 1.00	220 138 138 176 201 226 226
14 44 50 14 14 5,5	3,6 3,6 3,5 d ₁ +9	0,5		35,6 39,6 69,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 7	08.0 109 109 124 138 158
12 38 38 44 12 12	12 3,2 2,6 3 d ₁ +8		21.1	27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 2 27 1 2 27 1 2 27 1 2 2 2 2	75/4 75/4 82/9 94/2 106
10 38 38 10 10 10	10 2,8 3 4 4+8			2014 225.6 25.14 33.14 20.2 20.2 20.2 20.2	
8 8 8 4,1	3 3 3 4,+7	4 0 4	7.93 9.830 11.0 12.3	15.8 17.6 17.6 17.7 27.7 30.8 35.2 35.2	q'fr
6 6 72 22 6 6 3,5	6 2,6 2,1 +0,1 2,5 4+6	0 0	46.4.4.9.4.9.4.7.7.7.7.0.7.7.7.7.0.7.7.7.7.0.7.7.7.7	9.04 11.2 12.7 15.8 15.8 19.8	
5 17 17 5 5 5 2,9	5 2,2 2,1 1,8 1,8 d+5		22.2.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.	628 7.06 7.85 8.83 8.83 11,0	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1,7 1,3 1,6 d+4	2 2 2 7	22.22.22.23.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.	5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
8 0 0 C	d ₁ +6	0,2	0,423 0,565 0,565 0,848 0,989 1,13 1,27 1,27 1,36 1,36 1,36 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36	25.26	
7 2 88 2 7	2 1 0,6 0,8 d ₁ +2,5		0,188 0,251 0,314 0,377 0,440 0,565 0,565		
g - 9 E	Q E E B	E E			
ento fixo Pg com folga ho aperto	Pg J g assento dif. adm dif. adm.	dif. adm	femea +0,2	+0,3	-0+ -0.
		obs	dif. adm		
Chaveta eixo dı assento fixo assento com folga	assento fixo P9 assento com folga D 9 com folga D essento dif. adm com aperto dif. adm	anfro e do ra	macho di —0,2	6,0	0 rC
	asse	Arredondamento do chanfro Arredondamento da base do rasgo			
ecção da lámetro do Largura b Profundi-	Largura b-3) Profundi- dade t ₂	amento	ento 1 ₁		
no eixo	uo capo	edonda	Comprimento I ₁ 8 10 12 14 14 16 20 20 22 22 22 28	25 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2500 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 14
ogesA	Rasgo	Arre	8		

Recomendação: são introduzidas nos rasgos dos eixos e dos cubos com interferência lateral, sendo especialmente recomendadas para F_oF_o e bronze.

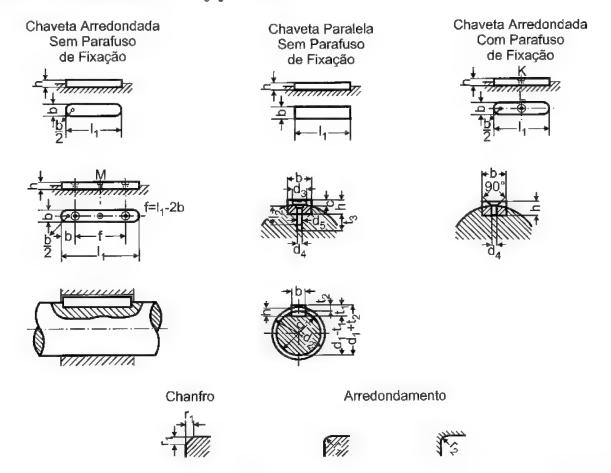

Designação de uma chaveta de formato A com largura $b=12\,\mathrm{mm}$, altura $h=6\mathrm{mm}$ e comprimento $l=70\mathrm{mm}$.

Chaveta A 12 · 6 · 70 DIN 6885

Material: st 60 (ABNT 1045 com σ_r = 600MPa)


CHAVETAS FORMA BAIXA DIMENSÕES E APLICAÇÕES DIN 6885


36	130	150	36	8,3		36	3,8		2	d ₁ + 11,5	-	-	-				339 373	610 678 678	746 848 949 1070 1200	≥
32	110	130	32	7,6		32	3,5	1	7,1	d ₁ + 11	۱	+0,3	-0,3				249 276 304	387 442 497 553	697 774 870 981	19.0 16,5 10,5 6,3 17 M.10 X 20
28	2 8	110	28	6,9		28	3,2	+0,2	7,4	d ₁ + 10	9,0						176 198 220 242	308 352 396 440	484 550 615 692	13.2 16,5 10,5 6,3 17 M 10 X 18
25	υ α	95	Ø	6,2		25	2,9		7.7	6+ ¹ p							124 159 177	247 283 318 353	389 442 495	948 13,5 8,4 5,3 14 M 8 X 15
22	7,	785	22	မ		22	3,1		2,4	g+ b	9,0	0	0,0	S ★ 7)			98 109 124 140 171	249 280 311	389	7,34 10,4 6,4 4,2 13 M 6 X 15
20	S E	75	20	5,4	2	20	2,7		7	0, +8				1000 peça:			70.3 87.9 100 113 126 138	201 201 226 226 251	276	5.39 10,4 6,4 4,2 12 M 6 X 12
1 9	200	85	18	8,4	+0,	18	2,3		9,1	7+7				dm³) para forma B / kg/1000 peças			9897.05.24 9890.07.24 9890.00 9890.00 9890.00	158		3,82 10,4 6,4 4,2 12 M 6 X 12
16	- V2	58	16	4,7		16	2,4		1,7	4 + 7	2	2,5	2	n³) para foi			987.444.0 559.2 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3	123		3.02 9,4 5,3 3,7 10 M 5 X 10
14	٥	50	41	4		4	2,1		1,4	d, + 6	O	+0,2	0.0	<u> </u>			2027 2027 2020 2020 2020 2020 2020 2020	92.3 106		1,98 9,4 5,3 3,7 10 M 5 X 10
12	٥٥	44	12	3,9		12	2,2	+0,1	1,6	d, +6				Peso (7,85		တ (ဂ)	2022/2020 2020/2020 2020/2020 2020/2	79,1		1,46 9,4 4,3 3 3 10 M 4 X 10
10	0 8	38	10	3,7		10	2,4		1,8	d, + 6						10,4 11,8 13,2	21222222222222222222222222222222222222			1,01 7,4 3,2 2,2 8,8 8 8
ω I	a 8	30	8	3,1		φ.	2		1,4	d, + 5	0,4		4,0			5,585 (6,028 (8,048 (1,058)	25.22.22.22.23.32.22.23.32.22.23.32.23.23.			0,539 5,9 3,2 2,2 7 M 3 X 8
90	4 (22	9	2,5	-	9	1,6		-,1	d, + 4						2 2 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			0.243
(Q)	20 5	17	5	1,9	0+	LC)	1,2		8,0	d, + 3	0,2	+0,1	0,2 -0.1	5	, , ,	2,59 2,59 2,59 3,30	6,5 4 4 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4 7 4 7 4 7 4 7			0,126 d3 d3 c c d X
Largura b	Altura h	até	64 S	20	dif. adm.	600	o as	dif. adm	com aperto	dif. adm.	L1	dif. adm	olif order	1 -1	fêmea	+0,2	+0.3		+0,5	Puros des lingues de ajuste Prof. del taladro
Chaveta		eixo dı	assento fixo	com folga		assento fixo	com folga		Com		o chanfro		a base do rasoc	dif. adm	macho	-0.2	6,0-		-0,5	Marin Sos d
Seccão da Chaveta		Diâmetro do eixo da		Profundi-	u	Largura	ogr	Se of Profundi-	, dade t,		Arredondamento do chanfro		Arredondamento da base do rasgo	Comprimento 1,		16 16 18 20 22 25 25	32 36 40 40 60 66 68 80 80 90	110 125 140 160	180 200 220 250 280	315 355 400 Peso a ded Fuos para parafusos de pressão e parafusos de Pressão Persitus


 $Recomendação: são \ utilizadas \ de \ modo \ generalizado, especialmente \ em \ altas \ rotações.$


Uniões por pressão com inclinação.

Chavetas dimensões e aplicações.

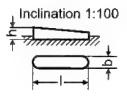

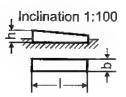

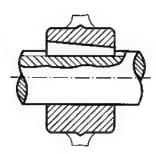

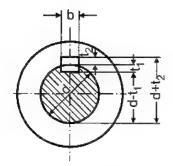

Designação de uma chaveta forma A de largura b = 20mm, altura h = 12mm e comprimento l = 185 mm.

Chaveta A 20 · 12 · 185 DIN 6885

Chanfro

Arredondamento







Secção da chaveta		7	က	4	IJ	ഗ	œ	10	7	14	16	18	20	22
	altirah	2	e	4	5	9	7	8	00)	o	10	11	12	14
	a de	1 62	000	10	12	17	22	30	38	44	20	28	65	75
Diâmetro do eixo	até	000	9	12	17	22	30	38	44	20	58	99	75	85
opset ob entire l	b D 10	2	m	4	Ŋ	9	m	10	12	14	16	18	20	22
Profundidade da chave	7	F. F	1.7	2.4	2.9	3,5	4.1	4,7	6,4	5,5	6,2	8,9	7,4	8,5
no eixo	dif. adm		Ŧ	+0,1						Ŧ	+0,2			
Profundidade da	4	9.0	-	1,3	<u>ل</u> ض	2,1	2,4	2,8	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,8
chaveta no cubo	dif. adm.					-0,1							+0,2	
Arredondamento do	E		0	2,			0	0,4			0,5		0	9,0
chantro	dif. adm		۲	1,1						-0,2				
Arredondamento da	1,2		0	1,2			0	0,4			8'0		0	9,0
base do rasgo	dif. adm.		۲	-0,1						-0,2				
ii.	adm					Pasn (7)	Peso (7 85 kg/dm³)	ka/dm³) ka	/1000 peca:	ka/dm³) ka/1000 oecas ≈ para forma B	na B			
macho	fèmea					2000	o na carri	S. /	mand non					
9		0,186												
80		0,246	0,558											
10		0,306	0,695	1,24										
12		0,366	0,831	1,48	2,32									
14		0,424	996'0	1,73	2,71									
16 -0,2	+0,2	0,482	1,10	1,97	3,09	4,46								
18		0,540	1,23	2,21	3,47	5,01								
20		0,598	1,37	2,45	3,84	5,90	99'8							
22			1,50	2,59	4,22	6,11	9,52							
25			1,69	3,04	4.78	6,92	10,8	15,5						
28			1,87	3,39	5,34	7,73	12,1	17,3						
32			2,14	3,86	80'9	8,80	13,7	19,7	23,6					
36	, de la compa		2,39	4,32	6,81	98'6	15,4	22,1	26,5					
40				4.77	7,54	10,9	17.1	24,5	29,4	38.7				
45				5,34	8,45	12.2	19,1	27,5	33,0	43,4	55,2			
50	+0.3				9,32	13,5	21,2	30,4	36,5	48,1	61,2	75,9		
					10,4	15,1	23,6	33,9	40.7	53,6	68,4	84,8	103	
63						16,8	26,4	38,0	45,6	0'09	76,5	95,1	116	149
70						18,6	29,2	42,0	50,4	66,5	84.8	105	128	165
80							33,2	47,7	57,3	75,6	96,5	120	146	188
06							37,0	53,3	64,0	84,6	108	134	163	211
100								58,8	70,4	93,5	119	148	181	233
110								64,3	77,2	102	131	163	198	256
125									86,9	115	147	183	223	289
Γ	(96,3	125	163	204	248	322
160	c;n+									144	185	231	281	365
180											206	257	314	407
200												283	246	449
220													376	490
250														220
Peso a deduzir para forma A	orma A	0,013	0,043	0,104	0,203	0,351	0,724	1,29	1,84	2,81	4,06	5,66	7,62	10,7

Material st 60 (ABNT 1045 com limite de resistência a tração $\sigma_{\rm r}$ = 600 MPa)

Recomendação: quando houver necessidade de excentricidade do cubo em relação ao eixo.

Suporta esforços axiais.

Conicidade 1:100.

COMPLEMENTO PARA EIXOS-ÁRVORE MAIORES DIN 6886


100	50	440	500	100	30.4		187	Î																							
06	45	380	440	08	27.5		16.6	2	10		100																				
80	40	330	380	80	24.6		14.5		2.5		2.5																			,	
70	36	290	330	70	22		13.1	+0,3		+0.5		50.5	Î																		
63	32	260	290	63	19,6		11.5		0,1					**																	
56	32	230	260	99	19,3	+0.3	11.8		1.6		1.6			para forma E																	
20	28	200	230	20	17		10.1		2	4	2	4		Peso (7,85 kg/dm3) kg 1000 peças ≈ para forma B							1500	1710	1910	2120	2320	2620	2920	3270	3660	4080	112
45	25	170	200	45	15,3		6'8		1,2	+0.4	1,2	4 .0-		g/dm3) kg 10						1080	1200	1370	1530	1700	1860	2100	2330	2620	2920	3250	80,6
40	22	150	170	40	13,5		7.7							Peso (7,85 k					741	839	937	1060	1190	1320	1440	1630	1810	2020	2260	2510	55,8
98	20	130	150	96	12,3		6,0	2,		6,1		က						551	605	685	764	898	973	1070	1170	1320	1470	1640	1830	2040	40,6
32	18	110	130	32	11,1		6,1	0+	8,0	0+	0,8	우					397	439	482	546	609	691	773	854	933	1050	1170	1300	1450		29,2
28	16	95	110	28	6'6	+0,2	5,4		0		0					274	308	341	374	423	471	535	597	628	721	811	899	1000			19,8
25	14	85	95	25	8,7]+	4,6		0,6	+0,2	9,0	-0.2			187	214	239	265	290	328	366	415	463	510	557	626	692				13,8
largura b	altura b	de	até	b D 10	ţ1	dif. adm	ţ.	dif. adm.	r,	dif. adm	F2	dif. adm.	bw.	nul		-C,0							904	2,5				•			rmaA
Service de chausta		Diametro do pivo d.	מה פועה מו	Largura do rasgo	Profundidade da chaveta	no eixa	Profundidade da chaveta	no cubo	Arredondamento do	chanfro	Arredondamento da base	asgo	zul. Abw.	keil	ç	د,5-							4	2							Peso a deduzir para forma A
Carriago	n onkana	Diametro	Consider	Largura	Profundidad	NO	Profundidad	o ou	Arredond	cha	Arredondam	do rasgo	Camprimento	_	2.0	80	90	100	110	125	140	160	180	200	220	250	280	315	355	400	Peso a


CHAVETAS COM CABEÇAS - DIMENSÕES E APLICAÇÕES DIN 6887

Designação de uma chaveta com cabeça de largura b = 18mm, altura h = 11mm e comprimento I = 200mm.

Chaveta: 18 · 11 · 200 DIN 6887

Material st (ABNT 1045 com limite de resistência à tração 600MPa)

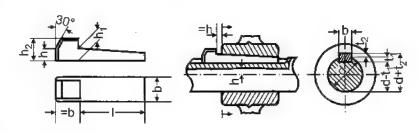

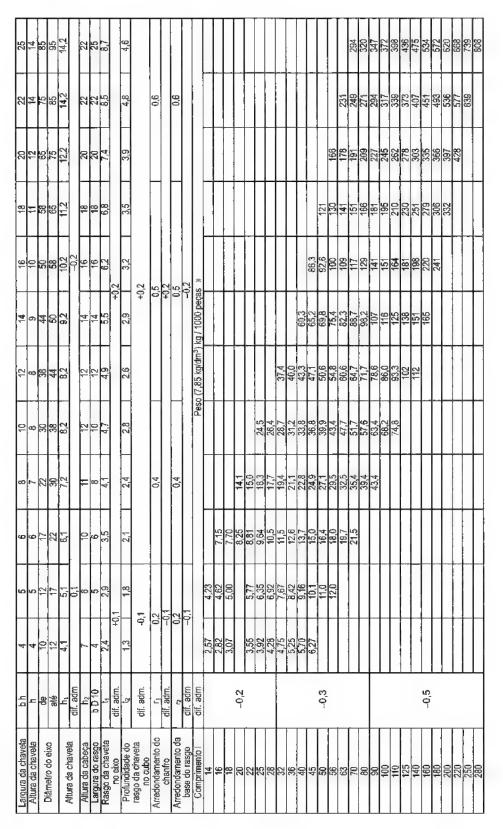


Recomendação: utiliza-se quando houver dificuldade de montagem das chavetas convencionais.

Denominação: chaveta inclinada com cabeça.

COMPLEMENTO PARA EIXOS MAIORES DIN 6887

100	20	440	200	50,6		90	100	30,4		18,7																					
06	45	380	440	45,6		75	90	27,5		16,6		2		ıo																	
98	40	330	380	40,5		20	80	24,6		14,5		2,5	5	2,5																	
70	36	290	330	36,5		63	70	22		13,1	6,0		+0,5		9'0	ì															
83	32	260	290	36,5		56	83	19,6		11,5				100		%															
56	32	230	260	32,5	6,0	20	56	19,3	-0'3	11,8		1,6		1,6		1 / 1000 pecas								-							
20	28	200	230	28,4		45	20	15		10,1			4		4	Peso (7,85 kg/dm³) kg / 1000 pecas						2370	2580	2780	3000	3210	3520	3800	4150	4550	4990
45	25	170	200	25,4		40	45	15,3		8,9		1,2	+0,4	1.2	40-	Peso					1710	1840	2010	2170	2340	2480	2750	2980	3250	3580	3920
40	22	150	170	22,4		36	40	13,5		7,7							,			1190	1290	1390	1520	1650	1780	1910	2100	2280	2470	2730	3000
36	20	130	150	20,4		32	36	12,3		6'9	-0,2	_			e				874	626	1010	1090	1200	1300	1410	1510	1660	1810	1990	2180	2390
32	22	110	130	18,3	2	28	32	11,1		6,1	;		£'0+		6,0-			621	999	707	772	828	920	1000	1080	1170	1290	1400	1540	1640	
28	16	88	110	16,2	-0,2	25	28	6'6	-0,2	5,4		8,0		8,0			426	460	493	527	574	626	069	753	818	881	971	1060	1160		
- Hq	ے	de	até	h,	dif. adm	h ₂	b D 10	-5	dif. adm.	r ₂	dif. adm.	5	dif. adm.	ſ2	dif, adm	dif. adm	0,3				_			4	E.		-				
Largura da chaveta	Altura da chaveta	Differential de place	Diametro do elxo	Alternative description	Alfura da chaveta	Altura da cabeça	Largura do rasgo	Profundidade do	rasgo no eixo	Profundidade do	rasgo da chaveta no cubo	Arredondamento do	chanfro	Arredondamento do	fundo do rasgo	Comprimento (I)	80	06	100	110	125	140	160	180	200	220	250	280	315	355	400

CHAVETAS REDONDAS - DIMENSÕES E APLICAÇÃO DIN 6888

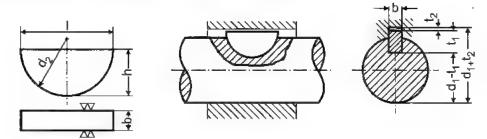

Designação de uma chaveta redonda com largura b = 4mm, altura h = 5mm chaveta redonda 4 · 5 DIN 6888.

Arestas iniciais, chanfros arredondados, escolha da ferramenta.

Arredondamento da chaveta para o eixo e o cubo.



Material st 60 corresponde ao ABNT 1045 (aço com limite de resistência a tração 600 MPa)

Recomendação: para transmissão de torques pequenos e médios.

Denominação: chaveta meia lua (Woodruff)

	7,5	\$				19				18,57	3,27			9	6,6		19							
4	6,5			17	22	16	-0,1	0,2	+0,1	15,72	2,40	-		5	5,6	+0,1	16		Ť	1,7	1,1	+0,1	0,2	-0,1
	ιΩ	10	12			13				12,65	1,47			3,5	4,1		13							
	6,5		-			16				15,72	1,80			5,3	5,6		16				_			
3	2					13	01	0,2	+0,1	9,66	1,10	ď	r	3,8	4,1	+0,1	13	c	r	1,4	1,1	+0,1	0,2	-0,1
	3,7	œ	10	12	17	10				99'6	0,622			2,5	2,8		10							
2,5	3,7					10	-0,1	0,2	+0,1	9,66	0,518	3.6	2,7	2,9	2,9	+0,1	10	9 (6,2	1	1	+0,1	0,2	-0,1
	3,7					10	1		_	9,66	0,414			2,9	2,9	1	10					1	i	4
2	2,6	5	80	10	12	7	-0,1	0,2	+0,1	6,76	0,204	r	7	1,8	1,8	+0,	7	,	V	-	-	+0,1	0,2	-0,1
1,5	2,6	4	9	6	10	2	-0,1	0,2	+0,1	92'9	0,153	LI T	n.	2	2	+0,1	7	-	ດ໌	9,0	8,0	+0,1	0,2	-0,1
-	1,4	က	4	9	8	4	-0,1	0,2	+0,1	3,82	0,031	7	-	-	-	+0,1	4	,	-	9,0	9,0	+0,1	0,2	-0,1
largura b	altura h	qe	até	de	até	d ₂	dif. adm.	٤	dif. adm.		29	6	olga N9			aAeB		6	olga J9			aAeB	72	dif. adm.
		Diâmetro	do eixo	Diâmetro	do eixo				01:	(l)	g / 1000 peças	Ajuste fixo P9	Ajuste com folga N9	Série A	Série B	Dif. adm. para A e B	d2 + 0,5	Ajuste fixo P9	Ajuste com folga J9	Série A	Série B	Dif. adm. para A e B	-11-	chaveta
	Secção da Unaveta		-		=	4	Diametro	-	Kaio do arredondamento	Comprimento (I)	Peso (7,85 kg / dm3) kg / 1000 peças ≈	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Largula D		Profundidade	-	Diâmetro		Largura D		Profundidade		4	Arredondamento da base da chaveta
	30ec		2	Classificação					Kalo do		Peso (7,	:	әрғ	bib oxi	ounj ∍ oj	to1°	3	ə		ndio		ъ ч		Afregongamer

COMPLEMENTAÇÃO PARA ÁRVORES MAIORES DIN 6888

DIN 931

Utilizando os parafusos de cabeça sextavada com as porcas sextavadas da DIN 934, aconselham-se os seguintes casamentos:

Classe de	Resistência
Parafuso	Porca
4.6	5
5.6 e 5.8	5
8.8	8
10.9	10

Observação

As porcas utilizadas no casamento com parafuso podem ser substituídas por outras de classe de resistência maior (ver DIN 267).

- 2) e 3) Consulte notas da tabela anterior desta norma.
- 5) Evitar, na medida do possível, os comprimentos intermediários. Os comprimentos superiores a 460mm devem ser escalonados de 20 em 20mm. Para as grandezas situadas acima da linha cheia divisória da tabela, vale a relação $b \approx 1-a$ (a conforme DIN 76).

Esclarecimentos

Esta norma corresponde, em seu conteúdo, às seguintes recomendações da ISO:

ISO/R 272-1968: Parafusos de cabeça sextavada e porcas sextavadas, aberturas de chave, alturas, série métrica.

ISO/R 733-1968: Parafusos de cabeça sextavada e porcas sextavadas, série métrica - tolerâncias de aberturas de chave e alturas.

ISO/R 855-1968: Raios sob a cabeça nos prafusos de utilização geral série métrica.

ISO/R 888-1968: Comprimentos nominais de parafusos e prisioneiros, comprimentos de roscas para parafusos de aplicação geral.


PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA DE ROSCA MÉTRICA ACABAMENTO M E MG DIN 931

Veja nos esclarecimentos a correlação com as recomendações ISO.

Medidas em mm

Ponta ovalada a critério do fabricante.

Designação de um parafuso de cabeça sextavada de rosca d = M8, comprimento t = 50mm e classe de resistência 8,8:

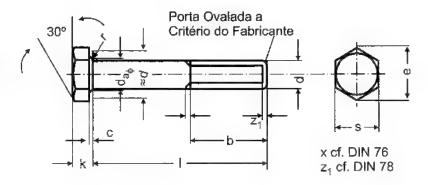

Parafuso de Cabeça Sextavada M8 . 50 DIN 931 - 8,8

d		M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,3	M 2,5	M 2,6	М 3	(M 3,5)	М 4	М 5	M 6	(M 7)	'M 8	M 10	M 12
b	1)	9	9	10	11	11	11	12	13	14	16	18	20	22	26	30
	2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24	26	28	32	36
	3)	_	-	_	-	-	-	_	-	-	_	_	-	_	45	49
С		-	-	-	-	-	_	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
d _a	max.	2	2,1	2,6	2,9	3,1	3,2	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	7,8	9,2	11,2	14,2
	m	3,48	3,82	4,33	4,95	5,51	5,51	6,08	6,64	7,74	8,87	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10
e _{min}	mg	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	20,68
k		1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2	2,4	2,8	3,5	4	5	5,5	7	8
r	min.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6
S		3,2	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	7	8	10	11	13	17	19
I							Peso	(7,85 kg	/ dm ³) kg	/ 1000	peças	,				
12		0,240	0,280	0,400												
(14)		0,272	0,315	0,450	0,610	0,770	0,790	i								
16		0,304	0,350	0,500	0,675	0,845	0,870							cima da		
(18)					0,740	0,920	0,950							imo da ca ados pel		
20					0,805	0,995	1,03	1,29				30	a design	acos pei	a Dily 50	Ŋ.
(22)						1,07	1,11	1,40	2,03	2,82						
25				-		1,17	1,24	1,57	2,25	3,12						
(28)						•		1,74	2,48	3,41						
30									·	3,61	5,64	8,06	12,1			
35										4,04	6,42	9,13	13,6	18,2		
															25.0	-
40		-						-		4,53	7,20	10,2	15,1	20,7	35,0	60.0
45								 		5,03	7,98	11,3	16,6	22,2	38,0	53,6
50						-		-		5,52	8,76	12,3	18,1	24,2	41,1	58,1
55 60										6,02	9,54	13,4	19,5	25,8	43,8 46,9	62,6
65										6,51 7,01	10,3	14,4 15,5	21,0 22,5	27,8 29,8	50,0	67,0 70,3
70										7,50	11,9	16,5	24,0	31,8	53,1	74,7
75					1				1	7,50	12,7	17,6	25,5	33,7	56,2	79,1
80						[13,5	18,6	27,0	35,7	62,3	86,3
(85)						-					10,0	19,7	28,5	37,7	65,4	88,0
90												20,8	30,0	39,6	68,5	92,4
(95)												20,0	31,5	41,6	71,6	96,9
100													33,1	43,6	77,7	100
110													55,1	47,5	83,9	109
120															90.0	118
130															96,2	127
140															102	136
150															108	145
160																153
170																162
180	-															171

^{*)} Medidas não previstas pela ISO/R 272-1962 e que devem ser evitadas.

Continuação da tabela anterior

d		(M 14)	M 16	(M 18)	M 20	(M 22)	M 24	(M 27)	M 30	(M 33)	M 36	(M 39)	M 42	(M 45)	M 48	(M 52)				
b	1)	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90	96	102	-				
	2)	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96	102	108	116				
	3)	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121	129				
С		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	-				
da	máx.	16,2	18,2	20,2	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4	36,4	39,4	42,4	45,6	48,6	52,6	56,6				
e _{min}	m	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,63	51,28	55,80	61,31	66,96	72,61	78,26	83,91	89,56				
	mg	23,91	26,17	29,56	32,95	35,03	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39	89,04				
k		9	10	12	13	14	15	17	19	21	23	25	26	28	30	33				
г	mín.	0,6	0,6	0,6	8,0	8,0	8,0	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6				
s		22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80				
						, ,	Peso	(7,85 kg	/ dm³) kg	/ 1000	peças									
50		82,2																		
55		88,3	115																	
60		94,3	123	161								Os parafusos acima da linha cheia tên rosca até próximo da cabeça e deven								
65		100	131	171	219									mo da ca ados pela						
70		106	139	181	231	281							•							
75		112	147	191	143	196	364					1								
80		118	155	201	255	311	382	511												
(85)		124	163	210	267	326	410	534												
90		128	171	220	279	341	428	557	712											
(95)		134	179	230	291	356	446	580	739		_		***							
100		140	186	240	303	370	464	603	767	951										
110		152	202	260	327	400	500	650	823	1020	1250	1510								
120		165	218	280	351	430	535	695	880	1090	1330	1590	1900	2260						
130		175	230	295	365	450	560	720	920	1150	1400	1650	1980	2350	2780					
140		187	246	315	389	480	595	765	975	1220	1480	1740	2090	2480	2920					
150		199	262	335	423	510	630	810	1030	1290	1560	1830	2200	2600	3010	3450				
160		211	278	355	447	540	665	855	1090	1350	1640	1930	2310	2730	3160	3770				
170		223	294	375	470	570	700	900	1140	1410	1720	2020	2420	2850	3300	3930				
180		235	310	395	495	600	735	945	1200	1480	1900	2120	2520	2980	3440	4100				
190		247	326	415	520	630	770	990	1250	1540	1980	2210	2630	3100	3580	4270				
200		260	342	435	545	660	805	1030	1310	1610	2060	2310	2740	3220	3720	4330				
220					590	720	870	1130	1420	1750	2220	2500	2960	3470	4010	4760				
240									1530	1880	2380	2700	3180	3820	4290	5110				
260									1640	2020	2540	2900	3400	4030	4570	5450				

Evitar, na medida do possível, os tamanhos entre parênteses.

Esses parafusos são normalmente fabricados nas classes de resistência 5,6 e 8,8 no tamanho definido pela indicação de peso. Os tamanhos que aparecem em negrito na tabela correspondem aos que normalmente existem em estoque no comércio, dada a freqüência de sua utilização.

Condições técnicas do fornecimento DIN 267

Classe de Resistência (Materiais): 5

5,6

5,8 (somente até M 4)

8,8

conforme DIN 267 parte 3

10,9 (somente até M39)

Outras classes de resistência ou materiais mediante acordo específico.

Acabamento: r

mg a partir de M12 a critério do fabricante (conforme DIN 267) parte 2


Desejando proteção de superfície, completar a designação nos termos da DIN 267.

Se, em casos excepcionais, desejar-se um dos formatos B, K, Ko, L, S, Sb, Sk, Sz ou To, permissíveis conforme DIN 962, ou desejando um acabamento especial a partir de M12, deve ser explicitado na designação. Veja exemplos na DIN 962.

Para parafusos com acessórios inseparáveis até M14, designar explicitamente conforme DIN 6900.

Os parafusos feitos em torno, desde que mediante acordo, podem ser fabricados sem o rebaixo inferior à cabeça.

- 1) Para comprimentos até 125mm
- 2) Para comprimentos acima de 125 até 200mm
- 3) Para comprimentos acima de 200mm
- Evitar, na medida do possível, os comprimentos intermediários. Escalonar de 20 em 20mm os comprimentos superiores a 260mm.

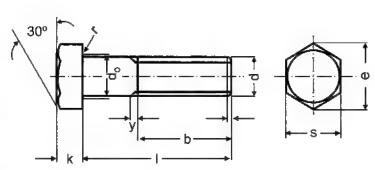

Designação de um parafuso de cabeça sextavada de rosca $d = M80 \cdot 6$, comprimento $\tau = 300$ mm, acabamento m e classe de resistência 5,6:

Parafuso de Cabeça Sextavada M80 . 6 . 300 DIN 931-m 5,6

_		M 56	(M 60)	M 64	(M 68)	M72YE	(M 76 X 6)	Migniya	MONYA	M 100 X 6	M 110 Y F	(M 190 V.E)	M 125 V C	M 120 V C	M 1/0 V £	(M 150 V C)
d	- D\		· ·		-		. /			INI TOU A D	MI IIU A O	(IN IZV VO)	m 149 A 0	INI TOU A D	IM THU AD	(0 v net wil
b	2)	124	132	140	148	156	164	172	192	-	-	-	-	-	-	-
	3)	137	145	153	161	169	177	185	205	225	245	265	275	285	305	325
da	máx.	63	67	71	75	79	83	87	97	107	117	127	133	137	147	157
e _{min}	m	95,07	100,72	106,37	112,02	117,67	123,32	128,97	145,77	162,72	174,02	190,97	202,27	207,75	224,70	236,00
	mg	94,47	100,12	105,77	111,42	117,07	122,72	128,37	145,09	162,04	173,34	190,29	201,59	206,96	223,91	235,21
k		35	38	40	43	45	48	50	57	63	69	76	79	82	88	95
Г	mín.	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
S		85	90_	95	100	105	110	115	130	145	155	170	180	185	200	210
							Peso	(7,85 kg	/ dm³) k	g / 1000	peças					
100		3400														
110		3590	4240	4910												
120		3780	4460	5160	5890	6820	7780									
130		3970	4680	5420	6180	7130	8140	9140								
140		4160	4900	5670	6460	7450	8490	9530	12800							
150		4360	5120	5920	6750	7770	8850	9930	13300	17400						
160		4550	5350	6170	7030	8090	9200	10300	13800	18000	22100					
170		4170	5570	6430	7310	8410	9550	10700	14300	18700	22800	29600	32000			
180		4930	5700	6680	7600	8730	9900	11100	14800	19300	23600	30500	32900	36300		
190		5120	5920	6920	7860	9050	10300	11500	15300	19900	24300	31700	33800	37300	45100	
200		5300	6140	7160	8120	9360	10700	11900	15800	20500	25100	32300	34700	38300	46200	53600
220		5660	6580	7600	8620	9900	11300	12600	16700	21700	26400	34100	36500	40400	48400	56400
240		6030	7020	8100	9190	10500	12000	13300	17500	23000	28000	35900	38300	42400	50600	59200
260		6410	7460	8600	9760	11200	12600	14100	18500	25200	29500	37600	40100	44500	52800	62000
280		6800	7900	9100	10300	11700	13300	14900	19500	25300	31000	39400	42000	46600	55000	64800
300		7190	8350	9600	10900	12400	14000	15600	20500	26500	32500	41200	43900	48700	57200	67600
320				10100	11500	1300	14700	16400	21500	27700	34000	44000	45800	50800	59400	70400
340				10600	12000	13700	15400	17200	22500	28900	35400	45900	47700	52800	61700	73200
360				11100	12600	14300	16100	18000	23500	30100	36800	47700	49600	54800	64000	76000
380						15000	16900	18800	24500	31300	38200	49700	51500	56800	66400	78800
400						15600	17600	19600	25500	32500	39600	51500	53500	58800	68800	81600
420								20400	26500	33800	41000	53300	55400	60800	71200	84400
440								21200	27500	3500	42500	55100	57300	62800	73600	87100
460								2200	28500	36200	40000	57000	59200	64800	76000	89800

Evitar, na medida do possível, as grandezas entre parênteses.

Condições Técnicas do Fornecimento Conforme DIN 267

Classe de Resistência (Materiais):

4,6

5,6 conforme DIN 267 - parte 3

Outras classes de resistência ou materiais mediante acordo específico.

Acabamento: mg conforme DIN 267


Desejando proteção de superfície, completar a designação nos termos da DIN 267 - parte 9.

PARAFUSOS SEXTAVADOS COM ROSCA ATÉ PRÓXIMO À CABEÇA, ROSCA MÉTRICA, ACABAMENTO M E MG DIN 933

Veja nos esclarecimentos a correlação com as recomendações ISO.

Medidas em mm

Ponta ovalada a critério do fabricante

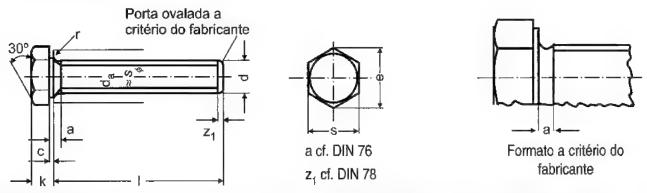

Designação de um parafuso sextavado de rosca d = M8, comprimento ι = 10mm e classe de resistência 8,8: Parafuso sextavado M8 · 20 DIN 933-8,8

d		M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,3	M 2,5	M 2,6	М3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	(M 7)	M 8	M 10	M 12
С		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
d_a	máx.	2	2,1	2,6	2,9	3,1	3,2	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	7,8	9,2	11,2	14,2
e _{min}	m	3,48	3,82	4,38	4,95	5,51	5,51	6,06	6,64	7,74	8,87	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10
	mg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,88
k		1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2	2,4	2,8	3,5	4	5	5,5	7	8
r	min.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6
s		3,2	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	7	8	10	11	13	17	19
							Peso (7,85 kg /	dm³) kg	/ 1000 p	eças ≈					
2		0,095	0,125													
3		0,105	0,135	0,201	0,290	0,370	0,383									
4		0,115	0,145	0,211	0,310	0,400	0,413	0,475								
5		0,125	0,155	0,231	0,340	0.430	0.443	0,525	0,840	1,26						
6		0,135	0,175	0,251	0,360	0,460	0,473	0,565	0,900	1,33	2,18	3,40	5,43			
7		0,145	0,185	0,271	0,390	0,490	0,513	0,615	0,960	1.41	2,26	3,57	5,68			
8		0,155	0,195	0,291	0,410	0,520	0,543	0,655	1,02	1,49	2,38	3,74	5,93	8,55	17,2	
(9)		0,165	0,215	0,311	0,440	0,550	0.573	0,695	1,08	1,56	2,51	3,91	6,18	8,85	17,7	
10		0,175	0,225	0,331	0,470	0,580	0,603	0,745	1,14	1,64	2,63	4,08	6,43	9,10	18.2	25,8
12		0,195	0,255	0,361	0,520	0,640	0,673	0,835	1,26	1,80	2,87	4,42	6,92	9,80	19,2	27,4
(14)			0,285	0,391	0,570	0,700	0,740	0,920	1,38	1,95	3,12	4,77	7,39	10,4	20,2	28,8
16			0,315	0,421	0,620	0,760	0,806	1,00	1,50	2,10	3,37	5,11	7,86	11,1	21,2	30,2
(18)					0,670	0,820	0,873	1,09	1,61	2,26	3,62	5,46	8,41	11,7	22,2	21,5
20					0,720	0,880	0,933	1,18	1,73	2,41	3,87	5,80	8,91	12,3	23,2	33,0
(22)						0,940	1,00	1,27	1,85	2,57	4,12	6,14	9,41	12,9	24,2	34,4

d		M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,3	M 2,5	M 2,6	М3	М 3,5	M 4	M 5	М6	(M 7)	M 8	M 10	M 12
С		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
da	máx.	2	2,1	2,6	2,9	3,1	3,2	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	7,8	9,2	11,2	14,2
e _{min}	m	3,48	3,82	4,38	4,95	5,51	5,51	6,06	6,64	7,74	8,87	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10
	mg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,88
k		1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2	2,4	2,8	3,5	4	5	5,5	7	8
г	mín.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6
s		3,2	3,5	4_	4,5	5	5	5,5	6	7	8	10	11	13	17	19
							Peso (7,85 kg /	dm³) kg	/ 1000 p	eças ≈					
25						1,02	1,09	1,40	2,03	2,80	4,49	6,65	10,1	13,9	25,7	36,6
(28)								1,53	2,21	2,94	4,86	7,16	10,8	14,8	27,2	38,7
30										3,19	5,11	7,51	11,4	15,5	28,2	40,2
35										3,57	5,73	8,37	12,6	17,1	30,7	43,8
40						,			:	3,96	6,35	9,23	13,9	18,7	33,2	47,4
45										4,34	6,99	10,1	15,1	20,3	35,7	51,0
50										4,73	7,59	11,0	16,4	21,8	38,2	54,5
55										5,12	8,21	11,9	17,6	23,4	40,7	58,1
60										5,50	8,83	12,7	18,8	25,0	43,3	61,7
65										5,89	9,45	13,6	20,1	26,6	45,8	65,3
70										6,28	10,1	14,4	21,3	28,2	48,3	68,9
75											10,7	15,3	22,6	29,8	50,8	72,5
80											11,3	16,2	23,8	31,4	53,3	76,1
(85)												17,0	25,1	33,0	55,8	79,7
90												17,9	26,3	34,6	58,3	83,3
(95)													27,6	36,1	8,09	86,9
100													28,8	37,7	63,3	90,5
110														40,9	68,4	97,5
120															73,4	105
130															78,4	112
140															83,4	119
150			ļ	L					<u> </u>				L		88,4	126

^{*)} Medidas não previstas pela ISO/R 272-1962 e que devem ser evitadas.

Esclarecimentos consulte DIN 931.

d		(M 14)	M 16	(M 18)	M 20	(M 22)	M 24	(M 27)	M 30	(M 33)	M 36	(M 39)	M 42	(M 45)	M 48	(M 52)
C		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	-
da	máx.	16,2	18,2	20,2	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4	36,4	39,4	42,4	45,6	48,6	52,6	56,6
	m	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,63	51,28	55,80	61,31	66,96	72,61	78,26	83,91	89,56
e _{min}	mg	23,91	26,17	29,56	32,95	35,03	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39	89,04
k		9	10	12	13	14	16	17	19	21	23	25	26	28	30	33
r	mín.	0,6	0,6	0,6	8,0	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,4	1,6
S		22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80
1							Peso (7,85 kg /	dm³) kg	/ 1000 p	eças ≈					
10		38,0														
12		40,0	52,9													41
(14)		42,0	55,6													
16		44,0	58,3	82,7	107	133	173	246								
(18)		46,0	60,9	85,6	112	137	178	253								
20		48,0	63,5	87,9	116	143	184	261								
(22)		50,0	66,2	92,9	120	148	190	269								
25		53,0	70,2	96,5	126	155	199	280								
(28)		55,9	74,2	101	132	161	208	292								
30		57,9	76,9	105	136	168	214	310								
35		62,9	83,5	113	147	181	229	319	424	543	680	869				
40		67,9	90,2	121	157	193	244	338	448	572	724	910	1090	1330	1590	
45		72,9	97,1	129	167	206	259	358	472	601	758	951	1130	1380	1650	
50		77,9	103	137	178	219	274	377	496	630	793	992	1180	1430	1710	2090
55		82,9	110	146	188	232	289	397	519	659	827	1030	1230	1490	1770	2170
60		87,8	117	154	199	244	304	416	543	688	861	1070	1270	1540	1830	2240
65		92,8	123	162	209	257	319	435	566	717	896	1110	1310	1600	1890	2310
70		97,8	130	170	219	269	334	454	590	746	930	1160	1370	1650	1950	2390
75		102	137	178	229	282	348	473	614	775	964	1200	1420	1710	2020	2460
80		107	144	187	240	295	363	492	637	806	1000	1240	1460	1760	2080	2450
(85)		112	150	195	250	308	378	512	661	837	1030	1280	1510	1810	2140	2610
90		117	157	203	260	321	393	531	685	866	1070	1320	1550	1870	2200	2680
(95)		122	164	211	271	333	408	550	708	891	1100	1360	1600	1920	2260	2750
100		127	170	219	281	346	423	569	732	920	1150	1400	1650	1980	2320	2830
110		137	184	236	302	371	453	608	779	978	1210	1480	1740	2090	2450	2970
120		147	197	252	322	397	483	647	827	1040	1270	1560	1840	2190	2570	3120
130		157	210	269	343	421	513	685	874	1090	1340	1650	1930	2300	2690	3260
140		167	224	285	364	448	543	724	921	1150	1410	1730	2020	2410	2820	3410
150		177	237	301	384	473	572	762	969	1210	1480	1810	2120	2520	2940	3550
160				317	404	498	602	801	1010	1270	1550	1890	2210	2630	3060	3700
170				333	424	523	632	839	1060	1330	1620	1970	2300	2740	3190	3850
180				349	444	548	662	875	1110	1390	1690	2050	2400	2850	3310	4000
190				365	464	573	692	911	1160	1440	1760	2140	2490	2960	3440	4150
200				381	484	598	722	947	1210	1500	1820	2220	2590	3060	3560	4300

Evitar, na medida do possível, os tamanhos entre parênteses.

Esses parafusos são normalmente fabricados nas classes de resistência 5,6 e 8,8 no tamanho definido pela indicação de peso. Os tamanhos que aparecem em negrito na tabela correspondem aos que normalmente existem em estoque no comércio, dada a freqüência de sua utilização.

Condições Técnicas do Fornecimento DIN 267

Classe de Resistência (Materiais):

5,6

5,8 somente até M4

conforme DIN 267 - parte 3

8,8 somente até M39

10,9 somente até M39

Outras classes de resistência ou materiais mediante acordo específico.



Acabamento: I

mg a partir de M12 a critério do fabricante, conforme DIN 267 - parte 2.

Desejando proteção de superfície, completar a designação nos termos da DIN 267 parte 9.

Se, em casos excepcionais, desejar-se um dos formatos B, K, Ko, L, S, Sb, Sk, ou To, permissíveis conforme DIN 962, ou desejando um acabamento especial a partir de M12, deve ser explicitado na designação. Veja exemplos na DIN 962.


Para parafusos com acessórios inseparáveis até M14, designar explicitamente conforme DIN 6900.

PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA SEM E COM PORCA SEXTAVADA ACABAMENTO G DIN 601

Sem porca sextavada.

Medidas em mm

Com porca sextavada cf. DIN 555

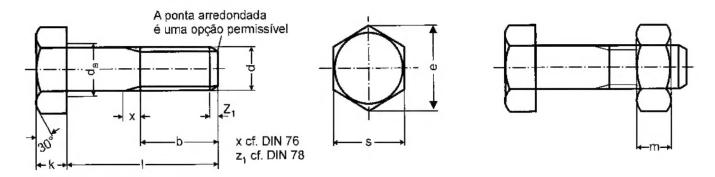

Designação de um parafuso de cabeça sextavada de rosca d = M10, comprimento ι = 70mm, sem porca: parafuso de cabeça sextavada M10 \cdot 70 DIN 601.

Designação de um parafuso de cabeça sextavada de rosca d = M10, comprimento ι = 70mm, com porca sextavada (Mu): parafuso de cabeça sextavada M10 · 70 Mu DIN 601.

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M 42	(M 45)	M 48	(M 52)
2)	16	18	22	26	30	37	46	54	60	66	72	78	84	90	96	102	-
b 3)	-	-	28	32	36	44	52	60	66	72	78	84	90	96	102	108	116
4)	<u> </u>	-	-	-	-	57	65	73	79	85	91	97	103	109	115	121	129
d _a máx.	6	7,2	10,2	12,2	15,2	19,2	24,4	28,4	32,4	35,4	38,4	42,4	45,4	48,6	52,6	56,6	63
e mín	8,63	10,89	14,20	18,72	20,88	26,17	32,95	39,55	42,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39	89,04
k	3,5	4	5,5	7	8	10	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	33
m	4	5	6,5	8	10	13	16	19	22	24	26	29	31	34	36	38	42
s	8	10	13	17	19	24	30	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80
1						F	eso (7,	85 kg /	dm³) kg	/ 1000	peças	=					
16	4,48	7,43	15,9	32,1													
20	5,98	8,12	17,1	34,1	48,9							Os par	rafusos : escalor	sem po	rca até	M24 ac	ima da
25	6,60	8,97	18,7	36,6	52,5				i			Illina			da DIN		lauus
30	7,37	10,1	20,7	39,1	56,1	107	186										
35	8,04	11,2	22,7	42,2	57,7	114	196										
40	8,81	12,3	24,7	45,3	64,1	121	207	347									
45	9,58	13,4	26,7	48,4	68,5	128	217	362									
50	10,3	14,5	28,7	51,5	72,9	136	227	377									
55		15,6	30,7	54,6	77,3	144	238	392									
60		16,7	32,7	57,7	81,7	152	251	407	570					-			
65		17,8	34,7	60,8	86,1	160	264	422	589								
70		18,9	36,7	63,9	90,5	168	277	440	608								
75		20,0	38,7	67,0	95.0	176	290	458	630								
80		21,1	40.7	70.1	100	182	303	476	653	853	1080						_
90			44,7	76,3	109	198	329	511	698	908	1150						
100			48,7	82,5	118	214	355	547	743	963	1220	1520	1870				
110			,,	88,7	127	230	381	017	1 10	- 500	1220	1020	1010		-		
120				94.9	136	246	407	618	833	1070	1350	1680	2060	2450			
130				101	145	262	433			, , ,		1000	2000	2.00			
140				107	154	278	459	689	923	1180	1480	1840	2250	2670	3160		
150				113	163	294	485	725	968	1230	1550	1920	2340	2780	3280	3860	
160				119	172	310	501	760	1010	1290	1620	2000	2430	2890	3400	4000	
170				125	181	326	527	100	1070	1230	1020	2000	2400	2090	3400	4000	
180				131	190	342	553	831	1100	1400	1750	2160	2620	3110	3650	4280	5130
190				137	199	358	579					2	-020	3.10	5000	T200	5150
200				143	208	374	605	902	1190	1510	1880	2320	2810	3330	3900	4560	5460
Peso da porca kg/1000 peças ≈	1,11	2,32	4,82	10,9	15,9	30,8	60,3	103	154	216	271	369	472	610	750	924	1130

Os tamanhos entre parênteses devem ser evitados na medida do possível.

Os parafusos feitos em torno, mediante acordo, podem ser fabricados sem o rebaixo inferior à cabeça.

1) Evitar, na medida do possível, os comprimentos intermediários. Escalonar de 20 em 20 comprimentos superiores a 200mm.

Esclarecimentos

Esta norma está de acordo, em seu conteúdo, com as seguintes recomendações da ISO:

ISO/R 272-1968: Parafusos de cabeça sextavada e porcas sextavadas, aberturas de chave, alturas, série métrica.

ISO/R 733-1968: Parafusos de cabeça sextavada e porcas sextavadas, série métrica - tolerâncias de aberturas de chave e alturas.

ISO/R 855-1968: Raios sob a cabeça nos parafusos de utilização geral série métrica.

ISO/R 888-1968: Comprimentos nominais de parafusos e prisioneiros, comprimentos de roscas para parafusos de aplicação geral.



BIBLIOGRAFIA

CAMPOS, G. O. N. **Engrenagens.** Escola Politécnica da USP, impresso no Departamento de Livros e Publicações do Grêmio Politécnico, 1975.

DOBROVOLSKI, et al. Elementos de Construções de Máquinas. Mir Moscou, 1976.

HALOWENKO, L. H. Elementos Orgânicos de Máquinas. McGraw Hill, 1970.

ISHIDA, L. H. **Mancais de Deslizamento (Friction Bearings).** Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP).

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. São Paulo: Érica, 1999.

NIENANN, G. Elementos de Máquinas. V. I, II e III. Edgard Blucher, 1971.

PROVENZA, F. Mecânica Aplicada. V. I, II e III. Escola Protec, 1975.

SHIGLEY, J. E. Elementos de Máquinas. V. I, II e III. Livros Técnicos e Científicos, 1984.

STIPKOVIC FILHO, M. Engrenagens. McGraw Hill, 1973.

Manuais, Catálogos e Normas

- Catálogo Cabos de Aço. CIMAF Empresa Belgo-Mineira.
- Catálogo Villares Aços para Construção Mecânica.
- GKW Fredenhagen S.A. Equipamentos Industriais.
- Guia Prático de Segurança CIMAF.
- Manual de Elementos de Construção de Máquinas. Boris Zampeze Escola Politécnica USP.
- Manual do Engenheiro Mecânico Dubbel . V. I, II, III, IV, V e VI, Hemus Livraria e Editora Ltda.,
 1980.
- Manual de Transmissões por Correias em "v". Gates do Brasil S.A.
- ◆ Normas DIN 124; 6885; 6886; 6887; 6888; 931; 267; 601; 862; 867; 780; 1705; 1716; 17662.
- Rolamentos FAG Ltda., Programa Standart, Catálogo WL 41510/ 3PB.